

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني



تأليف

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| المهندس حامد ياسين جبر | المهندس ايهاب ناجي عباس | الدكتور مهند زيدان خليفة |
| المهندس جعفر محمد ينيم | المهندس عبد الحميد علي عبد الرحمن | المهندس كاظم تايه غالي |

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

بتوجيهه من المديرية العامة للتعليم المهني، وتنفيذاً للمنهج الذي وضعه لتحديث المناهج بما يواكب التطور الحاصل في العلوم التقنية، قمنا - بعون الله تعالى - بإعداد المحتوى العلمي والعملي لكتاب التدريب العلمي للمرحلة الثانية في اختصاص الميكانيك. وقد شمل الكتاب أحد عشر فصلاً يهدف مجملها إلى إكساب الطالب مهارات علمية في تخصصه الدقيق؛ إذ وفرت قاعدة عريضة من المعلومات التطبيقية، التي من الواجب على المتدرب اكتساب المهارة الكافية لتنفيذها بجهود الزملاء المدربين في الورشة الفنية، وقد وضعت بصورة تمارين متسلسلة، بشكل خطوات عملية متتابعة، إبتداءً من التعرف على أجزاء وطريقة عمل ماكينات القطع كالمخرطة، والمقطورة، ومتطلبات القطع المبرمج، مروراً بأساليب عمليات القطع على تلك الماكينات. وقد رأينا أن يحتوي كل تمارين على إستماراة تقييم الأداء، وفق نظام بطاقة التمارين، التي حرصنا فيها على إثراء خطوات العمل بالصور التوضيحية، التي ترشد المتدرب على الطريقة الصحيحة في الأداء، متوسدين بالزملاء المدربين تحمل الثقل الأكبر في عملية التدريب والتوجيه فضلاً عن التقييم. ولا يخلو أي عمل من النقص، الذي نأمل من زملائنا المدربين متتابعة كل تفصيل في المنهج، وتزوياناً بلاحظاتهم التقويمية للوصول بطلبتنا إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المنهج، والله من وراء القصد.

ختاماً نود أن نتقدم بالشكر إلى الخبرين العلميين (د. سعد عباس خضر) و (حيدر موسى حسين)
والخير اللغوي (د. هادي سدخ زغبي)

المؤلفون

المحتويات


| رقم الصفحة | عدد المقصص | الموضوع |
|------------|------------|--|
| 2 | | مقدمة الكتاب |
| 7 | | الفصل الأول / تجهيز وتشغيل ماكينة الخراطة |
| 8 | 6 | التمرين الأول / السلامة المهنية في ورشة الخراطة |
| 10 | 6 | التمرين الثاني / تعريف بجزاء ماكينة الخراطة |
| 18 | 6 | التمرين الثالث / تشغيل ماكينة الخراطة والتعرف على حركة الأجزاء بدون قطعة العمل |
| 23 | 9 | التمرين الرابع / تشغيل ماكينة الخراطة بعد تجهيزها وتنبيت قطعة العمل والعدة |
| 27 | | الفصل الثاني / أقلام الخراطة |
| 27 | 6 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 29 | 6 | التمرين الأول / اختيار وتركيب قلم الخراطة وكيفية استخدامه |
| 35 | 9 | التمرين الثاني / سن الأقلام بحسب زوايا القطع |
| 41 | 6 | التمرين الثالث / تبديل اللقم الكاريبيدية |
| 45 | | الفصل الثالث/ عمليات الخراطة الخارجية اليدوية |
| 44 | 6 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 48 | 6 | التمرين الأول / الخراطة الطولية والجاتبية |
| 54 | 9 | التمرين الثاني / الخراطة الطولية المتدرجة الأقطار |
| 58 | 9 | التمرين الثالث / خراطة السلبة باستعمال الراسمة العلبا يدويا |
| 64 | | |

| الفصل الرابع/ عمليات الخراطة الخارجية الآلية | | |
|--|---|---|
| 64 | 6 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 65 | 6 | التمرين الأول / الخراطة الطولية بالطريقة الآلية |
| 72 | 6 | التمرين الثاني/ الخراطة الجانبية بالطريقة الآلية |
| 77 | 9 | التمرين الثالث/ عمل السلبية باستخدام جهاز السلبية الإضافي (المسطرة الموجهة). |
| 81 | 6 | التمرين الرابع/ معدات الخراطة اللامركزية |
| 87 | 9 | التمرين الخامس/ خراطة عمود المرفق |
| 93 | | الفصل الخامس/ عمليات الخراطة الداخلية |
| 94 | 6 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 96 | 6 | التمرين الأول/ الثقب بواسطة البريمة |
| 100 | 6 | التمرين الثاني/ توسيع الثقوب (البيرخة) |
| 105 | 9 | التمرين الثالث/ الخراطة الداخلية اليدوية والآلية |
| 109 | | الفصل السادس/ التفاوت والتواافق |
| 110 | 6 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 114 | 6 | التمرين الأول/ خراطة عمود |
| 119 | 6 | التمرين الثاني/ خراطة ثقب |
| 123 | 6 | التمرين الثالث/ تجميع العمود والثقب بحسب الجداول القياسية |
| 126 | | الفصل السابع/ عمليات القطع المعاصرة |
| 127 | 6 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 128 | 6 | التمرين الأول/ الشطب الخارجي باستخدام قلم الخراطة والمبرد |
| 132 | 6 | التمرين الثاني/ الشطب الداخلي باستخدام قلم الخراطة والمبرد |
| 136 | 6 | التمرين الثالث/ الأحاديد |

| | | |
|-----|---|--|
| 140 | 9 | التمرين الرابع/ الكزكز |
| 144 | | الفصل الثامن/ قطع اللولب (النسنين) |
| 144 | 6 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 149 | 9 | التمرين الأول/ قلوظة (نسنين) برغبي مثلث يمين |
| 156 | 6 | التمرين الثاني/ قلوظة (نسنين) برغبي مثلث يسار |
| 162 | 6 | التمرين الثالث/ قطع الأسنان الداخلية |
| 166 | 6 | التمرين الرابع/ قطع اللولب متعدد الأبواب |
| 174 | | الفصل التاسع/ صيانة وإدارة المخرطة |
| 174 | 3 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 175 | 6 | التمرين الأول: تبديل سائل التبريد وتزييت الماكينة |
| 178 | 6 | التمرين الثاني: تفكيك العينة وتجمعها |
| 185 | 9 | التمرين الثالث: معالجة الخلوص في الراسمة |
| 189 | | الفصل العاشر/ القشط |
| 190 | 6 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 198 | 6 | التمرين الأول: تعريف بأجزاء ماكينات القشط وتشغيلها والسلامة المهنية |
| 207 | 6 | التمرين الثاني: تسوية السطوح بالقشط |
| 213 | 9 | التمرين الثالث: تشغيل الأكتاف بالقشط |
| 217 | 9 | التمرين الرابع: عمل السطوح العائلة بالقشط |
| 221 | 6 | التمرين الخامس: عمل الأخاديد بالقشط |
| 225 | 9 | التمرين السادس: عمل الأخاديد على محيط دائرة بالقشط |
| 230 | 6 | التمرين السابع: إدامة ماكينات القشط |
| 236 | | الحادي عشر: تجهيز وتشغيل ماكينات الخراطة المبرمجة |

| | | |
|------------|----------|---|
| 236 | 5 | المعلومات الأساسية للتدريب العملي |
| 244 | 6 | التمرين الأول: كتابة أحداثيات نقاط بطريقة المسارات المطلقة |
| 247 | 6 | التمرين الثاني: كتابة أحداثيات نقاط بطريقة المسارات المتزايدة |
| 251 | 9 | التمرين الثالث: إعداد برنامج محاسب لخراطة قطعة عمل |
| 255 | 6 | التمرين الرابع: تجهيز ماكينة الخراطة المحاسبية |
| 364 | | مجموع الحصص |

الفصل الأول: تجهيز وتشغيل مكينة الخراطة

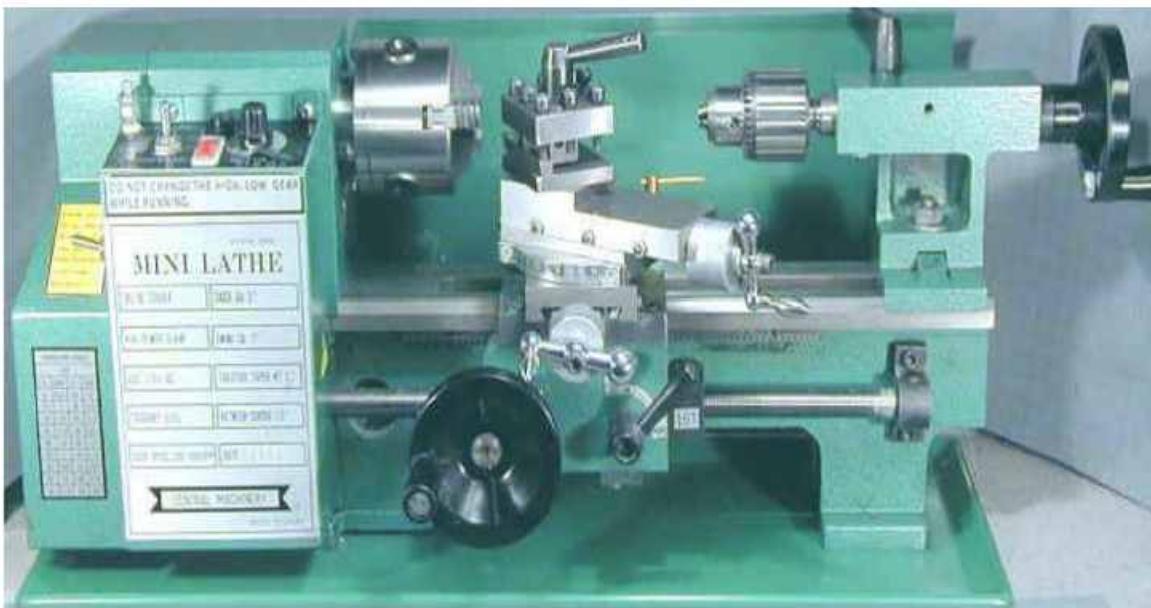

أهداف الفصل

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادراً على أن:

1. يطبق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
2. يعرف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالخراطة.
3. يعرف أجزاء مكينة الخراطة ووظائفها.
4. يشغل مكينة الخراطة، ويتعرف على حركة الأجزاء بدون قطعة العمل.
5. يشغل مكينة الخراطة بعد تجهيزها، وتشبيت قطعة العمل، وعده القطع.



Occupational)**الصحة والسلامة المهنية في ورشة الخراطة
(health and Safety)**

1-1

نظراً لأهمية السلامة المهنية في ورشة الخراطة، يجب التقيد بقواعد وإجراءات وشروط السلامة والصحة المهنية، في وظيفة المتدربين، والمعدات، والمواد، ومكان العمل، من الأذى والضرر.


الإرشادات العامة وقواعد السلامة:

1. ارتداء الملابس المناسبة والواقية مثل:-
 - إرتداء بدلة العمل المناسبة لليعنى الطالب المتدرب.
 - وضع النظارة الواقية للعين، لتجنب الرأيش المتطرف من ماكينات الخراطة والقططر.
 - ليس حذاء العمل.
 - ليس الخوذة لحماية الرأس.
 - عدم ارتداء الملابس الفضفاضة والأسلوب اثناء العمل.
2. يجب التركيز وعدم التحدث، أو لمس الطالب أثناء عمله على مكينة الخراطة، أو مكينة القططر.
3. يجب التدرب على الاستخدام السليم للعدد والأدوات اليدوية واستعمالها في الأغراض المصمم لها، والكشف الدوري على صلاحيتها.
4. التدرب على كيفية تشغيل وتجهيز، وصيانة الآلات والمعدات.
5. عدم تثبيت المشغولات بشكل صحيح، يؤدي إلى خروجها من مكان التثبيت بزخم كبير، مما ينتج عنه إصابات خطيرة.
6. التأكد من وجود الحواجز الواقية على الأجزاء المتحركة.
7. ترتيب مكان العمل بشكل ملائم وأمن يسمح بالتحرك بحرية تامة، وحفظ الغدد والمواد بطرق آمنة وسليمة، وتوفير الظروف البيئية لمكان العمل من الحرارة والإضاءة والتهوية المناسبة.
8. تزويد الآلات التي تستعمل فيها سوالن التبريد بحواجز تمنع تنشرها على الأرضيات حول هذه الآلات، لتفادي الانزلاق والسقوط.
9. يجب الحذر من وقوع الحرائق، والتدرُّب على أجهزة الآطفاء اليدوية المحمولة.
10. فحص الأجهزة والمعدات الكهربائية للتأكد من عدم وجود أي تلف في التوصيلات الكهربائية.
11. يجب فصل التيار الكهربائي قبل البدء بالصيانة، أو تنظيف أي مكينة كهربائية.

12. يجب تأمين مصدر إضاءة لمكان العمل، والعلامات الأرشادية، ومناطق السلامة في مكان العمل.

13. يجب تأمين مصدر تهوية جيد لمكان العمل باستعمال ساحبـات الهواء المروحة.

ويبين الشكل (1 - 1) خلاصـ وآسـابـ الخـطـرـ، وتـثـيـرـ عـلـىـ الـعـلـمـ دـاـخـلـ الـورـشـ المـيكـانـيـكـيـةـ.

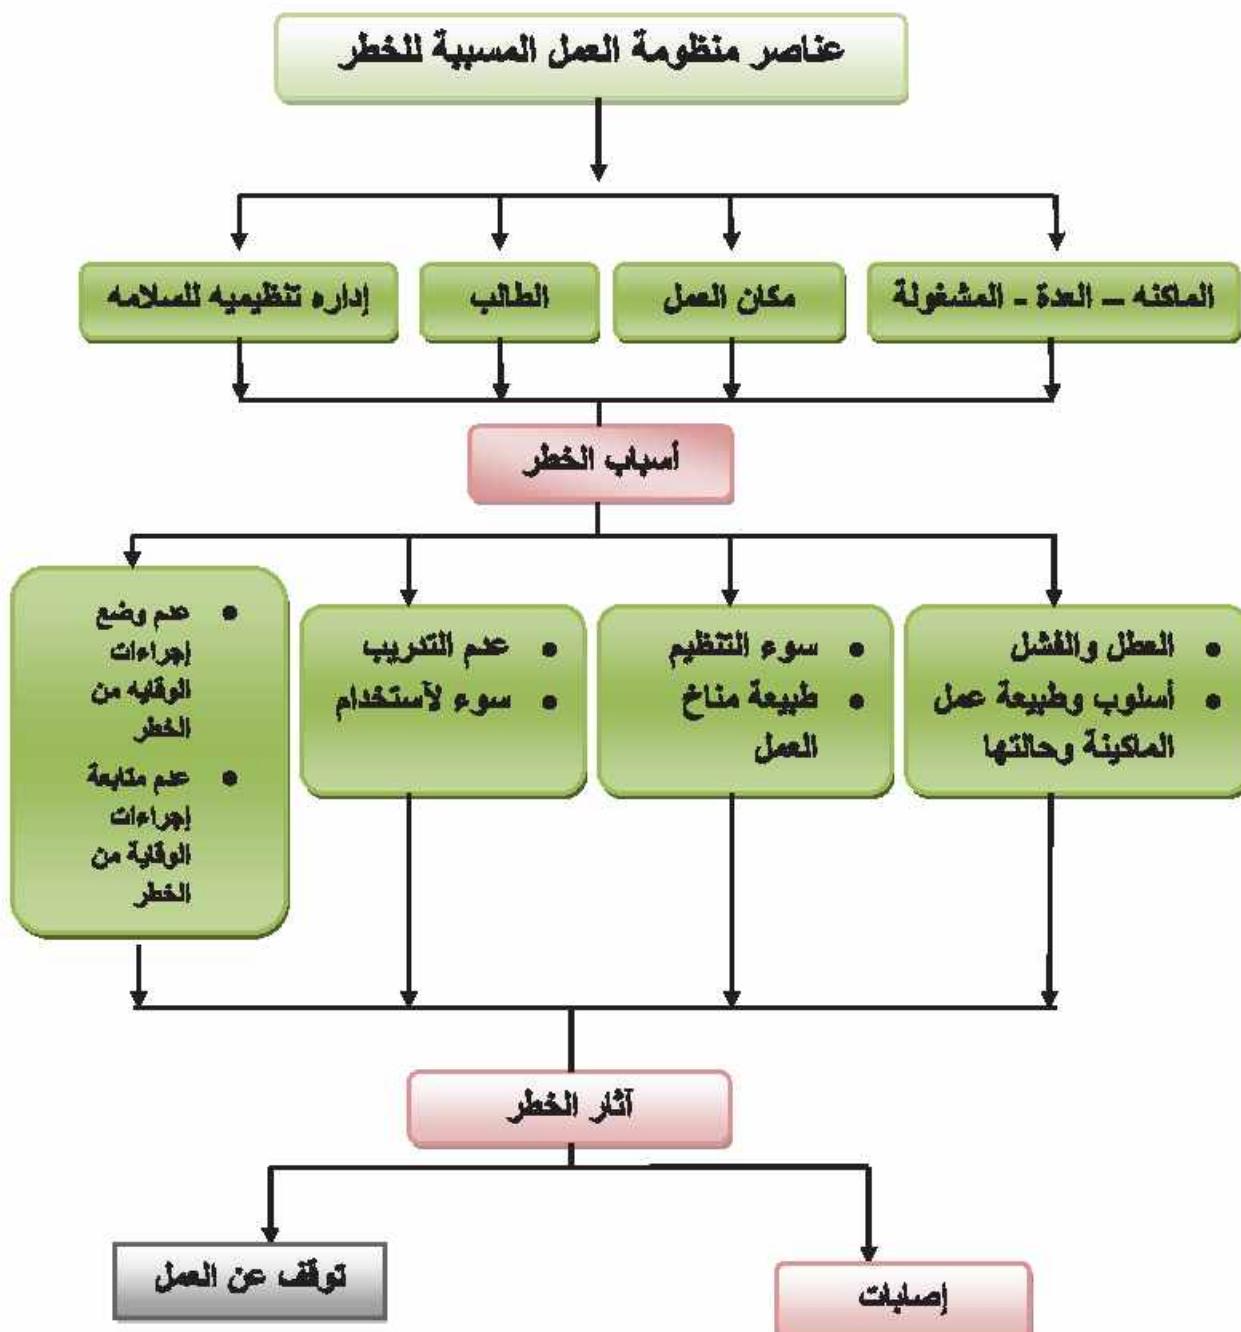

الشكل 1-1 تـثـيـرـ الخـطـرـ عـلـىـ نـظـامـ الـعـلـمـ فـيـ الـورـشـةـ

على الطالب مراعاة الأمور الآتية أثناء التمارينات العملية في ورشة الميكانيك

1. التقيد التام بتعليمات الصيانة والتشغيل.
2. التقيد التام بتعليمات السلامة، والصحة المهنية.
3. ارتداء ملابس العمل المناسبة مع استعمال معدات الوقاية الشخصية الازمة.
4. المحافظة على ترتيب مكان العمل ونظافته.

التمرين الأول: ينلقي الطالب كل فقرة من الأرشادات العامة، وقواعد الصحة، والسلامة المهنية، ويبين أهميتها، وعواقب عدم التقيد بها.

2-1 أجزاء مكينة الخراطة:

تعد المخرطة من أهم الماكينات في الورشة الميكانيكية وأدتها في تشغيل المعادن، وتستخدم في تشغيل القطع الأسطوانية كالأعمدة الصغيرة، والكبيرة. وتستخدم المخرطة في خراطة السطبات، والقصينين الآلي ، وتشكيل السطوح من الداخل. ويبين الشكل (2-1) الأجزاء الرئيسية للمخرطة وهي :



الشكل (2-1) أجزاء المخرطة

1- فرش المخرطة (Lathe bed):


تعد الجزء الأساسي الذي ترکب عليه جمع أجزاء المخرطة، ويصنع من الحديد الزهر، وللفرش دليلان لتتحرك عليهما العريبة والغراب المتحرك، ويجب العناية بالفرش، وتنظيفها، وتزيينها بعد كل تشغيل لضمان عدم التأكل والصدأ. وبين الشكل (1-3) نموذجا لأحد أنواع فرش المخارط.




الشكل (3-1) فرش المخرطة

2 – العريبة والراسمة (Lathe Carriage and tool slide)

يتم تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية مستقيمة، بتعشيق ترس أسطواني على الأسنان بشكل مباشر مع جريدة مسننة مثبتة على جسم (1) كما مبين في الشكل (1 - 4)، إذ يتحرك الجسم (2) حركة مستقيمة إلى اليمين أو اليسار تبعاً لاتجاه تدوير الترس المتصل معه، أو إضافة مجموعة ترسوس وسيطة لنقل الحركة معه مع حزازنة، كما مبين في الشكل (1 - 4 بـ)، تستمد حركتها الدورانية من محرك كهربائي.

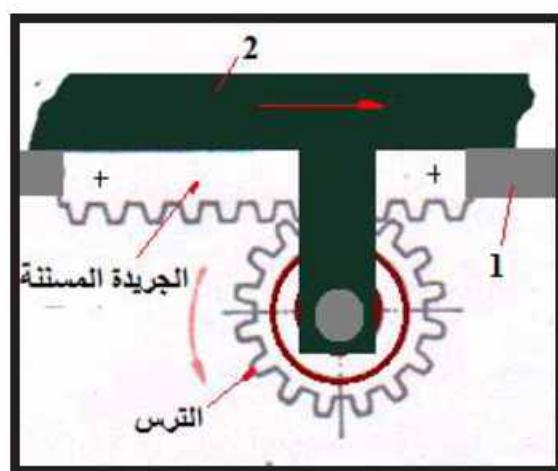

شكل 1.4 أ تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية مستقيمة أو إضافة مجموعة ترسوس وسيطة لنقل الحركة، معه مع حزازنة، كما مبين في الشكل (1 - 4 بـ)، تستمد حركتها الدورانية من محرك كهربائي.

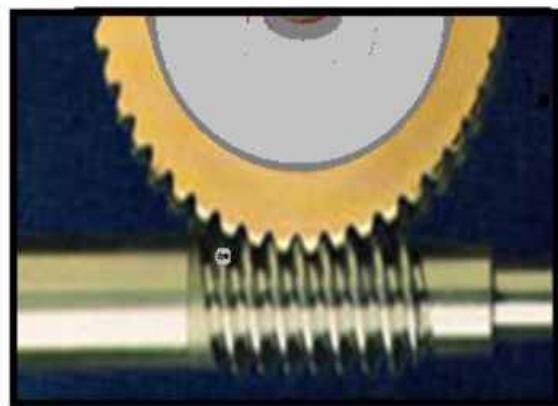

شكل ١ - ٤ ب تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية مستقيمة

وبطريقة نفسها تتم حركة العربة المبنية في الشكل (٢ - ٥) الخطية المستقيمة على دلائل فرش مكينة الخراطة إلى اليمين أو إلى اليسار؛ للتحكم باتجاه تدوير الترس المعشق مع الجريدة المستندة عن طريق مجموعة تروس كما مبين في الشكل (١ - ٥ب) بدورها بوساطة تحريك نراع مثبت مع الترس، إذ تتحرك العربة باتجاه مواز لمحور الفرش إلى اليمين أو اليسار، أو آليا بوساطة حلزونة تستمد حركتها الدورانية من محرك كهربائي، ومشدقة مع ترس حلزوني مثبت مع الترس الاسطوانى عدل الأسنان يعشق مع الجريدة المستندة.




ب - مجموعة تروس العربة

أ - العربة

الشكل (4-1) عربة المخرطة

تحرك العربة بإحدى الطريقتين الآتتين :

١ - الحركة اليدوية: عند إدارة العجلة رقم (١) في الشكل (٥-١)، تنتقل الحركة إلى الترس رقم (٢) بوساطة مجموعة تروس، وتكون أسنان الترس (٢) مشدقة مع أسنان الجريدة المستندة رقم (٣). ولما كانت الجريدة ثابتة، فإن العربة تتحرك إلى اليمين، أو إلى اليسار.

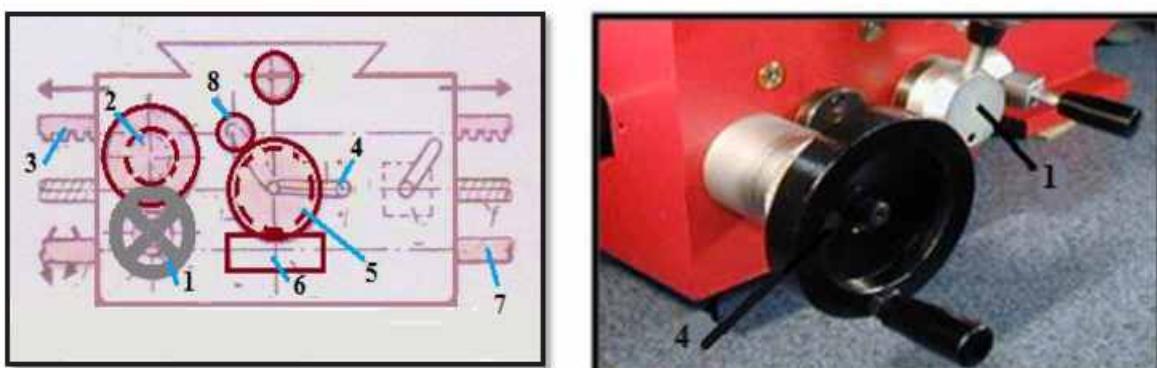


الشكل (1-5) تحرير العربية

بــ الحركة الآلية (الأتوماتيكية): عند تحرير الفراع رقم (4) تتعلق أسنان الترس الطرزوني (6) مع الترس رقم (5)، والترس رقم (8) المعشق مع الجريدة المعلنة، ومصدر الحركة هنا عمود الجر رقم (7) الذي يدور ومعه الطزون رقم (6).

تركب على العربية الأجزاء الآتية الموضحة في الشكل (1-6):-

- **الراسمة العرضية:** وهو الجزء الذي يتحرك على تليل خاص بالعربة، ويعمل على تأثير عدة القطع من سطح قطعة العمل باتجاه عمودي على محور الدوران.
- **الراسمة الصغرى:** تركب على الراسمة العرضية ومزودة بتدريج دائرى، وذلك لإمكانية تدويرها بالزاوية المطلوبة وتحمل عدة القطع.

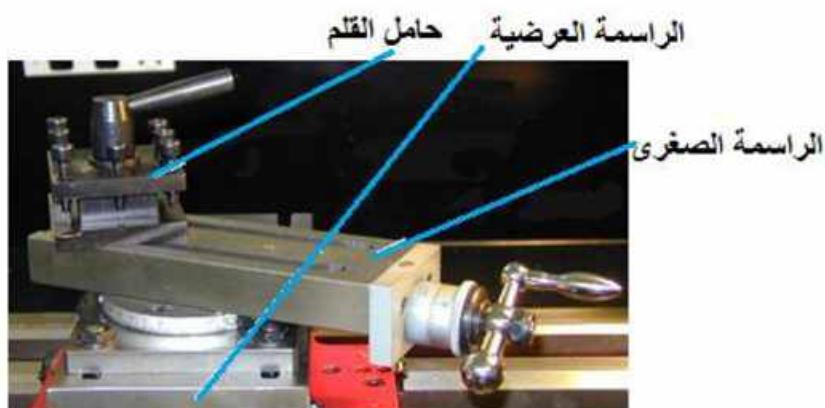

الشكل (1-6) ملحقات العربية

3- الغراب المتحرك (Tail stock)

سمى بالغراب المتحرك، لإمكانية تحريكه على طول الفرش، وثبيته في الوضع المناسب لطول قطعة العمل، ويستعمل لاستئناد قطعة العمل باستعمال المدبب الذي يمكن تحريكه إلى الأمام أو الخلف عن طريق دولاب يدار يدويا، كما يمكن ترحيل الغراب المتحرك صوبها على تليل

الفرش عند خراطة قطع العمل المعلوّبة، إذ توجد تدريجات خاصة بذلك، وثبتت في الغراب المتحرّك عدّة القطع في عملية التثبيت.

يبين الشكل (1 - 7) الغراب المتحرّك، والأجزاء الملحقة به، وطريقة إسناد المشغولات.



الشكل (1-7) أجزاء الغراب المتحرّك وطريقة الإسناد

4- الغراب الثابت (Head Stock)

يُستعمل الغراب الثابت لثبيت الأجزاء التي يجري نقل الحركة إليها للتشغيلها، وأهم أجزاء الغراب الثابت هو عمود الدوران (Spindle) الشكل (8-1)، ويسمى أيضاً (عمود الظرف)، أو (عمود اللتب)، وهذا العمود مصنوع من الصلب، ومجوف ليساعد على وضع القصبان الطويلة بداخله أثناء التشغيل، ويوجد بنهاية العمود قلّاً وظ لتركيب ظرف مركزي (Center)، أو صينية المخرطة (Face Plate) (Chuck)، كما يحتوي الغراب الثابت على ترسٍ من تروس نقل الحركة، للحصول على السرعات المطلوبة لعمود الدوران.



الشكل (8-1) الغراب الثابت


5- ظرف المخرطة (العينة):

يُستعمل ظرف المخرطة لثبيت المشغولات القصيرة لسهولة ذلك، وتركيب، وتنقّل المشغولات فيه، وتصنع الظروف من نوعين هما:

أ- الظرف الثلاثي (عينة ثلاثة فكوك):

يحتوي هذا الظرف على ثلاثة فكوك تتحرك مجتمعة في آن واحد، ويسمى هذا النوع الظرف (ذاتي التمركز)، يركب الظرف على عمود القلب، بعد صندوق سرعتين الدوران كما في الشكل (9-1).

ويركب بوساطة قلابوظ (السن)، أو بوساطة براغي، يستعمل الظرف الثلاثي في ربط وثبت المشغولات التصبرة والمنتظمة.

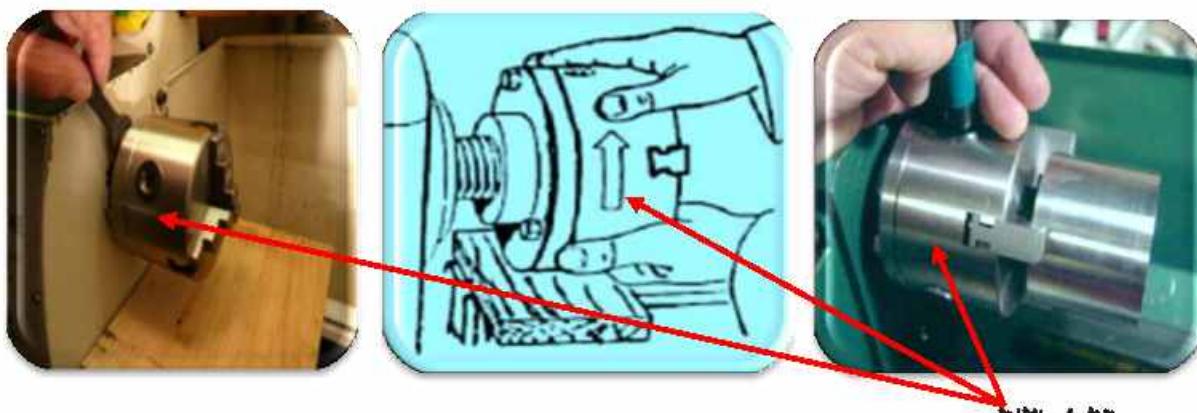

الشكل (9-1) الظرف الثلاثي

بـ الظرف الرباعي (عينة رباعية الفكوك):

يتكون هذا النوع من أربعة فكوك تتحرك منفردة عند تدوير المسamar المقلوب بوساطة مفتاح الربط ذي المقطع المربع، يستعمل هذا الظرف في ربط المشغولات غير المنتظمة كما في الشكل (10-1).



الشكل (10-1) الظرف الرباعي

6- عمود الجر والعمود المرشد : (Feed spindle and Lead screw)

عمود الجر هو عمود أملس ذو مجردين على أمتداده يقوم بسحب العربية على الفرش مؤدياً عملية القطع الطولية، وهذا العمود لا يستعمل عند قطع القلاوظ. أما العمود المرشد هو الذي تنتقل إليه الحركة من عمود الدوران بوساطة التروس؛ ليرجع العربية بالسرعة المطلوبة عند قطع القلاوظ في الشكلة كما مبين في الشكل (11 - 1).



الشكل(11-1) عمود الجر والعمود المرشد

تعليمات العمل على ماكينة الخراطة:

- ❖ إرتداء بدلة العمل المناسبة التي تخلو من الأطراف الساقية.
- ❖ تثبيت قطعة العمل وعدد القطع بشكل محكم.
- ❖ عدم الاقتراب من أجزاء الماكينة أثناء التشغيل.
- ❖ التركيز أثناء العمل وعدم الانشغال عن الماكينة.
- ❖ المحافظة على ترتيب مكان العمل ونظافته.
- ❖ حجب الشعر الطويل للطالبات لتجنب التلاقيه مع حركة الأجزاء الدوارة.
- ❖ استخدام أجهزة الأمان ومعدات الوقاية الشخصية مثل: النظارة الواقعية، وبذلة العمل.
- ❖ النظافة وترتيب مكان العمل.
- ❖ إضاءة الورشة بشكل كافٍ، لما له من أهمية كبير في درء خطورة العمل.
- ❖ عدم بدء العمل على المخارط بدون استخدام الأخطية الواقعية التي تمنع تطوير الرأيش.
- ❖ يجب عدم الاستند على آلة مخرطة خرطة.
- ❖ يمنع إزالة الرأيش أثناء العمل على آلة المخرطة إلا بوساطة مشابك خاصة.
- ❖ لا تبدأ بعمل جديد دون أن تتطلع على التعليمات والأرشادات الازمة .
- ❖ ملزمة المخرطة أثناء العمل وعدم الانشغال عنها .

- ❖ التأكد من منسوب الزيت من خلال العيدين ذي القرص الزجاجي بواجهة الغرائب الثابت.
- ❖ ثبيت الظرف، أو الصينية جيداً بصود الدوران بالطريقة الصحيحة قبل بدء التشغيل.
- ❖ ثبيت قلم المخرطة جيداً بحامل القلم بحيث يكون بمستوى محور النهتين تماماً.
- ❖ تجهيز أدوات القطع التي ستستخدمها للتشغيل بحيث تكون ذاتزاوية أو زاوية حادة.
- ❖ ترتيب العد وأدوات القطع التي سوف تستخدمها بحيث تكون في متناول اليد.
- ❖ يجب رسم خطوات قطعة العمل المطلوب تشغيلها قبل بدء التنفيذ لتكون دليلاً لك.
- ❖ لا تأخذ قياس المشغولة أثناء دوران المخرطة.
- ❖ من المهم جداً التأكد من تزامن مفتاح الظرف، ووضعه جانباً قبل التشغيل.
- ❖ تحضير الأدوات والعد الضرورية قبل البدأ بالعمل على المخرطة مثل: أدوات القياس (المسطرة الحديبية، قلعة القياس)، والمزينة، وفرشاة التنظيف وغيرها .

عند الشروع بالعمل على ماكينة الخراطة، يجب توفير متطلبات الخراطة (Turning Requirements) وكما موضحة في الشكل رقم (12-1).



شكل (12-1) متطلبات الخراطة

التمرين الثاني / مشاهدة أجزاء مكينة الخراطة الثابتة والمحركة مع التدريب على حفظ أسمائها ووظائفها.

التمرين الثالث / تشغيل مكينة الخراطة، والتعرف على حركة الأجزاء من غيرربط قطعة العمل.

الأهداف:

بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادرًا على أن:-

- يشغل مكينة الخراطة.
- يركب العينة الثلاثية وفكوكها على المخرطة حسب التعليمات.
- يحرك العربية، والراسمة العرضية، والراسمة الصغرى يدوياً وألياً.
- يضبط المسرعة، وسرعة التذبذبة، وعمق القطع في ضوء متطلبات العمل.

المعلومات النظرية:


من المهارات الواجب إتقانها عند العمل على مكينة الخراطة ما ياتي:-


- 1- التشغيل والإطفاء.
- 2- ضبط سرعة القطع، ومقدار التغذية.
- 3- تركيب العينة الثلاثية وتواجهاها.
- 4- التمكن من تحريك الراسمات يدوياً وألياً.

التسهيلات التعليمية (العدد والتجهيزات والأدوات):

❖ مخرطة مع ملحقاتها الأساسية.

خطوات العمل / النقاط الحاكمة / الرسوم التوضيحية
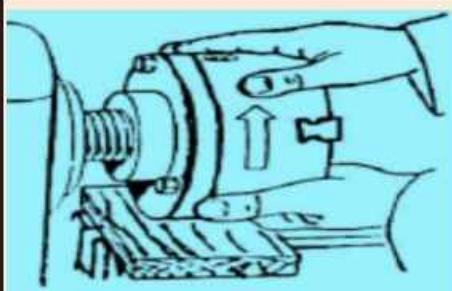
| ن | الخطوة | الرسم التوضيحي |
|---|--|---|
| 1 | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | |
| 2 | تعرف على لوحة البيانات الخاصة بالعلاقة بين معن قطعة العمل، وسرعة القطع وسرعة التغذية، وعلاقة ضبط انبع السرعه. |  |
| 3 | ركب العنة ثلاثة الفكوك على المخرطة ذات المحور المثولب، مع ايقاف الآلة قبل المباشرة بتركيب العنة. |  |
| 4 | <p>حرك فكوك العنة الثلاثية كما يأتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • وضع مفتاح العنة في الفتحة الخاصة على محيط العنة. • لف المفتاح باتجاه عكس عقارب الساعة لتحرك الفكوك نحو الخارج. • لف مفتاح العنة باتجاه عقارب الساعة لتحرك الفكوك إلى الداخل |  |

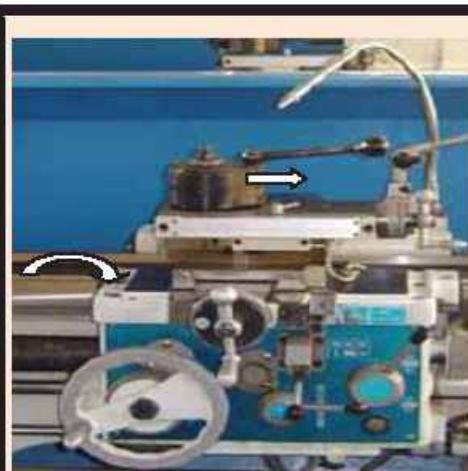



5 حرك عربة المخرطة، وذلك بلف عجلة العربة في المخرطة باتجاه عقارب الساعة لتحريكها على اليمين، ثم غير الاتجاه نحو اليسار.



6 حرك الراسمة العرضية باستعمال العجلة التي تحكم بحركة الراسمة، نقرب أداة القطع في الاتجاه العمودي على قطعة العمل مع ضبط عمق قطع مفترض مقداره 1 mm باستعمال مبين الميكرومتر المثبت على الراسمة العرضية.



7 حرك الراسمة الصغرى (الطبا) باستعمال العجلة التي تحكم بحركة الراسمة باتجاه موازٍ لقطعة العمل، حرك العجلة في الاتجاهين لتحريك الراسمة حرفة خطية مستعيناً بمدين الميكرومتر المثبت على ذراع التحريك مع ضبط ميل لراسمة بزاوية مقدارها 15 درجة.
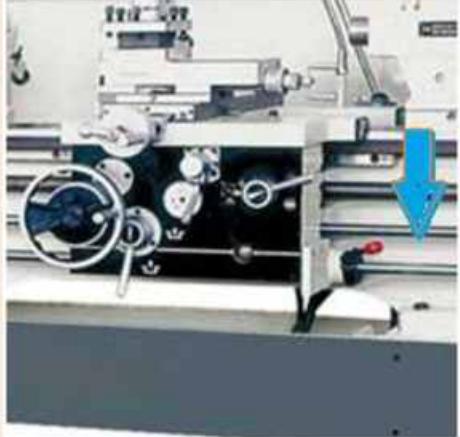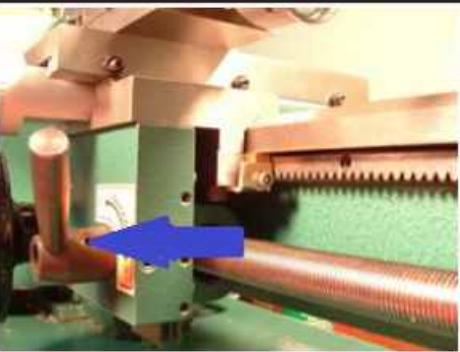
| | |
|---|--|
|  | <p>8 قم بتعشيق عمود الجر عن طريق وضع العلة على وضع التعشيق وشق الماكينة.</p> |
|  | <p>9 قم بتعشيق عمود المرشد عن طريق وضع العلة على وضع التعشيق وشق الماكينة.</p> |
|  | <p>10 استخدم مفتاح التشغيل، والإيقاف، وشق المخرطة.</p> |
| | <p>11 استخدم مفتاح التشغيل، والإيقاف لمضخة سائل التبريد، وشق المضخة.</p> |
|  | <p>12 حدد مواضع التنظيف، والتزييت.</p> |

إستماره التقليم

المرحلة الثالثية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثالث - الفصل الأول

أسم التمرين: تشغيل مكينة الخراطة، والتعرف على حركة الأجزاء بدون قطعة العمل

اسم الطالب: _____
الشعبة: _____

| النقطة | الملاحظات | درجة الاستحقاق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل |
|--------|-----------|----------------|------------------|--|
| 1 | | 10 | | اللتزام بالتعليمات والإرشادات العامة. |
| 2 | | 5 | | التعرف على لوحة البيانات الخاصة بالمكينة. |
| 3 | | 10 | | تركيب العينة ثلاثة الفوك على المخرطة ذات المحور المعلوب. |
| 4 | | 10 | | تحريك فوك العينة الثلاثية. |
| 5 | | 10 | | تحريك عربية المخرطة. |
| 6 | | 10 | | تحريك الراسمة العرضية مع ضبط عمق القطع المفترض. |
| 7 | | 10 | | تحريك الراسمة الصغرى (العليا) باتجاه مواز لقطعة العمل مع ضبط زاوية الميل المفترضة. |
| 8 | | 20 | | استخدام مفتاح التشغيل، والإيقاف، وتشغيل المخرطة حسب التعليمات. |
| 9 | | 5 | | استخدام مفتاح التشغيل، والإيقاف لمضخة سائل التبريد، وتشغيل المضخة. |
| 10 | | 10 | | الزمن المستغرق. |
| | | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين. |

التاريخ / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (8-7-6)، ويعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

4-1 التمرين الرابع / تشغيل ماكينة الخراطة بعد تجهيزها وثبت قطعة العمل والعدة



الأهداف:

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-

- يركب أداة القطع.
- يربط قطعة العمل في العينة الثلاثية للمخرطة.
- يضبط آرتفاع الحد القاطع بمستوى خط محور قطعة العمل.
- يشكل مكينة الخراطة.


المعلومات الفنية:

1 - لغرض الحصول على سطوح ناعمة للمشغولات المنتجة على مكينة الخراطة تتبع ما يأتي:
 ضبط آرتفاع الحد القاطع لأداة القطع بمستوى خط محور قطعة العمل كما في الشكل (13-1)، إذ يؤدي الانحراف عن الإلتباق إلى الحصول على سطح خشن بسبب الحروز على السطح، كما تؤدي زيادة بروز الحد القاطع إلى تذهبته، مما يؤدي إلى تقليل نعومة السطح.

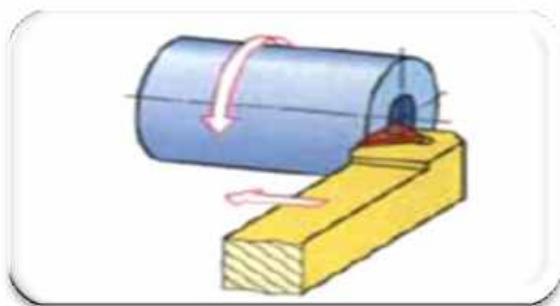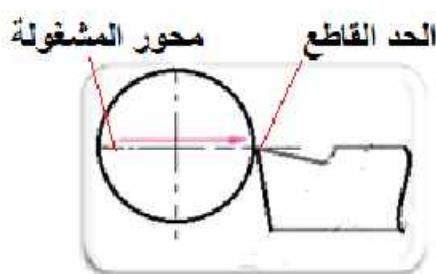


الشكل (13-1) الحد القاطع للقلم بمستوى خط المحور للشققة

2 - تركيب قطعة العمل بشكل متين ومركزي، إذ تركب قطعة العمل الصغيرة في العينة ثلاثية الفووك، ويشترط أن يكون ثلث طول قطعة العمل خارجاً من العينة كما في الشكل (1 - 14 - أ). أما قطعة العمل الطويلة وقليلة القطر، فثبتت بين المركزين كما في الشكل (1 - 14 - ب)، وعند استخدام هذه الطريقة يجب ثقب مركزين في طرف قطعة العمل.

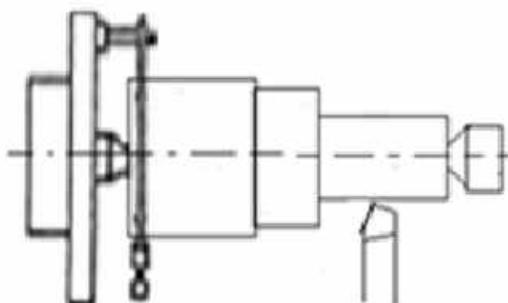

الشكل (1 - 14 - ب)

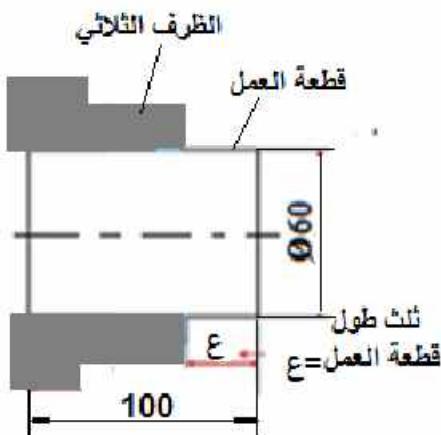


الشكل (1 - 14 - ا)

التسهيلات التعليمية (العد والتجهيزات والأدوات):

1- مخرطة مع ملحقاتها الأساسية. 2- قطعة عمل. 3- مسطرة قياس.

خطوات العمل / النقاط الحاكمة / الرسوم التوضيحية

| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|--|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| اختر أداة القطع المناسبة لاتجاه القطع ونوع معدن المشفولة. | 2 | |
|  | أدخل أداة القطع في مجرى حمل أداة القطع، مراجعاً أن يكون يروز القطاع أقل ما يمكن عند شد بربط الربط | 3 |
|  | ركب بنطة مركز على الغراب المتحرك، أضبط آرتفاع العد القطع بمواقبته مع مدبب البنطة. | 4 |
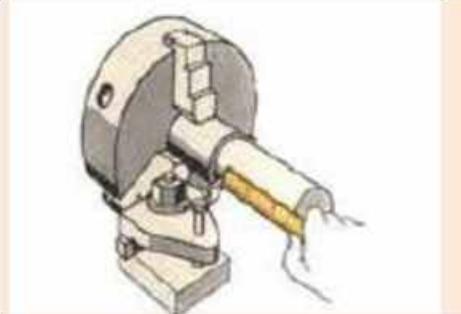
| | |
|--|----------|
| <p>أحكم ربط حامل أداة القطع بعد تحديد موقعها نسبه إلى المشغولة .</p>  | 5 |
| <p>افتح فنك العنة بفتحة تزيد عن قطر قطعة العمل، وأدخل القطعة بين الفنك.</p>  | 6 |
| <p>قس مسافة بروز قطعة العمل بحسب الطول المطلوب، ثم <u>أربطها بين الفنك</u> بتوريد المفتاح باتجاه عقرب الساعة، ثم آرفع المفتاح عن الظرف.</p>  | 7 |
| <p>استخدم مفتاح التشغيل والإيقاف، <u>وشغل المخرطة</u> حسب التعليمات.</p>  | 8 |
| <p>في حالة وجود عملية قطع نظف مكان العمل والمكينة وزيتها.</p>  | 9 |

استماره التقديم

المرحلة الثالثية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الرابع - الفصل الأول

أسم التمرين: تشغيل مكينة الخراطة بعد تجهيزها وثبت قطعة العمل والعدة

اسم الطالب: _____
الشعبة: _____


| النقط | خطوات العمل | الدرجة المعيارية | درجة الاستحقاق | الملاحظات |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------|
| 1 | التقيد بالتعليمات والإرشادات العامة. | 5 | | |
| 2 | ثبتت أداة القطع مع ضبط سنترتها. | 10 | | |
| 3 | ضبط آرتفاع الحد القاطع مع مدبب بنطة الغراب | 15 | | |
| 4 | تهيئة العينة. | 10 | | |
| 5 | وضع المشغولة بين فكوك العينة. | 10 | | |
| 6 | ضبط قياس طول المشغولة الخارج من العينة. | 25 | | |
| 7 | ثبتت المشغولة. | 10 | | |
| 8 | تشغيل المخرطة . | 5 | | |
| 9 | الزمن المستغرق | 10 | | |
| الدرجة النهائية للتمرين | | | | %100 |

أسم المدرب:

التاريخ / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (5 - 7 - 8) ، وبعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

الفصل الثاني / أقلام الخراطة

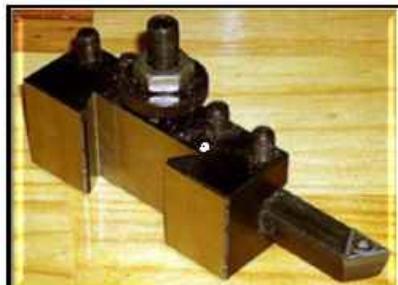

أهداف الفصل الثاني:


- ❖ بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادراً على أن:-

 1. يُتَعَرِّفُ عَلَى أَدَوَاتِ الْقُطْعِ وَمَجَالِ اسْتَخْدَامِهَا.
 2. يَرْكِبُ أَدَأَةَ الْقُطْعِ فِي الْحَامِلِ.
 3. يَضْبِطُ آرْتَفَاعَ الْحَدِ الْقَاطِعِ.
 4. يَضْبِطُ زَاوِيَةَ مَوْلِ طَاولَةِ الْتَّجْلِيعِ.
 5. يَسْنُ (يَشْحُذُ) قَلَمَ خَرَاطَةٍ عَلَى الْهَامِلِ طَبَقَهُ أَدَوَاتِ الْقُطْعِ.
 6. يَبْدِلُ الْقَلَمَ الْكَارِبِيدِيَّةَ.

1-2 المعلومات الأساسية:

1-1-2 هندسة الحد القاطع (Geometry of cutting edge)

يتكون قلم الخراطة من عدة عناصر مبينة في الشكل (2 - 1) وكما يأتي :-

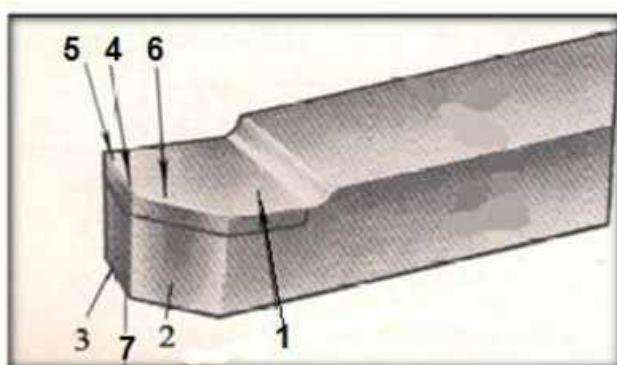


الشكل(2-1) عناصر قلم الخراطة.

- 1- السطح الأمامي.
- 2- السطح الخلفي الرئيسي.
- 3- السطح الخلفي المساعد.
- 4- قمة رأس القلم :- ينشأ من تقاطع أسطح مقدمة القلم.
- 5- الحد القاطع المساعد :- ينشأ من تقاطع السطح الأمامي للقلم مع السطح الخلفي المساعد.
- 6- الحد القاطع الرئيسي :- ينشأ من تقاطع السطح الأمامي مع السطح الخلفي الرئيسي.
- 7- من القلم :- يتكون نتيجة تقاطع الحد القاطع الرئيسي مع الحد القاطع المساعد.

2-1-2 زوايا قلم الخراطة:

لزوايا القلم أهمية كبيرة أثناء القطع؛ لأن تغيير هذه الزوايا يؤثر على قوة القطع، وعمر القلم، وكفاءة السطح الناتج من التشغيل، وللقلم عدة زوايا، وهي كما في الشكل (2-2) :-

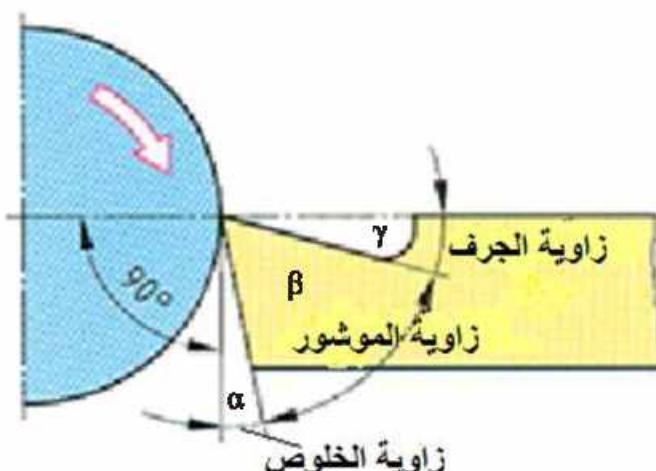

الشكل(2-2) الزوايا الرئيسية لقلم الخراطة

التمرين الأول: اختيار وتركيب قلم الخراطة وكيفية استخدامه.

أهداف التمرين:

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادرًا على أن:-


1. يتعرف على أداة القطع ومجال استخدامها.
2. يركب أداة القطع في الحامل.
3. يضبط آرتفاع الحد القاطع.

المعلومات الفنية:

تأخذ أقلام الخراطة أشكالاً مختلفة بحسب طريقة وأسلوب القطع المصممة من أجله، ويمكن تقسيمها بصفة عامة إلى الأنواع الآتية :-


1- **أقلام الخراطة الخارجية:** تستخدم لخراطة كل الأسطح الخارجية للمشغولات الإسطوانية بكل أشكالها ، مثل الخراطة الطولية، أو الوجهية، أو خراطة التواليب، أو فصل المشغولات، أو الخراطة التشكيلية للمشغولات بكل أشكالها، ويبين الشكل (3-2) أشكال أقلام الخراطة الخارجية وهي:-

1- قلم خراطة الأسنان. 2- قلم خراطة حز السن. 3- قلم فصل. 4- قلم خراطة تشكيلية (5-8) أقلام خراطة طولية. 6- قلم خراطة جانبية. 7- قلم خراطة تعميم طولية. 9- قلم خراطة يمين ويسار. 10- قلم خراطة يسار. 11- قلم خراطة يمين.

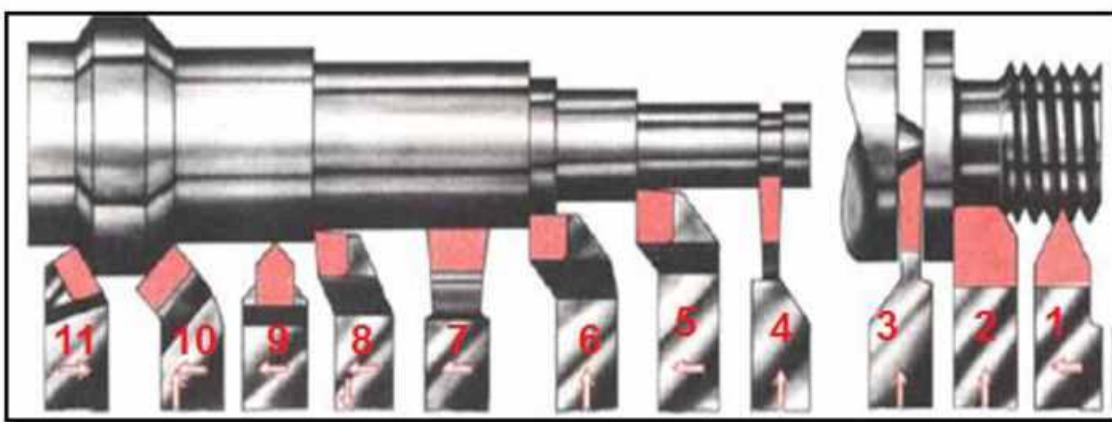

الشكل (3-2) أشكال أقلام الخراطة الخارجية

2- أقلام الخراطة الداخلية : تستخدم أقلام الخراطة الداخلية في خراطة وتشكيل المسطوح الداخلية للمشغولات التي تكون مثقوبة، وذلك لتوفعنة الثقب، وتحقيق قياسات للأقطار الداخلية، وعمل مجري داخلي، وقطع اللوب الداخلي. ويبيّن الشكل (4-2) أشكال أقلام الخراطة الداخلية .

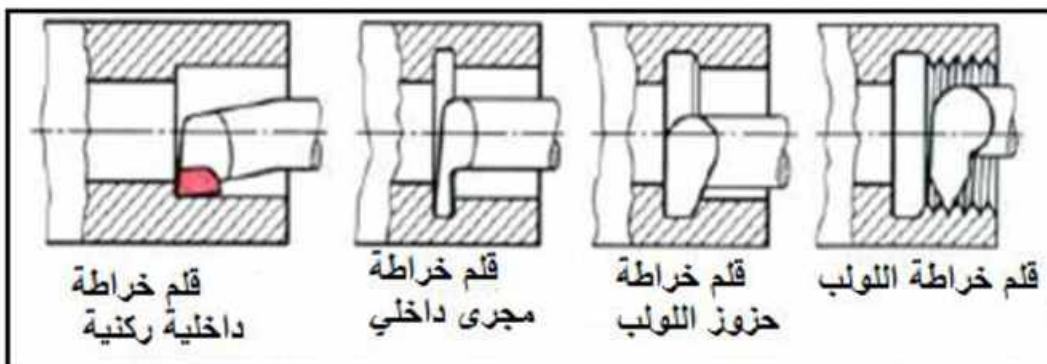

الشكل (4-2) أشكال أقلام الخراطة الداخلية

● ربط قلم الخراطة على حامل الأقلام:


ترتبط أقلام الخراطة في حامل بحيث يقع حدها القاطع في المستوى الأفقي العلوي بمحور الدوران كما في الشكل (5-2)، كما يراعي أيضاً بروز القلم من الحامل وأن لا يزيد أكثر من الطول الضروري، وذلك لتجنب الإهتزاز، كما يضبط وضع مقدمة القلم بالنسبة للمحور الطولي بوساطة محدد قياس خاص، مع مراعاة وضع مقدمة القلم بالنسبة للمحور الطولي للمشغولة، وأن يكون مستوى سطح القلم عمودياً على محور الدوران .



الشكل (5-2) ربط قلم الخراطة على حامل الأقلام

● ضبط عمق القطع:

تحرك الراسمة العرضية حتى تلامس مقدمة سن القلم المشغولة برفق، ثم نضبط حلقة التدريج على علامة الصفر، ويسحب القلم ثم يحرك القلم إلى موضعه الأبتدائي بتدوير ظرف المخرطة في عكس إتجاه التشغيل، أي باتجاه عقرب الساعة، ويقدم القلم مسافة صغيرة تقدر ببعض أجزاء من الملمعات مبتدأً من وضع الصفر لتدريج الرأسنة الكبيرة، ثم يجري مشوار قطع آبتدائي كما في الشكل (6-2).

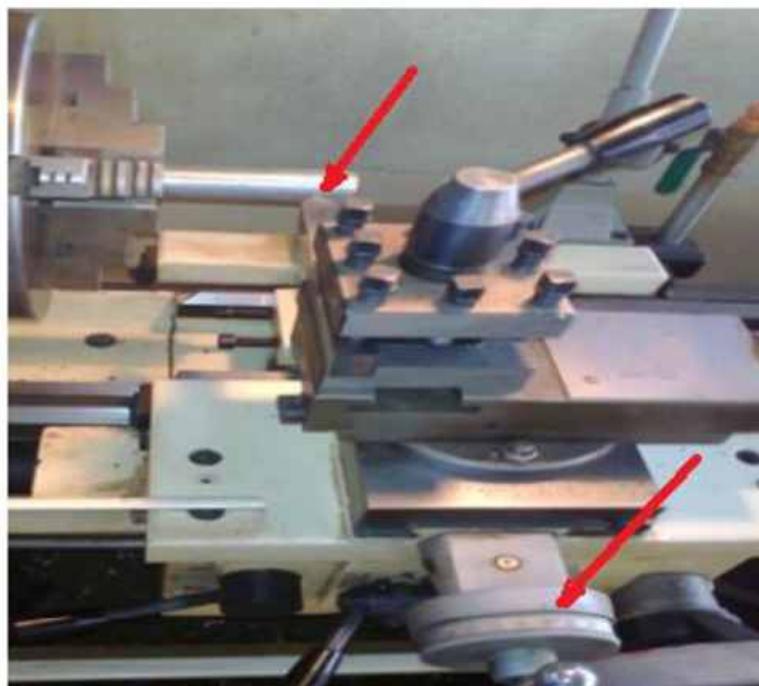

الشكل (2-6) ضبط عمق القطع

التسهيلات التعليمية

أداة قطع، رقائق ضبط أنطباق المركز، بنطة مركز، الغراب المتحرك، قطعة عمل.

خطوات العمل/النقط المحددة/الرسوم التوضيحية

| الرسم التوضيحي | الخطوة | الرقم |
|--|---|-------|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | | 1 |
| | أدخل أداة القطع في مجرى التركيب في الحامل. | 2 |
| | <u>شد لواكب الربط كما في الشكل،</u> <u>مراجعًا أن يكون يدوز الحد القاطع</u> <u>عن الحامل أقل ما يمكن لتجنب</u> <u>اهتزازه أو كسره.</u> | 3 |
| | ركب بنطة مركز مدبب في جذبة الغراب المتحرك. <u>أضبط آرتفاع الحد القاطع</u> <u>بمطابقته مع مدبب البنطة،</u> <u>مستعينا برافق معنوية لضبط</u> <u>الارتفاع.</u> | 4 |

| | |
|--|---|
|  | <p>5 حرك الحد القطع الى منتصف قطعة العمل (مركز المشغولة)، ثم اسحبه الى خارج المشغولة.</p> |
|  | <p>6 حرك القلم على سطح المشغولة طوليًّا عن طريق الراسمة والعربة (يدويًّا).</p> |

إسالمارة التقىيم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرن: التمرن الأول - الفصل الثاني

أسم التمرن: اختيار وتركيب قلم الخراطة وكيفية استخدامه.

الشعبة:

أسم الطالب:

| النقط | خطوات العمل | الترتيب | الدرجة المعاشرية | درجة الاستحقاق | العلامات |
|------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------|
| 1 | التقىيد بالتعليمات والإرشادات العلمية. | 5 | | | |
| 2 | تركيب المشغولة في الظرف وإختبار دورانها بشكل منتظم. | 5 | | | |
| 3 | اختيار القلم المناسب لنوع القطع. | 20 | | | |
| 4 | ضبط تركيب وإحكام ربط القلم. | 15 | | | |
| 5 | مركزة الحد القاطع مع مدبب ذئبة الغراب المتحرك. | 15 | | | |
| 6 | تحريك القلم على سطح المشغولة بوساطة الراسمة والعربية. | 15 | | | |
| 7 | رفع القلم والمشغولة عن المكانة. | 10 | | | |
| 8 | تنظيف ووضع العدد والأدوات في المكان المخصص لها. | 5 | | | |
| 9 | الزمن المستغرق. | 10 | | | |
| الدرجة النهائية للتمرن | | | | | %100 |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (3-4-5)، وبعد

تنفيذ التمرن كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.


التمرين الثاني: شحذ (سن) قلم الخراطة.

الأهداف:

- بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادرًا على أن:-
- يضبط زاوية ميل طولة الآلة.
- يشحذ أداة خراطة على آلة تجليخ أدوات القطع.
- يضبط زوايا قلم القطع.

المعلومات الفنية:

تستخدم آلة التجليخ المبينة في الشكل (2- 7) تجليخ أدوات القطع المختلفة، ويمكن تركيب عدد من الملحقات عليها لشحذ الأنواع المختلفة من أدوات القطع وقياس زواياها.

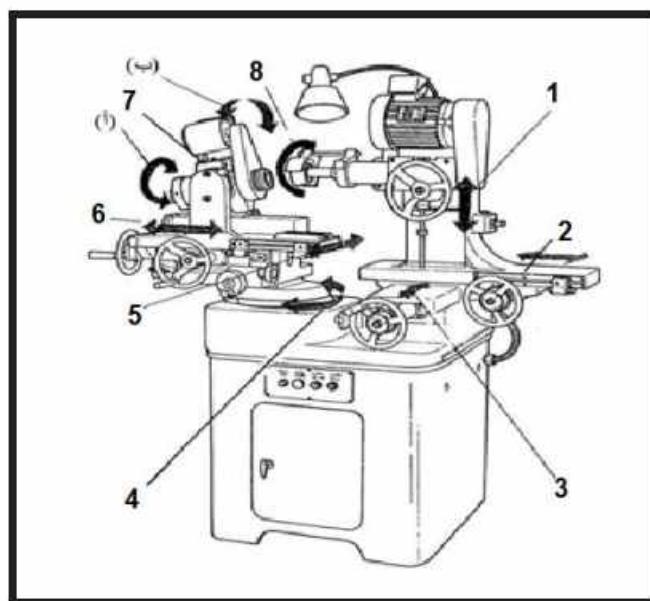

الشكل (2- 7) آلة تجليخ أداة القطع

أجزاء آلة تجليخ أداة القطع :

تصمم الآلة بحركات عديدة لزيادة إمكانات الآلة في تجليخ الأنواع المختلفة من أدوات القطع.
ويبين الشكل في أعلىه أجزاء وحركات الآلة وكما يأتي :-

- 1 - **الراسمة العمودية لحجر الجلخ:** وتحمل حجر الجلخ والمحرك الرئيس للحجر، وتتحرك للأعلى ولأسفل بتحديد عمق القطع.
- 2 - **الراسمة الطويلة :** وتتحرك أفقياً بتحديد عمق القطع أثناء عملية التجليخ الجانبي.
- 3 - **الراسمة العرضية:** وتتحرك حركة عومبية على المستوى الأفقي لجلخ مقدمة السكين.

4 - الطولية المدرجة : وتحمل رأسنات وحامل المدكين، وتحرك حركة دورانية أفقية ضمن (270°) لتحديد زاوية أدوات القطع لتسهيل عملية التجليخ.

5 - الراسمة العرضية لحامل أدوات القطع : وتحرك حركة مجازية للمستوى الأفقي ضمن مسافة طولها (12 سم) لمعلميرة أداة القطع المراد جلخها مع حجر الجلخ عند عملية التجليخ.

6 - الراسمة الطولية لحامل أدوات القطع : وتحرك أفقياً عند تحريك يد الراسمة، إذ يدور رأس الحامل مع عقارب الساعة، أو عكسها مع حركة يد الراسمة، وتستعمل عند جلخ المجرى الطزووني لأداة القطع المراد جلخها، أو عند تدوير أداة القطع لجلخ زوايا مقدمة أداة القطع.

7 - حامل أداة القطع : ويتم ثبيت أداة القطع المراد تجليخها بوساطته وتحريك الحركة (أ) حركة دوران الرأس مع أو عكس عقارب الساعة، وتحريك الحركة (ب) حركة عمودية دورانية ضمن (80°) عند تجليخ الزوايا لمقدمة أداة القطع، أو عند تجليخ أدوات القطع مسلوبة الأسطوع.

8 - حركة دوران حجر الجلخ عكس عقارب الساعة.


● زوايا الجلخ :

يبين الجدول رقم (2 - 1) زوايا أقلام الخراطة بحسب معدن قطعة العمل

جدول (2 - 1) زوايا قلم الخراطة

| زاوية الخلوص الجانبي | زاوية القطع الجانبي | زاوية الموشور | زاوية الخلوص الأمامي | زاوية الجرف العلوي | المادة |
|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6° | 20° - 15° | 67° | 8° | 15° | الفولاذ الطرفي |
| 6° | 15° - 12° | 72° - 77° | 8° | 10° - 5° | الفولاذ المتوسط |
| 6° | 10° - 6° | 79° | 6° | 5° | الفولاذ الصلد |
| 6° | 15° - 10° | 74° | 8° | 8° | حديد الصب |
| 6° | 3° - 0° | 83° | 6° | 1° | النحاس الأصفر والبرونز |
| 5° - 2° | 30° - 20° | 50° - 60° | 15° - 10° | 25° - 20° | النحاس الأحمر |
| 3° - 1° | 20° - 10° | 29° - 49° | 6° | 55° - 35° | الألمنيوم |


الرسم التنفيذي:

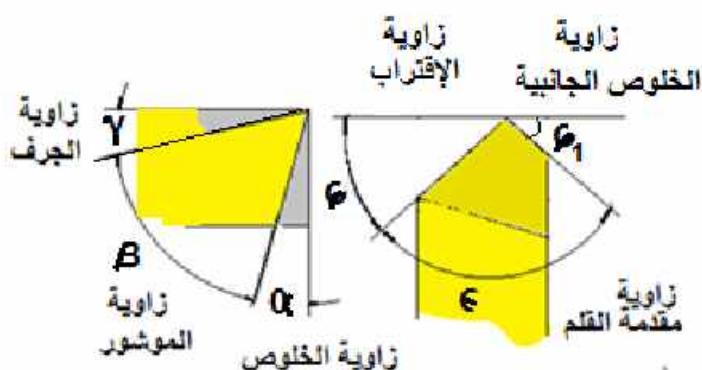

• العد والأدوات والتجهيزات :

قلم خراطة، آلة تجليع، أداة قياس زوايا القلم، معدات السلامة المهنية.

❸ خطوات العمل / النقاط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية
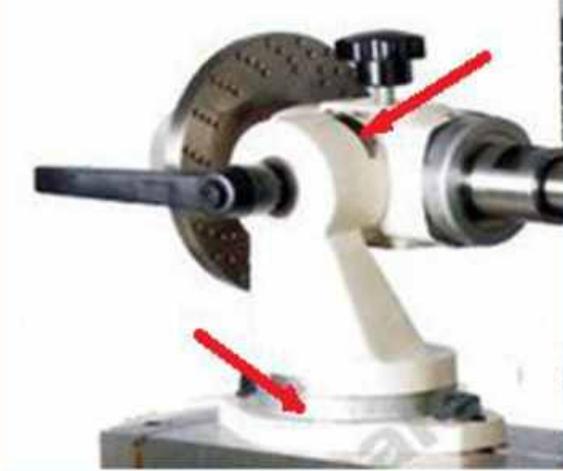
| الخطوة | الرسم التوضيحي | ت |
|--------|---|---|
| 1 | تغدو بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | |
| 2 | حدد مقدار درجات زوايا القلم المطلوب تجيبيها عن طريق الجدول رقم (2 - 1) بحسب البيانات المتعلقة بنوع معدن قطعة العمل. | |
| 2 |  <p>أربط أداة الخراطة (قلم خراطة يسار من الفولاذ الصلد) في مقبض الحامل.</p> | |
| 3 |  <p>أضبط زاوية ميل طولة التجليخ بحسب الزاوية المطلوبة (زاوية الخلوص، زاوية الجرف، زاوية الموشور)، باستخدام تدريج المنطقة. معتميناً بقيم الزوايا من الجدول رقم (2 - 1) .</p> | |
| 4 |  <p>ارتدى النظارة الواقية.</p> | |

| | |
|---|----|
| ضع مقبض الأداة على طوله الآلة مستندة إلى مسند التجلیخ المثبت بالطاولة. | 5 |
| شنق الآلة بحسب سرعة الدوران المطلوبة، مع ملاحظة تدفق سائل التبريد نحو مكان الشحذ. | 6 |
| قدم مقبض الأداة نحو حجر التجلیخ إلى أن يبدا القطع. | 7 |
| حرز الأداة حرکة جانبية في أثناء التجلیخ. | 8 |
| وأصلن تقديم مقبض الأداة نحو الحجر مع تحريكه إلى أن تتم عملية التجلیخ والشحذ حسب المواصفات المطلوبة. | 9 |
| نظف الماكينة وموقع العمل. | 10 |

إستماره التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثاني - الفصل الثاني

أسم التمرين: سن الأقلام حسب زوايا القطع.

الشعبة:

أسم الطالب:

| النقط | خطوات العمل | الدرجة المعيارية | الدرجة الأستحقاق | الملاحظات |
|-------|--|------------------|------------------|-----------|
| 1 | التقىد بالتعليمات والإرشادات العلمية. | 10 | | |
| 2 | ربط أداة القطع في المقىض. | 5 | | |
| 3 | ضبط زاوية الطاولة الدوارة. | 10 | | |
| 4 | وضع المقىض في المكان المخصص له على المسند. | 10 | | |
| 5 | تشغيل الآلة. | 10 | | |
| 6 | صحة استعمال المقىض. | 10 | | |
| 7 | تحريك المقىض أثناء التجليخ. | 10 | | |
| 8 | دقة الزاوية المنتجة بالتجليخ. | 20 | | |
| 9 | فك أداة القطع من المقىض. | 5 | | |
| 10 | الزمن المستغرق | 10 | | |
| | الدرجة النهائية للتمرين | %100 | | |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6-7-8)، وبعد تنفيذ

التمرين كملأً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثالث: تبديل اللقم الكاريبيدية.

الأهداف:

- بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادرًا على أن:-
- يتعرف على اللقم الكاريبيدية و مجال استخدامها.
 - يبدل اللقم الكاريبيدية.

المعلومات الفنية:

نتيجة للتطور الكبير في مجال تصميم عدد القطع، تم تصميم لقمة السكين، وهي اللقمة المقسمة (Insert Indexable) التي تثبت ميكانيكيًا في ملسك الغدة، تكون هذه اللقم بشكل وأحجام متعددة لتلائم متطلبات التشغيل، ولقمة السكين مصنوعة من الماس الصناعي، أو الفيريا وتثبت بوساطة برغبة ثبتيت في جسم السكين، كما في الشكل (8-2). تستبدل لقمة السكين إذا تلف الحد القطع، أو انكسر. ويوجد أشكال عدّة للقم كما في الشكل (9-2)، وتمتاز هذه اللقم بصلادتها، وتحملها درجات الحرارة العالية جداً، والتي تصل إلى (900°)، وعدم تأكلها رغم آرتفاع سرعة القطع، علماً أن اللقم الكاريبيدية لا تحمل التبريد المفاجئ، وتتكسر عند الخراطة غير المنتظمة، أو تعرّضها للصدمـة.



الشكل (8-2) أشكال عدّة للقم


الشكل (8-2) أشكال عدّة للقم

وبعض أشكال اللقم الكاريبيدية وأستعمالاتها كما مبين في الشكل (2 - 10) :-


اللقم الكاريبيدة الأسطوانية: تستعمل لخراطة المنحنيات والأخدود المغفرة.



النقطة الكاريبيدية المربعة: تثبت بزوايا مختلفة على الحامل لاستعمالها في الخراطة الطولية، والخراطة المترجة القائمة والمسلوبة.

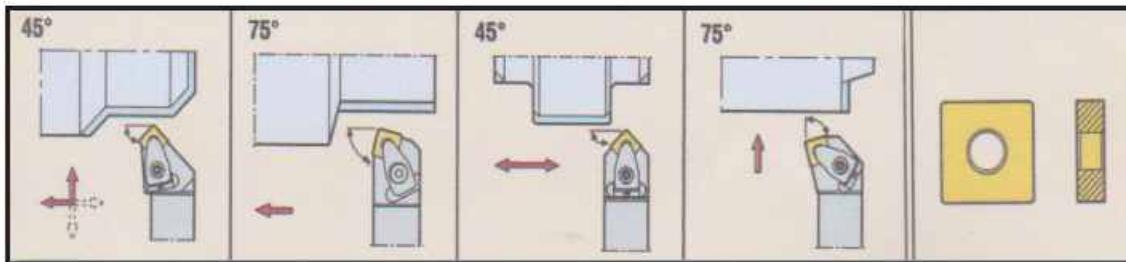

النقطة الكاريبيدية المثلثة: تثبت بزوايا مختلفة على الحامل لاستعمالها في الخراطة الطولية، والخراطة المترجة القائمة، والمسلوبة، وخراطة المجري.

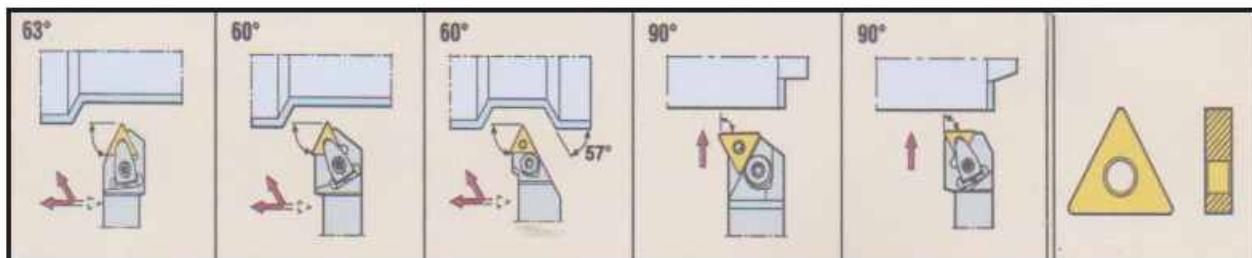

شكل (2 - 10) بعض أشكال النقط الكاريبيدية

العدد والأدوات والتجهيزات:

حامل النقط الكاريبيدية، نقط كاريبيدية، مفتاح.

• خطوات العمل / النقاط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية

| الخطوة | الرسم التوضيحي |
|--------|--|
| 1 | تقيد بتعليمات السلامة والصحة المهنية. |
| 2 | تعرف على أنواع النقط الكاريبيدية، وعلى أنواع الماسكات، وحملات النقط. |

3

إختر النقطة الكاريبيّة التي تلبي ظروف القطع.



4

- تأكيد من حجم النقطة.
- تأكيد من سلامة الحدود القاطعة للنقطة من التلف.



5

قم بتركيب النقطة المناسبة لقطر الثقب على جسم القلم بحسب نوع الحامل .



استماره التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثالث - الفصل الثاني

أسم التمرين: تبديل اللقم الكاريبيية.

الشعبة:

أسم الطالب:

| النحو | الملاحظات | درجة الاستحقاق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ت |
|-------|-----------|----------------|------------------|---|---|
| | | 10 | | التقيد بالتعليمات والإرشادات العلمية. | 1 |
| | | 30 | | اختيار اللقم المناسب للحامل وقطر الثقب. | 2 |
| | | 30 | | تركيب اللقم على الحامل وإحكام ربطها. | 3 |
| | | 10 | | فك اللقم الكاريبيية عن الحامل وخلتها. | 6 |
| | | 10 | | فك حامل اللقم وخرزه. | 7 |
| | | 10 | | الزمن المستغرق | 8 |
| | | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (3-2)، وبعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

الفصل الثالث: عمليات الخراطة الخارجية اليدوية

● أهداف الفصل:

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادرًا على أن:-

1. يجري خراطة السطوح الإسطوانية الجانبية والطولية.
2. يجري خراطة السطوح الإسطوانية الطولية المتدرجة الأقطار بربطها بالظرف الثلاثي الفكوك.
3. يقوم بخراطة السلبة باستعمال الراسمة العليا يدويا.
4. يجري مركزة قطعة العمل.


1-3 المعلومات الأساسية:

تستخدم المخرطة لخراطة السطوح الخارجية الإسطوانية، وتحريك قطعة العمل في أثناء الخراطة الإسطوانية حركة دائرية عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، في حين تتحرك أداة القطع حركة آنتقالية مستقيمة، أما أن تكون هذه الحركة قطرية أو طولية، أو تكون قطرية وطولية بالتناوب لإنتاج المشغولات المتدرجة الأقطار.

● يمكن تقسيم عمليات الخراطة الإسطوانية إلى ما يلي:-

1- الخراطة الطولية: **Longitudinal Turning**

عند تحريك الحد القاطع لقلم المخرطة موازياً لمحور النسبتين أثناء دوران المشغولة ليقطع منها جزءاً من قطعها على هيئة رايش كما هو موضح بالشكل (3- 1). يستخدم قلم خراطة خارجي يمين أو يسار، ويستعمل في الخراطة الداخلية عند قطع القطر الداخلي للثقب، قلم خراطة معقوف، أو لقعة مركبة على حامل للتمكن من **أو توجيه داخل الثقب**.

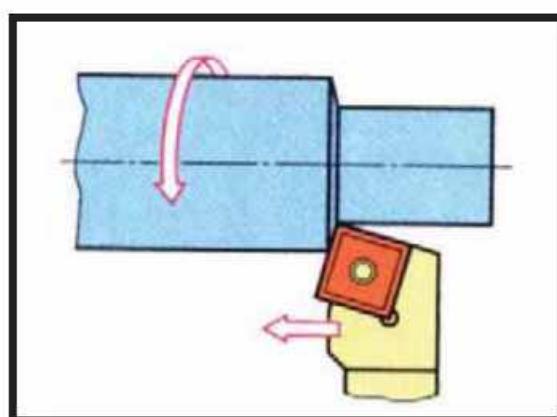

شكل (3- 1) الخراطة الطولية

2- الخراطة المستقيمة (الجاتبية) (Facing Off Turning)

تعد الخراطة المستقيمة الجاتبية من أنواع الخراطة البسيطة، وتختلف في طريقة إنجازها عن الخراطة المستقيمة الطولية، إذ أن حركة أداة القطع تเคล بحركة قطرية في إتجاه محور قطعة العمل، وتنبع الخراطة الجاتبية سطحهاً مستوية عند إجراؤها عند نهايات قطع العمل، أما إذا تم إجرائها خلال طول قطعة العمل، فبتها تنتج مجاري قطرية، أو عمليات قطع وفصل كما في الشكل (3- 2) .




الشكل(3- 2) الخراطة المستقيمة الجاتبية

مركز قطعة العمل:

تعد مركزه قطع العمل الخطوة الأولى في عمليات الخراطة بين مركزين، والتي تعد من أوسع عمليات الخراطة انتشاراً، وتهدف عملية المركز إلى تدعيم قطعة العمل بوساطة منبك الغراب المتحرك، وخاصة للمشغولات الطولية.

أنواع ثقب المركز:

تتألف ثقب المركز من جزئين أحدهما: إسطواني مستقيم، والثاني مخروطي، وتتجزأ ثقب المركز باستعمال بريمة المركز (Center Drill Bit)، كما مبين في الشكل (3- 3)، ويجب أن تكون نعومة سطح الثقب عالية.

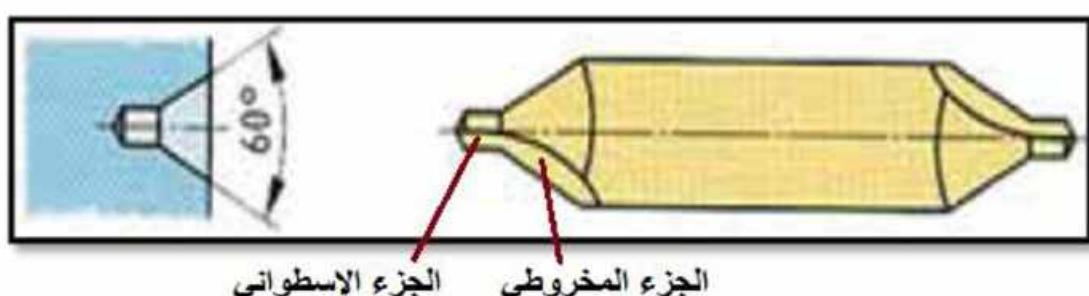

الشكل (3- 3) بريمة المركز

قياسات ثقب المركزة:

يشمل قياس ثقب المركزة قياسات الثقب الإسطواني والمخروطي، وكذلك عمق الثقب، وتكون قياسات الثقب الإسطواني والمخروطي ثابتة لنفس المثقاب الحذروني (البريمة) (Counter Sink Bit)، وبالتالي يمكنك تحديد هذه القياسات بإختيارك للمثقاب الحذروني، ويسمى المثقاب الحذروني بحسب قياس قطره، فمثلاً عندما تقول مثقاب حذروني (2mm) يعني قطر الجزء الإسطواني منه (2mm). وكذلك عمق الثقب، وتكون قياسات الثقب الإسطواني والمخروطي ثابتة لنفس المثقاب، وبالتالي يمكنك تحديد هذه القياسات بإختيارك للمثقاب الحذروني.

جدول (3 - 1): قياس بريمة المركز بحسب قطر قطعة العمل.

| عمق الثقب (mm) | قياس بريمة المركزة | | قطر قطعة العمل (mm) |
|----------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | قياس البريمة (mm) | رقم البريمة | |
| 4 | 1 | 1 | لغاية 6 |
| 5,5 | 2 | 2 | من 6 لغاية 10 |
| 8 | 2.5 | 3 | من 10 لغاية 13 |
| 9,5 | 3.15 | 4 | من 13 لغاية 16 |
| 11 | 4 | 5 | من 16 لغاية 20 |
| 15 | 5 | 6 | من 20 لغاية 25 |
| 16,5 | 6,3 | 7 | من 25 لغاية 30 |
| 16,5 | 6,3 | 8 | من 30 لغاية 50 |

التمرين الأول / الخراطة الطولية والجاتبية

● الأهداف :

- بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-
- يجهز قطعة العمل للخراطة الخارجية
- يجري الخراطة الجاتبية.
- ينجذب الخراطة الطولية لقطعة العمل.

● المعلومات الفنية :

يجب مراعاة الأمور الآتية عند خراطة الأعمدة الملماء :

1 - عند الخراطة الجاتبية يجب أن:-

- يكون يرور قطعة العمل عند خراطة الجاتبية (80mm - 50mm).
- تكون التغذية يومية بطيئة.
- يتم اختيار سرعة القطع من الجداول.

2 - عند إجراء عملية ثقب المركز :-

- إختار بريمة السنترة حسب الجدول (1 - 3).
- عمق القطع لعملية ثقب المركز هو (16mm).

3 - عند إجراء عملية الخراطة العلة المستقيمة:-

- ربط قطعة العمل بين المركزين.
- التأكد من القياس بعد الخراطة التجريبية.
- إختيار سرعة القطع وسرعة التغذية من الجداول.

تثبت على بدء الغراب الثابت في المخرطة لوحة تعريف بالسرعة الموصى بها عند العمل على المخارط
لبيان قيمها ووحداتها وتكون كالتالي:

| | |
|--------------------------|--------------|
| m/sec | سرعة خطية |
| m/min | سرعة القطع |
| (r.p.m) revelution/min | سرعة دوران |
| mm/cycle | سرعة التغذية |

تقاس سرعة القطع (Cutting Speed) (CS) بوحدات (m/min) ، ويستخرج منها عدد الدورات (N) .

$$N = \frac{CS \times 1000}{\pi d} \quad \text{دورات/دقيقة} \quad r.p.m$$


$d = \text{قطر المشغولة}$ (mm)

$\pi = 3.14$ النسبة الثابتة

الجدول (1 - 3) سرعات القطع الموصى بها بحسب نوع معدن المشغولة.

| Material | نوع معدن المشغولة | Cutting Speed m/min | سرعة القطع |
|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Cast Iron | حديد الزهر | 20-28 | |
| Mild Steel | الصلب الطري | 18-25 | |
| H.S.S | صلب السرعات العالية | 12-18 | |
| Brass | سبيكة النحاس والزنك | 45-90 | |
| Bronz | سبيكة النحاس والقصدير | 15-21 | |
| Aluminum | المنيوم | 30-60 | |


الرسم التفيلي :

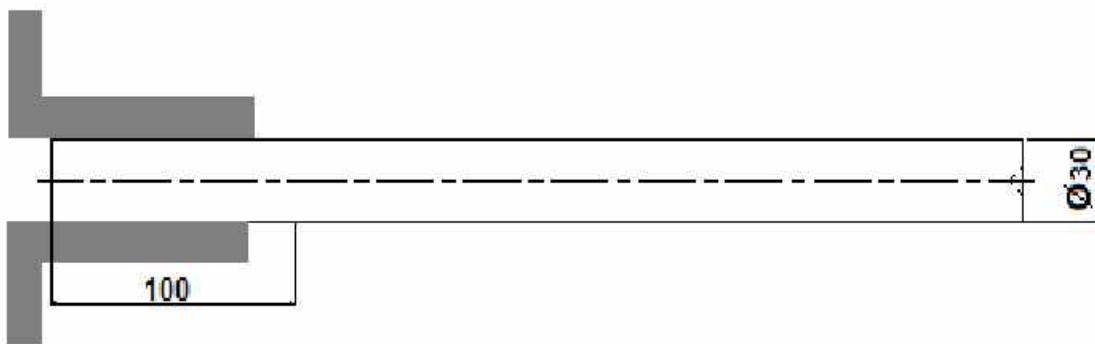


العدد والأدوات والتجهيزات :

خرطة مركزية مزودة بالتجهيزات، بنطة صينية دوار، لاط (كلاب دوار) (Lath dog)، بريمة مركز، قطع خارجي (أداة قطع)، نظارة واقية، فرشاة تنظيف، قدم قياس، قطعة عمل من الفولاذ الطري $\text{Ø} 35 \times 400 \text{ mm}$.

خطوات العمل / النقاط الحاكمة/الرسوم التوضيحية
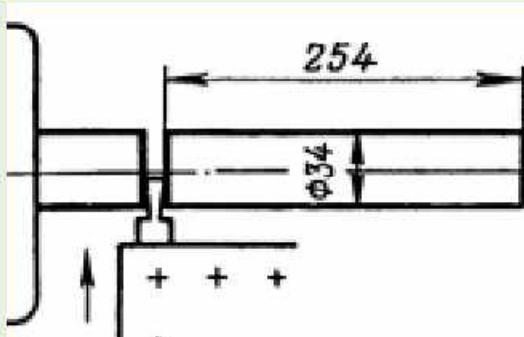
| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|---|---|
| | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| | أربط قطعة العمل. | 2 |
|  | جهز ماكينة الخراطة <u>سرعة الدوران (200 – 230 r.p.m)</u> | 3 |
|  | إقطع وأقصي قطعة العمل بحسب القياس المحدد في الرسم، مراعياً مايلي : * طول قطعة العمل خارج حافة الطرف (300)mm * التغذية ببطء مع الحذر الشديد في بداية ونهاية عملية القطع. | 4 |
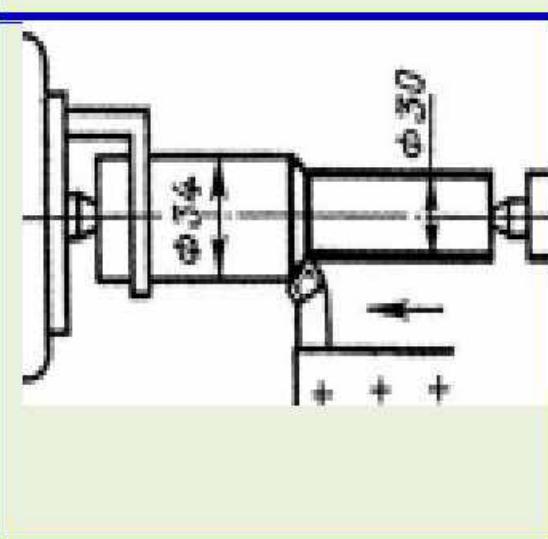
| | | |
|--|---|---|
|  | <p>قم بخراطة الجبهة (تسوية الجبهة)، ماراعياً ما ياتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> * ربط قطعة العمل على الطرف. * بروز قطعة العمل عن الطرف (80mm – 50mm) * اتجاه القطع نحو محور المشغولة. * سرعة القطع 20 m/min ما عدا <u>الشوط الأول.</u> | 5 |
|  | <p>أنجز ثقب المركز، ماراعياً ما ياتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>تركيب بريمة المركز على الغراب المترعرع.</u> * استخدام بريمة مركز رقم (8). * المحافظة على عمق قطع (16.5mm). | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● <u>سو الجبهة الثالثية بطريقة تسوية الجبهة الأولى نفسها، بعد ثقب المشغولة في الطرف، وأضبط الطول الكافي.</u> ● <u>أنجز ثقب المركز في الطرف الآخر من المشغولة.</u> | | 7 |
|  | <p>أنجز الخراطة الطولية المستقيمة، بعد ربط قطعة العمل بين المركزين، ماراعياً ما ياتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> * <u>خراطة طول (30-20)mm، ثم تأكد من قياس القطر بالمتسلل قمةقياس.</u> * سرعة القطع (20m/min). * تغذية آلية (0.4 r.p.m) | 8 |

| | | |
|---|--|----|
|  | أنجز الخراطة الطولية المستقيمة لبالية الطول وبحما في الخطوة (6)، بعد قلب المشغولة. | 9 |
|  | أوقف المخرطة، ثم أفصل تعشيق المحور عن التروس بوساطة العجلات، ثم نظف الماكينة ومكان العمل، وأحفظ اللدد والأدوات في المكان المخصص لها. | 10 |

إستماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمارين: التمارين الأولى - الفصل الثالث

اسم التمارين: الخراطة الطولية والجاتبية.

الشخصية:

اسم الطالب:

| النقطة | خطوات العمل | الدرجة المعاشرية | الدرجة المستحقة | الملاحظات |
|--------|--|------------------|-----------------|-----------|
| 1 | التنفيذ بالتعليمات والإرشادات العلمية | 5 | | |
| 2 | تركيب المشغولة في الظرف. | 5 | | |
| 3 | اختيار القلم المناسب لنوع القطع. | 5 | | |
| 4 | ضبط تركيب وإحكام ربط القلم. | 10 | | |
| 5 | مركزة الحد القاطع مع مدبب ذنبة الغراب المتحرك. | 10 | | |
| 6 | عمل المركز. | 5 | | |
| 7 | تعديل وجهي المشغولة. | 15 | | |
| 8 | خراطة المشغولة على الماكينة حسب القياسات المطلوبة. | 15 | | |
| 9 | خطوات إيقاع الماكينة. | 5 | | |
| 10 | رفع المشغولة والقلم عن الماكينة. | 5 | | |
| 11 | وضع الغدد والأدوات في المكان المخصص لها. | 5 | | |
| 12 | تنظيف مكان العمل. | 5 | | |
| 13 | الزمن المستغرق | 10 | | |
| | الدرجة النهائية للتمرين | %100 | | |

اسم المدرب: / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (7 - 8)، ويعد تنفيذ التمارين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.


التمرين الثاني / الخراطة الطولية المتدرجة الأقطار

الأهداف :

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-

- ❖ ينجذب ثوب المركز.
- ❖ يجري الخراطة المستقيمة الجاذبية.
- ❖ يقيس المشغولات على المخرطة.
- ❖ يقوم بخراطة طولية متدرجة الأقطار.




الرسم التنفيذي:



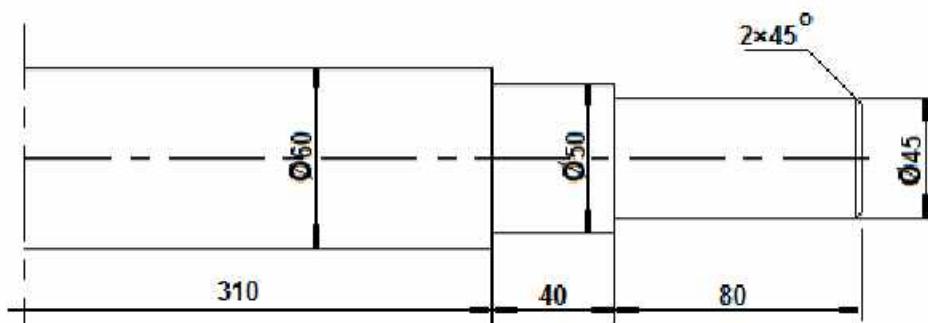


المعد والأدوات والتجهيزات :

مخرطة مركزية مزودة بالتجهيزات، بنظاء، صينية دوار، لاطط (كلاب دوار)، أقلام قطع خارجي، فرنية قوايس، مسطرة معدنية، نظراء واقية، أقلام قطع وفصل، خلامة من الحديد (Ø 65 × 65 mm). (554).

• خطوات العمل/النقاط الحاكمة/الرسم التوضيحي
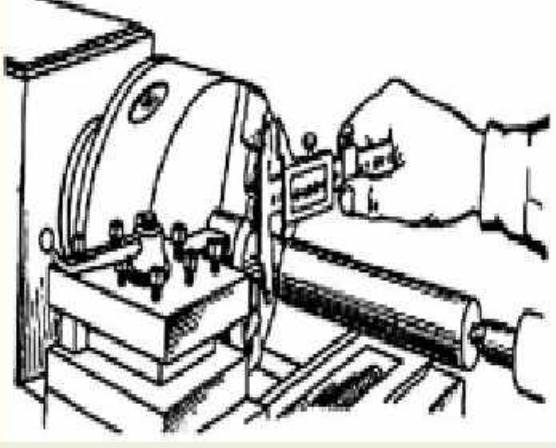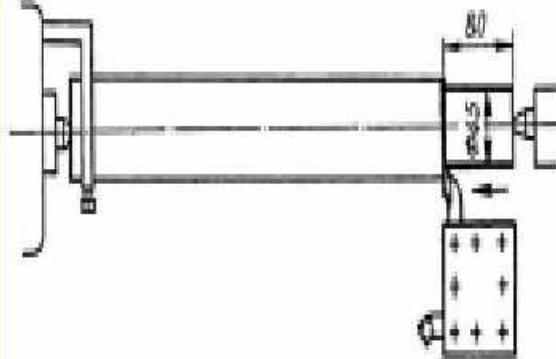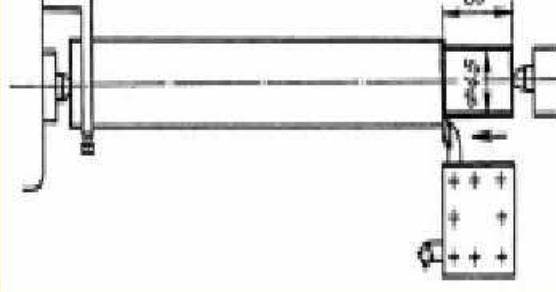
| الرسم التوضيحي | الخطوة | ن |
|---|--|---|
| تقييد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | | 1 |
|  | <p>جهز ملكينة الخراطة.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بخراطة جانبي لطرف المشغولة. أثقب طرف المشغولة بمثقب مركز. أربط قطعة العمل على المخرطة بين الغراب الثابت والغراب المتحرك باستعمال الصينية والكلاب. | 2 |
|  | <p>قم بخراطة التدريج الأول، مراجعاً ما يأتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> خراطة تفشن بسرعة دوران r.p.m (150 - 120) عمر القطع (1.5 - 1) mm -0.3) التغذية mm/cyc (0.6) | 3 |
|  | <p>أنجز خراطة التعميم ، مراجعاً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من قياس القطر، وطول التدريج الأول باستعمال الفرنية، والمسطرة المعدنية. سرعة القطع .35m/min | 4 |
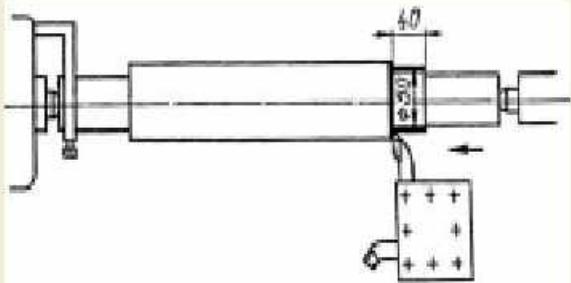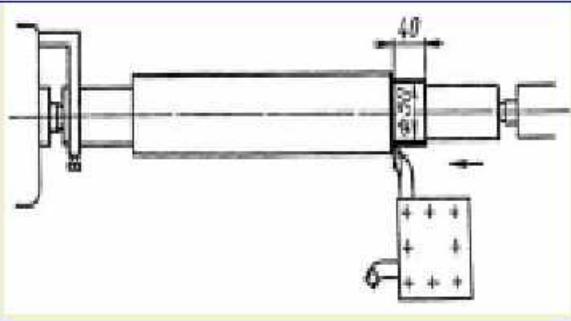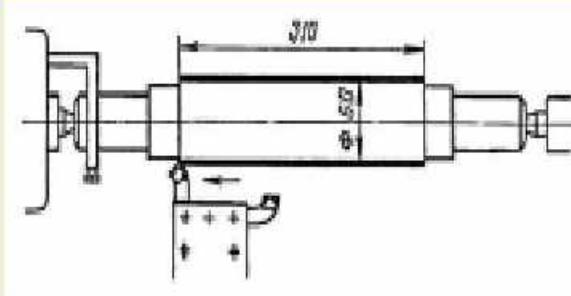
| | | |
|---|--|---|
|  | <p>أجزاء التدريج الثاني بعد قلب المشغولة ،</p> <p>مراجعياً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • سرعة القطع . $35m/min$ • تغذية آلة 0.3 mm/cyc . | 5 |
|  | <p>أجزاء التدريج الثاني كما في الخطوة (4) بعد قلب المشغولة وبالقياسات المطلوبة.</p> | 6 |
|  | <p>أجزاء خراطة التعميم للجزء الأوسط لقطعة العمل</p> <p>مراجعياً ما يأتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سرعة قطع $35m/min$ • تغذية $0.2mm/cyc$ | 7 |
|  | <p>أوقف المخرطة، ثم أفصل تعشيق المحور عن التروس بواسطة العتals ثم نظفها ومكان العمل.</p> | 8 |

إسهامات التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثاني - الفصل الثالث

اسم التمرين: الخراطة الطولية المتدرجة الأقطار

الشعبة:

اسم الطالب:

| النحوين | نحوين | النحوين | خطوات العمل | نحوين |
|---------|-------|---------|--|-------|
| | 5 | | التحليق بالتطبيقات والإرشادات العلمية | 1 |
| | 5 | | تركيب المشغولة بين مركزين وكلاب. | 2 |
| | 5 | | اختيار القلم المناسب لنوع القطع. | 3 |
| | 5 | | ضبط تركيب وإحكام ربط القلم. | 4 |
| | 5 | | مركزة الحد القاطع مع مدبب ذنبة الغراب المتحرك. | 5 |
| | 25 | | خراطة التخشين للجهتين حسب الأقطار. | 6 |
| | 25 | | خراطة التعميم للجهتين حسب الأقطار. | 7 |
| | 5 | | خطوات إطفاء الماكينة. | 8 |
| | 5 | | رفع القلم والمشغولة عن الماكينة | 9 |
| | 5 | | وضع العدد والأدوات في المكان المخصص لها. | 10 |
| | 5 | | تنظيف مكان العمل. | 11 |
| | 5 | | الزمن المستغرق | 12 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

اسم المدرب: / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7)، ويعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثالث / خراطة السلبية باستعمال الراسمة العليا بدويا

الأهداف

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرا على أن:-

- ♦ يضبط زواية الراسمة الصفرى.
- ♦ يقوم بخراطة السلبة الخارجية بدقة (15^{\pm} دقيقة) بامالة الراسمة الصغرى .



المعلومات الفنية :

يمكن إنتاج الأسططح المخروطية بإحدى الطرق الآتية :-

- 1- انحراف الراسمة الطولية .
- 2- طريقة إزاحة الغراب المتحرك ..
- 3- انحراف المسطرة المخروطية بجهاز السلبة الملحق بالمخروطة.
- 4- إستعمال أدوات الثقب والتكميلة(الرايمر).
- 5- خراطة السلبة الخارجية باستعمال أقلام الخراطة العريضة.

خراطة الأسططح المخروطية باستعمال الراسمة الطولية:

عند آستعمال الراسمة الطولية لعمل المخروط، يجب تك الصاملتين الموضحة أعلاهما بالشكل (3-4)، حيث تتحرك الراسمة الطولية بشكل دائري على التقسيم الدائري المدرج بمسقطها بزاوية قدرها (360°)، وذلك لأنحراف الراسمة بزاوية الميل المطلوب لتنفيذها ، ثم تربط الصاملتين للتثبيت الراسمة جيداً.

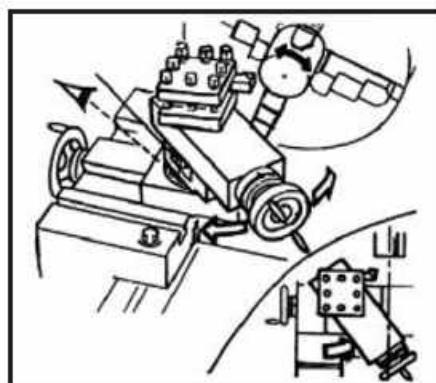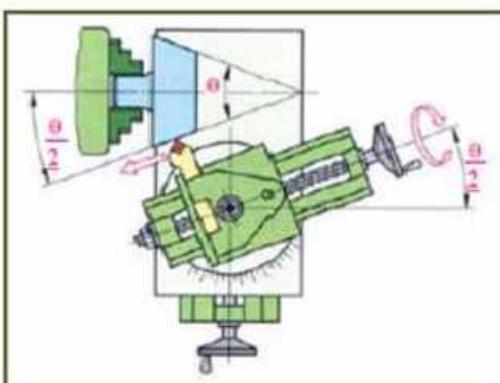

الشكل(3-4) يوضح حرف الراسمة بزاوية ميل.


عند البدء في تشغيل المخروط بدوران مقبض الراسمة الطولية ، يتحرك الحد القاطع للقلم بخط مائل على محور التذبذب، وذلك لأنناج المخروط (السلبة المطلوب تتفاذه) التي لا يتتجاوز طولها مسافة تحرك الراسمة الصغرى. على الرغم من أن تشغيل السلبة باستعمال الراسمة الطولية هي الطريقة الشائعة لاستخدام لمهملتها، إلا أنه من أهم عيوبها التغذية اليدوية، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى قلة جودة سطح المشغولة.

● زاوية السلبة وزاوية التشغيل :

قبل البدء في تشغيل أي جزء مخروطي يجب معرفة السلبة أو زاوية التشغيل .

إذن هناك فرق بين زاوية السلبة وزاوية التشغيل .

الشكل (4-3) يوضح رسم للسلبة (المخروط) أثناء التشغيل باستعمال الراسمة الطولية، حيث يتضح الآتي :-

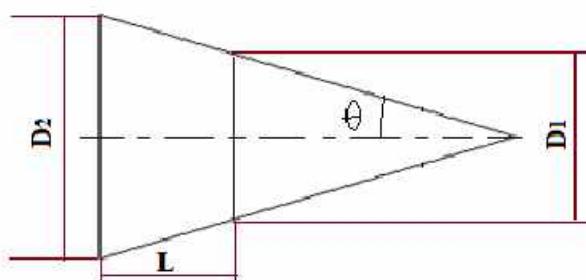

شكل (4-3) يوضح رسم للسلبة (المخروط)

زاوية التشغيل أو زاوية ميل الراسمة هي نصف زاوية السلبة التي تنتج من القتوون السليق وهو :-

$$\tan \theta = \frac{D_2 - D_1}{2L}$$

| | |
|----------------|--------------------|
| D ₂ | القطر الأكبر: |
| D ₁ | القطر الأصغر: |
| L | طول الجزء المطلوب: |
| $\tan \theta$ | ظل الزاوية: |
| θ | نصف زاوية السلبة: |

$$\text{ظل الزاوية} = \frac{ق_2 - ق}{2 \times L}$$

.. ثم إيجاد زاوية الظل بالبحث بجدول الظل ، حيث تتحرك الراسمة الطولية حرقة دائرية ، ثم تثبت على الزاوية المستنيرة لتشغيل المخروط المطلوب تنفيذه.

مثال:

يراد تشغيل مخروط ناقص طوله (37 mm) وقطرة الأكبر (65 mm) وقطرة الأصغر (47 mm) .
جد زاوية ميل الراسمة الطولية بالدرجات والدقائق .

الحل:


$$\tan \theta = \frac{D_2 - D_1}{2L}$$

$$= \frac{47-37}{2 \times 65} = 0.07692$$

$$\begin{aligned} \text{الزاوية الدائرية} &= 360 \text{ درجة} \\ \text{الدرجة} &= 60 \text{ ثانية} \end{aligned}$$

وبالبحث بجدول الظل لإيجاد زاوية الظل المقابلة لهذا الرقم نجده $4^{\circ}39'$

الرسم التفصيلي للتمرين:


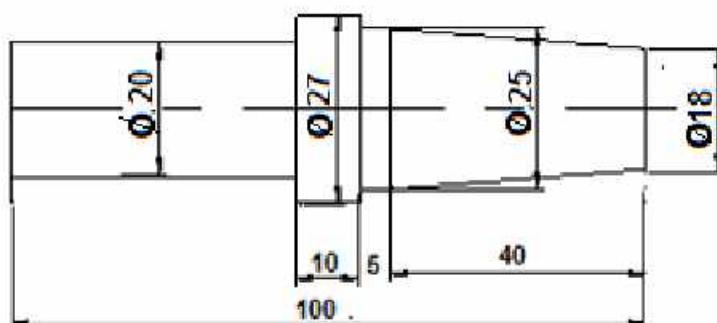


العد والأدوات والتجهيزات:

مخرطة مركزية، قطعة العمل من الفولاذ الطرفي قياس ($105\text{mm} \times \emptyset 30\text{mm}$)، أقلام قطع طولية وجبهية وقص ، قرف ثلاثي ، قمة قياس ذي ملقة قياس (0.05 mm)، أدوات الوقاية والسلامة، مسطرة مترية، أحد أدوات قياس العجلة الآتية (قضيب الجيب، قوالب القياس، مقياس الزوايا ذات الترجمة).


خطوات العمل/ النقاط الحاكمة / الرسوم التوضيحية

| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|---|---|
| | طبق الإرشادات وقواعد السلامة العامة. | 1 |
|  | ثبت التمرين بربطه جيدا بالظرف. | 2 |
|  | قم بفرادة السطحين الجانبين للمشغولة وخذ الطول الكلى لقطعة العمل (100mm). | 3 |
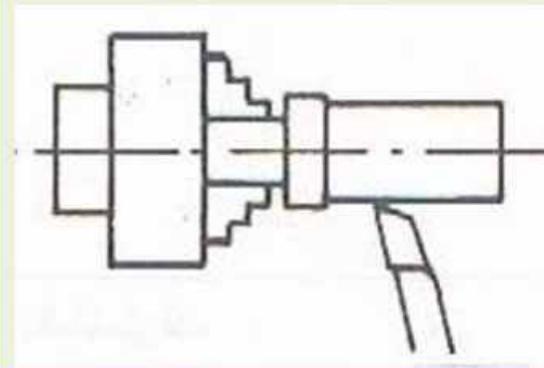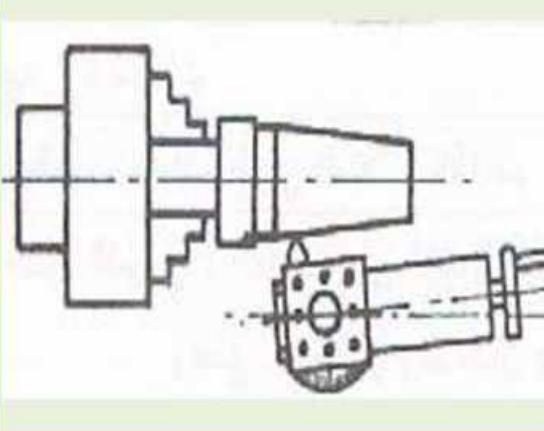
| | | |
|---|--|----------|
|  | <p>قم بخراطة قطعة العمل خراطة طولية بقطر (45mm) وبطول (20mm).</p> | <p>4</p> |
|  | <p>أ- اعكس وضع تثبيت التمرين. ب- قم بخراطة طولية بقطر (27mm) بطول (55mm).</p> | <p>5</p> |
|  | <p>قم بخراطة طولية بقطر (25 mm) وبطول (45 mm)</p> | <p>6</p> |
|  | <p>أ- أحرف الراسمة الطولية بالدرجة بعد تطبيق فالون السنية (5 درجات). ب- تشغيل لخراط المسطوب بالاستعمال الراسمة الطولية وعلى عدة مراحل بعمق قطع مقداره 1mm لكل مشوار قطع. ج- خراطة تدعيم للجزء المسطوب بزيادة سرعة الدوران.</p> | <p>7</p> |
| | <p>أوقف المخرطة ثم أفصل تعشيق المحور عن التروس بواسطة العجلات.</p> | <p>8</p> |

9

تُنَكَّد من قيس زاوية السلبية باستعمال قضيب الجيب، أو قالب القياس أو مقياس الزوايا ذات التربيع.

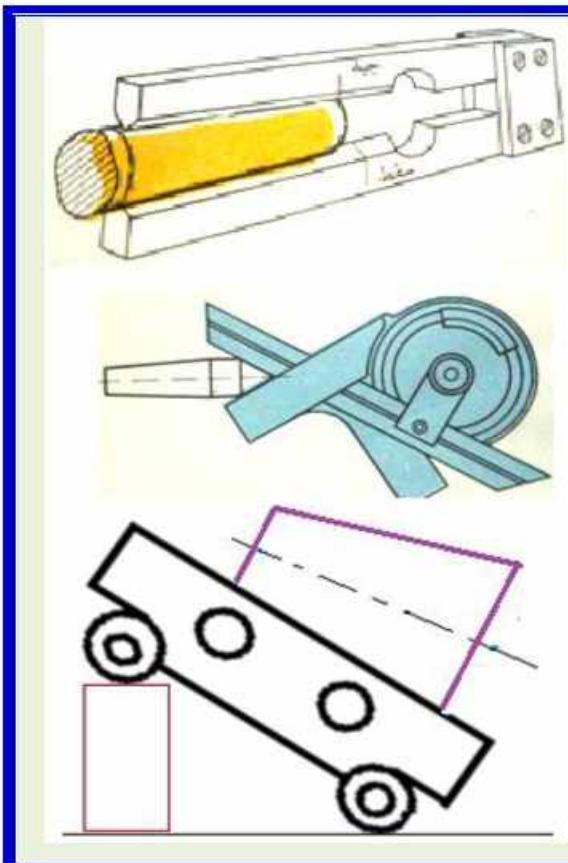

استماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثالث - الفصل الثالث

اسم التمرين: خراطة المسنة يستعمل الراسمة العلبة بدويا

الشعبة: _____

اسم الطالب: _____

| النقط | خطوات العمل | الدرجات المعيارية | درجة الإستحقاق | العلامات |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|----------|
| 1 | التقيد بالتعليمات والإرشادات العامة. | 5 | | |
| 2 | تجهيز وتهيئة المشغولة للقطع. | 10 | | |
| 3 | خراطة وجه وقطر المشغولة الكلي حسب المقاييس. | 10 | | |
| 4 | إتماله الراسمة العلبة بالزاوية المطلوبة. | 30 | | |
| 5 | دقة زاوية السلبية المنتجة. | 30 | | |
| 6 | إجراءات الانتهاء من العمل. | 10 | | |
| 7 | الزمن المستغرق | 5 | | |
| الدرجة النهائية للتمرين | | | | %100 |

التاريخ / / /

اسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (4 - 5)، ويعد تنفيذ

التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

الفصل الرابع / عمليات الخراطة الخارجية الآلية

1-4 أهداف للفصل :

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادرًا على أن:-

1. يقوم بخراطة المسطوح الإسطوانية العرضية والطولية بالطريقة الآلية .
2. يقوم بخراطة السطحية باستخدام جهاز السطحية الإضافي (الم Gusset الموجة).


2-4 المعلومات الأساسية:

يمكن تشغيل المسطوح الإسطوانية باستخدام الخراطة الآلية (الأوتوماتيكية)، وذلك بحركة العربية عن طريق آلية تسمى بـ(التعشيق الآوتوماتيكي) وباستعمال عجلات في عربية الماكينة، إذ تقوم بتعشيق مجموعة من التروس لتقليل الحركة من حمود الجر إلى العربية لتتحرك طوليًا على المشغولة الآيا.

- وبالطريقة نفسها تتحرك الراسمة حمودياً على محور دوران المشغولة.
- يمكن تقسيم عمليات الخراطة الإسطوانية الآلية على ما ياتي:-

1- الخراطة الطولية الآلية: Automatic Stralghth Turning

يتتحرك الحد القاطع لقلم المخرطة موازيًا لمحور النبضين أثناء دوران المشغولة عن طريق الحركة الآلية للعربي آيا كما في الشكل (1-4).

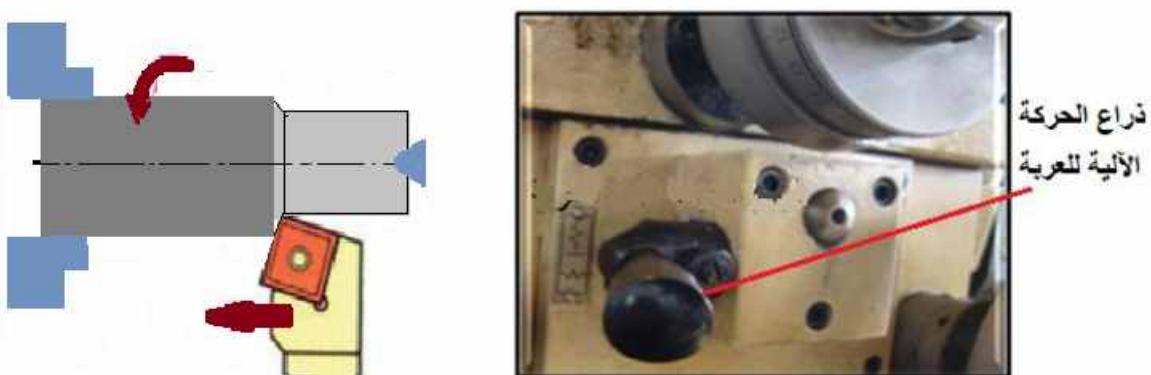

الشكل (1-4) الخراطة الطولية بإستعمال الحركة الآلية للعربي.

2- الخراطة المستقيمة الجانبية الآلية : Auto Facing off Turning

يتحرك الحد القاطع للثم المخرطة عمودياً على محور الذنتين أثناء دوران المشغولة آلياً باستخدام الراسمة العليا كما في الشكل (4-2).



الشكل (4-2) الحركة الآلية للراسمة العرضية.

التمرین الأول / الخراطة الطولیة الآلیة Straight Auto Turning

الأهداف :

بعد التدريب على التمرین يكون الطالب قادرًا على أن:-

- يجهز قطعة العمل للخراطة الخارجية.
- يقوم بالخراطة الطولية الآلية لقطعة العمل.

المعلومات الفنية :

يجب مراعاة الأمور الآتية عند خراطة الأعمدة الملساء :-

- 1 - تثبيت المشغولة بنفس الطرائق والإجراءات السابقة ذكرها.
 - 2 - عند إجراء عملية الخراطة العلة المستقيمة بالطريقة الآلية يجب مراعاة ما يلى:-
- ◆ ربط قطعة العمل بين المركزين.
 - ◆ وضع علة العريبة على التغذية الآوتوماتيكية كما في الشكل (4-1).
 - ◆ التأكد من القياس بعد الخراطة التجريبية.
 - ◆ اختيار سرعة القطع وسرعة التغذية من الجداول.
 - ◆ تستعمل طريقة الرابط بين مدبي الغراب المتحرك، والغراب الثابت لقطع المشغولات الطويلة التي ينشأ عند قطعها ثقبة (هتزاز)، بسبب القوى الناتجة عن عملية القطع.

♦ ويتم حتما التأكد من ضبط المحور باستعمال جهاز حسام (اندكتير) يربط مكان القلم للتأكد من استقامة خط المحور العلوي بين النتبين.

♦ يتم تدوير المشغولة عن طريق حاملات أحتمدة على أشكال متعددة تلائم قطع العمل.

♦ ترتكز المشغولة من الطرف الحر عن طريق مدرب الغراب المتحرك باستعمال مدرب ذي زاوية مخروطية (60°) للمشغولات الخفيفة و (75°) إلى (90°) للمشغولات الثقيلة.

♦ قطر قطعة العمل قبل التشغيل (الخام): 35mm

♦ تسامح القياسات + 0.5mm

♦ نعومة السطوح (N7) (1.6μm)

♦ القطر النهائي للمشغولة: 30mm

♦ الفرق في القطر قبل وبعد التشغيل: 5mm

♦ عمق القطع الكلي: 5+2 = 2.5mm

♦ إنجاز القطع على مراحل:

1 - المرحلة الأولى: عمق القطع (1mm) وبسرعة قطع (20m/min)

2 - المرحلة الثانية: عمق القطع (1mm) وبسرعة قطع (20m/min)

3 - المرحلة الثالثة: عمق القطع (0.5mm) وبسرعة قطع (30m/min)

حساب زمن القطع الفعلي (T) مقاس بالدقيقة لخراطة مشغولة طولها L (mm) وبقطرها D (mm) على عدة أشواط (a):

الزمن (t) الذي يستغرقه قطع شوط واحد على طول المشغولة التي تدور بسرعة n (r.p.m) وبتغذية مقدارها s (mm/cyc):

$$t = \frac{L}{n \times s} \text{ min}$$


$$\text{عمق القطع الكلي} = \frac{\text{القطر قبل الخراطة} - \text{القطر بعد الخراطة}}{2}$$

$$\text{عدد مراحل القطع (a)} = \frac{\text{عمق القطع الكلي}}{\text{عمق القطع للشوط}}$$

$$T = \frac{L \times a}{n \times s} \text{ min}$$

لذلك يكون الزمن الفعلي الكلي:

الرسم التفصيلي :

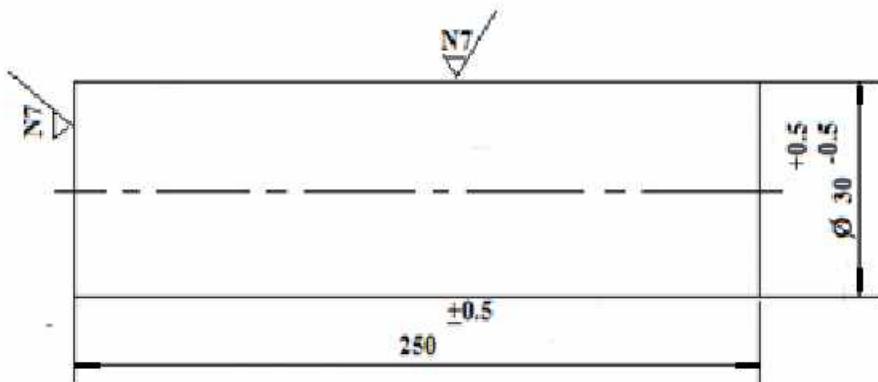

العدد والأدوات والتجهيزات :

خرطة مركزية مزودة بالتجهيزات، بصلة صينية دوار، لاقط (كلاب دوار)، بريمة مركز، أقلام قطع خارجي (أدوات قطع)، نظارة واقية، فرشاة تنضيف، قمة قيس، قطعة عمل من الفولاذ الطرفي $35 \times 30 \times 40\text{mm}$.


خطوات العمل / النقاط الحاكمة / الرسوم التوضيحية

| الخطوة | الرسم التوضيحي | ت |
|--|----------------|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | | 1 |
| أربط قطعة العمل. | | 2 |

**جهاز ماكينة الخراطة**

3

- سرعة الدوران (230 - 200)

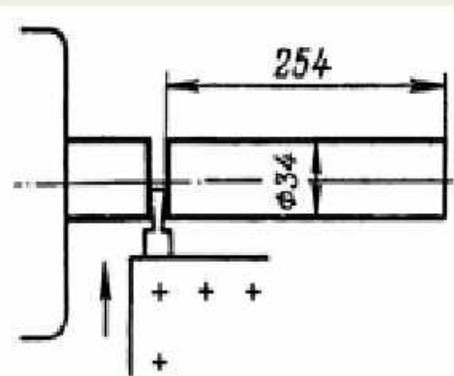.r.p.m

قطع وأقصى المشغولة بحسب القوام المحدد

في الرسم، مراجعاً ملائقي :

- طول المشغولة خارج حافة فووك
العناء (الطرف) (300)mm.

- التغذية بطيئة مع الحذر الشديد في
بداية ونهاية عملية القطع.

**جهاز العربية**

5

- بتحريك علة التغذية الآوتوماتيكية
- تغذية آلية مقدارها .mm/cyc (0.4)
- التغذية بطيئة مع الحذر الشديد في بداية
ونهاية عملية القطع.



قم بخراطة الجبهة (تسوية الجبهة)، مراجعاً ما

6

يلاتي :


- يبروز المشغولة عن طرف الرأس (الظروف) (mm) (50 – 80).
- إستخدم أداة قطع يمين.
- تقنية يدوية بطيئة للشوط الأول.
- إتجاه القطع نحو محور المشغولة.
- سرعة اللقطع . 20m/min



الجزء ثقب المركز، مراجعاً ما ياتي :

7

- تركيب بريمة المركز على الغراب المتحرك.
- استخدام بريمة مركز رقم (8).
- المحافظة على عمق القطع (16.5) mm.

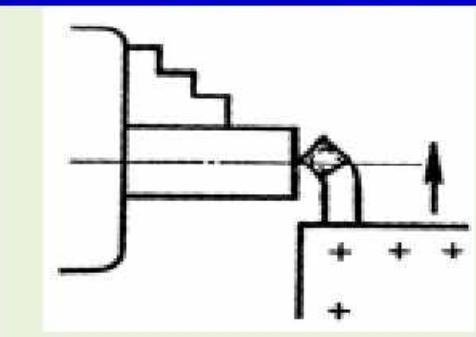


سق الجبهة الثالثة بنفس طريقة تسوية الجبهة الأولى نفسها، بعد ثقب المشغولة في الطرف الثالث، واصبض الطول الكلوي

8

الجزء ثقب المركز في الطرف الآخر من المشغولة.


9

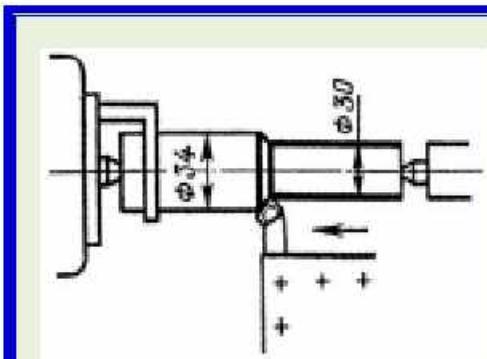**أنجز الخراطة الطولية المستقيمة، بعد ربط**

قطعة العمل بين المركزين، مراجعاً ما ياتي:

- خراطة طول (20 - 30) ملم ثم تأخذ من قوايس القطر بـاستخدام الفرنية.
- سرعة القطع .20m/min
- تغذية آلية .0.4mm/cyc

10

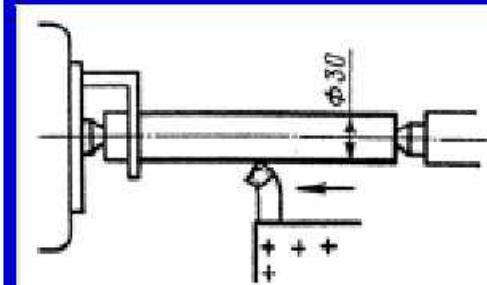**أنجز الخراطة الطولية المستقيمة لباقية الطول،**

وكمما في الخطوة (6)، بعد قلب المشغولة.

11

- 12 أوقف المخرطة، ثم أفصل تعشيق المحور عن التروس بـوساطة العتارات ونظف العاكنة،
ومكان العمل.

استماره التقديم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرن: التمرن الأول - الفصل الرابع

اسم التمرن: الخراطة الطولية الآلية

الشهادة:

اسم الطالب:

| النحو | الدرجة المعارية | الدرجة الإستحقاق | الملحوظات | خطوات العمل | ن |
|-------|--------------------|---------------------|-----------|---|----|
| | 5 | | | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 |
| | 5 | | | تركيب المشغولة في الظرف. | 2 |
| | 10 | | | اختيار القلم المناسب وتركيبه بإحكام. | 3 |
| | 5 | | | ضبط تركيب وإحكام ربط القلم. | 4 |
| | 5 | | | مركزة الحد القاطع مع مدبب ذنبة الغراب المتحرك. | 5 |
| | 5 | | | عمل المركز. | 6 |
| | 25 | | | تعشيق ترسون الحركة الطولية ثم القطع. | 7 |
| | 25 | | | سرعة فصل التعشيق في نهاية شوط القطع للطول مباشرة ، وإرجاع القلم إلى بداية الشوطر. | 8 |
| | 10 | | | إجراءات إنهاء العمل. | 9 |
| | 5 | | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | %100 | | | الدرجة النهائية للتمرن | |

اسم المدرب: / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (7 - 8)، ويعد تنفيذ التمرن كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثاني / الخراطة الجانبية الآلية

الأهداف :

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-

- يجهز قطعة العمل للخراطة الخارجية.
- يقوم بخراطة الجبهة باستخدام الراسمة العرضية وبطريقة آلية.

المعلومات الفنية :

يجب مراعاة عدة قواعد عند الخراطة الجانبية (الجبهات) وكما يلى :-


- 1- يكون بروز قطعة العمل عند خراطة الجبهة (50 - 80) mm لمنع تذبذبها أثناء القطع في حالة الطول الزائد.
- 2- وضع العتلة على موضع الحركة الآلية لتنعشق الترس، وتكون تنفيذية الراسمة العرضية إليها كما في الشكل (3 - 4).




الشكل (4 - 3) تعشيق نراع الراسمة العرضية للحركة الآلية.

- 3 - يتم قطع العمق الكبير على مراحل لتجنب كسر القلم، أو خروج المشغولة من الظرف نتيجة قوى القطع الكبيرة التي تسببها تنفيذية عمق قطع كبير، وفي هذه الحالة يتم القطع بتحريك العريبة بعد كل تنفيذية عمق.
- 4 - يتم اختيار سرعة القطع من الجداول بما يناسب نوع المعدن.

أقلام القطع الجانبي (تسوية الوجه):
تستعمل هذه الأقلام في القطع الخشن (خراطة تقريب) أو الناعم (القطع النهائي) للوجه الجانبي، وتكون يسرالية أو يمينية، كما مبين في الشكل (4 - 4).

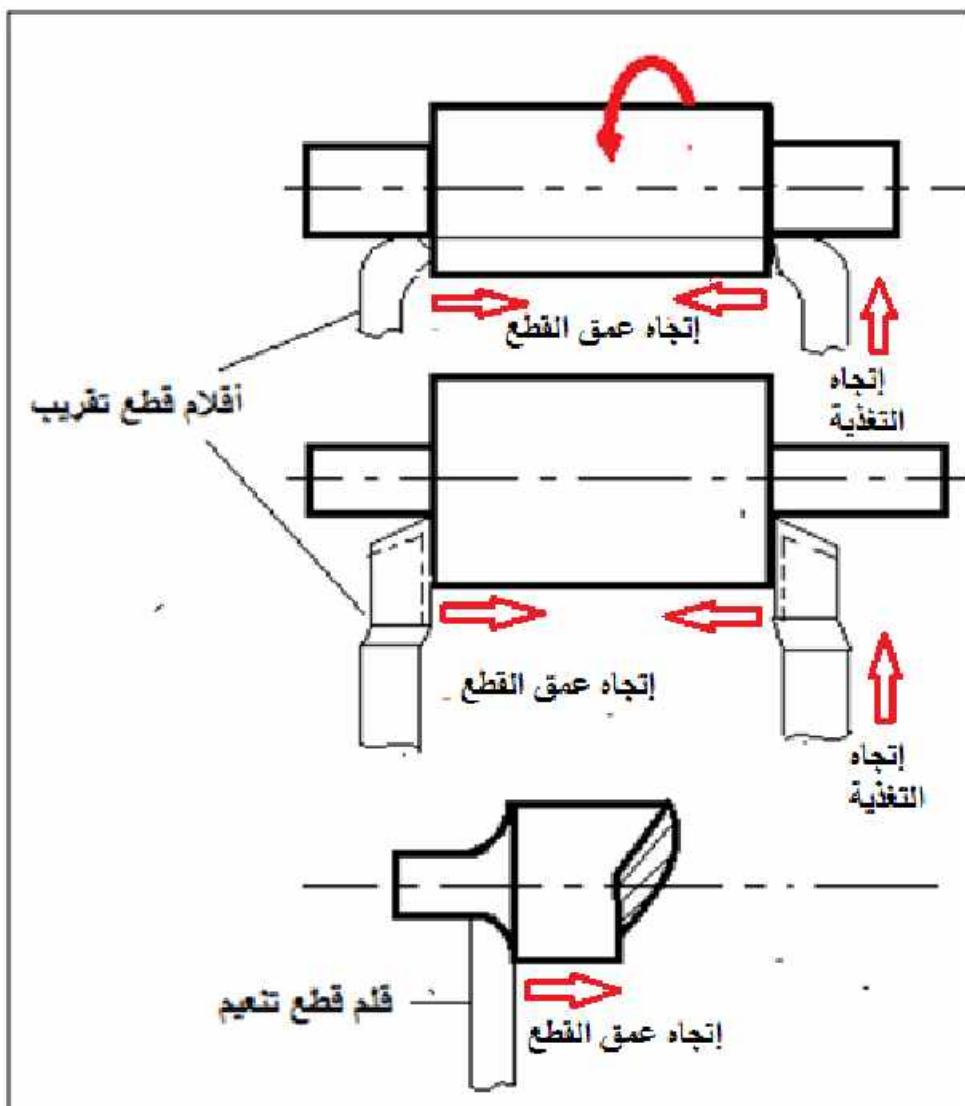

شكل 4 - 4 أقلام قطع تقريب و تعميم جانبية

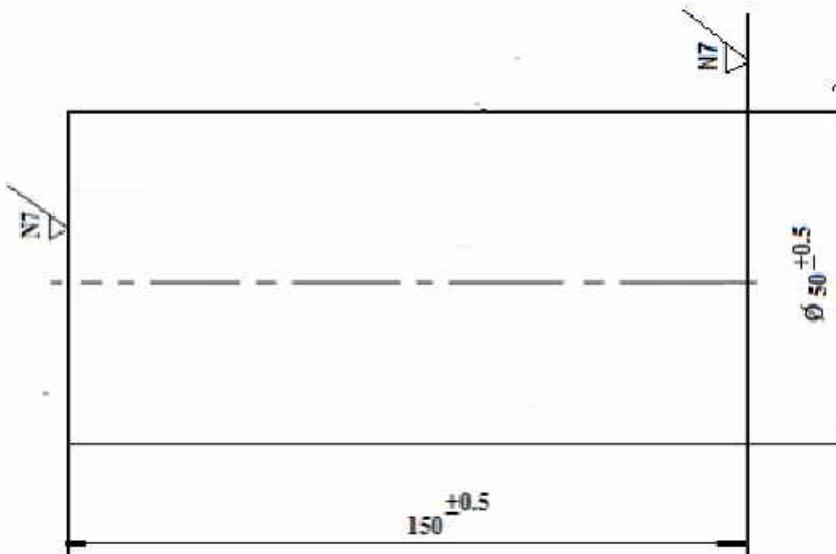
الرسم التفصيلي :**العدد والأدوات والتجهيزات :**

خرطة مركزية مزودة بالتجهيزات، قلم خراطة خارجي (أداة قطع)، نظارة واقية، فرشاة تنظيف، قمة قياس، قطعة عمل من الفولاذ الطرفي $155\text{mm} \times \varnothing 50\text{ mm}$.

خطوات العمل / النقط الحاكمة/الرسوم التوضيحية

تم توصيف النقاط الحاكمة من خطوات تنفيذ التمارين باللون الأحمر وتحتها خط

| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|--------|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| أربط قطعة العمل. | 2 | |
| جهز مكينة الخراطة سرعة الدوران (230 – 200 r.p.m) | 3 | |

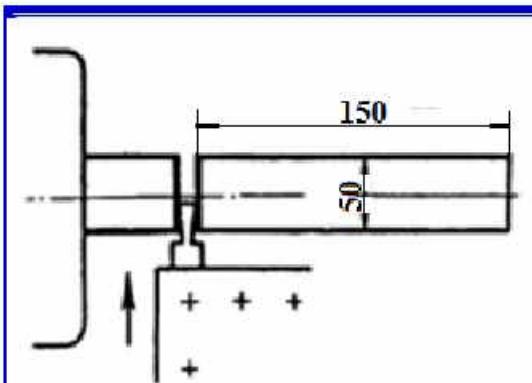

قطع وأفضل المشغولة بحسب القياس
المحدد في الرسم، كما في الشكل المجاور
مراجعةً ما ياتي:

- طول المشغولة خارج حافة الطرف .165mm**

4

**جهز الراسمة العرضية**

- وضع علة التغذية على الحركة الآوتوماتيكية**
- وضع علات تصفيق الترسون بحسب الجدول على تغذية آلة مقدارها .mm/cyc (0.04)**

5



اتجاه التغذية وعمق القطع

قم بخراطة الجبهة (تسوية الجبهة)،
اعكس حركة الماكينة لرجوع القلم.
أفضل تصفيق الحركة الآوتوماتيكية
لامسن سن القلم لطرف المشغولة.
ثبت تدريجة الراسمة على الصفر
وحرك القلم (0.5mm) على طول
المشغولة.

6

اسحب القلم لتهيئته لشوط قطع جديد
عن الحركة الآوتوماتيكية لقطع
عمق آخر واعذ مشغول القطع
للوصول الى عمق (5mm) وعلى
طول 5mm من المشغولة

أوقف المخرطة، ثم أفصل تصفيق المحور عن الترسون بوساطة العلات، ثم نظف
المخرطة من الرأيش، ومكان العمل، وأحفظ العدد في المكان المخصص لها.

7

ارفع المشغولة عن المخرطة.

8

إستماره التقىيم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثاني - الفصل الرابع

إسم التمرين: الخراطة العرضية الآلية

الشهادة:

إسم الطالب:

| النحو | الدرجة المعارية | الدرجة الاستحقاق | الملحوظات | خطوات العمل | ت |
|-------|--------------------|---------------------|-----------|--|---|
| | 5 | | | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 |
| | 5 | | | ربط المشغولة والقلم ب الحكم. | 2 |
| | 10 | | | مركزة الحد القاطع مع مدبب ثنية الغراب المتحرك. | 3 |
| | 10 | | | تعشيق آلية حركة العمق (العرضية). | 4 |
| | 15 | | | تشغيل الماكينة للقطع الجانبي الآلي. | 5 |
| | 20 | | | سرعة فصل عتلة تعشيق الراسمة عند نهاية شوط القطع. | 6 |
| | 20 | | | نقطة التشغيل ونعومة السطح. | 7 |
| | 10 | | | إجراءات إنهاء العمل. | 8 |
| | 5 | | | الزمن المستغرق. | 9 |
| | %100 | | | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / / /

إسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (4 - 5 - 6)، ويعاد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثالث / عمل السلبة بـ باستخدام جهاز السلبة الإضافي (المسطرة الموجهة)


أهداف التمرين :

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-

- يحسب مقدار السلبة المطلوبة (زاوية رأس المخروط)
- يركب جهاز السلبة الإضافي على المخرطة.
- يحدد زاوية جهاز السلبة الإضافي بما يناسب السلبة المطلوبة.
- يقوم بخراطة سلبة خارجية باستخدام ملحق السلبة.


المعلومات الفنية:

تم خراطة السلبة الخارجية باستخدام جهاز ملحق لخراطة السلبة المبين في الشكل (5-4)؛ إذ يتم تحرير حركة الراسمة العرضية من قيود ثوابت نقل الحركة، ويتم التحكم بحركة الراسمة بعد تحريرها بوساطة الكتلة المترجلة التي تتحرك (تنزلق) على المسطرة الموجهة، وبذلك يتم استساغ ميل المسطرة على سطح قطعة العمل، وإنتاج السلبة ويمكن بهذا الملحق خراطة السلبة الخارجية والداخلية وبرازاوية تصل إلى (20°) .

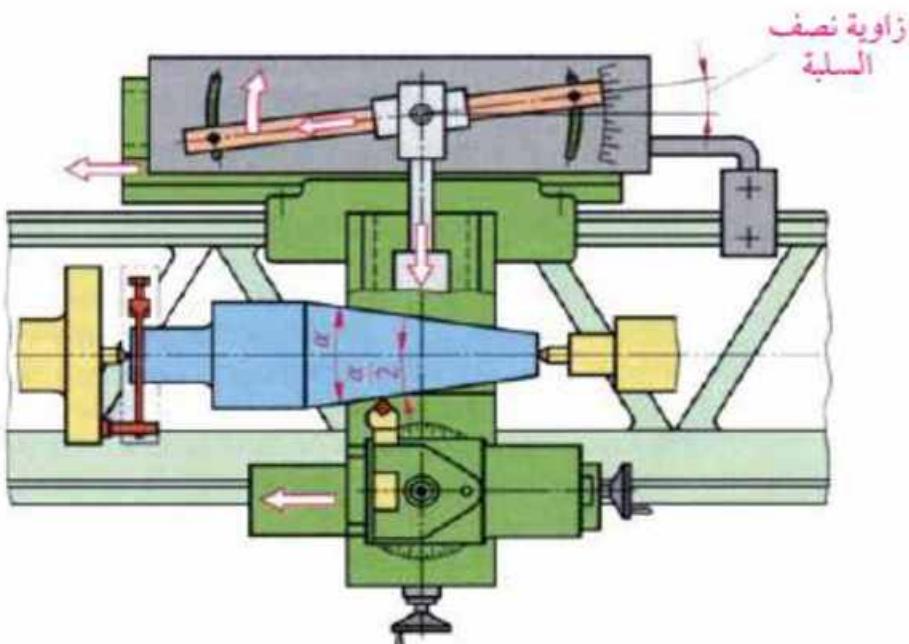

الشكل (5-4) جهاز السلبة الإضافي (المسطرة الموجهة)

الرسم التفصيلي:-

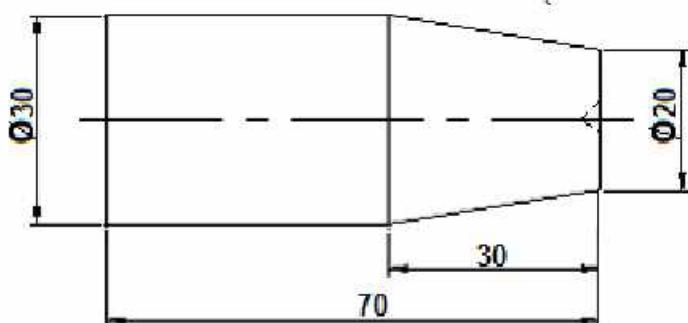

الخطوات والأدوات والتجهيزات :

قطعة العمل من فولاذ طري قطر 30mm ويطول 70mm، قلم خراطة خارجية (تخشين)، قلم خراطة خارجية (تنعيم)، مخرطة مع ملحقاتها، ملحق خراطة السلبية، بريماء سترنر، معدات السلامة المهنية.

خطوات العمل/النقاط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية:

- تم توصيف النقاط الحاكمة من خطوات تنفيذ التمارين باللون الأحمر وتحتها خط.

| الخطوة | الرسم التوضيحي | ت |
|--------|---|---|
| 1 | طبق قواعد السلامة وإرشادات الخراطة في العمل على مكينة الخراطة | |
| 2 | | حرّز حركة الراسمة العرضية من تحكم لويب نقل الحركة، بحيث لا تثير الراسمة بتدوير ذراع (المرفق) الحركة، <u>ويتم ذلك</u> بـ <u>صمام الراسمة العرضية</u> . |
| 3 | | ركّب ملحق خراطة السلبية على قوش المخرطة من الجبهة المعاكسة لجهة الوقف. |
| 4 | | اضبط زاوية ميل المسطرة الموجهة بزاوية تساوي نصف زاوية السلبية وشد البراغي وثبتها. |

ركب قطعة العمل على الظرف الثاني للمخرطة وأعمل لها ثقب سنتر لاسنادها بالغراب المتحرك.


5

أضبط آرتفاع الحد الماطع على مركز (خط محور) المشغولة.

6

خراطة الصلبة :

- شق المخرطة بسرعة الدوران المناسبة.
- أخرط السلبة، كما في حل الخراطة العلية إلى طول يساوي ثلث طول الصلبة، وأفحص السلبة الناتجة، وأخط الضبط في ضوء الفحص
- أكمل خراطة السلبة للقياس النهائي.

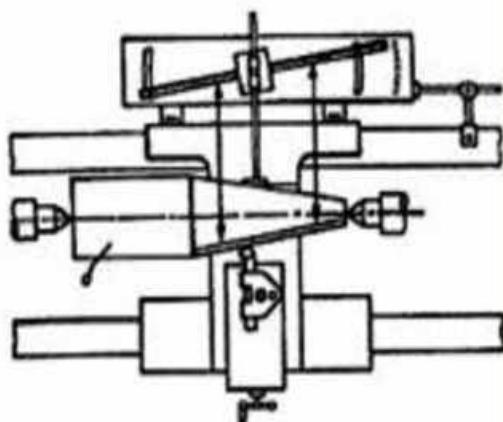

7

نظف المخرطة من الرأيش وأحفظ العدد في المكان المخصص لها. إرفع المشغولة عن المخرطة ويردها.

8

استماره التقىيم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرن: التمرن الثالث - الفصل الرابع

اسم التمرن: عمل السلبة باستخدام جهاز السلب الإضافي (المسطرة الموجهة) .

الشهادة:

اسم الطالب:

| النحو | الدرجة المعارية | الدرجة الإسمحاق | العلامات | خطوات العمل | ت |
|-------|--------------------|--------------------|----------|--|----|
| | | 5 | | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 |
| | | 5 | | ربط المشغولة والقلم بـ الحكم. | 2 |
| | | 5 | | مركزة الحد القاطع مع مدبب ثنية الغراب المتحرك. | 3 |
| | | 5 | | عمل المركز. | 4 |
| | | 5 | | تحرير حركة الراسمة العرضية. | 5 |
| | | 25 | | تركيب ملحق خراطة السلبة. | 6 |
| | | 25 | | ضبط زاوية مول المسطرة الموجهة. | 7 |
| | | 15 | | نقطة قيس السلبة المنتجة. | 8 |
| | | 5 | | إجراءات إنهاء العمل. | 9 |
| | | 5 | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | | %100 | | الدرجة النهائية للتمرن | |

التاريخ / / /

اسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60 %، وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7) ، ويعد تنفيذ

التمررين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الرابع / معدات الخراطة اللامركزية

أهداف التمرين :

بعد التدريب على التمرين يكون قادرًا على أن:

- 1- يعرف معدات الخراطة اللامركزية.

المعلومات الفنية

معدات الخراطة اللامركزية:

تستعمل معدات الخراطة اللامركزية للمساعدة في عمليات القطع للمشغولات التي تحتوي على محورين متوازيين أو أكثر، إذ تثبت المشغولة بوساطة العدة ليتم ترحيل محورها الأول المتعلق لمحور المخرطة بعد أن تم القطع عليه، ليحل مكانه محور المشغولة الثاني المراد القطع عليه، ومقدار مسافة الترحيل لمحور الثاني تساوي البعد بين مركزي المشغولة، والعدد المستخدمة في الخراطة اللامركزية هي:-

1 - الظرف الرباعي:

تكون حركة فوهة الأربعة داخل مجاري بصورة مستقلة باتجاه المركز أو مبتعدة عنه، وتستعمل لثبيت المشغولات التي تكون أجزاؤها غير متسلوية البعد عن محورها، لذلك يتم تحريك كل فوهة من الفوهة الأربعة بمفرده ليلامس ويضغط على المشغولة لثبيتها، والشكل (4 - 6) يبين مشغولة مثبتة في الظرف.



شكل 4 - 6 - ظرف رباعي

2 - الصينية المستوية:

ثبتت على محور الغراب الثابت، شكلها مسطح يحتوي مجاري طولية باتجاه مركزها على شكل حرف (T) لتتحرك فيها مثبتات المشغولات الغير منتظمة الشكل كما مبين في الشكل (4 - 7)، المثبتات تكون على شكل حرف (L) مع لولب يمكن نفعه بدوياً داخل المجرى.




شكل 4 - 7 الصيغة المستوية

3 - معدات خاصة:

معدات ريط بشكل متعددة تتناسب بحسب شكل وحجم المشغولة.

4 - ساعة قياس (Dial gage)

تحتوي على ذراع لمس متعلق مع ترجمون مرتبطة بمؤشر كما مبين في الشكل (4 - 8)، عند الضغط على الذراع تدور الترسو النافلة للحركة، فيتحرك المؤشر ليشير على تدرج على قرص دائري مقسم إلى مئة جزء، وعند حركة الذراع مسافة ملم واحد يدور المؤشر دورة كاملة، أي حركة المؤشر على جزء واحد من القرص المدرج تعادل (100/1) ملم، وتحتوي ساعة القياس أيضاً على عداد آخر للستمنتات.

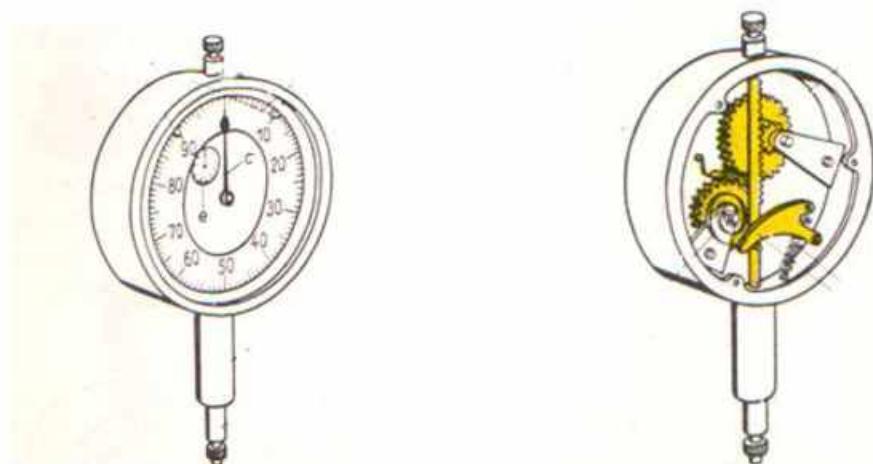

شكل 4 - 8 ساعة القياس


ثبت قاعدة الساعة على فرش المخرطة بحيث يلمس ذراع الساعة قطر المشغولة، وعند تحريك المشغولة ضاغطة على الذراع يبدأ المؤشر بالتحرك على تدرج الساعة.

التسهيلات التعليمية :

ماكينة خراطة، ظرف رباعي، صينية مخرطة، قدمة قياس (Vernier Caliper)، ميكرومتر، ساعة قياس، قطع قماش تنظيف، طقم مفك (سباتة)، معدات السلامة المهنية.

ثالثاً: خطوات العمل/النقط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية:

| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|--|---|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| | <p>تعرف على ساعة القياس، وتدرب على تثبيتها على المخرطة وملامستها لقطر المشغولة، وقسن قطر وسجل القراءة.</p> | 2 |
| | <p>فك الظرف الثلاثي وارفعه عن عمود الغراب الثابت.</p> | 3 |
| | <p>تعرف على صينية المخرطة ومعداتها الخاصة بربط المشغولات ذات الشكل الهندسي الغير منتظم، وتدرب على تثبيتها على المحور.</p> | 4 |

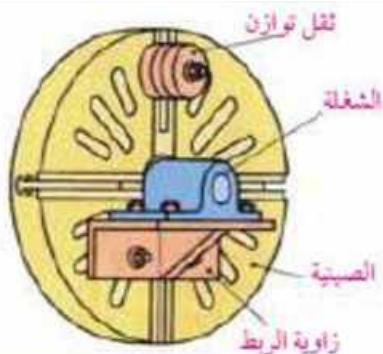

تعرف على عدة تر Higgins مركز المشغولة، وتترب على استعمالها مستخدماً ساعة القياس.

5



تعرف على الظرف الرباعي، وتترب على الحركة المستقلة المكونة الأربعة، وثبتته على محور الغراب الثابت.

6



ثبّت المشغولة بين فكوك الطرف والغراب المتحرك، ثم قس القراءة على ساعة القياس، وحرّك الفكوك بصورة مستقلة لترجميل مركز المشغولة مستخدماً ساعة القياس لتسجيل مسافة ترجميل المركز.

7



تعرف على كيفية ترجميل محور المشغولة باستخدام ظرفين ثلاثي ورباعي. ثم ثبّت المشغولة بظرف ثلاثي، ثم ثبّت الظرف الثلاثي بظرف رباعي، ورخن محور الظرف الثلاثي ذات التمركز الذاتي، بوساطة فكوك الظرف الرباعي ذات الحركة المستقلة.

8

سجل المعلومات الخاصة بأجزاء المخرطة، والأدوات ومعدات الخرط المركزي، وطريقة ترجميل وقياس محور المشغولة بوساطة ساعة القياس مستعيناً بالرسوم التنفيذية.

9

استماره التقديم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الرابع - الفصل الرابع

اسم التمرين: التعرف على معدات الخراطة الالمريكية

الشعبة:

اسم الطالب:

| النомер | خطوات العمل | الدرجة المعاشرة | الدرجة المستحقة | العلامات |
|---------|--|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 5 | | |
| 2 | فك وربط الظرف. | 5 | | |
| 3 | استعمال ساعة القياس في ترحيل مركز المشغولة. | 20 | | |
| 4 | فك وربط صينية المخرطة. | 15 | | |
| 5 | استعمال خدة ترحيل مركز المشغولة. | 15 | | |
| 6 | ثبيت المشغولة في الظرف الرياعي. | 15 | | |
| 7 | كيفية استعمال الظرف الرياعي والثلاثي في ترحيل مركز المشغولة. | 15 | | |
| 8 | إجراءات نهاية العمل. | 5 | | |
| 9 | الزمن المستغرق. | 5 | | |
| | الدرجة النهائية للتمرين | %100 | | |

التاريخ / / /

(اسم المدرب: _____)

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (3-4-5-6-7)، وبعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الخامس / خراطة عمود المرفق

الأهداف: بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-


- يقوم بالخراطة اللامركزية

المعلومات الفنية:

الخراطة اللامركزية (Eccentric Turning)

خراطة طولية على قطع إسطوانة بمحور يبعد عن المحور الأساسي، والموازي له ببعد محدد ويقع حول المحور الآخر عند التشغيل ، ينبع عنها شكلين إسطوانيين متوازيين يسمى البعد بين محوريهما (Lmm) البعد اللامركزي كما في الشكل (4 - 9)، تكون القطع اللامركزية من جزعين أو أكثر بحسب وظيفتها أثناء الاستخدام لغرض تحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة ترددية ينبع عنها مشوار طوله ضعف البعد بين المركزين، ومثال لذلك المنشار الترددية الآلي، وعمود المرفق (الكرنك)، وعمود الحدبات في محرك السيارة




$$L = \frac{D_2 - D_1}{2}$$

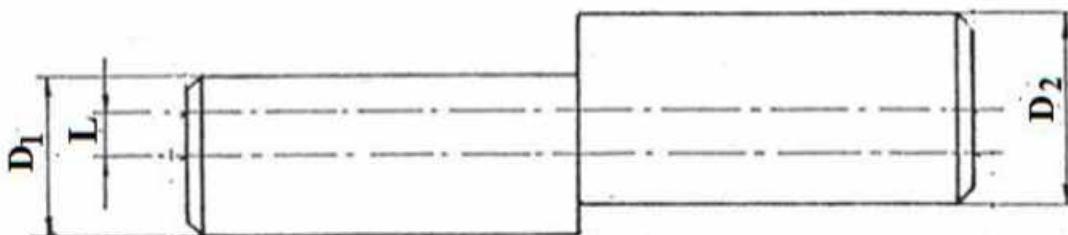

الشكل (4 - 9) المشغلات اللامركزية

يحتوي عمود المرفق على محورين متوازيين، لذا يتم القطع عليه بطريقة الخراطة اللامركزي، وتنتمي في هذه الحالة إحدى المعدات الخالصة لهذا النوع من القطع.

الرسم التفصيلي :

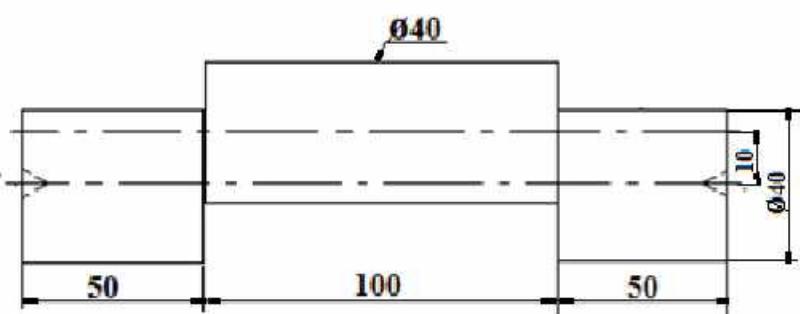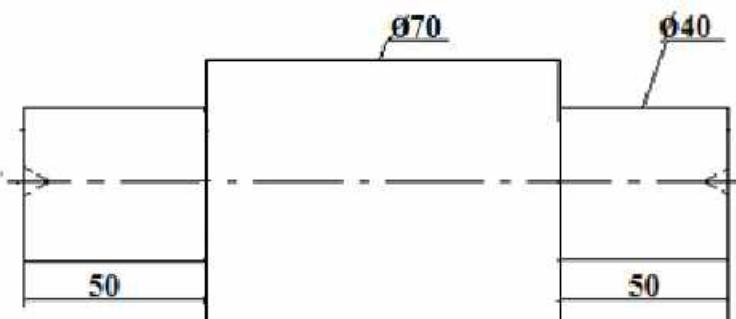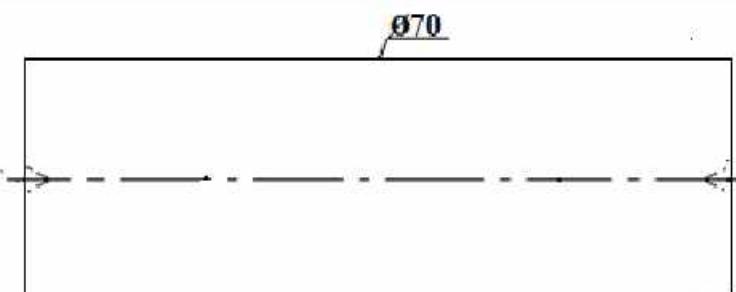

خطوات القطع:

خراطة تسوية للوجه، ثم تحديد مركز المحور الأول.

خراطة القطر الى .70mm.

خراطة القطر الى 40mm لمسافة 50mm مقاسة من وجه المشغولة.

خراطة القطر الى 40mm لمسافة 50mm ابتداءً من البعد 150mm عن وجه المشغولة.



ترحيل محور المشغولة بمقدار المسافة المحددة في الرسم التفصيلي.


خراطة وسط المشغولة الى قطر 40mm على مسافة .50mm.



التسهيلات التعليمية:

مكينة خراطة، صرف (Chuck) ثلاثي ورباعي، قمة قياس (Vernier)، ميكرومتر، ساعة قياس (Dial gage)، كتلة حديد (St37) اسطوانية (Ø72x300) ملم، طقم مفك (سبانة) قطع قماش تنظيف، بدلة عمل، حذاء واقي، كفوف عمل، طقم مفك (سبانة)، وسائل إيضاح.

خطوات العمل/النقط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية:
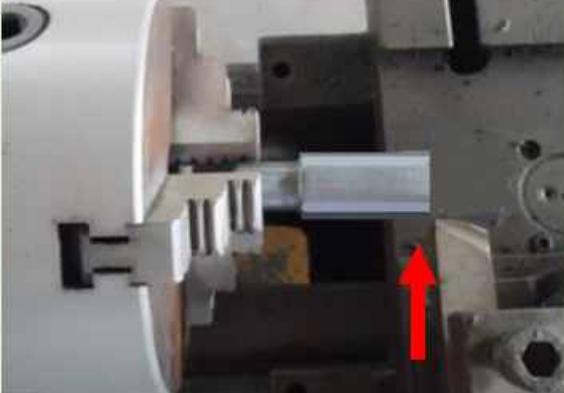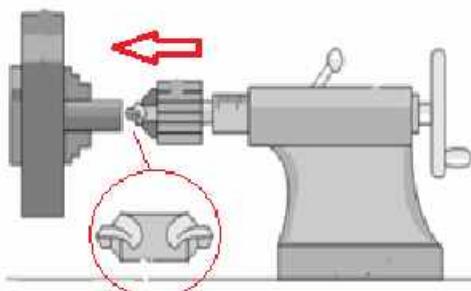
| الرسم التوضيحي | الخطوة |
|---|--|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| اقرأ الرسم التنفيذي ثم اتبع الخطوات العملية الآتية : | 2 |
|  | 3 ثبت قطعة العمل بظرف ثلاثي، وقم بخراطة وجه المشغولة بقلم قطع يسار. |
|  | 4 حدّد مركز المشغولة بوساطة بريمة مركز. |
|  | 5 قم بخراطة قطر المشغولة الى قطر 200mm بطول يزيد عن 70mm |
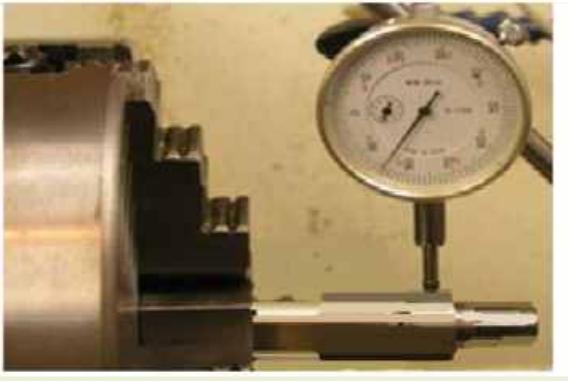
| | | |
|---|--|---|
|  | <p>قم بخراطة المشغولة بأقطار (40x70x40)mm وبأطوال (50x100x50) على التوالي، بقلم قطع يسار ثم يمين حتى يكتمل القطع.</p> | 6 |
|  | <p>أربط المشغولة بطرف رياضي ذي فكوى مسئلة الحركة، ثم رحل مركز المشغولة مسافة 10mm.</p> | 7 |
|  | <p>استعمل ساعة القياس لضبط مسافة ترحال المركز.</p> | 8 |
|  | <p>أربط قلم قطع مربع وأرجعه مسافة مسئولة ل المسافة ترحال مركز المشغولة لتجنب اصدام المشغولة بالقلم عند دوران الظرف، أو لوزن المشغولة يدورها، ولا من حد قطع القلم لها، ثم صفر تدرج الراسمة العليا.</p> | 9 |
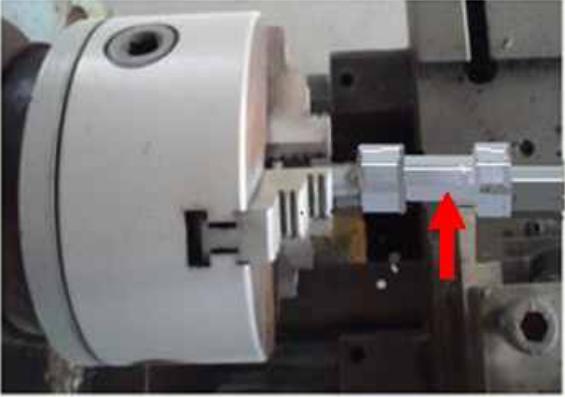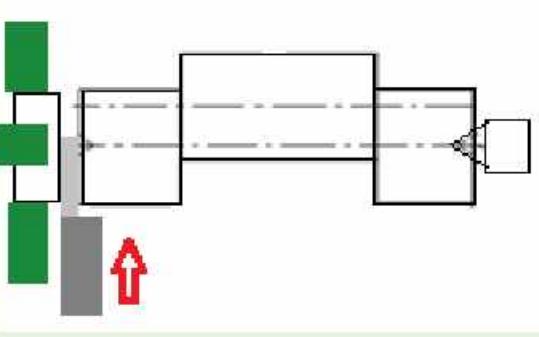
| | | |
|---|--|----|
|  | <p>شغّل المخرطة وأقطع على وسط المشغولة مسافة (50) ملم، ليصل القطر الى (40) ملم مستعيناً بقراءة تدريجة الراسمة الطيا.</p> | 10 |
|  | <p>أقطع المشغولة بطول (200) ملم بالكم فصل.</p> | 11 |
|  | <p>أوقف المخرطة ثم أفصل تصنيق المحور عن الترسون بوساطة العتاد، ثم نظف المخرطة من الرأيش.</p> | 12 |
| | <p>ارفع المشغولة عن المخرطة وأحفظ الفد في المكان المخصص لها، ونظف مكان العمل.</p> | 14 |

إستماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الخامس - الفصل الرابع

اسم التمرين: خراطة عمود المرفق

الشعبة: _____

اسم الطالب: _____

| النحوتات | درجة الاستحقاق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ن |
|----------|----------------|------------------|---|----|
| | 5 | | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 |
| | 5 | | ربط المشغولة في الظرف الثلاثي. | 2 |
| | 5 | | تعيين مركز المشغولة بواسطة بريمة المركز. | 3 |
| | 5 | | خراطة وجه وقطر المشغولة. | 4 |
| | 5 | | خراطة المشغولة بأقطار (40،70،40). | 5 |
| | 25 | | ترحيل المشغولة بوساطة الظرف الرباعي. | 6 |
| | 20 | | استعمال مساعدة القيس. | 7 |
| | 20 | | قطع القطر الوسطي للمشغولة بعد ترحيل مركزها. | 8 |
| | 5 | | حفظ العدد والأدوات، وتنظيف مكان العمل. | 9 |
| | 5 | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

اسم المدرب: / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7 - 8) ، ويعد

تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

الفصل الخامس / عمليات الخراطة الداخلية




في هذا الفصل سنتعرف على موضوع متتم للخراطة الخارجية الإسطوانية وهو (الخراطة الداخلية)، ففي عمليات الخراطة الداخلية يتم تشغيل قطع العمل المتقوقة مسبقاً ثقباً نافذاً أو غير نافذاً، من أجل إنجاز الأقطار الداخلية لهذه الثقوب بشكل أدق آستداره وأجود سطحاً بحسب التفاصيل المطلوب، أو كمرحلة أولية لعمل الأسنان الداخلية.

أهداف الفصل:

- بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادرًا على أن:-
- ◆ يختار قلم الخراطة الداخلية وتهيئته وأستخدامه بشكل سليم.
- ◆ يجري عمليات الخراطة الداخلية الطولية والتشكيلية.

المعلومات الأساسية: الخراطة الداخلية وأغراضها

تم عملية الخراطة الداخلية عند ربط قطعة عمل مثقبة باتجاه المحور الطولي لدورانها، إذ تكون التقنية الطولية موازية لمحور الثقب عن طريق تحريك عجلة تحرير المخرطة كما في الشكل (1-5). في حين يكون اتجاه عمق القطع عمودياً على محور الدوران.

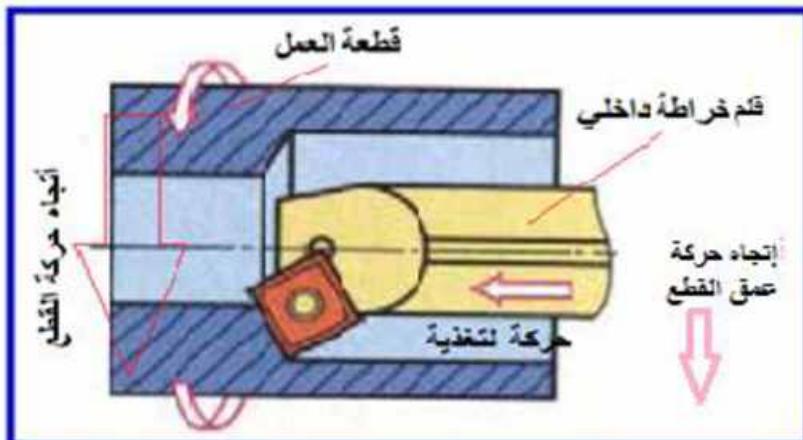


الشكل (1-5) : الخراطة الداخلية الطولية

الغرض من إجراء الخراطة الداخلية هو:

- 1) إجراء الثقوب المحورية في قطعة العمل، وإنجازها بأستداره دقيقة وسطوح جيدة.
- 2) إجراء عمليات الخراطة الداخلية التشكيلية، وفتح المجاري الداخلية، وقطع أسنان التولب الداخلية بأختلاف أنواعها.
- 3) الحصول على قياسات دقيقة لأقطار داخلية، وأعماق ثقب لا يمكن الحصول عليها عن طريق عملية الثقب العادي على المخرطة.

أقلام القطع للخراطة الداخلية:

تنوع أقلام الخراطة الداخلية تبعاً لتنوع عمليات الخراطة الداخلية، ويبيّن الشكل (5 - 2) قسمآ من تلك الأقلام.

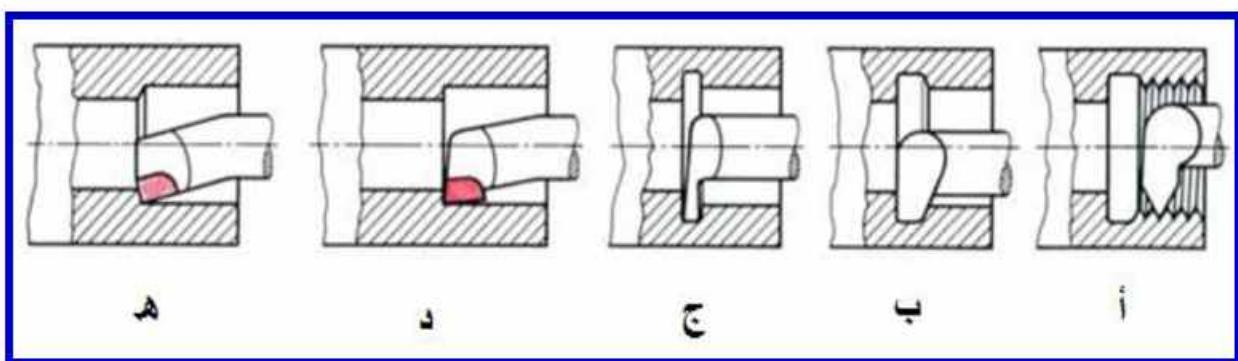

الشكل (5-2) أقلام القطع الداخلي

- A. قلم نولية داخلي مثلك.
- B. قلم تشكيل داخلي.
- C. قلم فتح مجاري مستقيمة داخلي.
- D. قلم خراطة تحديد الركن الداخلي.
- E. قلم تخشين داخلي لتوسيعة الثقب التلذذة.

أساليب الخراطة الداخلية:

تقسم أساليب الخراطة الداخلية طبقاً لحركات أداة القطع على ثلاثة طرق شبيهة بالخراطة الخارجية:-

1. **التغذية الطولية:** وتم عند توسيعة ثقب عن طريق الراسمة الصغرى للثقب الصغيرة نسبياً أو عن طريق عجلة تحريك العربة في حالة الثقب الطويلة، وقد تكون التغذية بدوية أو آلية .
2. **التغذية العرضية:** وستستخدم لفتح مجاوبي داخل الثقب وتم بحركة تغذية عرضية لأداة القطع وتكون عن طريق الراسمة المبنية للمخرطة، فضلاً عن تحديد عمق القطع في الخراطة الطولية.
3. **التغذية المشتركة:** تعنى التغذية المشتركة بالتجفيف الطولية والعرضية في الوقت نفسه، إذ تتحرك أداة القطع في مسارات غير موازية أو عمودية على اتجاه مجاري فرش المخرطة ، ويتم عادة هذا النوع من التجفيف عن طريق ملحقات خاصة للمخرطة كعمل السبلات الداخلية.

التمرير الأول: التقب بوساطة البريماء

أهداف التمارين:

بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادرًا على أن:-

- يعلم النقوب بوساطة البريمة

المعلومات الفنية:

١- المثقاب الحذواني (البريمة) (Drill Bit)

هي أداة قطع طرفية تتميز بقوتها اللولبية والتي تسهل خروج الرأيش المزال من الشحنة وتكون البرایم من حين قطعین تكون الزاوية المحصورة بينهما هي زاوية الحد القاطع، وتخالف قيمتها باختلاف المعدن المطلوب ثقبه. أكثر أنواع البرایم استخداماً هو البریمة الحزاونیة (Twist drill)، وتوجد في مقاييس قياسية بالقطار من (0.8 – 1mm) ومقاييس خاصة من (0.1mm – 80) للثقوب صغيرة القطر. تختار زوايا الجرف الكبيرة للمعلمات الطرية وزوايا الجرف الصغيرة للخامات الصلبة والصلدة . الزاوية الأمامية تكون من (116 إلى 118°) للصلب والزهر، (120 إلى 125°) لسبائك التحلس، و (130 إلى 140°) لسبائك الألミニوم . زواية اللولب تختار تبعاً لمعدن الشحنة (زاوية ثوابت كبيرة للخامات الطرية وصغيرة للخامات الصلبة). الشكل (5 - 3) يوضح أداة الثقب (البریمة).




الشكل (5-3) المنشاب الحظري (البريمة)

2- حركة القطع:

حركة القطع تتم بحركة دورانية لقطعة العمل في حين تكون التغذية بحركة خطية لبريماء الثقب عن طريق الغراب المتحرك إلى أن تصل عمق الثقب المطلوب، وعندما يكون قطر الثقب كبيراً يجب أن يسبق ذلك عمل ثقوب بالقطار متدرجة لتسهيل عملية الثقب بخفض الضغط الناشئ عن عملية القطع مع ملاحظة قلل حركة آنذاق الغراب الثابت على فرش المخرطة عن طريق حلقة التثبيت قبل البدء بعملية التغذية باتجاه محور الشقة.

الرسم التفدي

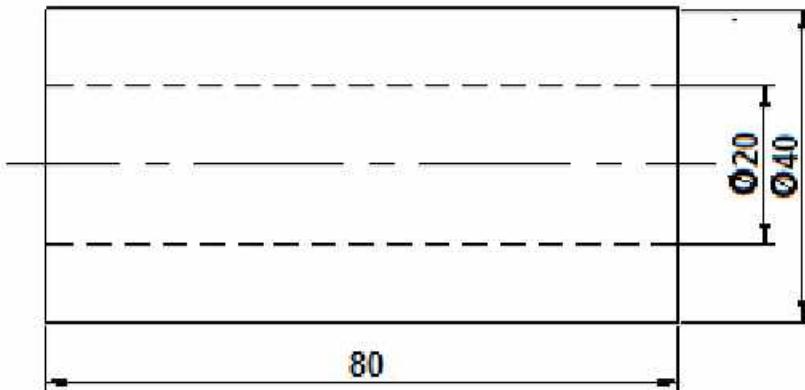

العدد والأدوات والتجهيزات

مخرطة مركزية مزودة بالتجهيزات، بريمة مركز، مثقب حلزونية متدرجة القياس، نظارة وقلية، فرشة تنظيف ، قدمة قياس ، قطعة عمل من الفولاذ الطرى $90 \times 45 \text{ mm}$.

خطوات العمل / النقاط الحاكمة / الرسوم والصور التوضيحية

| الصورة والرسم التوضيحي | الخطوة |
|--|--------|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| <p>قطع وأفضل المشغولة بحسب القياس المحدد في الرسم، مراعياً ما ياتي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>طول المشغولة خارج حافة الرأس</u> - <u>mm (40)</u> - سرعة الدوران (200 - 230) r.p.m - <u>التغذية بطيئة مع الحذر الشديد في بداية ونهاية عملية القطع.</u> | 2 |



| | |
|---|---|
| 3 | <p>قم بفراطة الجبهة، مراعياً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ربط المشغولة على الرأس (الطرف) الثلاثي - يزو المشفولة عن طرف الرأس (الطرف) .40mm. - تغذية يدوية بطيئة للشوط الأول. - اتجاه القطع نحو محور المشغولة. - سرعة القطع 20m/min ما عدا الشوط الأول. |
|---|---|



| | |
|---|---|
| 4 | <p>أنجز ثقب المركز، مراعياً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تركيب مثقب المركز على الغراب المتحرك - استخدام مثقب مركز رقم (8). - المثقب ببكرة المركز بتغريك عجلة الغراب المتحرك. - الملاحظة على عمق القطع 16.5 mm |
|---|---|



| | |
|---|------------------------------|
| 5 | أثقب ببكرة 10mm ثقباً نافذاً |
|---|------------------------------|



| | |
|---|--|
| 6 | أكمل عملية توسيع الثقب بمجموعة برایم متدرجة الأقطار (20-18-15) mm. |
|---|--|

| | |
|---|---|
| 7 | أوقف المخرطة، ثم أفصل تحشيق المحور عن التروس عن طريق العتلات ونظف الماكينة. |
|---|---|

استماره التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الأول - الفصل الخامس

اسم التمرين: الثقب بوساطة البريمة

الشهادة:

اسم الطالب:

التاريخ / / /

اسم المدرب:

| النقط | خطوات العمل | الدرجة المعيارية | درجة الاستحقاق | الملاحظات |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| 1 | اللتقييد بالتعليمات والإرشادات العامة | 5 | | |
| 2 | تركيب الشقة في الظرف. | 5 | | |
| 3 | اختيار بريمة السنتر. | 5 | | |
| 4 | ضبط تركيب وإحكام بريمة السنتر . | 10 | | |
| 5 | مركزة الحد القاطع مع مدبب الغراب . | 10 | | |
| 6 | تعديل وجهي الشقة . | 10 | | |
| 7 | عمل المركزة. | 15 | | |
| 8 | إنجاز الثقب. | 25 | | |
| 9 | إجراءات نهاية العمل | 10 | | |
| 10 | الزمن المستغرق | 5 | | |
| الدرجة النهائية للتمرين | | %100 | | |

ملاحظة: تكون درجة النجاح 80%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (5 - 7 - 8) ، ويعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثاني: توسيع الثقب (رايمز)

الأهداف:

بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادراً على أن:-

- ❖ يختار موسع الثقب المناسب.
- ❖ يثبت الموسع في جلبة الغراب المتحرك.
- ❖ توسيع الثقب.

المعلومات الفنية:

:Reamers توسيع الثقب (البرغلة)

يتم اللجوء إلى توسيع الثقب بعملية تدعى (البرغلة) عن طريق استعمال عدة قطع ذوات حدود متعددة للحصول على سطوح ذوات قياسات دقيقة وناعمة في الوقت نفسه.

تنجز تلك العملية على ماكينة الخراطة بطريقة عمل الثقب نفسها، إذ تثبت أداة القطع في ماسك يثبت في جلبة الغراب المتحرك بعد أن تم تهيئة المشغولة بثقب ذي قياس يال (10-15%) من القياس المطلوب، إذ يقوم (البرغل) ذو القياس المحدد بتكميل ما تبقى من عملية الثقب للوصول إلى قطر الثقب المطلوب.

يراعى عند تشغيل ماكينة الخراطة أن تكون سرعة القطع عالية، وتغذية بطيئة تتم عن طريق حركة عجلة الغراب المتحرك بدوياً مع استعمال لسوائل التبريد الزيتية للحصول على التسومة المطلوبة.

وتقام عملية التوسيع بمرحلة واحدة أو عدة مراحل بحسب قطر أداة التوسيع (البرغل) المتاح، ويوجد أدوات تكميلة ذات حدود قاطعة قابلة للضبط بتغيير قطرها ضمن حدود معينة لا تتجاوز

(2mm)

للحصول على أقطار للثقب تكون مناسبة لبعض القياسات ذات السماحة لغرض تجميعها مع القطار الأعمدة الدوار.

ويجب أن يكون مقطع ساق أدوات التكميل مدوراً، إذ أن الملاطع المربيعة مخصصة لتوسيع الثقب بدوياً كما في الشكل (4 - 5).




موسع ثقب ثابت



موسع ثقب متحرك

الشكل 5-4: أدوات تكميلية للثقب ثابتة ومتغيرة القطر.

الرسم التفصيلي:

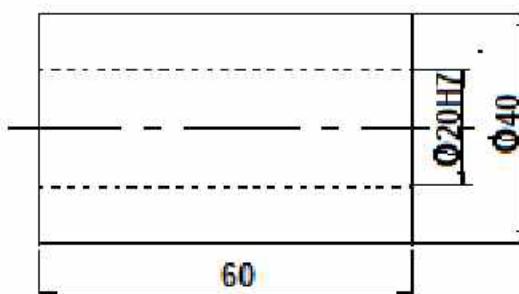

العدد والأدوات والتجهيزات:

ماكينة خراطة متوازية مع ملحقاتها ، أقلام خراطة تخشن ، قدم قياس ، سوت برايم ، بريمة تخطيس (90°) ، رايمر قياس (20) ، نظارة واقية ، مبرد مسطح ناعم 250 ملم ، عمود قطر (40mm) ، طول (60mm)

. St 37

خطوات العمل / النقاط الحاكمة / الرسوم والصور التوضيحية

| الصورة والرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|--|---|---|
| | تفيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| <p>قطع وأفضل المشغولة بحسب القيام العدد في الرسم، مراجعاً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - طول المشغولة خارج حافة الرأس - 40mm (الطرف) - سرعة الدوران (200 - 230 r.p.m) - التغذية بطيئة مع الحذر الشديد في بداية ونهاية عملية القطع. | 2 | |
|  | <p>قم بخراطة الجبهة، مراجعاً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ربط المشغولة على الطرف الثلاثي - يزو ز المشغولة عن طرف الرأس (الطرف) 40mm. - تغذية يدوية بطيئة للشوط الأول. - اتجاه القطع نحو محور المشغولة. - سرعة القطع 20 m/min ما عدا الشوط الأول. | 3 |
|  | <p>إنجز ثقب المركز، مراجعاً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تركيب مثقب المركز على الغراب المتحرك - استخدام مثقب مركز رقم (8). - ثقب ببريمة المركز بتحريك بكرة الغراب المتحرك. - المحافظة على عمق القطع (16.5mm) | 4 |




ثقب ببريمة .10mm

5

ثقب ببريمة متدرجة حتى تصل الى القطر (19mm) .

6

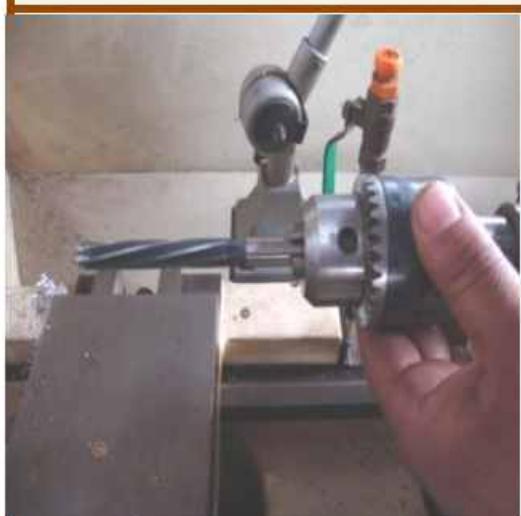

ومنه الثقب على مراتين

R.H8 range 18.25-19.84

ثم موسع (R.H9 range 19.84-21.43)

على أن تنظم الماكينة بسرعة (r.p.m(50)

أو أي سرعة مقاربة توفر في الماكينة .

7



وسم الثقب مع آستعمال الزيت، أو سلال التبريد

8

أثناء حمل الترسعة .

أوقف المخرطة، ثم أفصل تثبيق المحور عن الترس عن طريق العجلات.

9

نظف المخرطة من الرأيش ومكان العمل، وأحفظ العدد والأدوات في المكان المخصص لها.

10

إستماره التقىيم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرن: التمرن الثاني - الفصل الخامس

اسم التمرن: توسيع الثقب (البرغلة).

الشهادة:

اسم الطالب:

| النحو | الدرجة الاستحقة في | الدرجة المعاربة | خطوات العمل | ت |
|-------|--------------------------|--------------------|---|----|
| | 5 | | التقيد بالتعليمات والإرشادات العامة | 1 |
| | 5 | | تركيب الشقة في الفرف. | 2 |
| | 5 | | اختيار بريمة السنتر. | 3 |
| | 5 | | عمل المركز. | 4 |
| | 5 | | تعديل وجهي الشقة. | 5 |
| | 10 | | إنجاز الثقب. | 6 |
| | 20 | | ربط الرايمر الآلي في الغراب. | 7 |
| | 35 | | توسيع الثقب مع استعمال الزيت، أو سائل التبريد أشواء عمل التوسعة. | 8 |
| | 5 | | إجراءات نهاية العمل. | 9 |
| | 5 | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرن | |

اسم المدرب: / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7 - 8) ، ويعد تنفيذ التمرن كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثالث: الخراطة الداخلية اليدوية والآلية

أهداف التمرين:

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-

- ❖ يقوم بخراطة داخلية لثقب نافذ عن طريق التغذية اليدوية والآلية.


المعلومات الفنية:

لإنجاز التمرين من الضروري أولاً إجراء عملية الثقب باستخدام برام الثقب متعددة المقدمات للسماح بدخول القلم، ومن ثم تتم عملية الخراطة باستخدام أقلام الخراطة الداخلية ، ويتم اختيار سرعة القطع من الجداول المرفقة مع المخرطة، وذلك اعتماد على قطر قطعة العمل.

- عند إجراء عملية الخراطة الداخلية بالطريقة الآلية يجب مراعاة مليي:-

- ❖ أن يكون موضع الجزء المطلوب قطعة خارج فكوك الطرف.
- ❖ وضع عتلة العربية على التغذية الآلوتوماتيكية.
- ❖ التأكد من القياس بعد الخراطة التجريبية.
- ❖ اختيار سرعة القطع وسرعة التغذية المناسبة من الجداول.


الرسم التفصيلي:

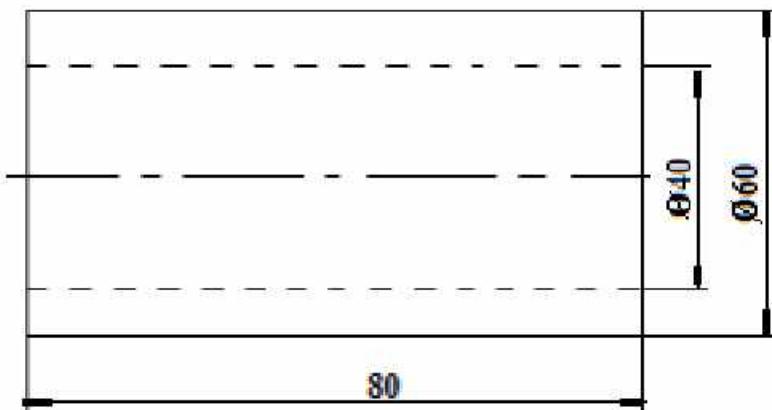

التجهيزات والآلات (العدد)

قطعة العمل فولاد طري (يُقطر 60mm ويُطول 80mm)، قمة قياس بدقة 0.1mm ، قلم خراطة جبهة يصار، بيريمة ثقب مركز، بيريمة ثقب يُقطر $38, 20, 10\text{ mm}$ ، قلم خراطة داخلية، حامل قلم، رأس مثقب، عدة السلامة المهنية.

خطوات العمل / النقط الحاكمة / الرسوم والتوضيحية
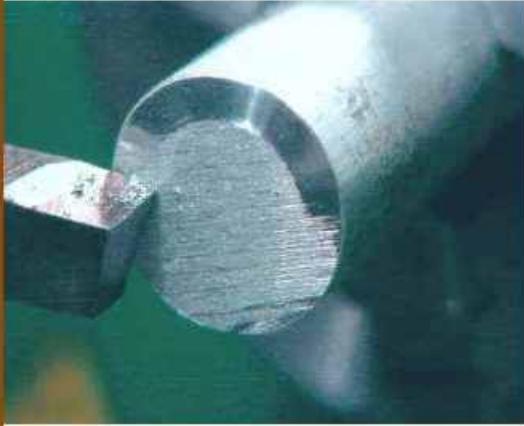
| الرسم التوضيحي | الخطوة |
|---|--|
| | 1 |
|  | <p>أربط القطعة في الطرف الثالث ، وقم بما يأتى: <u>أربط قطعة العمل بحيث تكون نصفها داخل العنة</u> <u>- قم بخراطة جبهة القطعة.</u></p> |
|  | <p>ثبّث مثقب مركز في رأس المثقب، وأنفث الثقب المركزي.</p> |



قم بخراطة حشنة داخلية يدوياً لقطر 34mm
بسرعة قطع 20m/min وتنفية
0.4mm/cycle

4



قم بخراطة حشنة داخلية يدوياً لقطر (35mm).
بسرعة قطع (30m/min) وتنفية
(0.2mm/cycle)

5



قم بخرطة داخلية آلية لإكمال القطع إلى قطر (40mm) باتباع ما يلى:

جزء العربية

- بتحريك علة التغذية الآلية مدارها .mm/min (0.4)
- مع الحذر الشديد من خروج قلم القطع عند نهاية المشغولة
- قم بخرطة داخلية آلية على مراحل بمحطم (0.5mm) لتصل إلى قطر (39mm)
- قم بخرطة داخلية آلية نهاية إلى قطر (40mm)

6

أوقف المخرطة، ثم أفصل تثبيق المحور عن التروس عن طريق العللات وتنظيف الماكينة، ومكان العمل، وأحفظ الغدد والأدوات في المكان المخصص لها.

7

استماره التقىيم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرن: التمرن الثالث - الفصل الخامس

اسم التمرن: الخراطة الداخلية اليدوية والآلية

الشهادة:

اسم الطالب:

| النحو | الدرجة الأستحقا ق | الدرجة المعاربة | خطوات العمل | ت |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----|
| | 5 | | التقيد بالتعليمات والإرشادات العامة. | 1 |
| | 5 | | تركيب الشعلة في القرف. | 2 |
| | 5 | | عمل المركز. | 3 |
| | 10 | | تعديل وجهي الشعلة. | 4 |
| | 10 | | إنجاز الثقب إلى (30mm). | 5 |
| | 25 | | إنجاز الخراطة اليدوية لقطر (35mm). | 6 |
| | 25 | | إنجاز الخراطة الآلية لقطر (40mm). | 7 |
| | 5 | | رفع الشعلة والقلم عن الماكينة. | 10 |
| | 5 | | تنظيف مكان العمل. | 11 |
| | 5 | | الزمن المستغرق. | 12 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرن | 13 |

اسم المدرب: / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7) ، ويعد تنفيذ التمرن كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

الفصل السادس/ التفاوت والتوافق

أهداف الفصل:

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادراً على أن:-

1. معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالتفاوت، والتوافق التي يتضمنها الرسم التفصيلي.
2. معرفة استخدام جداول التوافق التي أساسها النسب وأساسها العمود.
3. تشغيل المعدن على المخرطة بدقة عالية.




٦-١ المعلومات الأساسية:

توجد عدة عوامل تؤدي إلى الدقة في تشغيل المعادن على المخرطة، ومن أهمها الآتي :-

1. عدم اهتزاز المخرطة أثناء التشغيل .
2. عدم وجود أي خلوص بالأجزاء المتحركة بالمخرطة.
3. ثبيت المشغولة بربطها جيداً بالظرف.
4. اختيار قلم المخرطة المناسب لتشغيل الجزء المطلوب، بحيث يكون زوايا الحد القاطع حادة وتناسب مع معدن قطعة التشغيل.
5. ثبيت القلم بربطه جيداً يحمله بشكل مستوي، بحيث يكون الحد القاطع بمستوى محور التثبيتين تماماً.
6. في حالة زيادة طول قطعة التشغيل عن (100mm)، فإنه يجب استخدام نبضة الغراب المتحرك .
7. تحديد سرعة القطع، والتخصية المناسبة لنقط الشحنة، ونوع معدنها.
8. يجب استخدام نوع قلم المخرطة المخصص فقط لكل عملية التشغيل.
9. استخدام أدوات القياس المناسبة، والمحافظة عليها.
10. استخدام سائل التبريد عند الحاجة إليه.
11. يجب أن يكون الحد القاطع للقلم بمستوى محور التثبيتين تماماً أثناء خرط المقطع الجاتي للمشغولات.

❖ فيما يلى بعض التعريف الأساسية اللازمة لتحديد قيم التقلبات للمشغولات أثناء تصميمها . ويوضح الشكل (٦ - ١) هذه التعريف :

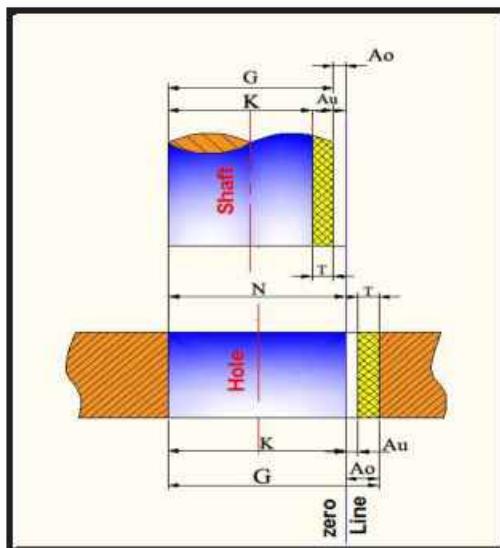

الشكل (٦ - ١) المصطلحات الأساسية للتقلبات

= المقاس الأكبر (Maximum size) هو أكبر مقاس مسموح به في التشغيل .

$$G=N+Ao$$

= المقاس الأصغر (Minimum size) هو أصغر مقاس مسموح به في التشغيل

$$K=N + Au$$

= المقاس الأساسي (Basic size) هو المقاس المحسوب في التصميم والمعطى في الرسم .

= الإنحراف العلوي (Upper Deviation) هو مقدار الفرق بين المقاس الأكبر والمقاس الأساسي .

= الإنحراف السفلي (Lower Deviant tln) هو المقدار الفرق بين المقاس الأصغر والمقاس الأساسي .

= التفاوت (Tolerance) هو الفرق بين المقاس الأكبر والمقاس الأصغر . أو هو الفرق بين الإنحراف العلوي والإنحراف السفلي .

الإنحراف الأساسي : Fundamental Deviation

هو الإنحراف الأقرب إلى خط الصفر الذي يحدد موقع منطقة التفاوت . كما تم ذكره مسبقاً . ويرمز له بحرف من الحروف اللاتينية ، وتستعمل الحروف الكبيرة (Capital) للثقوب ، والحروف الصغيرة (Small) للأعمدة وكما يأتي :

أ - الثقوب:

(A , B , C , CD , D , E , EF , F , FG , G , H , JS , J , K , M , N , P , R , S , T , U , V , X , Y , Z , ZA , ZB , ZC) .

ب - الأعمدة:

(a , b , c , cd , d , e , ef , f , fg , g , h , js , j , k , m , n , p , r , s , t , u , v , x , y , z , za , z b , zc) .

وهناك نظامان لبيان نوع التوافق هما، نظام امساس الثقب، ونظم امساس العمود .

مثال:

رسم تفيلي كتب عليه البعد (40H11 h11) والأبعاد بوحدة (mm) مامعني ذلك؟

❖ يعني ذلك :

● أن المقياس الآسمى (N) المشتركة للثقب والعمود = 40 mm

● نوع نظام التوافق هو نظام أساس أساس الثقب، وذلك لوجود الحرف (H).

❖ بالنظر في جدول التوافق أساس الثقب (جدول 6-1)

● بتناظر المقياس الآسمى (40) مع (H11) كما موضح بتقطيع الخطوط الحمراء ينتج:

. الإنحراف العلوي (AO) للثقب = (+ 0.160) mm = 160 مايكرون

. الإنحراف السطحي (AU) للثقب = (0.000) mm = 0 مايكرون

$$\text{قياس الثقب} = 40^{+0.160}_{-0.000}$$

● بتناظر المقياس الآسمى (40) مع (h11) ينتج :

. الإنحراف العلوي (Ao) للعمود = (0.000) mm = 0 مايكرون

. الإنحراف السطحي (Au) للعمود = (-0.160) mm = -160 مايكرون

$$\text{قياس العمود} = 40^{0.000}_{-0.160}$$

(جدول ٦-١) التوافق اسلام التقب

التمرين الأول / خراطة عمود بدقة قياسات عالية

● الأهداف :


- بعد التربيب على التمارين يكون الطالب قادرًا على أن:-
- يجهز قطعة العمل لخراطة عمود بدقة عالية.
- يقوم بالخراطة الطولية لقطعة العمل بدقة للوصول لقياسات التي يتضمنها الرسم التفصيلي.

● المعلومات الفنية :

عند إنتاج كميات كبيرة لمنتج كالأحصنة والجلب بقياس معين يسمى (القياس الأساسي)، ولا يمكن إنتاجها بقياس واحد لجمع القطع المنتجة بسبب ظروف الإنتاج كثافة الماكينة، ومهارة العامل، لذا يتطلب تصنيع هذه الأجزاء المجمعة مع بعضها، تسامحات في قياسات الأقطار محصورة بين قياسين يسميان (التجاور العلوي) و(التجاور المنخفض) لكل من قطر العمود والقطر الداخلي للجلبة، أي لا يمكن في أي حال أن يكون التخلوت في قياس قطر المنتج خارج القيم المحددة للتسامح، لكنه تتوافق ويمكن تركيبها بسهولة، وفي حالة تجاوز قياس العمود أو الجلبة قياس التسامح سوف يؤدي ذلك إلى عدم تراكبهما، أو وجود فراغ كبير بينهما.

التجاور على القياس الأساسي حدده النظام الدولي للتوافق (I.S.A) بواحد وعشرين درجة سماح للثقب والعمود يرمز لها بالحرف لاتينية كبيرة تدل على انحراف قيس الثقب، وصغيرة للعمود، حدد هذا النظام الحرف (H) أساساً للانحراف يكون فيه التجاور الواطن صفراء، والتجاور العلوي يكون موجياً دائماً بتنشيط قطر الثقب، ويكون الانحراف في قياسات قطر المحور، والحرف (h) رمز التوافق المطلوب، بتنشيط قطر المحور عندما يكون الانحراف في قطر الثقب يكون التجاور العلوي له صفراء ليكون الأسلن للتسامح الموجب أو الماليب. وبباقي الأحرف الدالة عن الانحراف تبدأ بحرف (a)، وتنتهي بحرف (z).


● الرسم التفصيلي :


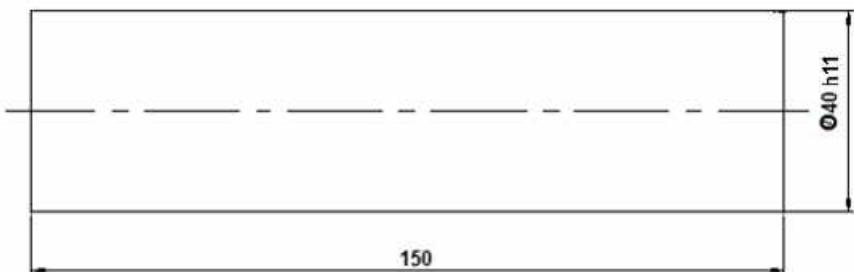


● **النحو والآلات والتجهيزات :**

مخرطة متوازية ، بريمة مركز، قلم قطع خارجي (أداة قطع)، نظارة واقية، فرشاة تنظيف، ملوكروميتر بدقة قياس 0.01mm ، قطعة عمل من الفولاذ الطرفي $150\text{ mm} \times \varnothing 45\text{ mm}$.

● خطوات العمل / النتائج الحاكمة/الرسوم التوضيحية
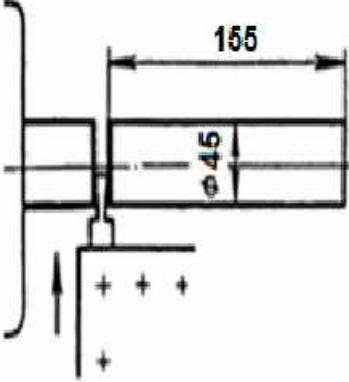
| الرسم التوضيحي | الخطوة |
|---|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| ربط قطعة العمل. | 2 |
| جهز ماكينة الخراطة سرعة الدوران (200 – 230) r.p.m | 3 |
|  | 4 قطع وأفصل قطعة العمل بحسب القياس المحدد في الرسم، مراعياً ما ياتي : طول قطعة العمل خارج حافة الطرف mm .80 سرعة الدوران (200 – 230) r.p.m التنغية بطيئة مع الحذر الشديد في بداية ونهاية عملية القطع |
| قم بخراطة الجبهة (تسوية الجبهة)، مراعياً ما ياتي : ربط قطعة العمل على الرأس (الطرف) الثلاثي. بروز قطعة العمل عن طرف الرأس (الطرف) mm (80 – 50) . استخدم أداة قطع منحنى يعينى تنغية بطيئة للشوط الأول. اتجاه القطع نحو محور الشطة. سرعة القطع (20 m/min) ما عدا الشوط الأول. | 5 |
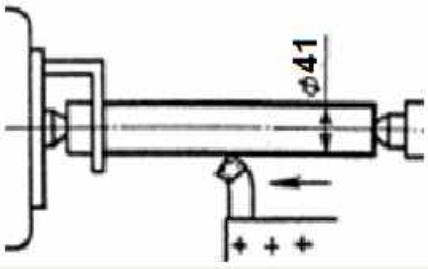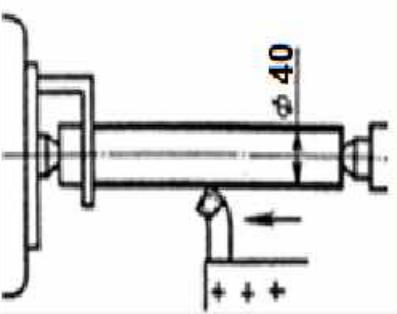
| | | |
|---|---|----|
| <p>انجز ثقب المركز، مراعياً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> * تركيب بريمة المركز على الغراب المتحرّك. * استخدام بريمة مركز رقم (8). * المحافظة على عمق قطع (16.5). | 6 | |
| <p><u>سوق الجبهة الثالثية</u> وتنص الطريقة تصويبة الجبهة الأولى نفسها، بعد قلب الشحنة في الطرف، وأضبط الطول الكلي.</p> | 7 | |
| <p>انجز ثقب المركز في الجبهة الثالثية</p> | 8 | |
| <p>انجز الخراطة الطولية المستقيمة، بعد ربط قطعة العمل بين المركزين، مراعياً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> * خراطة طول (20-30) mm ثم تأكيد من قياس القطر باستخدام الفرنية. * سرعة القطع (20) m/min . * تغذية آلية (0.4) mm/cyc . | 9 | |
|  | <p>انجز الخراطة الطولية المستقيمة لبقية الطول، وكما في الخطوة (9)، بعد قلب الشحنة.</p> | 10 |
|  | <p>الجزء الخراطة الطولية الطولية المستقيمة، مراعياً ما يأتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> * سرعة القطع (20) m/min . * تغذية آلية (0.1) mm/cyc . * دقة قياس عالية لحد قطر (40)mm . | 11 |

12



أفحص قياس الشغلة بوساطة الميكرومتر.
قياس القطر $40^{0.000}_{-0.160}$ mm ويعني هذا الرقم
أن المشغولة يجب أن يكون قطرها النهائي محدداً
بين القياس (40.000 mm) والقياس (39.840mm).

13

أوقف المخرطة، ثم أفصل تثبيت المحور عن التروس بوساطة العجلات، ونظف الماكينة،
ومكان العمل، وأحفظ الغدد في مكانها.

استماره التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمارين: التمارين الأول - الفصل السادس

أسم التمارين: خراطة عمود بدقة قياسات عالية

أسم الطالب: _____
الشعبة: _____

| النحوتات | درجة الاستحقاق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ن |
|----------|----------------|------------------|---|----|
| | 5 | | التنفيذ بالتعليمات والإرشادات العلمية | 1 |
| | 5 | | تركيب الشكلة في الظرف. | 2 |
| | 5 | | اختيار القلم المناسب لنوع القطع. | 3 |
| | 5 | | ضبط تركيب وإحكام ربط القلم. | 4 |
| | 5 | | مركزة الحد القطع مع مدبب ذئبة الغراب المتحرك. | 5 |
| | 5 | | عمل المركز. | 6 |
| | 5 | | تعديل وجهي الشكلة. | 7 |
| | 30 | | خراطة الشكلة على العاكنة حسب القياسات المطلوبة. | 8 |
| | 25 | | قياس قطر العمود باستخدام الميكرومتر. | 9 |
| | 5 | | إجراءات نهاية العمل. | 10 |
| | 5 | | الزمن المستغرق | 11 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

ال تاريخ / / / : أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (9 - 8) ، ويعد تنفيذ التمارين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثاني / خراطة ثقب بدقة قياسات عالية

الأهداف:


- بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-
- يثقب باستخدام مثقب حزوني.
 - يقوم بخراطة داخلية لثقب نافذ بتوازن مقداره (H11).

المعلومات الفنية

لإنجاز التمرين من الضروري أولاً إجراء عملية الثقب بأستخدام مثقب حزوني متعدد المقاسات، ومن ثم تتم عملية الخراطة بأستخدام أقلام الخراطة الداخلية ، ويتم اختيار سرعة القطع من الجداول المرفقة مع المخرطة، وذلك اعتماداً على قطر قطعة العمل.

الرسم التفصيلي:

الأبعاد بالملليمترات ومقاييس الرسم (1:1)

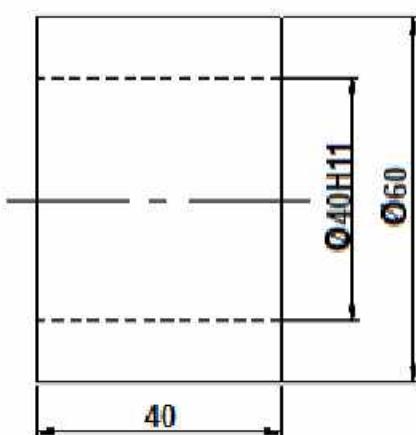

التسهيلات التعليمية (الإعداد والأدوات والتجهيزات):

قطعة عمل من الفولاذ الطري (قطع دائري بقطر 60mm م و يطول 40mm)، ميكرومتر بدقة 0.01mm، قلم خراطة جبهة عميقة، قلم خراطة طولية (تحشين)، قلم خراطة طولية (تنعيم)، بريمة ثقب مركز، برايم ثقب بالقطار mm (10, 20, 38)، قلم خراطة داخلية.

خطوات العمل/النقط المحددة /الرسوم والصور التوضيحية

| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|--|--------|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| أربط القطعة في الظرف الثلاثي : بحيث يكون نصفها داخل العينة. <u>قم بخراطة جبهة القطعة</u> . | 2 | |
| أربط ببريمة مرکز في رأس المثقب وإنجز الثقب العرکزي. | 3 | |
| ثقب ببريمة قطر (10mm) ثم بقطر (20mm) ثم ببريمة قطر (30mm) وبقطر (30mm). | 4 | |
| قم بخراطة داخلية <u>للتقط (39mm)</u> . | 5 | |
| قم بخراطة داخلية <u>نهائية لقطر (40mm)</u> . | 6 | |
| أوقف المخرطة ثم آفصل تصنيق المحور عن الترسون بوساطة العقلات. | 7 | |
| إنقلب ربط القطعة ، وثم قم بما يأتي : <u>قم بخراطة الجبهة</u> . | 8 | |

9

انجز خراطة داخلية باتباع ماريني:

جهد العربية:

- تجذبة آلة مقدارها (0.4) mm/cyc.

التخطية بطريق مع الحفر الشديد في بداية ونهاية عملية القطع.

- أثبت بيريمة بقطر (10 mm) ثم بقطر (20 mm)، ثم بيريمة بقطر(30 mm) وبقطر (38 mm).

انجز خراطة داخلية لقطر (39 mm).

انجز خراطة داخلية تهوية لقطر (40 mm).




أوقف المخرطة ثم أفصل تشبيق المحور عن التروس بوساطة العلات.

10

أفحص قياس الشقة بوساطة الفنة.

قياس القطر (40^{+0.160}_{0.000} mm).

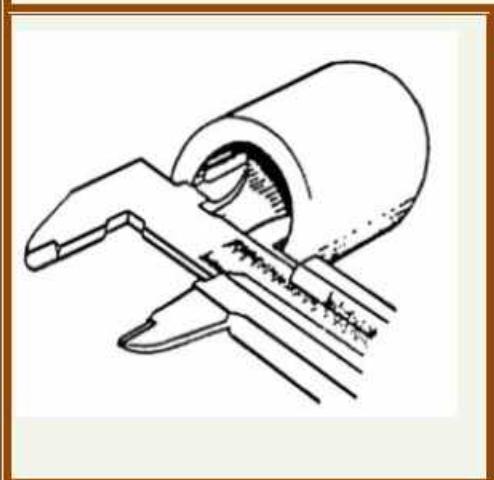

11

نظف المخرطة من الرأيش، ومكان العمل

احفظ الغدد والأدوات.

12

استماره التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثاني - الفصل السادس

أسم التمرين: خراطة ثقب

أسم الطالب: _____

الشعبة: _____

| النحو | الدرجة المعيارية | الدرجة الاستحقاق | النحو | نقط |
|---|------------------|------------------|-------|-----|
| التنفيذ بالتعليمات والإرشادات العلمية | | 5 | | 1 |
| تركيب الشحنة في الظرف. | | 5 | | 2 |
| ضبط تركيب وإحكام بريمة المستتر مركزاً الحد القاطع مع مثبت بريمة المستتر . | | 10 | | 3 |
| عمل المركز. | | 5 | | 4 |
| الثقب بيرايم متدرجة القياس. | | 20 | | 5 |
| خراطة داخلية حسب القياس. | | 25 | | 6 |
| فحص قياس الشحنة بوساطة الفرنية. | | 20 | | 7 |
| إجراءات نهاية العمل. | | 5 | | 8 |
| الزمن المستغرق. | | 5 | | 9 |
| الدرجة النهائية للتمرين | %100 | | | |

اسم المدرب: _____ / _____ / _____

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60 %، وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (7 - 6 - 5) ، ويعاد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثالث / تجميع العمود والثقب بحسب الجداول القياسية

الأهداف :

بعد التربيب على التمرن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يضبط قياس العمود والثقب.

- يجمع العمود والثقب حسب الجداول

المعلومات الفنية:


يمكن التجاوز في عمليات الخراطة، على أقطار الأعمدة، والثقوب، بقياسات محددة، محصورة بين مقدارين للقياس، لكلٍ من العمود والثقب، يسميان: بـ (التجاوز الأكبر) و(التجاوز الأصغر)، وثبتت هذه التجاوزات في جداول لغرض التعلم بها ضمن الأنظمة المتفق عليها عالمياً.

التسهيلات التعليمية (العدد والأدوات والتجهيزات):

- قطعة عمل من الفولاذ الطرفي قياس قطر الداخلي (ثقب). $40^{+0.160}_{-0.000} \text{ mm}$
- قطعة عمل من الفولاذ الطرفي قياس قطر الخارجي $40^{0.000}_{-0.160} \text{ mm}$ (عمود).
- ميكرومتر بدقة قياس 0.01 mm .

الرسم التفيلي:

مزدوجة (Ø 40H11 h11) : الأبعاد بالملليمترات

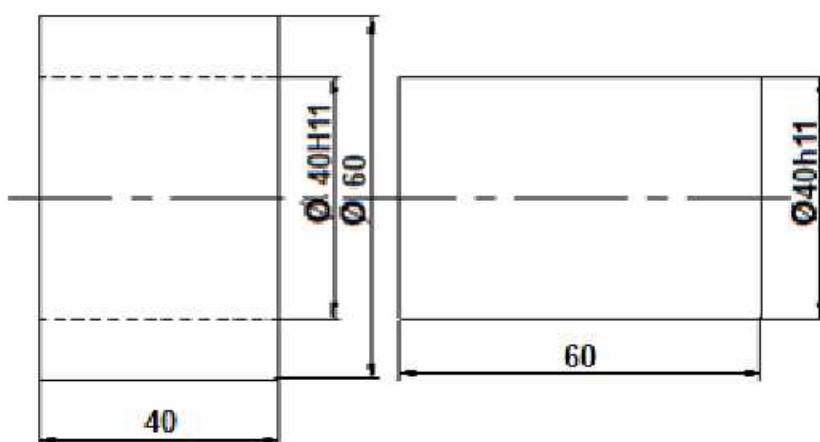

خطوات العمل/النقط الحاكمة/ الرسوم والصور التوضيحية

| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|---|---|
| | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| <p>- انظر في جدول التوافق اسم المثقب.</p> <p>نوع نظام التوافق: هو نظام أساس المثقب، وذلك لوجود الحرف (H) في المزدوجة:</p> <p>(ø 40H11 h11).</p> | | 2 |
|  | <p>هي المزدوجة من العمود والمثقب حسب القياسات الموضحة في الرسم التنفيذي ((لا على التعين يتداخل الطلاب قطع العمل فيما بينهم)).</p> | 3 |
|  | <p>- إجمع العمود الذي قياس قطره الخارجي $40^{+0.000}_{-0.160} \text{ mm}$</p> <p>مع المثقب الذي قياسه الداخلي</p> <p>$40^{+0.160}_{-0.000} \text{ mm}$</p> <p>- سجل نوع التداخل الذي لاحظته أثناء التجميع.</p> | 4 |

استماره التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمررين: التمررين الثالث - الفصل السادس

أسم التمررين: تجميع العمود والثقب حسب الجداول القياسية

الشعبة: -----
أسم الطالب: -----

| النقط | خطوات العمل | الخطوة | الدرجة المعيارية | درجة الاستحقاق | الملاحظات |
|--------------------------|--|--------|------------------|----------------|-----------|
| 1 | التقيد بالتعليمات والإرشادات العلمية. | 5 | | | |
| 2 | معرفة نوع التواافق بقراءة القياس من الرسم التفزيدي. | 10 | | | |
| 3 | قياس الثقب والسماحات في القطعة المجمعة. | 15 | | | |
| 4 | قياس العمود والسماحات في القطعة المجمعة. | 15 | | | |
| 5 | تجميع العمود والثقب. | 30 | | | |
| 6 | تحديد نوع التواافق الفعلي الحاصل من عملية التجميع للمزدوج. | 15 | | | |
| 7 | إجراءات نهاية العمل. | 5 | | | |
| 8 | الزمن المستغرق. | 5 | | | |
| الدرجة النهائية للتمررين | | %100 | | | |

أسم المدرب: / / / التاريخ:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (5 - 6)، وبعد تنفيذ التمررين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

الفصل السابع / عمليات القطع المتآصلة



أهداف الفصل:

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادراً على أن:-

1. يتعرف على عمليات القطع المتآصلة.
2. يقوم بعملية شطب (كسر الحواف) الخارجية لقطعة العمل بوساطة قلم الخراطة والمبرد.
3. يقوم بعملية شطب الحواف الداخلية لقطعة العمل بوساطة البريمية، وقلم الخراطة، والمبرد.
4. يقوم بخراطة أخدود لقطعة العمل بوساطة قلم الخراطة.
5. يجري عملية الكرزكة (تخشين) لقطعة عمل (اسطوانية).

7-1 المعلومات الأساسية:

عمليات الخراطة المتصررة :

وهي عمليات يمكن إنجازها على مكينات الخراطة التي تعد مكملة لأعمال الخراطة.

1- كسر الحافة (الشطب) :Chamfering

وفيها يتم شطب أطراف المشغولة بزاوية معينة يستفاد منها لتسهيل عملية التداخل، والتجمع بين الأجزاء الشكل (A-1-7).

2- الفصل :parting

تقوم المشغولة بالدوران في عملية الفصل، بينما يتحرك قلم الخراطة بحركة تغذية نصف قطرية باتجاه المركز، وكما هو الحال في الخراطة الجاذبية، وعندما يبدأ قطر المشغولة الإختزال (القصان) تسبب قوة القطع نصف القطرية كسر المادة قبل أن يقطعها القلم بالكامل والتي تؤدي إلى تكون زوايد معدنية في مركز المشغولة، وهي تكون موجودة دائمًا بعد الفصل، وبالإمكان التخلص منها بالاختيار الصحيح لزوايا القلم، ومعدل التغذية، وضبط مركز الغدة مع مركز المشغولة الشكل (B-1-7).

3- التسنين :Threading

وفيها يتم استخدام عدة مستدقة الطرف تذى خطياً عبر السطح الداخلي، أو الخارجي للأجزاء الدوارة لإنتاج أسنان داخلية وخارجية الشكل (C-1-7).

4- الثقب (Boring) :


وفيها يتم توسيع الثقب المشغول بوساطة عملية سابقة، ويتم إنجازه بقلم قطع داخلي يذى خطياً بموازاة محور الدوران (الاتجاه الطولي) الشكل (D-1-7).

5- الثقب :Drilling

يتم إنتاج الثقب بوساطة تغذية المثقب داخل القطعة الدوارة على طول محورها الشكل (E-1-7).

6- الكرزكة (تخشن) :Knurling

هي عملية تخشن للسطح المشغولة لاعطائها القدرة على التمكّن من تدويرها يدوياً، كرأس الميكرووتر المعين في الشكل (F-1-7).

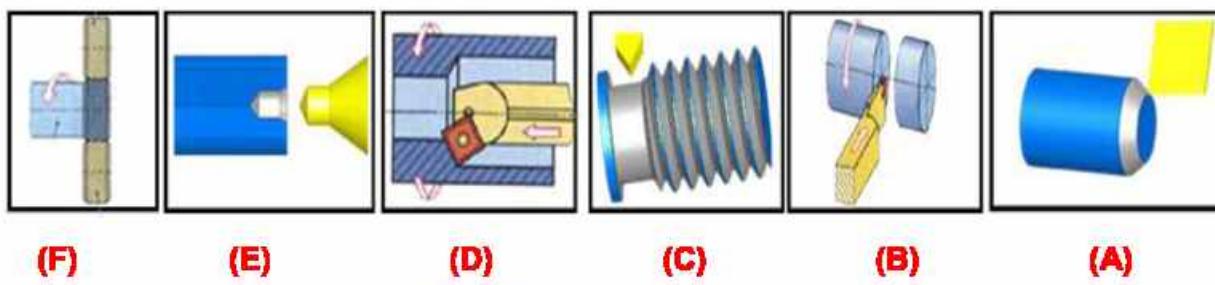

الشكل (7 . 1) عمليات الخراطة المتصررة


التمرين الأول/ الشطب الخارجي باستعمال القلم والمبرد

الأهداف :

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-

- يجري عملية تشطيط الحافات الخارجية لقطعة العمل بوساطة قلم القطع.
- يجري عملية تشطيط الحافات الخارجية لقطعة العمل بوساطة المبرد.

الرسم الت التنفيذي:

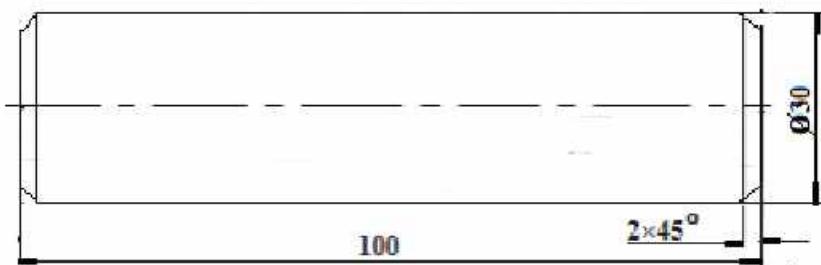

التسهيلات التعليمية (النَّصْدُ والأَكْوَاتُ وَالتجهيزاتُ) :

مخروطة ذات ظرف ثلاثي - قلم خراطة تخشين - مبرد - قدمه احتياطية - قطعة عمل من الفولاذ الطرفي (30 × 5 × 100)، مسطرة فولاذية طول 300 ملم - ملسك ومقاييس مثقاب - فرشة تنظيف شعرية - نظارات واقية - مزينة يدوية.

خطوات العمل - النقاط الحاكمة - الرسومات التوضيحية .

| الخطوات | الرسوم التوضيحية |
|---------|--|
| 1 | تقديم تعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. |
| 2 | أربط قطعة العمل. |

| | | |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● أدخل أداة القطع في مجرى الحامل. ● شد برااغي الربط، مراجعها أن يكون يوزع الحد القاطع عن الحامل أقل ما يمكن. | 3 |
|  | <u>أضبط الرأسنة بزاوية ميل مقدارها ٤٥°.</u> | 4 |
| | | |
| | <u>جهز ماكينة الخراطة بسرعة دوران r.p.m (230 – 200) .</u> | 5 |
|  | <u>اشطب الحافة الخارجية لقطعة العمل (كسر الحلقة)</u> <u>للحصول على المقاييس ٢x45° وكما يلى.</u> <ul style="list-style-type: none"> ● شغل المخرطة ولا من من القلم لوجه المشغولة على عمق 2mm. ● يوز عجلة الرأسنة العليا لحصول شطب الحلقة. | 6 |
| | <u>أقلب قطعة العمل.</u> | 7 |



**أبرد حلة قطعة العمل باستخدام مبرد مسطح
للحصول على المقياس ($2 \times 45^\circ$) أثناء دوران
المخرطة.**

8

- ♦ أوقف المخرطة، ثم أفصل تثبيق المحور عن التروس بواسطة العجلات.
- ♦ ارفع المشغولة عن المخرطة.
- ♦ نظف المخرطة من الرأيش.
- ♦ إحفظ العدد في المكان المخصص لها.

9

إستماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الأول - الفصل السادس

أسم التمرين: الشطب الخارجي باستخدام قلم الخراطة والمبرد

الشعبة:

أسم الطالب:

| النحوين | درجة الأستحقة ق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ت |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|----|
| | 5 | | التقيد بالتعليمات والإرشادات العامة. | 1 |
| | 5 | | تركيب المشغولة في القرف. | 2 |
| | 5 | | مركزة الحد القاطع. | 3 |
| | 5 | | تعديل وجهي المشغولة . | 4 |
| | 5 | | عمل المركزة للقلم. | 5 |
| | 25 | | عملية الشطب بقلم الخراطة. | 6 |
| | 25 | | عملية الشطب باستعمال المبرد. | 7 |
| | 15 | | نقطة قياسات المشغولة. | 8 |
| | 5 | | إجراءات نهاية العمل. | 9 |
| | 5 | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / /

أسم المدرس:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60 %، وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7 - 8) ، ويعاد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثاني / الشطب الداخلى بأسعمال قلم الخراطة والمبرد

الأهداف:


بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-

- ينجز تشطيب الحافات الداخلية لقطعة العمل بماكينة الخراطة بوساطة قلم القطع.
- ينجز تشطيب الحافات الداخلية لقطعة العمل بـ ماكينة الخراطة بـ وساطة المبرد.

التسهيلات التعليمية (الغد والأدوات والتجهيزات):

خرطة ذات ظرف ثلاثي - قلم خراطة تخشين - بريمة قياس 13mm و 18mm - مبرد - قدمه اعتمادية - قطعة عمل من الفولاذ الطرفي قيس $40 \times 40 \text{ mm}$ (100 × 8) - مسطرة فولاذية طول 300 ملم - رأس مثقب - فرشاة تنظيف شعرية - نظارات وقائية - مزينة بدورية.

الرسم التفصيلي:

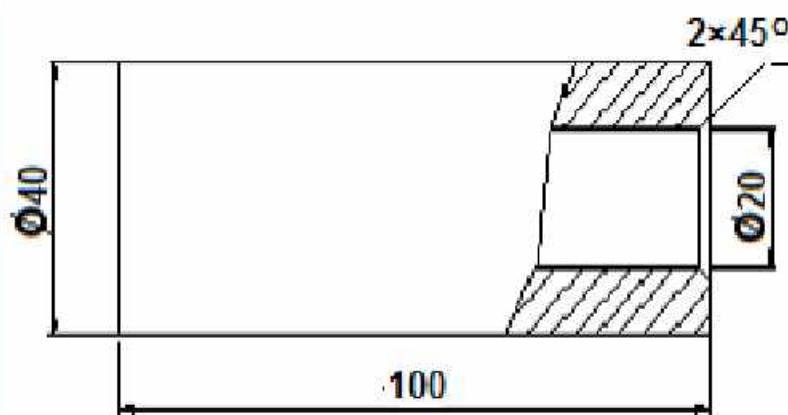

خطوات العمل - النقاط الحاكمة - الرسومات التوضيحية.

| الخطوات | الرسوم التوضيحية |
|---------|--|
| 1 | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. |
| 2 | أربط قطعة العمل. |

| | |
|--|----|
| <u>جهز ماكينة الخراطة على سرعة الدوران</u> (200 – 230 r.p.m) | 3 |
| <u>أدخل أداة القطع في مجرى التركيب في الحامل،</u> <u>شد برابغ الرivet مراعياً أن يكون يربو الحد القاطع عن الحامل أقل ما يمكن.</u> | 4 |
| <u>قم بخراطة المسطحين الجانبين لقطعة العمل.</u> | 5 |
| <u>أنقب الثقب المركبة.</u> | 6 |
| <u>أنقب ببريمة قياس mm (13) ، ثم mm (18).</u> | 7 |
| <u>قم بالخراطة الداخلية لنطэр mm (20) باستخدام قلم الخراطة الداخلي.</u> | 8 |
|  <u>ضبط تدريجة الرأسنة الصغرى بزاوية ميل مقدارها .45 °</u> | 9 |
|  <u>أشطب الحافة الداخلية لقطعة العمل (كسر الحافة)</u> <u>للحصول على المقاييس 2x45 ° بقلم خراطة داخلي.</u> | 10 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● إقليب ربط قطعة العمل. ● جهز ماكينة الخراطة على سرعة بطئية. | 11 |



أبرد حافة قطعة العمل الداخلية باستعمال مبرد دور
أو نصف دور مناسب لقطر الثقب للحصول على
المقياس $2 \times 45^\circ$.

12

- ♦ أوقف المخرطة ثم أفصل تثبيق المحور عن التروس بواسطة العتارات.
- ♦ نظف المخرطة من الرأيش.
- ♦ احفظ الغدد في المكان المخصص لها.

13

إستماره التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثاني - الفصل السابع

أسم التمرين: الشطب الداخلي باستخدام قلم الخراطة والمبرد

الشعبة:

أسم الطالب:

| النحو | الدرجة المعاربة في | الدرجة المعاربة | خطوات العمل | ت |
|-------|--------------------------|--------------------|---|----|
| | 5 | | التقيد بالتعليمات والإرشادات العامة. | 1 |
| | 5 | | تركيب المشغولة في الظرف. | 2 |
| | 5 | | اختيار وربط بروپة السنتر والقلم بـ الحكم. | 3 |
| | 5 | | تعديل وجهي المشغولة . | 4 |
| | 5 | | عمل المركزية للقلم. | 5 |
| | 10 | | دقة عمل الثقب الداخلي. | 6 |
| | 30 | | دقة عمل الشطب الداخلي باستعمال قلم الخراطة الداخلي . | 7 |
| | 25 | | دقة عمل الشطب الداخلي باستعمال المبرد ذو المقطع المدور. | 8 |
| | 5 | | إجراءات نهاية العمل. | 9 |
| | 5 | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7 - 8)، ويعد

تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثالث / قطع الأخدود

الأهداف:


بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-

- بقطع الأخدود عن طريق أقلام تشكيل.

التسهيلات التعليمية (العدد والأدوات والتجهيزات):

مخرطة ذات ظرف ثلاثي - قلم قطع - أقلام تشكيل - قطعة عمل من الفولاذ الطرفي فيلس ($25 \times 100 \times 100$) - مسطرة فولانية طول 300 ملم - ماسك وفتح مثقب - فرشة تنظيف شعرية - نظارات وقائية - مزينة بدورية.

الرسم التنفيذي:

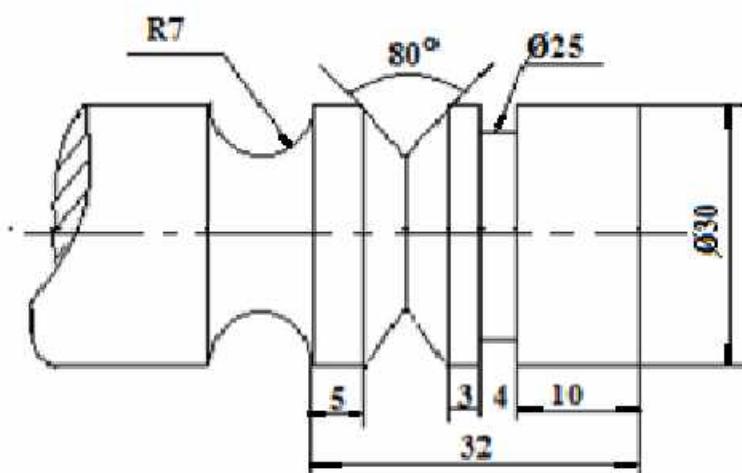

خطوات العمل - النقاط الحاكمة - الرسومات التوضيحية

| الرسوم التوضيحية | الخطوات | ت |
|--|--|---|
| | تقيد بتعليمات التثبيت وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| <u>جهز ماكينة الخراطة مسرعة الدوران (200 – 230 r.p.m)</u> | | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● قم بخراطة المسطعين الجانبين. ● أثبت ببريمة مركز مناسبة. | | 3 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ثبت التمرير بين ثنيتين. ● قم بخراطة طوليا بقطر 30 mm وطول 100 mm. | | 4 |
|  | أربط قلم القطع بحامل عدة القطع. | 5 |
|  | <u>أصل مجri بعرض 4 ملم وقطر 25 mm</u> | 6 |

| | | |
|---|--|----|
| | <p>بنقل قلم الخراطة وأعمل مجراه على شكل (V) زاويته (80) درجة.</p> | 7 |
| | <p>بنقل قلم الخراطة بأخر مناسب لشكل التجويف وأعمل مجراه على شكل نصف دائرة نصف قطرها (7mm).</p> | 8 |
| <p>أوقف المخرطة، ثم أفصل تعشيق المحور عن التروس بوساطة العلات.</p> | | 9 |
| <p>نظف المخرطة من الرأيش. نظف مكان العمل. احفظ اللُّدُج في المكان المخصص لها.</p> | | 10 |

استماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم المركبات

رقم التمرين: التمرين الثالث - الفصل السابع

أسم التمرين: قطع الأخدود

الشعبة: _____

أسم الطالب: _____

| النقط | خطوات العمل | ت | | |
|-----------|----------------|------------------|---|---|
| الملحوظات | درجة الاستحصال | الدرجة المعيارية | ق | |
| | | 5 | التقيد بالتطبيقات والإرشادات العلمية. | 1 |
| | | 5 | تركيب المشغولة في الظرف. | 2 |
| | | 5 | إختيار وربط بريمة السنتر والقلم بإحكام. | 3 |
| | | 5 | تعديل وجهي المشغولة. | 4 |
| | | 5 | عمل المركزة للظل. | 5 |
| | | 30 | قطع الأخدود الثلاثة. | 6 |
| | | 35 | دقّة القراسات الناتجة. | 7 |
| | | 5 | إجراءات نهاية العمل. | 8 |
| | | 5 | الزمن المستغرق. | 9 |
| | | %100 | الدرجة النهائية للتمرين | |

أسم المدرب: _____ التاريخ / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7)، ويعاد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الرابع/الكلزكز (التخشين) (Knurling)

الأهداف:

- بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-
ينجز أنواع التخشين على ماكينة الخراطة.

المعلومات الفنية:

تعريف الكلزكز (التخشين)

عملية التخشين للسطح الخارجي للقطع الاسطوانية من أجل تسهيل عملية مسحها، وتحريكها بدوايا حرقة دورانية، وأيضاً تكسب القطع الميكانيكية المظهر الجميل، ولعمل التخشين على ماكينة الخراطة يجب أن تتوفر أدوات التخشين على شكل عجلات تخشين كما مبين في الشكل (2 - 7).



شكل (2 - 7) أداة تخشين

تستعمل لإجراء عملية التعزيز مصنوعة من الصلب الكريوني، أو صلب السرعات العالية (HSS)، سطحها الخارجي محزز بشكال مختلفة تنتج سطوها مزخرفة بشكالها الثلاث كما مبين في الشكل (7 - 3).

أ- التخشين المتعلمد :


حيث يوجد على محبيط القرص حروز متعلمة، أو يتشكل نتاج فرصنين أحدهما يكون محزز القرص طولياً، والأخر محزز دارياً ، ويوجد منها عدة أنواع من حيث النوعية .

بـ- التخشين الأفقي :

حيث يوجد على محبيتها تحزير أفقى موازٍ لمحور الفرس.

جـ - التخشين المعيني :

تتكون من حروز متقطعة تميل على المحور الأفقي بزاوية (30°) ، ويوجد منها عدة أنواع من حيث النعومة والخشونة ، وستخدم لحزير الفولاذ والمعلمون الخفيفة مثل : النحاس الاحمر .

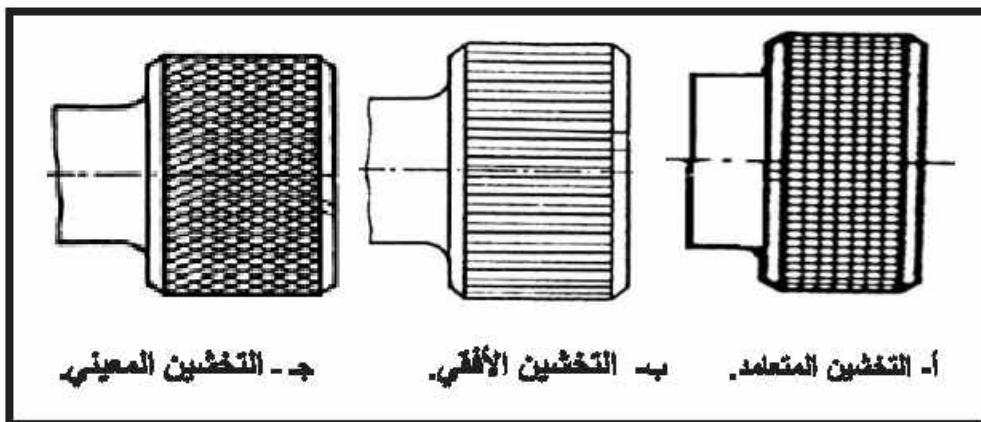


جـ - التخشين المعيني.

بـ - التخشين الأفقي.

الشكل (7 - 3) أشكال مختلفة لعجلات التخشين


الرسم التفصيلي:

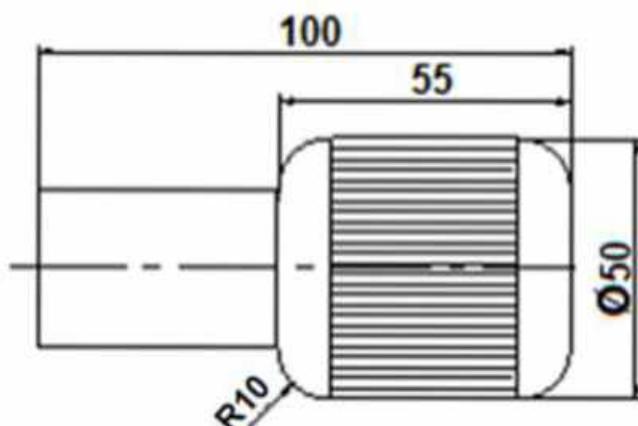

التسهيلات التعليمية (العدد والألوان والتجهيزات) :

مخرطة ذات ظرف ثالثي - قلم خراطة تخشين - أداة تخشين - قدمه قياس - قطعة عمل من الفولاذ الطرى
قياس ($100 \text{ mm} \times \text{ Ø } 50 \text{ mm}$) - مسطرة فولاذية طول 300 mm - ماسك وفتحة منتاب - مدادات
السلامة المهنية - مزيته يدوية.

خطوات العمل - النقاط الحاكمة - الرسومات التوضيحية.
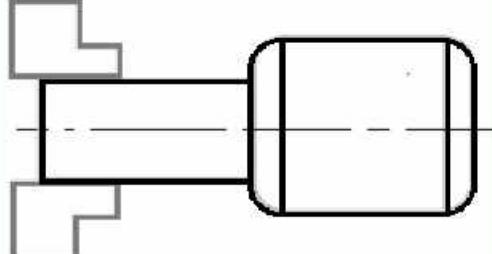
| الرسوم التوضيحية | الخطوات |
|--|--|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 |
| أربط قطعة العمل. | 2 |
| <u>جهز مكينة الخراطة على سرعة الدوران (200 - 230) دورة/د.</u> | 3 |
|  | أنجز خراطة المشغولة بحسب الشكل المجلور. |
|  | أربط أداة التخشين على حامل عدة القطع. |
|  | ادفع عدة التخشين نحو المشغولة، ويضغط مناسب أثناء دوران المخرطة، <u>إلى أن تظهر أثر التخشين على قطعة العمل.</u> |
| أوقف المخرطة، ثم أفصل تثبيت المحور عن التروس بواسطة العلات، ونظف المخرطة ثم قم بتثبيتها، ثم أحفظ الغدد في المكان المخصص لها. | 6 |

إستماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الرابع - الفصل السابع

أسم التمرين: الكزكز الترترة

الشعبة:

أسم الطالب:

| النقط | خطوات العمل | الخطوة | الدرجة المعاشرية | درجة الاستحقاق | الملاحظات |
|-------------------------|--|--------|------------------|----------------|-----------|
| 1 | التقديم بالتعليمات والإرشادات العلمية. | 1 | | 5 | |
| 2 | تركيب المشغولة في الظرف. | 2 | | 5 | |
| 3 | اختيار وربط بريمة السنتر، والقلم، و مركزه الحد القاطع. | 3 | | 5 | |
| 4 | عمل المركز لأداة التخشين. | 4 | | 40 | |
| 5 | دقة عمل الكزكزة. | 5 | | 35 | |
| 6 | إجراءات نهاية العمل. | 6 | | 5 | |
| 7 | الزمن المستغرق، | 7 | | 5 | |
| الدرجة النهائية للتمرين | | | | | %100 |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 80 %، وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (4 - 5) ، وبعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

الفصل الثامن/ التولبة (التسنين) Threading

أهداف الفصل:

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادراً على أن:-

- يجهز المخرطة لإجراء عملية التولبين الداخلي والخارجي.
- يركب قلم قطع الأسنان على الحوامل.
- يجري عملية قطع التولب المثلث المترى، والمربع .

المعلومات الأساسية:

يشكل من التولب عن طريق القطع بشكل مجراه حزووني على السطح الخارجي لصود أسطواني، أو السطح الداخلي لمجرى دايري، وتنقسم التوالب إلى العديد من الأنواع حسب شكل مقطع الجزء المنسن ، فقد تكون الأسنان مثلثة الشكل، أو مربعة، أو شبه منحرفة (الأكم)، أو مستديرة، أو منسورية، وكذلك من حيث إتجاه قطع التوالب إلى يمينية أو يسارية، وقد تكون قياساتها حسب النظام المترى، أو النظام الانكليزي. وبشكل عام تستخدم التوالب في عملية الربط، ونقل وتحويل الحركة.

◆ تصنع التوالب في الإنتاج الكمى عن طريق عملية الدرفلة، إذ تكون التوالب عن طريق الضغط بذروج من القوالب المستوية، أو الدائرية ذات الولبان الداخلية تتبع الولبان خارجية بالشكل نفسه، وتتميز تلك الطريقة بكونها إقتصادية، وذات إنتاجية عالية، ومثلثة بسبب انضغاط المعدن أثناء عملية التشكيل.


أنواع التوالب:-

النظام المترى (ISO Metric) :

زاوية التولب المترى هي (60) درجة، والمحضورة بين الضلعين، ويكون شكل قاع التولب في القلوب الخارجي والداخلي مستديراً، أما القمة فتكون مسطحة قليلاً كما في الشكل (1-8) ويرمز لها بـ (M)

. 12 mm = M12


.1.5 mm = 1.5

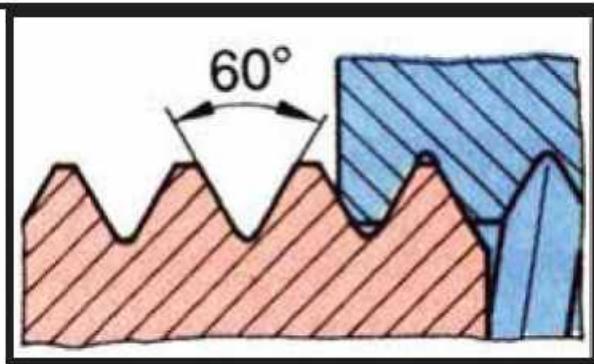

الشكل (1-8) التولب المترى

النظام الانكليزي (whit worth) :

زاوية التولب المحصورة بين الصانعين تساوي (55°) درجة وتنتهي القمة والقاع بأسنانة سواء في القلاوظ الخارجي والداخلي كما في الشكل (2-8)، ويرمز له بالحرف (w) وقد ظل شائعاً حتى أبطل استعماله في العام (1966) وأتلقى على النظام الموحد (ISO unified) تعلم عليه بريطانيا والولايات المتحدة، فرقه عن النظام المترى الدولي (ISO metric) هو في حساب عدد الأسنان، فالأول بنظام الإيج والثاني بنظام المتر.

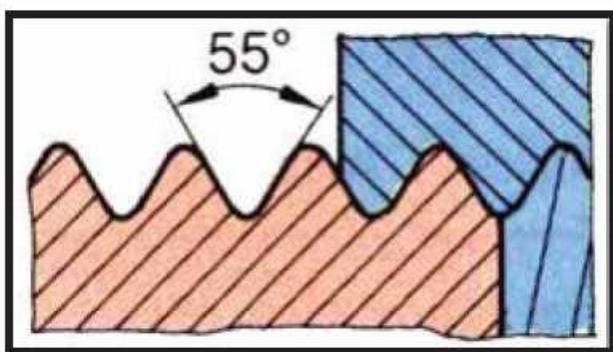


الشكل(2-8) تولب ويتوثر الانكليزي

• تولب نقل الحركة:

تنوع التولب فمنها ما يستخدم للربط، ومنها لنقل الحركة بحيث أصبحت ضرورية في الآلات والمعدات الصناعية، ومن أكثرها استخداماً التولب المرربع.

■ التولب المربيعة :Square Thread

يعد التولب المرربع من أقدم أنواع التولب التي تم تصنيعها، ويتميز التولب المرربع بتحمله لقوى الضغط والإجهادات العالية بسبب متانة أسنانه وقوتها، كما مبين في الشكل (3-8).

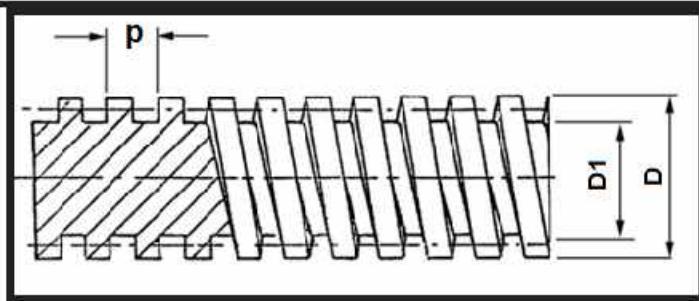

الشكل (3-8) التوليب المربع

P : خطوة السن

D1: قطر دائرة رأس السن

D: قطر دائرة جذر السن


ويستخدم التوليب المربع في الآلات والمعدات التي يتطلب فيها نقل القوة وتحمل قوى عالية مثل المكابس، والروافع، وملازم الربط، ونقل حركة الأجهزة في الآلات الصناعية.

◆ التوليب المثلث :

يمكنك من خلال الرسم التنفيذي للأسنان التعرف على مواصفات الأسنان ورموزها ليسهل عليك قراءة وتنفيذ عمل الأسنان. ويرمز للأسنان في الرسم التنفيذي بخطين متوازيين مع محور قطعة العمل.

◆ قطع الأسنان على المخرطة :

لكل توليب شكله ومواصفاته المميزة (القطر، والخطوة، وزاوية السن)، وينعكس شكل الحد القاطع للقلم على قطعة التشغيل لينتاج التوليب المطلوب. لذلك يجب ضبط عجلات صندوق التنفيذية بحسب خطوة التوليب المطلوب إنتاجه كما هو موضح بالجداول المثبتة على كل مخرطة. قبل البدء في عملية التشغيل. تنتقل الحركة من مجموعة تروس التنفيذية إلى عمود التوليب (المرشد) لتتحرك العربة والحد القاطع للقلم بالخطوة المطلوبة من خلال مجموعة التروس المتغيرة. هي عبارة عن مجموعة من ثلاثة أو أربعة تروس، والشكل (4-8) يوضح مجموعة من ثلاثة ترس (ترس قلاد، وترس منقاد، وترس وسيط بينهما لنقل الحركة بـأي عدد الويلبان).

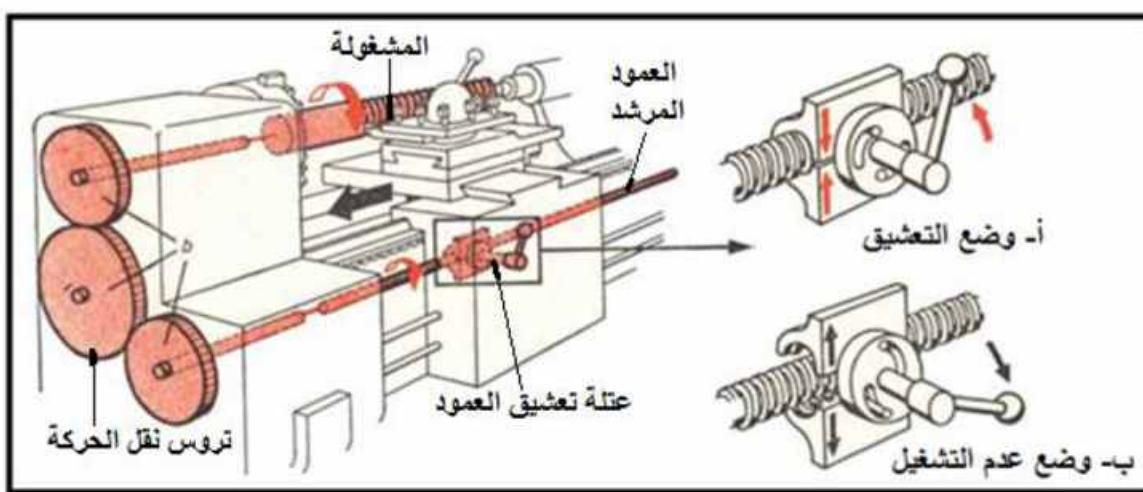

الشكل (8-4) يوضح مجموعة من ثلاثة ترس


❖ المسار التكنولوجي لقطع أسنان التوليب الخارجي على المخرطة:

يتم التوليب أولاً على المخرطة بالخطوات الآتية :-

- 1- خراطة القطر الخارجي للمشفولة بالقطر المطلوب وينفذ.
- 2- عمل شطب في بداية التوليب بقلم (45°) وعمل مجرى بنهائته مسوية لنطير قاع التوليب.
- 3- يثبت قلم التوليب المترى خارجي (60°)، أو قلم التوليب الإنجليزي الخارجي (55°) بحامل القلم، بحيث يكون على مستوى محور النسبتين تماماً، وضبط تعامده على محور قطعة العمل.
- 4- ضبط عتلت مجموعة التغذية حسب الجداول المعدة على كل مخرطة حسب الخطوة المطلوبة.
- 5- يكون ميكرومتر الراسمة الطولية والعرضية على الصفر .
- 6- التأكد من اتجاه من التوليب المطلوب (يمين ويسار).
- 7- اختيار سرعة قطع منخفضة .
- 8- تشغيل الجبة المشدقة الموضحة بشكل(8-4) ليتم نقل الحركة من مجموعة ترس التذبذبة إلى العمود المرشد ، حيث يبدأ في قطع التوليب حسب الخطوة المطلوبة.
- 9- عكس اتجاه دوران المخرطة في نهاية كل مشوار، مع إبعاد الحد القاطع لقلم التوليب عن قطعة التشغيل ليعود القلم إلى بداية الشعلة، يراجع ضبط ميكرومتر الراسمة العرضية مع زيادة عمق القطع، وبإدارة المخرطة يقطع الحد القاطع بقطعة التشغيل ليظهر شكل من التوليب تدريجياً، ومع تعدد عمليات القطع حتى يصل الحد القاطع للقلم إلى نهاية عمق التوليب.

وللتتأكد من صحة اللولب الذي تم قطعه، يجري فحصه عن طريق محمد قياس السن المترى (Thread gauge). تفصل المشقوقة ، كما هو موضح بشكل (4-8 ب) بعد الانتهاء من قطع اللولب.

- يمكن استخدام قرص التوافق المثبت بالجهة اليمنى من العريبة المبين في الشكل (8 - 5)، بحيث يستمر دوران ظرف المخرطة، ويدون الحلقة إلى عكس حركة دورانه، وذلك في حالة قبول قسمة خطوة عمود المرشد بالمخرطة $\frac{\text{خطوة اللولب المطلوب}}{\text{خطوة اللولب المطلوب قطعة}}$ بدون باي، وذلك من خلال فصل تعشيقة الجبلية المشقوقة الموضحة بشكل (4-8) (ب) في نهاية كل مشوار.

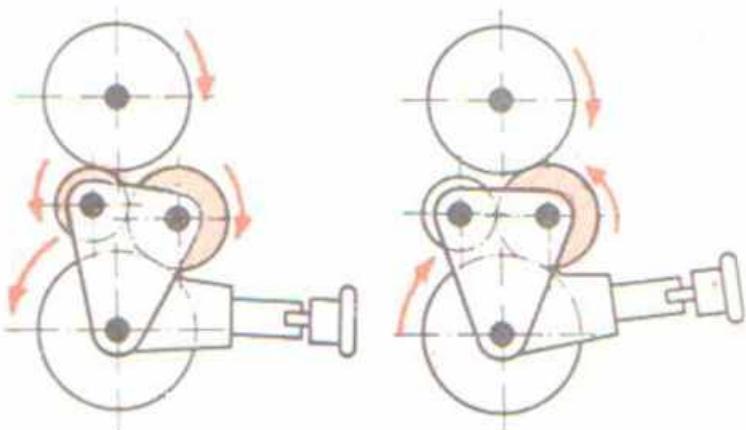

شكل (8 - 5) محول إتجاه الحركة (قرص التوافق)

التمرين الأول/ لولبة (تسنين) بدرجى مثلى يمين

الأهداف:

بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادراً على أن:-

- يجهز المخرطة لقطع اللولب المثلى المترى.
- يجري عملية قطع اللولب المثلى المترى اليمين.
- يفحص مقدار خطوة اللولب الخارجي .
- يفحص توافق اللولب باستخدام الصالمة المعيارية.


المعلومات الفنية:

يبين الجدول (1-8) مواصفات ومقاسات الأسنان المترية، إذ يمكن معرفة القطر الخارجي وخطوة اللولب وقطر بريمة الثقب إذ يسهل قطع الأسنان الداخلية واختيارها.


الجدول(1-8)

| قطر بريمة الثقب ملم | خطوة ملم | قطر خارجي للثقب ملم | قطر بريمة الثقب ملم | خطوة ملم | قطر خارجي للثقب ملم | قطر بريمة الثقب ملم | خطوة ملم | قطر خارجي للثقب ملم |
|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| M 2.0 | 0.25 | 1.75 | M 10.0 | 1.0 | 9.00 | | | |
| M 2.0 | 0.40 | 1.60 | M 10.0 | 1.25 | 8.80 | M 25.0 | 1.5 | 23.50 |
| | | | M 10.0 | 1.50 | 8.50 | M 25.0 | 2.00 | 23.00 |
| M 2.2 | 0.25 | 1.95 | M 11.0 | 1.00 | 10.00 | M 27.0 | 1.50 | 25.50 |
| M 2.2 | 0.45 | 1.75 | M 11.0 | 1.50 | 9.50 | M 27.0 | 3.00 | 24.00 |
| | | | M 12.0 | 1.00 | 11.00 | | | |
| M 2.5 | 0.35 | 2.15 | M 12.0 | 1.25 | 10.80 | M 28.0 | 1.50 | 26.50 |
| M 2.5 | 0.45 | 2.50 | M 12.0 | 1.50 | 10.50 | | | |
| | | | M 12.0 | 1.75 | 10.20 | | | |
| | | | M 14.0 | 1.00 | 13.00 | | | |
| M 3.0 | 0.35 | 2.65 | M 14.0 | 1.25 | 12.80 | M 30.0 | 1.50 | 28.50 |
| M 3.0 | 0.50 | 2.50 | M 14.0 | 1.50 | 12.50 | M 30.0 | 3.50 | 26.50 |
| | | | M 14.0 | 2.00 | 12.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------|--------|------|-------|--------|------|-------|
| M 3.5 | 0.35 | 3.15 | M 16.0 | 1.00 | 15.00 | | | |
| M 3.5 | 0.60 | 2.90 | M 16.0 | 2.50 | 14.50 | M 32.0 | 1.50 | 30.50 |
| | | | M 16.0 | 2.00 | 14.00 | | | |
| M 4.0 | 0.50 | 3.50 | M 18.0 | 1.00 | 17.00 | M 33.0 | 2.00 | 31.00 |
| M 4.0 | 0.70 | 3.30 | M 18.0 | 1.50 | 16.00 | M 33.0 | 3.50 | 29.50 |
| | | | M 18.0 | 2.00 | 16.00 | | | |
| | | | M 18.0 | 2.50 | 15.50 | | | |
| M 4.5 | 0.5 | 4.00 | M 20.0 | 1.00 | 19.00 | M 36.0 | 3.00 | 33.00 |
| M 4.5 | 0.75 | 3.70 | M 20.0 | 1.50 | 18.50 | M 36.0 | 4.00 | 32.00 |
| | | | M 20.0 | 2.00 | 18.00 | | | |
| | | | M 20.0 | 2.50 | 17.50 | | | |
| M 5.0 | 0.5 | 4.50 | M 22.0 | 1.00 | 21.00 | M 39.0 | 3.00 | 36.00 |
| M 5.0 | 0.8 | 4.20 | M 22.0 | 1.50 | 20.50 | M 39.0 | 4.00 | 35.00 |
| | | | M 22.0 | 2.00 | 20.00 | | | |
| | | | M 22.0 | 2.50 | 19.50 | | | |
| M 6.0 | 0.75 | 5.20 | M 24.0 | 1.00 | 23.00 | M 40.0 | 1.50 | 38.50 |
| M 6.0 | 1.00 | 5.00 | M 24.0 | 1.50 | 22.50 | M 40.0 | 3.00 | 37.00 |
| | | | M 24.0 | 2.00 | 22.00 | | | |
| | | | M 24.0 | 3.00 | 21.00 | | | |

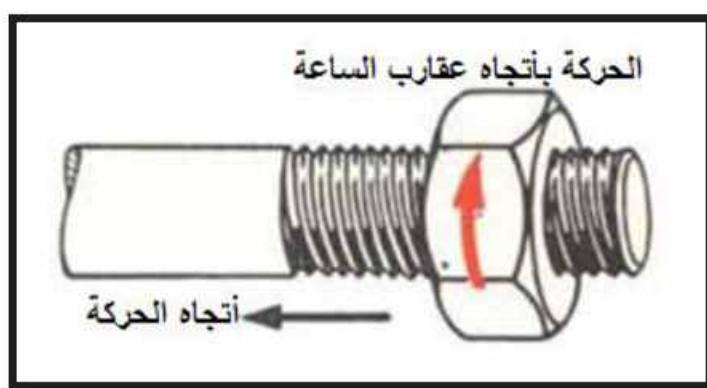

الشكل(6-8) حركة الصامولة باتجاه عقارب الساعة

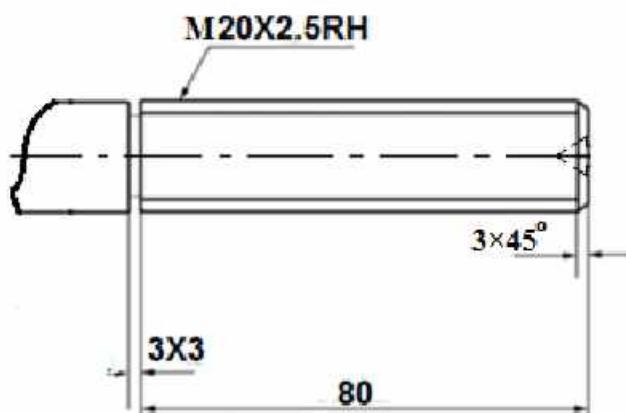الرسم التفصيلي:**العدد والأدوات والتجهيزات**

قطعة عمل قياس ($\varnothing 21 \times 105\text{mm}$) من الفولاذ الطرفي، مخرطة، أقلام قطع أسنان متز�ة، بريمة مركز، الصالحة للمعيارية.

خطوات العمل/النقاط الحاكمة/الرسوم التوضيحية

| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|--|--------|---|
| تفيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| قطع قطعة العمل بحسب قياس ($\varnothing 21 \text{ mm} \times 105\text{mm}$) وثبتتها في الظرف الثلاثي. | 2 | |
| أثقب القطعة ببريمة مركز لغرض إسنادها بذنبة الغراب المتحرك. | 3 | |
| قم بخراطة القطعة حسب الرسم التفصيلي. - خراطة جبهية. - خراطة طولية. - خراطة الشطفات والمجرى. | 4 | |



ركب قلم قطع التواكب بشكل مواز لمحور قطعة العمل.


5

أضبط موضع العلوات بحسب جداول التسنين بخطوة . 2.5 mm

6

أضبط سرعة دوران المخرطة بمقدار 120 r.p.m

7

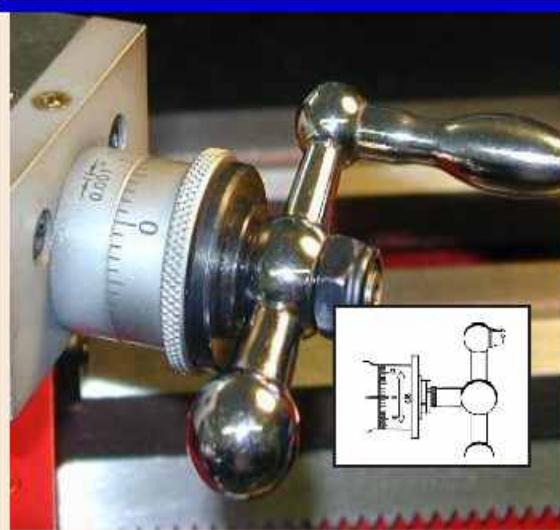

نظم عجلة التدريع للراسمة الصغرى على الصفر بعد ملامسة المشغولة مع رأس قلم القطع.

8



شق صاملة عمود المرشد إلى الأسفل، كما يشير المسهم في الشكل.
هذه مقدار عمق القطع الكلي:


$$a = 0.5612 \times P$$


a : عمق القطع

P : الخطوة

$$= 0.5612 \times 2.5 = 1.3 \text{mm}$$

9
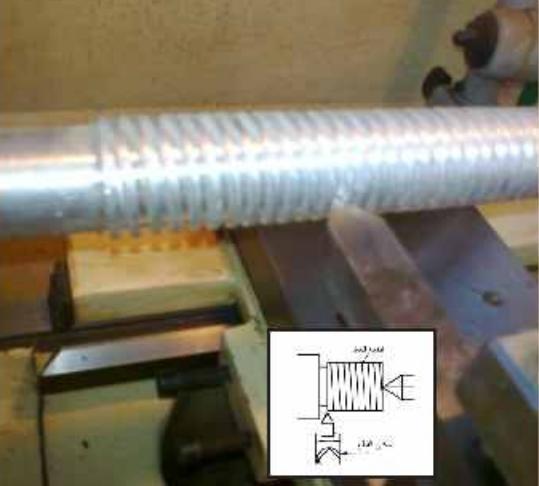
| | | |
|---|--|----|
|  | <p>قم بالتنغية عن طريق الراسمة بمقدار (0.75 mm) .</p> <p>شق المخرطة و قطع قطعاً تجريبياً.</p> | 10 |
|  | <p>إفحص مقدار خطوة التولب بمعيار قياس اللوالب، أو المسطرة (حسب عدد الأسنان في الملمتر الواحد).</p> | 11 |
|  | <p>قطع التولب تدريجياً، مراجعاً بأن تكون التنجية (0,25 mm) في كل شوط حتى إكمال عمق القطع، وباستعمال سلسل التبريد المناسب .</p> <p><u>عمق القطع (a) :</u></p> $a = 0.65 \times P$ $= 0.65 \times 2.5 = 1.625 \text{mm}$ | 12 |
|  | <p>أخرج القلم من المجرى بتحريك الراسمة العرضية إلى الخلف بعد كل شوط</p> | 13 |

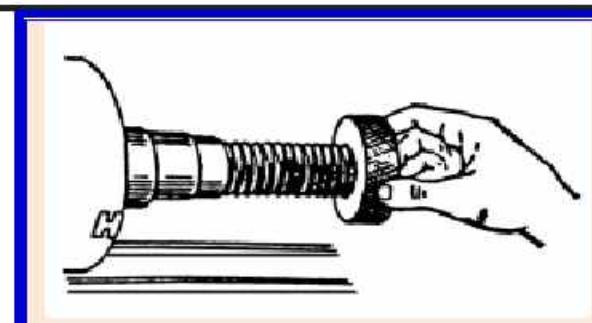

إفحص الولب باستخدام الصاملولة.


14



في حالة عدم توافق الصاملولة المعيار
أكمل قطع الولب ليكتمل الفرق بين قطر
رأس السن وجذره (3.25) mm
ومستخدماً سائل التبريد.

$$\text{عمق القطع} = 2.5 \times 0.65$$

15

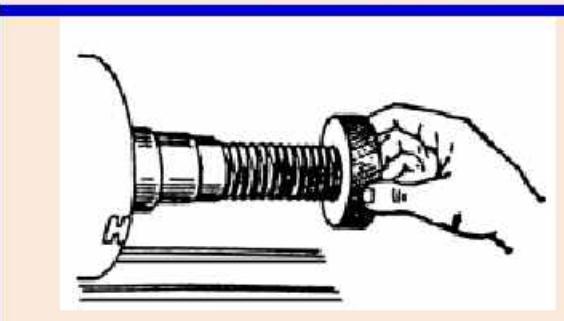


إفحص مطابقة المعن مرة أخرى باستخدام
الصاملولة

16



ضع حلة صاملولة حمود المرشد
إلى الأعلى.

17

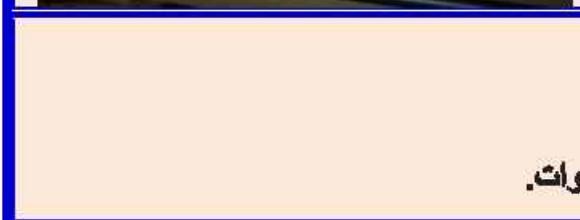

- إرفع قطعة العمل عن المخرطة.
- نظف المخرطة من الرأيش
- نظف مكان العمل واحفظ الغدد والأدوات.

18

إسـتـعـارـة التـقـيـم**المرحلة الثانية****قسم الميكانيك****رقم التمرین: التمرین الأول - الفصل الثامن****أسم التمرین: قلوظة (ستين) برجي متعدد****أسم الطالب:** -----**الشعبة:** -----

| النـاحـيـات | درجـة الاستـحـقاـق | الدرجـة المعيـارـية | خطـوـات العمل | تـ |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------|
| | | 5 | التـقـيـد بالـتـطـلـيمـات وـالـإـشـادـات الـعـلـمـاءـ. | 1 |
| | | 5 | ترـكـيبـ الشـخـةـ فـيـ الـقـرـفـ، وـأـخـيـلـ، وـرـبـطـ بـرـيمـةـ السـنـنـ. | 2 |
| | | 5 | دـقـةـ ظـبـطـ زـاـوـيـةـ الـحدـ القـاطـعـ لـلـقـلـمـ لـعـلـمـ الـلـوـلـبـ. | 3 |
| | | 5 | تعديل وجهي الشخة. | 4 |
| | | 5 | خـراـطـةـ القـطـرـ الـخـارـجـيـ حـسـبـ المـخـطـطـ. | 5 |
| | 20 | | تشـيـقـ التـرـوـسـ لـقـطـعـ الـلـوـلـبـ وـوـضـعـ الـمـاـكـنـةـ عـلـىـ الـحـرـكـةـ الـأـوـتـومـاتـيـكـيـةـ. | 6 |
| | 25 | | مراـحلـ قـطـعـ الـلـوـلـبـ الـخـارـجـيـ | 7 |
| | 20 | | دـقـةـ عـلـمـ الـلـوـلـبـ الـمـنـجـ وـالـنـعـومـةـ | 8 |
| | 5 | | اجـراءـاتـ نـهـاـيـةـ الـعـلـمـ. | 9 |
| | 5 | | الـزـمـنـ الـمـسـتـغـرـقـ. | 10 |
| | %100 | | الـدـرـجـةـ النـهـاـيـةـ لـلـتـمـرـنـ | |

التـارـيخ / / /**أسم المـدـرـبـ:**

مـلاحظـةـ: تكون درـجـةـ النـجـاحـ 80%، وـعـلـىـ أنـ يـكـونـ الطـالـبـ تـجـاـزاـ فـيـ الـفـقـرـاتـ (8 - 7 - 6)، وـيـعـادـ تـقـيـمـ التـمـرـنـ كـلـمـاـ فـيـ حـالـةـ عـدـمـ تـجـاـزاـ تـلـكـ الـفـقـرـاتـ بـنـجـاحـ.

التمرين الثاني / لولبة (النسين) برغி مثث يسار


الأهداف:

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-


- يجهز المخرطة لقطع اللولب المثث العتري.
- يركب قلم القطع.
- يجري عملية قطع اللولب المثث العتري البисاري.
- يفحص توافق اللولب الخارجي باستعمال الصامولة المعيارية.

المعلومات الفنية:

تجهز المشغولة المطلوب لوليتها على مكينة الخراطة بحيث يكون قطرها متساوياً للقطر الخارجي للسن المطلوب قطعه، ثم تختصر بمسافة خطوة عند بدايته إلى قطر متساوياً إلى قطره الداخلي لتكون دليلاً لعمق السن، تشغف الماكينة، ويلامس سن القلم المشغولة، ويصفر ملوكرومترا الراسمة السفلية، ثم تدور عجلتها لقطع عمق محدد، ثم تعشق عربة المخرطة لتحرك آلياً إلى اليسار ليتم قطع اللولب على مراحل تحريك العربة آلياً من اليمين إلى اليسار قطع الأسنان اليسارية على مكينة الخراطة بوضع تروس نقل الحركة بحسب جدول خطوة السن المطلوب قطعه.

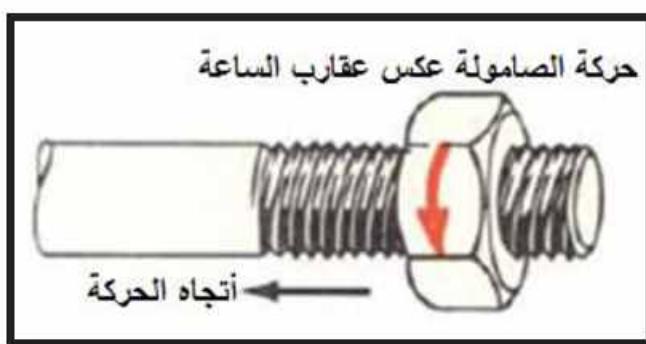

الشكل(8-7) يوضح برغبي مثث يساري

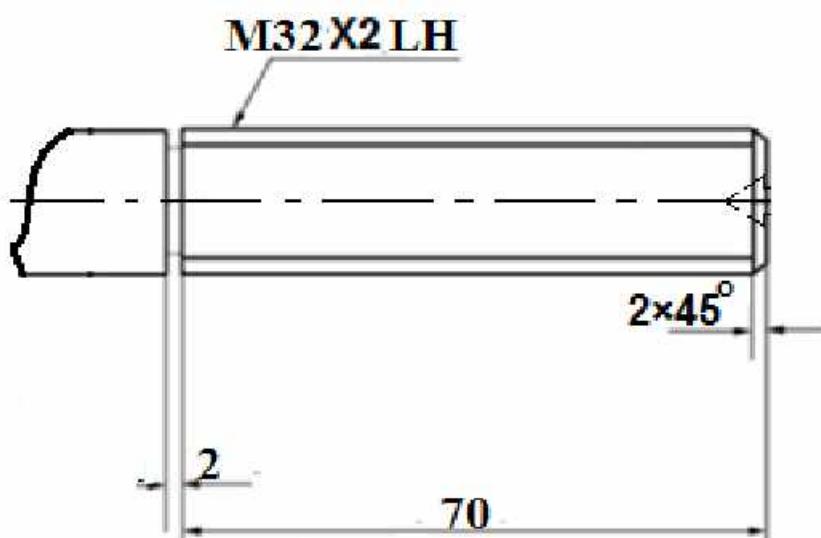الرسم التفصيلي:**المعدات والأدوات والتجهيزات:**

قطعة عمل قياس ($110\text{mm} \times \varnothing 33$) من الفولاذ الطرفي، مخرطة، أقلام قطع، بريمة مركز، الصاملولة المعيارية، وسائل السلامة العامة.

خطوات العمل/ النقاط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية:

| الرسوم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|--------|---|
| تقدير بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| قص قطعة العمل بحسب القياس ($110\text{mm} \times \varnothing 33\text{ mm}$). | 2 | |
| أثقب القطعة ببريمة مركز لغرض إسنادها ببنية الغرہب المتحرك. | 3 | |
| قم بخراطة القطعة حسب الرسم التفصيلي : | 4 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● خراطة عرضية. ● خراطة طولية. ● خراطة الحافات الخارجية والمجرى. | | |




- اختر قلم القطع الخاص باللوبي
- ركب قلم قطع اللوب المثبت
المتري اليسار بشكل مواز لمحور
قطعة العمل.

5



- ركب القلم على الجزء العظوي للراسمة، مراعياً إمالة الراسمة بزاوية (30°) وهي تساوي نصف زاوية السطح الجانبي للوب.

6

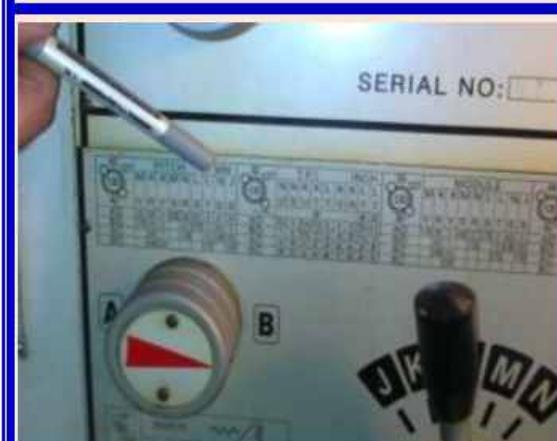

- أضبط موضع العتلات بحسب جداول الأسنان بخطوة (2mm).

7

أضبط سرعة الدوران (r.p.m 120).

8



صفر ميكروميتر الراسمة العرضية
بعد ملامسة المشغولة مع رأس قلم
القطع.

9

عشق صاملة عمود المرشد.

10

حد مقدار عمق القطع الكامل

11

$$ع = (0.5612 \times \text{الخطوة})$$

$$1.0624 \text{ mm} =$$



شفل المخرطة وإقطع قطعاً

12

تجريبياً بمقدار .0.750mm



إفحص مقدار خطوة التولب

13

بمعيار قياس اللواكب.



- 14
- قطع التولب تدريجاً بعمق قطع (1 mm)، ومستخدماً سائل التبريد.
 - أكمل قطع التولب بالعمق الكامل (1.6 mm)، مراعياً بأن تكون التغذية لكل شوط (0.25 mm)، ويرجع القلم من المجرى بعد كل شوط مستخدماً سائل التبريد.



- 15
- يرفع القطعة عن المخرطة.

إستماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمارين: التمارين الثاني - الفصل الثامن

أسم التمارين: قلوقة(لولبين) برغبي مثبت يسلر

أسم الطالب:

الشعبة:

| الملاحظات | درجة الاستحقاق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ت |
|-----------|----------------|------------------|--|----|
| | 5 | | التقيد بالتعليمات والإرشادات العامة. | 1 |
| | 10 | | تركيب الشكلة في الظرف، وأختيار وربط بريمة السنتر بلاحكم. | 2 |
| | 5 | | نقطة ظبط زاوية الحد القاطع للقلم لعمل اللوب. | 3 |
| | 5 | | تعديل وجهي الشكلة . | 4 |
| | 5 | | خراطة المسطح الخارجي حسب المخطط | 5 |
| | 30 | | تشييق التروس لقطع اللوب حسب الجدول و وضع الماكنة على الحركة الآوتوماتيكية. | 6 |
| | 30 | | مراحل قطع اللوب الخارجي. | 7 |
| | 15 | | نقطة عمل اللوب المنتج والنعومة. | 8 |
| | 5 | | إجراءات نهاية العمل. | 9 |
| | 5 | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7 - 8) ، ويعد تنفيذ التمارين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.


التمرين الثالث / التوليب الداخلية (اليدوية على المخرطة)

• الأهداف:

- بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادراً على أن:-
- يجهز المخرطة لقطع التوليب الداخلي.
- يختار وتركب قلم قطع التوليب الداخلي.
- يجري عملية قطع التوليب الداخلي.
- يفحص التوليب الداخلي .


• المعلومات الفنية:

يتم قطع التوليب الداخلية بوساطة أقلام الخراطة الداخلية، وهذا يتطلب اختيار قلم التوليبين المناسبة، وحسب نوع التوليب (متري مثلث 60°)، وثبتته في حامل القلم الداخلي بحيث يكون الحد القاطع منطبقاً مع مركز قطعة العمل ومتعمداً مع محورها، يقطع تجويف في بداية الجلبة بطول خطوة السن، ويقطر مساوياً أو أكبر من القطر الخارجي للسن.

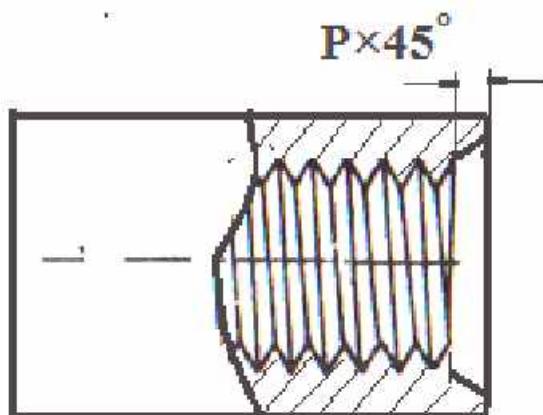

$P = \text{خطوة السن}$

• الرسم التفصيلي:

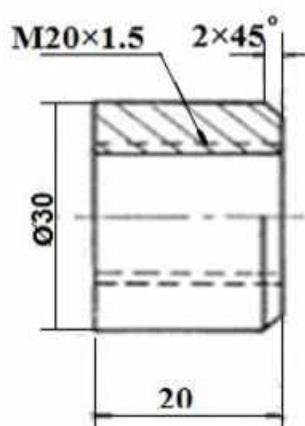

• العدد والأدوات والتجهيزات :

قطعة عمل فولاذاً طري قياس ($40\text{mm} \times \varnothing 32\text{ mm} \times \varnothing 32\text{ mm}$) ، مخرطة وملحقتها، أقلام خراطة علبة وعلبة وعرضية داخلية وخارجية، قلم فتح مجاري داخلي، قلم لولبة داخلي، بريمة قياس (17mm)، بريمة مركز (13mm) .


• خطوات العمل/ العدد والأدوات/الرسم التوضيحي

| الخطوة | الرسم التوضيحي | ت |
|--|----------------|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | | 1 |
| قم بخراطة السطحين الجانبيين لقطعة العمل. | | 2 |
| أثقب الثقوب المركزية. | | 3 |
| أثقب ببريمة قياس (13) mm، وثم (17) mm . | | 4 |
| قم بالخراطة الداخلية إلى قطر 18 mm باستخدام قلم الخراطة الداخلي بالرجوع إلى الجدول رقم (1 - 8) . | | 5 |



- اختر نوع قلم قطع التوليب الداخلي.
- اختر عمود تركيب أقلام، بحيث يكون قطره لا يزيد عن (18 mm)، ويطول مناسب أطول من (. 20 mm).

6

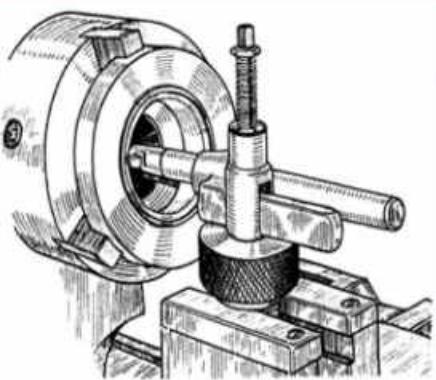


قطع التوليب المترى مع مراعاة

7

مثالي:

- أضبط موضع العتالت بحسب جداول الأسنان بخطوة (1.5 mm).
- أضبط سرعة الدوران (r.p.m150).
- صفر ميكرومتر الراسمة العرضية.
- عشق صاملولة العمود المرشد.
- حدد مقدار عمق القطع.
- شغل المخرطة و قطع قطعا تجريبيا بمقدار (0.5 mm).
- قطع التوليب تدريجيا بعمق لحد عمق القطع المحسوب.
- إستخدم سائل التبريد.

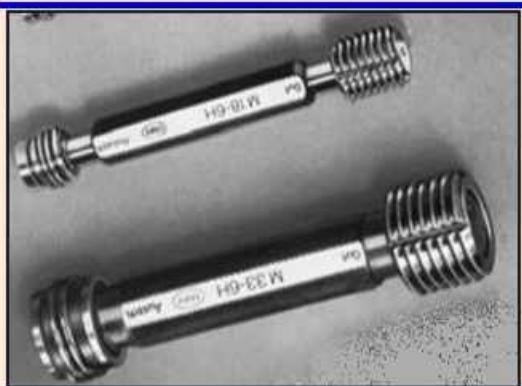

قسن التوليب الداخلي باستخدام ضبعة القياس.

8

- ارفع القطعة عن المخرطة ثم نظف مكان العمل وأحفظ الغدد والأدوات.
- نظف المخرطة من الرأيش.

9

إسماعارة التقييم**المرحلة الثانية****قسم الميكانيك****رقم التمارين: التمارين الثالث - الفصل الثامن****اسم التمارين: قطع اللوب الداخلي****الشعبة:** _____**أسم الطالب:** _____

| النحو | الدرجة المعيارية | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ن |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------|
| | 5 | | التقيد بالتعليمات والإرشادات العلمية. | 1 |
| | 5 | | تركيب الشacula في القرف وأختيار وربط بريمة السنتر. | 2 |
| | 5 | | ضبط زاوية الحد القاطع للقلم الداخلي لعمل اللوب. | 3 |
| | 5 | | تعديل وجهي الشacula. | 4 |
| | 10 | | مراحل عمل اللوب حسب المخطط. | 5 |
| | 15 | | تشقيق الترسos لقطع اللوب حسب الجدول، ووضع الماكينة على الحركة الأوتوماتيكية. | 6 |
| | 25 | | مراحل قطع اللوب الداخلي. | 7 |
| | 20 | | نقطة عمل اللوب المنتج ونوعته. | 8 |
| | 5 | | إجراءات نهاية العمل. | 9 |
| | 5 | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / /**أسم المدرب:**

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6 - 7 - 8) ، ويعاد تقييم التمارين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الرابع / قطع التولب المتعدد الأبواب


• الأهداف:

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-

- يجهز المخرطة لقطع التولب المتعدد الأبواب بطريقة الترسos الخلفية.
- يجري عملية قطع التولب الخارجي متعدد الأبواب.

• المعلومات الفنية:

التولب متعددة الأبواب هي تولب تكون على شكل أكثر من نفة واحدة تتلو بعضها البعض، وتحتاج التولب المتعددة الأبواب في الاعمال التي تتطلب السرعة في حركة الصاملة المعشقة مع البراغي، إذ تتضاعف السرعة في التولب ذات البابين، وتصبح ثلاثة أضعاف في التولب ثلاثة أبواب ويكثر استخدامها في المكابس، والآلات الصناعية التي تكون بحاجة إلى تقدم محوري سريع، وبين الشكل (8-8) أنتهاء تولب مفرد، وتولب ذو بابين، وتولب ذو ثلاثة أبواب، ويكون شكل التولب إما مثلث، أو مربع، أو شبه منحرف، كما في التولب مفردة الباب.

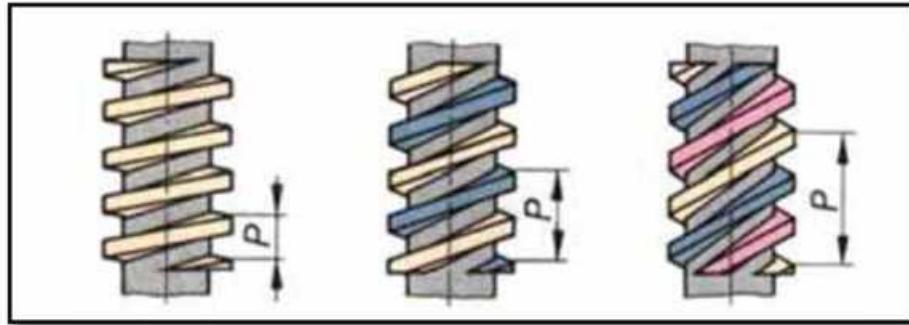


الشكل (8-8) تولب بحسب عدد الأبواب

طرق قطع التولب متعدد الأبواب على المخرطة المتوازية:

- 1- طريقة الترسos الخلفية.
- 2- طريقة صوتية التقسيم.
- 3- طريقة الراسمة العليا.

◆ رموز التواكب ومواصفاتها بالرسم التفصيلي:

يمكنك من خلال الرسم التفصيلي للتواكب التعرف على مواصفات التواكب ورموزها لتسهل عليك قراءة وتنفيذ عمل التواكب. ويرمز للتواكب في الرسم التفصيلي بخطين متوازيين مع محور قطعة العمل، ويوضح الشكل (9-8) رموز التواكب الآتية:

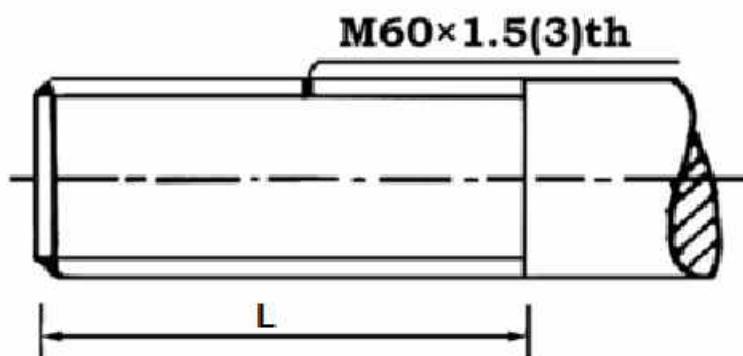

(9 - 8) الشكل

$M60$ = قطر التواكب المترى

1.5 = الخطوة

3 = عدد الأبواب

L = طول التواكب


● التقدم المحوري (Lead):

في التواكب ذي البليدين تتضاعف الخطوة ويسمى هذا بالتقدم المحوري (t).

ويحسب التقدم المحوري بالمعادلة الآتية:

التقدم المحوري (t) = الخطوة × عدد الأبواب

يبين الشكل (10-8) مقدار التقدم المحوري للتواكب ذي ثلاثة أبواب

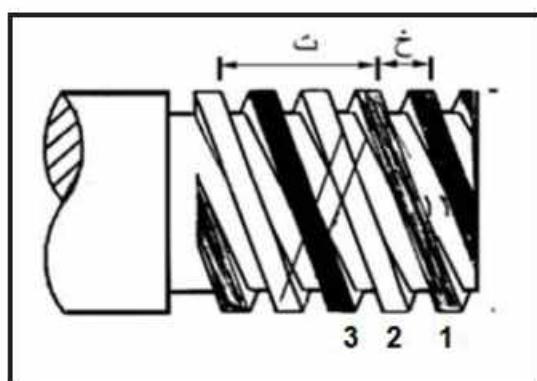(10-8) يوضح مقدار التقدم المحوري (t)

◆ المسار التكنولوجي لقطع اللوب الخارجي متعدد الأبواب بطريقة التروس الخلفية:

- 1- اختيار القلم المناسب وتركيبه بشكل موازٍ لمحور قطعة العمل.
- 2- فحص متعلم قلم اللوب مع سطح قطعة العمل باستخدام صبعة العيد الخاصة.
- 3- عمل مجرى نهاية اللوب لتسهيل خروج قلم القطع عند آنتهاء عملية قطع اللوب.
- 4- إحسب مقدار التقديم المحوري حسب خطوة اللوب المراد قطعه .
- 5- حساب مقدار عمق القطع حسب خطوة اللوب.
- 6- تصغير ميكرومتر الراسمة العلبة والعرضية.
- 7- تشقيق صاملة ذراع تشقيق عمود المرشد.

❖ عند الانتهاء من قطع الباب الأول، ولقطع الباب الثاني بطريقة التروس الخلفية .

- 8- فصل التيار الكهربائي عن الخراطة .
- 9- إفتح خطاء التروس الخلفية .
- 10- وضع علامة بوساطة الطباشير على نقاط تشقيق الترس القائد، والترس المنقاد، والترس الوسيط.
- 11- حساب مقدار تدوير الترس القائد بالمعملة الآتية مقدار التدوير = $\frac{\text{عدد أسنان الترس القائد}}{\text{عدد الأبواب}}$.


مثال: إحسب مقدار التدوير لقطع لويب عدد أبوابه (3) وعدد أسنان الترس القائد 30 لويب.

$$\text{الحل: مقدار التدوير} = \frac{\text{عدد أسنان الترس القائد}}{\text{عدد الأبواب}} = \frac{30}{3} = 10 \text{ أسنان}$$

- 12- وضع علامة عند كل عشرة أسنان على الترس القائد حسب المثال أعلاه .
- 13- فك صاملة الترس الوسيط وأسحبه دون التأثير على حركة الترس القائد والمنقاد .
- 14- تدوير الترس القائد بوساطة القرف حتى يتم التشقيق على نقاط العلامة الأولى .
- 15- تركيب الترس الوسيط ، وشد الصاملة وإعادة خطاء التروس الخلفية .
- 16- إوصل الكهرباء المخرطة .
- 18- إكمال عملية القطع بالعمق المناسب.
- 19- إعادة القطع بعد تدوير الترس القائد مع العلامة الثانية كما في عملية قطع الباب الأول.

ملاحظة: يجب عدم فك تشبيقة صاملة عمود المرشد نهائياً أثناء عملية التدوير للترس القائد حتى ينتهي اللوب كاملاً بعد أبوابه.

الرسم التفصيلى :

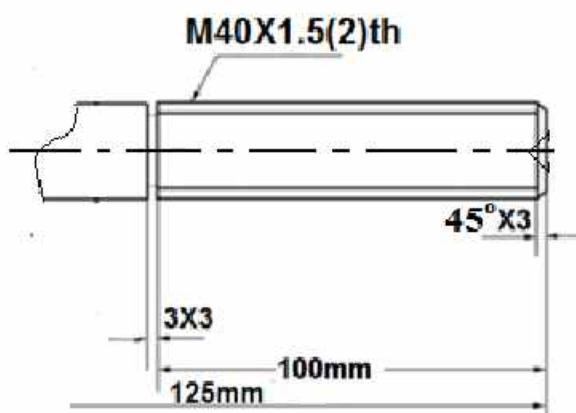


العدد والأدوات والتجهيزات:

قطعة عمل قيس ($130 \text{ mm} \times \varnothing 42 \text{ mm}$) من الفولاذ الطرى، مخرطة، أقلام قطع ، بريمة مركز ، الصامولة المعيارية.

خطوات العمل/النقاط الحاكمة/الرسوم التوضيحية

| الخطوة | الرسم التوضيحي | ت |
|--------|--|---|
| ١ | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | |
| ٢ | <ul style="list-style-type: none"> ● إقطع قطعة العمل بحسب قيس القطر 42 mm وطول 130 mm. ● أثقب القطعة ببريمة مركز. | |
| ٣ | <p>قم بخراطة القطعة حسب الرسم التفصيلى :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● خراطة جبهية. ● خراطة طولية. ● خراطة الشفافات والمجرى. | |
| ٤ | ركب قلم قطع اللواكب بشكل مواز لمحور قطعة العمل. | |

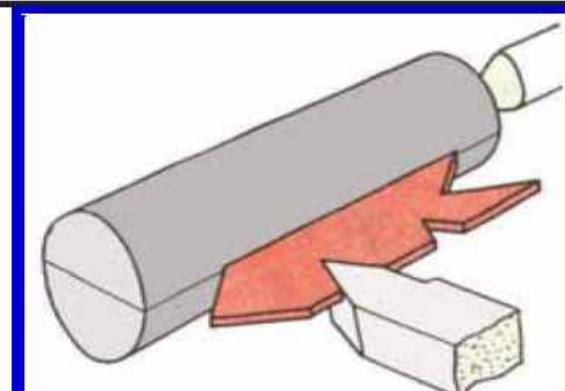

تأكد من تعداد قلم قطع اللواكب مع قطعة العمل باستخدام ضبعة القيس.

قطع مجرب الياب الأول بحسب مقدار التقطم المحوري ($1.5 \times 2 = 3\text{mm}$)، والذي يمثل قيمة الخطوة بحسب عمق القطع المحسوب وعلى مراحل

$$\begin{aligned} A &= 0.561 \times 3 \\ &= 1.583\text{mm} \end{aligned}$$



افصل التيار الكهربائي عن المخرطة.



- ضع علامة بوساطة الطباشير على نقاط تعشيق بين الترس القائد، والترس المنقاد المركب على عمود المرشد والواسط .



- احسب مقدار تدوير الترس القائد بالمعلقة الآتية:

$$\text{مقدار التدوير} = \frac{\text{عدد أسنان الترس القائد}}{\text{عدد الأبواب}}$$

- حدد عدد اللواكب المراد تدويرها على الترس القائد بوضع علامات بحسب عدد الأبواب.



فك صاملة الترس الوسيط وأسحب الترس الوسيط دون التأثير على حركة الترس القلدي والمنقاد.

9




لور الترس القلدي بوساطة الغراب الثابت، أو أحزمة نقل الحركة، ويبين الشكل المجاور طريقة تدوير الترس القلدي بوساطة أحزمة نقل الحركة ويتم تدويره حتى يتم التثبيت على نقاط التأشير، مراجعاً عدم ذلك لراغ تعشيق عمود المرشد أثناء عملية التدوير نهائياً.

10



ركب الترس الوسيط بحيث تتطابق نقاط العلامة.

11

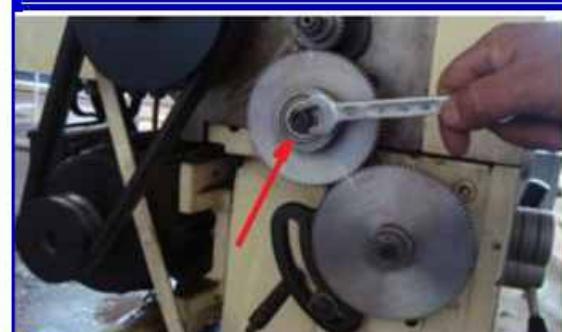

شد صاملة الترس الوسيط بالحكام.

12

| | |
|---|--|
|  | 13 أخذ خطاء الترس الخلفية للسلامة العامة. |
|  | 14 إفحص أسنان الباب الأول باستعمال محدد قياس الأسنان. |
|  | 15 وصل قطع الكهرباء للمخرطة. |
|  | 16 أكمل عملية القطع للباب الثاني بنفس مقدار حمق القطع للباب الأول وعلى مراحل. |
|  | 17 <ul style="list-style-type: none"> ❖ فك القطعة عن المخرطة. ❖ نظف المخرطة وذوتها بعد الانتهاء من العمل. |

إسـتـعـارـة التـقـيـم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الرابع - الفصل الثامن

أسم التمرين: قطع اللولب المتعدد الأبواب

أسم الطالب: _____

الشعبة: _____

| النـاحـات | دـرـجـةـ الـاسـتـحـقاـقـ | دـرـجـةـ الـمعـارـيـةـ | خطـوـاتـ الـعـلـمـ | تـ |
|-----------|--------------------------|------------------------|---|----|
| | | 5 | التـقـيدـ بـالـتـعـليمـاتـ وـالـإـرـشـادـاتـ الـعـامـةـ. | 1 |
| | | 5 | تركيب الشـفـلـةـ فـيـ الـظـرفـ وـأـخـيـلـ وـرـيـطـ بـرـيمـةـ السـنـترـ بـالـحـكـامـ. | 2 |
| | | 5 | نـقـةـ ضـبـطـ زـاـوـيـةـ الـحدـ القـاطـعـ لـلـقـلمـ الـخـارـجـيـ لـعـلـ اللـوـلـبـ. | 3 |
| | | 5 | تعديل وجـهـيـ الشـفـلـةـ. | 4 |
| | | 10 | تشـيـقـ التـرـوـسـ لـقطـعـ اللـوـلـبـ حـسـبـ الجـدولـ، وـوـضـعـ الـمـلـكـةـ عـلـىـ الـحـرـكـةـ الـأـوـتـومـاتـيـكـيـةـ. | 5 |
| | | 25 | اختـيـارـ طـرـيقـةـ عـلـ اللـوـلـبـ مـتـعـدـ الـأـبـوـابـ، وـتـبـدـيلـ التـرـوـسـ. | 6 |
| | | 20 | مراـحلـ قـطـعـ اللـوـلـبـ مـتـعـدـ الـأـبـوـابـ. | 7 |
| | | 15 | نـقـةـ عـلـ اللـوـلـبـ الـمـنـجـ وـالـنـعـومـةـ | 8 |
| | | 5 | إـجـرـاءـاتـ نـهـاـيـةـ الـعـلـمـ. | 9 |
| | | 5 | الـزـمـنـ الـمـسـتـفـرـ | 10 |
| | | %100 | الـدـرـجـةـ النـهـاـيـةـ لـلـتـمـرـينـ | |

أسم المـدـرـبـ: _____ / _____ / _____

مـلاحظـةـ: تكون درـجـةـ النـجـاحـ 60%، وـعـلـىـ أنـ يـكـونـ الطـالـبـ نـاجـحاـ فـيـ الـفـرـقـاتـ (5 - 6 - 7 - 8)، وـيـعـدـ تنـفـيـذـ التـمـرـينـ كـامـلاـ فـيـ حـالـةـ عـدـمـ تـجاـوزـ تـلـكـ الـفـرـقـاتـ بـنـجـاحـ.

الفصل التاسع

صيانة وإدارة ماكينة الخراطة

أهداف الفصل:

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادراً على أن:

- يلاحظ أداء ماكينة الخراطة وتحديد دقة أدائها.
- يزيل الأجزاء المتحركة في الماكينة.
- ويستبدل سائل التبريد.
- يفك العجلة (الظرف) الثلاثي والرباعي وتجميعه.
- يضبط الخلوص في الأجزاء المتحركة.

المعلومات الأساسية:

لاستمرار الآلات والمعدات بالاشتغال لزمن طويل وبدقة، يجب إدامتها وصيانتها بشكل صحيح، وبفترات مجدولة ومنتظمة، وعليه يجب إتباع ما يأتي:

- 1- الإلمام التام بخطوات التشغيل قبل الشروع بتشغيل الماكينة.
- 2- تزيل الأجزاء المتحركة لمنع الإحتكاك.

- 3- منع نخول الرياش بين الأجزاء المتحركة حفاظاً عليها من الكسر.
- 3- منع وصول الماء والغبار للأجزاء الحديدية لمنع الأكسدة.

تقسم الصيانة على ثلاثة أنواع بحسب الحاجة لها هي:

- الصيانة الوقائية : تجرى على فترات منتظمة وتشمل: الفحص، والتزييت، والتنظيف، وأستبدال الأجزاء القابلة للاستهلاك بهدف عدم توقف الماكينة .
- الصيانة التصحيفية: تجرى لاستبدال جزء كسر أو عطب أثناء العمل بهدف إرجاع الماكينة للعمل.
- الصيانة الشاملة: تجرى بشكل دوري شهري أو سنوي، وتكون شاملة على جميع أجزاء الماكينة.

التمرين الأول: تبديل سائل التبريد وتحريك زيت الماكينة

الأهداف:

بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادرًا على أن:

- يجري تبديل سائل التبريد.
- يجري تحريك زيت الماكينة.

المعلومات الفنية:

تستعمل سوائل التبريد في عمليات قطع المعادن لقليل الارتفاع في درجة الحرارة الناتجة عن إحتكاك قلم القطع بالمشغولة والرایش للمحافظة على عدة القطع، وعدم تشوه سطح المشغولة. والتزييت يساعد على إنزلاق الأجزاء المتحركة على بعضها بسهولة، ويمنع تأكلها، وكذلك يقلل من ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن الإحتكاك.


التسهيلات التعليمية:

مكينة خراطة، زيت خفيف، زيت ثقيل، سائل تبريد مناسب (محلول الصابون في الماء أو مستحلب أو زيت مركب)، ووعاء لاحتواء سائل التبريد المستعمل، مواد منظفة، فرشاة تنظيف، قطع قماش تنظيف، معدات السلامة المهنية.

ثالثاً: خطوات العمل/النقاط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية:

| الخطوة | ت | الرسم التوضيحي |
|--------|---|--|
| 1 | | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. |
| 2 | | ضع وعاءً فارغاً تحت حوض سائل التبريد، ثم افتح التوابل لتغير السائل وأكمل تنظيف الأحواض المتدرجة من السائل والرایش المتربث فيها والمكان المحيط بالحوض. |
| 3 | | شغل مضخة سائل التبريد لفترة وجيدة لدفع السائل المتبقى في الأكياس. |

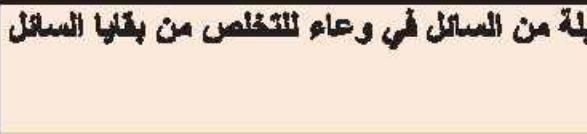

| | |
|---|---|
|  | <p>4 تنظيف أجزاء الماكينة من الرأيش وسائل التبريد المتبقى عن عملية القطع السابقة.</p> |
|  | <p>5 إملاء حوض سائل التبريد بسائل التبريد بالمواصفات المحددة من قبل الشركة المصنعة.</p> |
|  | <p>6 شق مضخة سائل التبريد لنفث كمية قليلة من السائل في وعاء للتخلص من بقایها السائل القديم المتبقى في منظومة التبريد.</p> |
|  | <p>7 أفرغ زيت صندوق التروس عن طريق فتحة التفريغ في وعاء ثم أغلق الفتحة، ثم نظف المكان المحبط حول فتحة ملء الزيت قبل فتحها.</p> |
|  | <p>8 <u>أملأ الصندوق بزيت خفيف مع ملاحظة مقياس الزيت من الفتحة الزجاجية ثم أغلق فتحة الماء.</u></p> |
|  | <p>9 <u>زيت بزيت خفيف جمع مواقع التزاري الأجزاء على بعضها في الماكينة، يامستعمل مضخة زيت بدوية وفرشاة ثم شخم بوساطة مضخة الشحم جميع حُلْم التشحيم.</u></p> |
|  | <p>10 تخلص من سائل التبريد، والزيت المستعمل، والعبوات الفارغة بطريقة لا تؤثر على البيئة، ثم نظف مكان العمل.</p> |
| | <p>11 احفظ مواد وخذل العمل في المكان المخصص لها.</p> |

استهارة الفحص

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الأول – الفصل التاسع

اسم التعرير: تبديل سفل التيريد وتفصيل زيت الماكينة.

الشمعة

اسم الطالب:-

| النوع | الملاحظات | درجة الاستحقاق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | نقط |
|-------|-----------|----------------|------------------|---|-----|
| | | 5 | | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 |
| | | 10 | | تغليف وتنظيف حوض سائل التبريد. | 2 |
| | | 10 | | تغليف منظومة التبريد من بقايا سائل التبريد. | 3 |
| | | 5 | | تنظيف الماكينة من الرأيش، وسائل التبريد المتبقى من عملية القطع. | 4 |
| | | 5 | | ملء حوض المنظومة بالسائل. | 5 |
| | | 5 | | التخلص من بقايا سائل التبريد في الأنابيب. | 6 |
| | | 5 | | افراخ زيت صندوق التروس. | 7 |
| | | 10 | | ملء صندوق التروس بالزيت. | 8 |
| | | 25 | | تربيط وتشحيم الماكينة . | 9 |
| | | 5 | | حفظ العدد والأدوات . | 10 |
| | | 5 | | تنظيف مكان العمل. | 11 |
| | | 5 | | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 12 |
| | | 5 | | الزمن المستغرق | 15 |
| | | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

أarem المدرب:

التاريخ / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (2 - 3 - 8 - 9)، وبعد تنفيذ التمارين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثاني : تفكيك العينة وتجمعها

الأهداف :

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:

- يجري تفكيك العينة وتركيبها.

المعلومات الفنية:

ثبتت العينة (الظرف) على محور الغراب الثابت، وتستعمل لمسك المشغولة المراد قطع عليها، وهي على نوعين: ثلاثة الفكوك ذات تمركز ذاتي، ورباعية الفكوك ذات حركة منفردة حرة، ويمكن فتح الفكوك عن جسم العينة وإعادة تركيبها، ويتم ذلك في حالة استبدال الفكوك التالفة بالخرى جديدة، أو التنظيف والتربيط، ويمكن فصل العينة أو تركيبها على محور الغراب الثابت، ويتم ذلك بفتح لواليب التثبيت أو ربطها.

التسهيلات التعليمية:

ماكينة خراطة، ظرف (Chuck) ثلاثي ورباعي مع المقابس، وعاء، طقم ملك (سبنة)، طقم ملء (برنس)، قطع قماش تنظيف، معدات السلامة المهنية.

خطوات العمل/النقط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية:

| الخطوة | الرسم التوضيحي |
|--------|---|
| 1 | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. |
| 2 | <p>افتح لواليب تثبيت الظرف الثلاثي ذاتي التمركز، لفصله عن محور الغراب الثابت.</p>  |



ارفع الطرف عن المحور،


3



ضع الطرف الثالث على طوله العمل


4

ثم أخرج الفكوك، بوساطة لف لولب
النمرسز يتجاه عكس عقارب الساعة،
يمفتح الطرف.

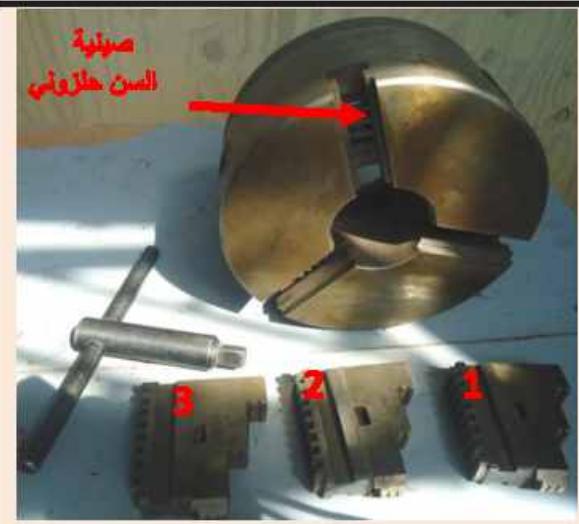


انتبه لأرقام الفكوك (1) و(2) و(3)
 المطبوعة في أخدودها، للابتداء
 بالأول عند تركيبها على الطرف.

5

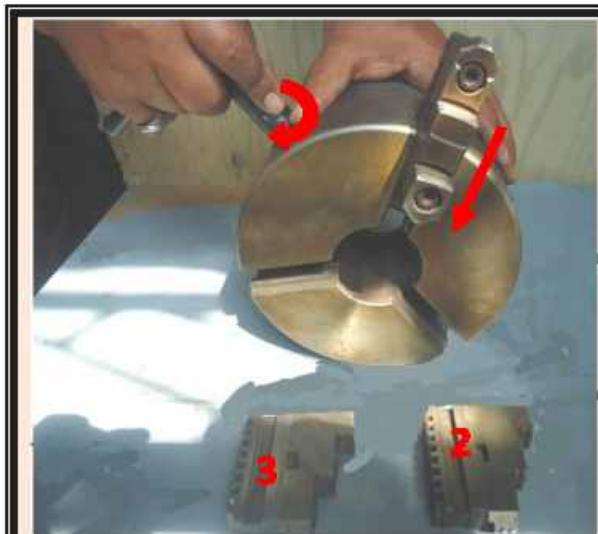

**رُكِّبَ الفُوكُوكُ الثَّلَاثَةَ مِنْهُنَا يُدْخَلُ
الْفُوكُ الْأَوَّلُ فِي أَخْدُودِ الظَّرْفِ،
لِتَعْشِيقِهِ مَعَ بَدايةِ سَنِ الصَّرْنِيَّةِ.**

6

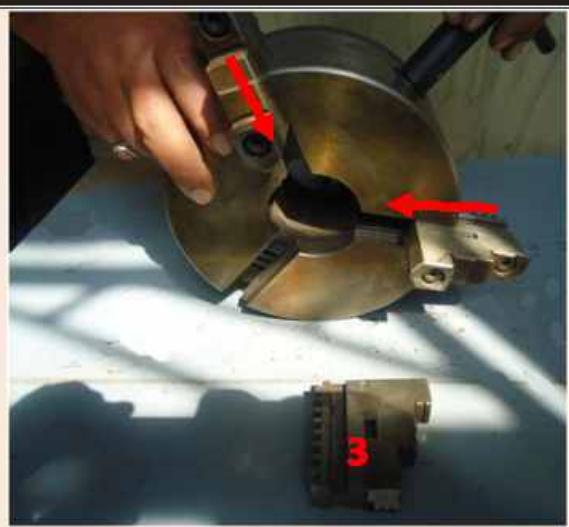



إِسْتَمِرْ يَتَوَكِّلُ الصَّرْنِيَّةَ، وَرَاقِبْ
ظَهُورَ بَدايةِ سَنِها مِنَ الْأَخْدُودِ الثَّانِي
لِلظَّرْفِ، ثُمَّ عَشِقِ الْفُوكِ رَقْمَ (2).


7



إِسْتَمِرْ يَتَوَكِّلُ الصَّرْنِيَّةَ، وَرَاقِبْ ظَهُورِ
بَدايةِ سَنِها مِنَ الْأَخْدُودِ الثَّالِثِ
لِلظَّرْفِ، ثُمَّ عَشِقِ الْفُوكِ رَقْمَ (3).

8
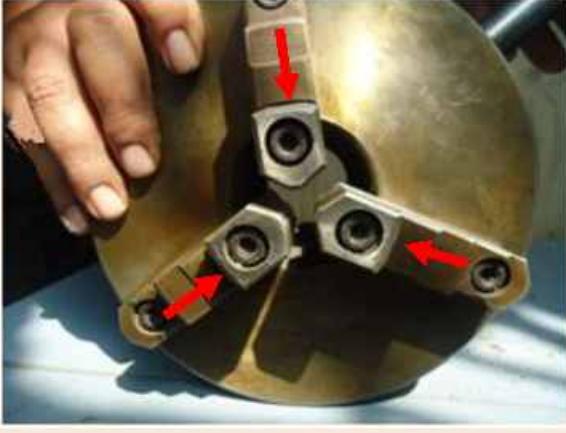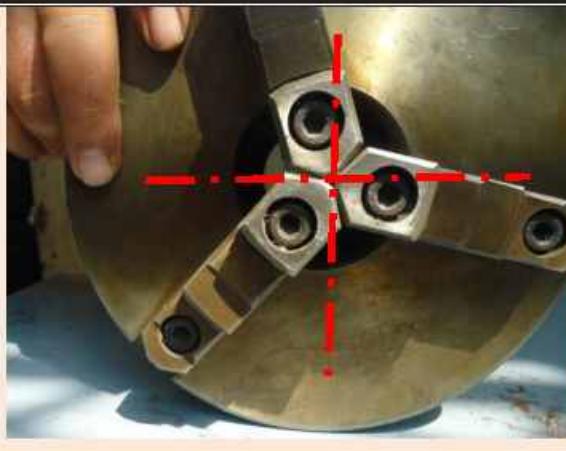
| | |
|---|--|
|  | <p>استمر بتدوير الصينية، ورافق حركة الفكوك الثلاثة باتجاه مركز الطرف.</p> <p>9</p> |
|  | <p>استمر بتدوير الصينية حتى تتنبئ الفكوك الثلاثة في مركز الطرف، لتتأكد من صحة تشبيق الفكوك مع <u>صينية الطرف.</u></p> <p>10</p> |
|  | <p>دخل المسامير الخلفية لتمرير الطرف، في ثقبها في محور الغراب الثابت، وثبتتها باللواصب الخاصة بها.</p> <p>11</p> |
| | <p>شغل المخرطة للتأكد من توازن دوران الطرف.</p> <p>12</p> |

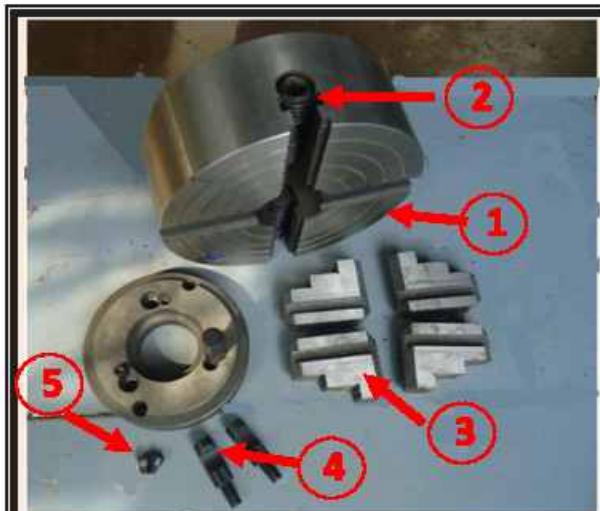

اطبع على أجزاء الطرف الرياعي:
كتلة الطرف (1)، لولب تحريك الفك
في الأخدود بصورة مستقلة عن
الفك الأخرى (2)، أربعة فكك
(3)، مسامير مرکزة الطرف على
المحور (4)، لولب قلل المسامير
(5).



فك لولاب تثبيت الطرف بمحور
الغراب الثابت.



ارفع الطرف عن المحور.



16 ضع أحد الفكوك الأربع في أحد الأحاديد، وعشّقه مع لوب التعشيق بتدويره بواسطة مفتاح الطرف.



17 إدخل مسامير تمركز الطرف في فتحاتها في عمود الغراب الثابت ثم أربطها مع العمود بلوالب الفولاذية الخاصة بها.



18 أكمل تركيب الفكوك الأخرى، ولا يشترط أن يكون تركيب الفكوك متناظر على أحاديد الطرف، لأن الفك يمكن تحريكه بمفرده دون الفكوك الأخرى.

| | | |
|---|--|----|
|  | أربط شحنة بين فكوك الظرف، ولاحت حركتها المستقلة في الربط اللامركزي، وشغل المخرطة للاحظة الدوران اللامركزي المشغولة. | 19 |
| | اطفيء المخرطة وفك المشغولة من الظرف. | 20 |
| | نظف مكان العمل وأحفظ الأدوات. | 21 |

استماراة التقييم**المرحلة الثانية****قسم الميكانيك****رقم التمرين: التمرين الثاني - الفصل التاسع****أسم التمرين: تفكيك العينة وتجسيدها.****الشعبة:** -----**أسم الطالب:** -----

| النقط | خطوات العمل | العملية | الوقت |
|--------------------------------|--|--|--------------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 5 |
| 2 | فك الظرف الثلاثي عن الغراب الثابت. | فك الظرف الثلاثي عن الغراب الثابت. | 5 |
| 3 | إخراج فكوك الظرف. | إخراج فكوك الظرف. | 5 |
| 4 | الكشف عن أرقام الفكوك. | الكشف عن أرقام الفكوك. | 15 |
| 5 | تركيب الفكوك. | تركيب الفكوك. | 5 |
| 6 | ضبط مركز اللواز. | ضبط مركز اللواز. | 15 |
| 7 | تركيب الظرف. | تركيب الظرف. | 5 |
| 8 | فك الظرف الرياعي عن الغراب الثابت. | فك الظرف الرياعي عن الغراب الثابت. | 5 |
| 9 | تركيب الفكوك. | تركيب الفكوك. | 5 |
| 10 | تركيب كتلة الظرف الرياعي على محور الغراب الثابت. | تركيب كتلة الظرف الرياعي على محور الغراب الثابت. | 15 |
| 11 | تركيب الفكوك على أحديد الظرف. | تركيب الفكوك على أحديد الظرف. | 5 |
| 12 | حفظ العدد والأدوات. | حفظ العدد والأدوات. | 5 |
| 13 | تنظيم مكان العمل. | تنظيم مكان العمل. | 5 |
| 14 | الزمن المستغرق. | الزمن المستغرق. | 5 |
| الدرجة النهائية للتمرين | | | %100 |

التاريخ / /**أسم المدرب:**

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60 %، وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (4 - 6 - 10)، ويعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثالث: معالجة الخلوص في الراسمة

الأهداف:

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-

- يحدد دقة إداء الماكينة
- يعالج الخلوص في الراسمة.

المعلومات الفنية:

ترداد قيمة الخلوص في الراسمة بزيادة ساعات الاشتغال، نتيجة الحركة وقوى القطع التي تؤدي إلى خلخلة لوابل التثبيت، أو تأكل الجبل، والأسطبع المنزنة على بعضها، مما يؤدي إلى مشغولة ذات أسطبع غير دقيقة، لذلك يجب المعالجة على فترات.

التسهيلات التعليمية:

ماكينة خراطة، وعاء، طقم مفك (سبابة)، طقم مفل (درنفيس)، قطع قماش تنظيف ، طولدة عمل، معدات السلامة المهنية .

خطوات العمل/النقط الحاكمة/الرسوم التوضيحية:

| الخطوة | ت | الرسم التوضيحي |
|--------|--|---|
| 1 | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | |
| 2 | <u>فك الراسمة الطبا وبدل جبلة العمود المستهلكة.</u> |  |



فنك الراسمة السطلى ويذل جنية العمود المستهلكة.

3



أحڪم ربط لواب تدريجة الراسمة العليا.

4



إكتشـف عن التـتكلـيل بين عمـودـ الجـرـ وصـامـولـةـ التـعـشـقـ معـ العـربـةـ.

5



لامس قـلمـ القـطـعـ للـشـفـقةـ وأـجـرىـ عمليةـ القـطـعـ، ثمـ آرجـعـ الرـاسـمـةـ إـلـىـ مـكـاتـهاـ لـإـجـراءـ شـوـطـ القـطـعـ الثـانـيـ فـيـنـ لمـ يـتـطـلـقـ صـفـرـ تـدـريـجـةـ الرـاسـمـةـ مـعـ المؤـشـرـ، اـفـتحـ قـفلـ التـدـريـجـةـ ثـمـ آطـيـقـ الصـفـرـ مـعـ المؤـشـرـ، ثـمـ اـفـتـلـ قـفلـ التـدـريـجـةـ وـأـكـمـلـ القـطـعـ.

6

استماراة التقديم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثالث - الفصل التاسع

أسم التمرين: معالجة الخلوص في الراسمة.

الشعبة: -----

أسم الطالب: -----

| النقطة | خطوات العمل | الوقت |
|--------|--|-------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 5 |
| 2 | تبديل جلبة الراسمة العليا. | 15 |
| 3 | تبديل جلبة الراسمة الصحفى. | 20 |
| 4 | إحكام ربط تريجية الراسمة العليا. | 10 |
| 5 | معالجة التأكل في صاملولة تعشيق العربة مع عمود الحجر. | 15 |
| 6 | معالجة الخلوص بطريقة التصفير عند بداية كل شوط قطع. | 20 |
| 7 | حفظ العدد والأدوات. | 5 |
| 8 | تنظيف مكان العمل. | 5 |
| 9 | الزمن المستغرق. | 5 |
| | الدرجة النهائية للتمرين | %100 |

اسم المدرب: / / /

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (2 - 3 - 4 - 5 - 6) .
ويعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

الفصل العاشر

القشط

Shape

الأهداف:

بعد التدريب على تمارين الفصل يكون الطالب قادراً على أن:-

1. يُتَعَرِّفُ عَلَى قواعد وشروط السلامة المهنية في ورش القشط.
2. يُتَعَرِّفُ عَلَى أَجْزَاءِ مَاكِيْنَاتِ القشط وَكِيفَيْةِ تَشْغُلِهَا.
3. يَقْوِمُ بِعَمَلِيَّةِ تَشْغُلِ الأَكْتَافِ بِالقشط.
4. يَقْوِمُ بِعَمَلِيَّةِ تَشْغُلِ الأَخْدِيدِ بِالقشط.
5. يَعْمَلُ الْأَخْدِيدُ عَلَى مَحِيطِ دَائِرَةٍ.
6. يَجْرِي إِدَامَةُ لِمَاكِيْنَاتِ القشط.



المعلومات الأساسية: تعريف بأجزاء الماكينات وتشغيلها والسلامة المهنية.

السلامة المهنية في ورش النشط :

تُولي السلامة المهنية اهتماماً كبيراً في العمل على المنشآت، وذلك بسبب الحركة الآلية الترددية للتمساح أثناء العمل، إذ تتم العملية بخروج جزء من كتلة التماسح خارج هيكل الماكينة، ورجوعه بسرعة لصدم الشحنة لإحداث عملية القطع، مما يستوجب اتباع قواعد السلامة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين ومحبيّات ورشة العمل، وتتلخص هذه القواعد بال نقاط الآتية:

- 1 - معرفة حركة أجزاء المنشآة أثناء عملها.
- 2 - يجب التدريب لمعرفة كيفية تشغيل وإيقاف المنشآة واستخدام العدد والأدوات بصورة صحيحة قبل البدء بالعمل.
- 3 - التأكد من صلاحية الأجزاء الكهربائية للمنشآة.
- 4 - تجنب آرتداء الملابس المتسخة أثناء العمل.
- 5 - التركيز والإنتباه أثناء تشغيل الماكينة والعمل عليها.
- 6 - التأكد من إحكام ربط الشحنة لعدم زحزحتها نتيجة صدمها بالقلم.
- 7 - يجب إيقاف الماكينة عند تحضير الشحنة للعمل، أو في أعمال التنظيف.
- 8 - تجنب الوقوف خلف أو أمام الماكينة قبل العمل وأثنائه.
- 9 - يضاف لما سبق، توفير التهوية والإضاءة الجيدة للورشة، ووجود مساحة كافية للتحرك السليم أثناء العمل، وتتوفر مكان لحفظ العدد والأدوات الواجب استخدامها في العمل، وتتوفر وسائل إيضاح لكيفية العمل على المنشآة.


10-1-10 أنواع ماكينات القطع وتشغيلها:

يتم القطع في ماكينات القطع نتيجة لاصدام الحد المقطعي للقلم في شوط القطع مع المشغولة المثبتة على طوله المقططة، و تقسم المقطط على ثلاثة أنواع رئيسة هي : المقططة النطاقة، المقططة ذات العربية العربية، والمقططة الرأسية.

1 - المقططة الأفقية النطاقة:

في المقططة النطاقة، الشكل (10 - 1) ثبت الشقة، بينما تتحرك آلة القطع المربوطة في مقدمة التمساح، حركة ترددية مستقيمة بشوط قصير، وذلك تستخدم في تسوية أسطح الأجزاء الصغيرة والمتوسطة، و يتم التغذية للشقة في الإتجاه العرضي، ويستمد التماسح حركته الترددية المستقيمة من آلية الحركة الترددية في المقططة، أو من منظومة هيدروليكيه.

أجزاء المقططة النطاقة:

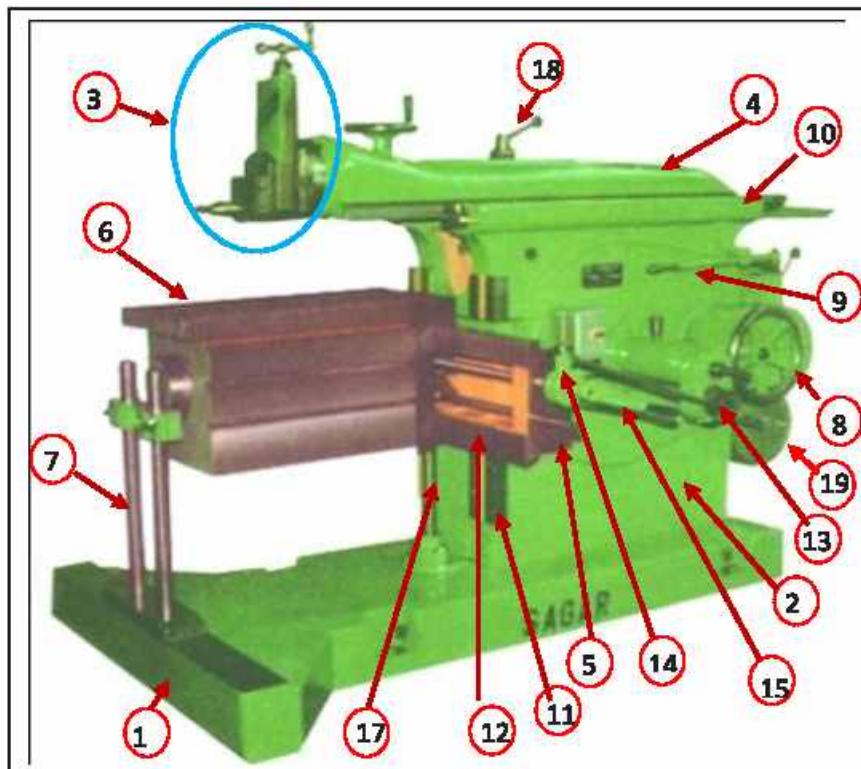


شكل 10 - 1 أجزاء المقططة النطاقة

1 - الفرش: كتلة من حديد الزهر (الأهين)، تثبت في أرضية الورشة، وتحمل جميع أجزاء الماكينة.

2 - هيكل الماكينة: كتلة من حديد الزهر(الأهين) موجفة، وتحمل معظم أجزاء الماكينة، ويركب في تجويفها آلية الحركة التردية.

3 - رأس التمساح: يتكون من مجموعة أجزاء التحكم في أوضاع عملة القطع، ويثبت في مقدمة التمساح، الشكل (10 - 2).

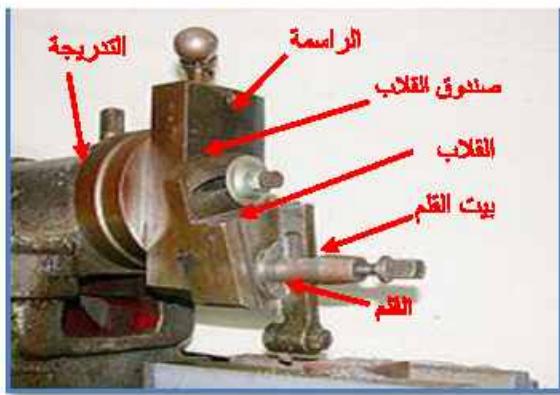

شكل 10 - 2 رأس التمساح

4 - كتلة التمساح: كتلة نصف إسطوانية موجفة من حديد الزهر(الأهين)، ترتبط مفصلياً بآلية الحركة التردية، تحرك على دلائل في أعلى الهيكل.

5 - السرج: كتلة من حديد الزهر (الأهين)، يحمل طاولة المشطدة، ويحرك عمودياً على دلائل في مقدمة الهيكل، ويحتوي في مقدمته دلائل لحركة الطاولة أفقياً.

6 - الطاولة: كتلة مكعبية موجفة، من حديد الزهر(الأهين)، تحرك أفقياً على السرج، وعمودياً معه على الدلائل الواقعة في مقدمة الهيكل، يحتوي سطحها الأعلى على ثقوب ومجاري على شكل حرف (T) لإدخال لوابلربط المشغولات أو الملازمة، ويحتوي أحد جوانبها مجرى على شكل حرف (V) يستعمل لربط المشغولات الإسطوانية.

7 - مسنند: يستعمل لإسناد مقدمة الطاولة لتجنب انحرافها أثناء الصدمات الناتجة عن القطع، ويحتوى على مجرى ولوابل ربطه مع الطاولة، بعد تحديد آرتفاعها المناسب للعمل.

8 - صندوق التروس: يركب في جانب الهيكل، يتم بواسطته التحكم في سرعة التمساح.

9 - عجلة فصل وتشييق صندوق التروس مع آلية الحركة التردية.


10 - دلائل حركة التمساح.

- 11 - دلائل حركة المرج.
- 12 - دلائل حركة الطاولة.
- 13 - لولب تنظيم طول الشوط.
- 14 - السقطة.
- 15 - عتلة يصل الحركة الى لولب الحركة الأفقية للطاولة.
- 16 - لولب الحركة الأفقية للطاولة.
- 17 - لولب الحركة العمودية للطاولة.
- 18 - لولب ربط التمساح بالآلية الحركة التردية.
- 19 - ويكون المحرك الكهربائي أحد الأجزاء الرئيسية للمقشطة، وتتراوح متوسط قدرته في المقشطة الصغيرة من (5.5 - 3) كيلو واط أما في الكبيرة فتتراوح من (5.5 - 7.5) كيلو واط.

كيفية عمل آلية حركة التمساح في المقشطة النطاحة:

كما مبين في الشكل (10 - 3) يستمد الترس الصغير (1) حركته من صندوق التروس، لينقلها الى الترس الكبير (2)، مثبت عليه باتجاه نصف قطره، لولب في نهايته كتلة (4)

ويدوران مع الترس، فتنزلق الكتلة داخل مجرى النزاع (3) أثناء دورانها فتجعله يتراجع حول محور في قاعدة المقشطة، مع العتلة المفصالية (6) المرتبطة معه ولولب ربط التمساح مع الآلية (7)، فينزلق التمساح على دلائل في أعلى الهيكل، وعند إتمام كل دورة للترس الكبير، يتحرك التمساح ليتم شوطه القطع والرجوع.

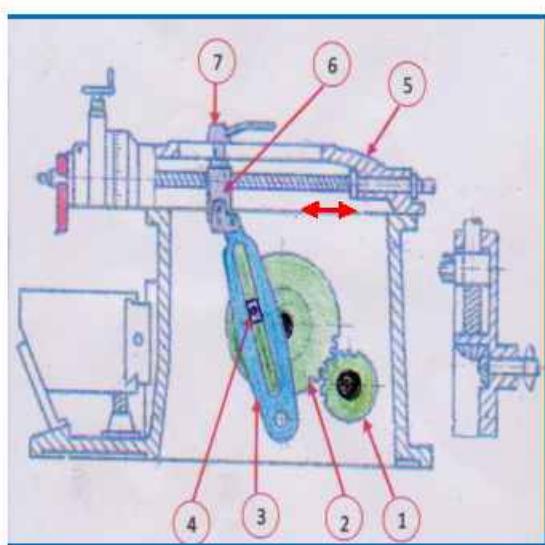

شكل 10 - 3 آلية الحركة التردية


المقشطة المسحابة:

يوجد نوع آخر من هذه المقاشط النطاحة يربط فيها قلم القشط بحيث يكون فيه الحد القاطع باتجاه بدن المقشطة، وعليه يتم شوط القطع عند رجوع التمساح باتجاه بدن المقشطة، لهذا يسمى هذا النوع بالمقشطة.

المقشطة النطاقة الهيدروليكيه:

النطاقة السحلية، وتكون كبيرة الحجم، وأفالم القطع المستعملة فيها كبيرة الحجم وستعمل في قشط المشغولات الثقيلة.

تعمل المقاشط مثل (10 - 4)، التي تتم فيها حركة التمساح بوساطة المنظومة الهيدروليكيه، بشروط قصير بسبب قصر الإسطوانة الهيدروليكيه المثبتة في تجويف التمساح، التي تعمل على دفع التمساح ثم سحبه، بوساطة نراع المكبس المرتبط معه، لإتمام شوطي القطع والرجوع، يتم عمل المنظومة الهيدروليكيه، الشكل (10 - 4) بدفع الزيت من الحوض (2) إلى إسطوانة ذات تأثير مزدوج (9) بوساطة مضخة هيدروليكيه (4)، تتحرك الصمامات (12) المركبة على محور (6) وعلبة مفصلية (11) متصلة في نهاية التمساح، فتعمل على توجيه الزيت الى جانبي مكبس الإسطوانة بشكل متعاقب، وذلك يتم بتحكمها في خلق وفتح مجاري الزيت، فيتحرك المكبس مع نراعه الى خارج الإسطوانة فيدفع التمساح ليتم شوط القطع، وعند تغير اتجاه الزيت ليدخل الى الإسطوانة من الفتحة الثانية يفعل تحكم الصمامات، يدفع المكبس ونراعه الى الخلف، ساحباً معه التمساح ليتم شوط الرجوع، ويمكن تحديد طول الشوط بالتحكم بالمسافة بين المصلين (10).

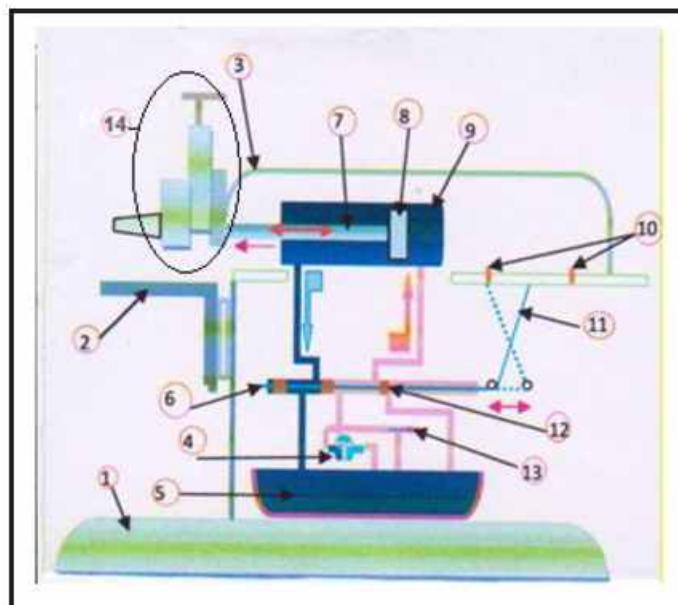

شكل 10 - 4 المقشطة الهيدروليكيه


- 1 - الفرش.
- 2 - الطولة.
- 3 - التمساح.
- 4 - مضخة الزيت.
- 5 - حوض زيت.
- 6 - نراع ثبيت الصمامات.
- 7 - نراع المكبس.
- 8 - المكبس.
- 9 - إسطوانة هيدروليكيه.
- 10 - مصدات لتحديد طول الشوط.
- 11 - علة مفصلية.
- 12 - صمامات التحكم باتجاه ضخ الزيت.
- 13 - صمام غلق.
- 14 - رأس التمساح.

2 - المقطعة ذات العريبة:

في المقطعة ذات العريبة، الشكل (10 - 5)، ثبت آلة القطع بينما تتحرك الشقة حركة ترددية، وتم التغ悱ة في الاتجاه العرضي لحركة العارضة، وتستخدم في الأعمال الثقيلة أو عمومية السطوح الطويلة أو قطع عدة شغلات متشابهة، وذلك بصفتها متلاصقة وربطها على طول الطاولة، وقطعها في آن واحد.

يتم الكشط بربط المشغولة ياحكم على الطاولة، وتحديد طول الشوط بضبط المسافة بين مصدرين يقعان على أحد جوانب العريبة، ثم تحديد مقدار التغ悱ة بوساطة تحريك العارضة يدرياً أو بوساطة المحرك الكهربائي الخاص بالعارض، ثم تشغيل المحرك الكهربائي الخاص بالطاولة لأتزلاقها على دلائل في أعلى الفرش، ويتم عكس حركة الطاولة ذهاباً وإياباً بتغير المصدرين المثبتين في جنب الطاولة، العكسين لإتجاه حركة المحرك الكهربائي.

- 1 - الفرش.
- 2 - الطاولة.
- 3 - لوحة التشغيل.
- 4 - القائمان.
- 5 - مجمع تروس رفع وخفض العارضة.
- 6 - المحرك الكهربائي لحركة العارضة.
- 7 - التمساح.
- 8 - لوبي تحريك العارضة أفقياً.
- 9 - المحرك الكهربائي لحركة الطاولة على الفرش.
- 10 - العارضة.

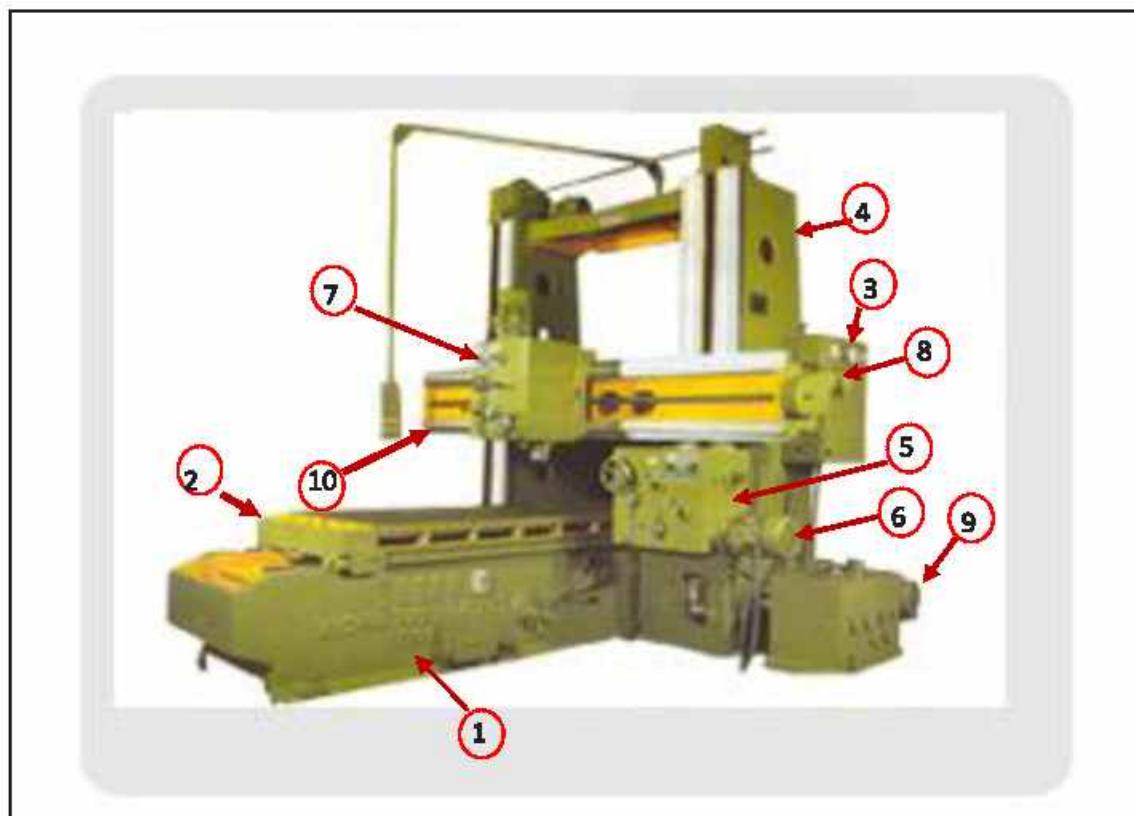

شكل 10 - 5 المقطعة ذات العريبة

3 - المقشطة الرأسية:

المقشطة الرأسية، شكل (10-6)، تشبه في حركتها المقشطة النطاحة، إلا أن حركة التمساح فيها تكون عمودية على الطولية، وتستعمل لقطع المسطوح المستوية المنحنية وفتح المجاري في تجلييف الإطارات، عند العمل عليها يجب وضع قطع تعليمة تحت الشحنة، لتجنب اصطدام الحد القاطع للقلم بسطح الطولية. في الشكل (10-6) أجزاء وهي: هيكل الماكينة (1) يحمل التمساح (2) ويتم ضبط موقع الشوط بوساطة اللوب (3)، يحتوي واجهة التمساح على مجري (4) على شكل (T) تستعمل لربط قلم القطع عمودياً أو أفقياً.

1 - هيكل الماكينة. 2 - التمساح.

3 - ضبط موقع الشوط.

4 - مجري لربط القلم.

5 - طاولة دوارة.

6 - منزلاقة الحركة العرضية.


7 - منزلاقة الحركة الطولية.

8 - الفرش.

9 - عمود التغذية.


10 - قرص التقسيم.

11 - أداة التغذية الأوتوماتيكية.

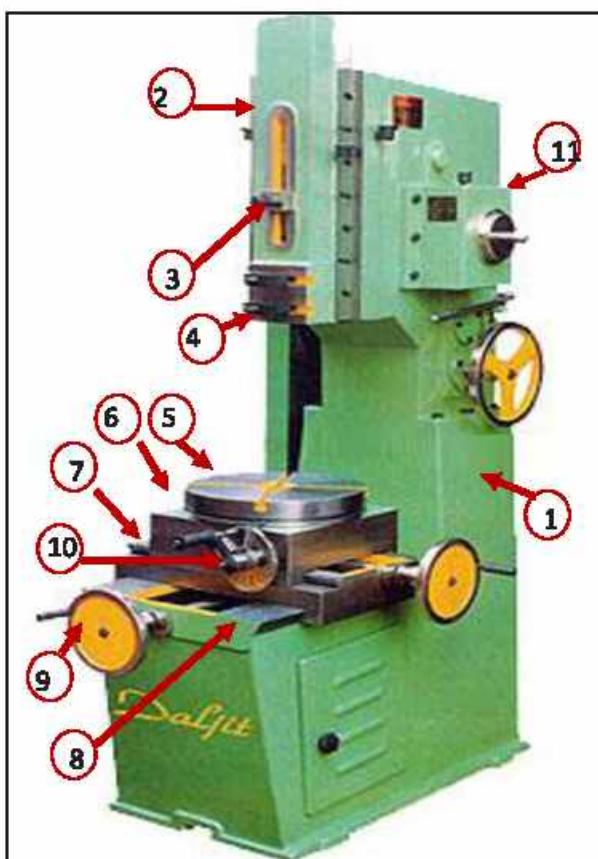

شكل 10 - 6 المقشطة الرأسية

آلية حركة التمساح في المكشطة الرأسية:

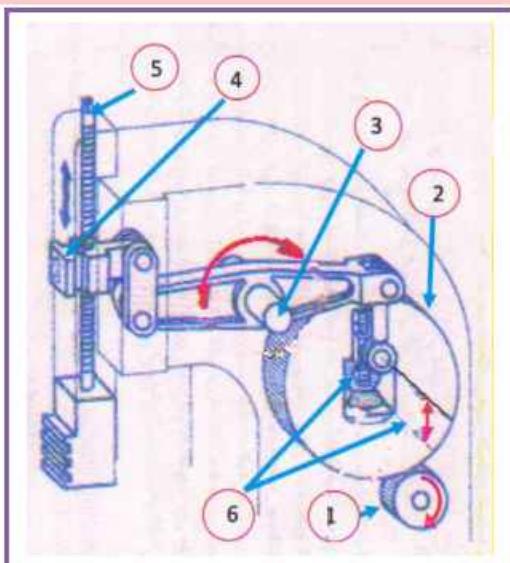


يُسْتَمدُ الترس الصغير (1) حركةً بسرع مختلفة من صندوق تروس يدار بمحرك كهربائي، فيدور الترس الكبير (2) المعلق معه وترس مخروطي مركب عليه، ليحرك علة فتارجح حول محور (3)، ترتبط هذه العلة مفصلاً بلوبي ضبط موقع الشوط (5) ليحركه صعوداً ونزولاً لإتمام شوطه، القطع والرجوع، ويضبط موقع الشوط بيرخاء الصاملة (4) وتدور اللوب (5) لترحيل التمساح إلى الموضع المناسب للشوط ثم قفلها، ويتم ضبط طول الشوط بتنظيم طول اللوب (6).

تشغيل مكينة القشط:

يحدد موقع شوط التمساح بوضع يتلام مع طول وموقع ربطة المشغولة على الطاولة ثم تشغيل مكينة القشط النطاقة الألتفية المبينة في الشكل (10 - 7)، لإتمام عملية القشط، ويتم ذلك كما يأتي:

- 1- إدخاء صاملة ربط آلية الحركة الترددية في مكينة القشط مع جسم التمساح.
- 2- فصل تعشيق حركة آلية الحركة الترددية مع المحرك الكهربائي عن طريق ذراع الفصل والتعشيق.
- 3- نفع جسم التمساح عن الطاولة.
- 4- ربط المشغولة على الطاولة.
- 5- تثبيت أرتفاع الطاولة ليكون متوافقاً مع الحد القاطع للقلم.
- 6- نفع جسم التمساح لينزلق على سطحه إلى أن يصل قريباً من المشغولة بمسافة (خلوص بداية) يتراوح طولها من (5mm) إلى (15mm).
- 7- إعادة ربط جسم التمساح مع الذراع المتراجع، ثم تدوير العمود المرفقي الذي يتحكم في مقدار الزاوية التي يتحركها الذراع حول مفصله، وبذلك يمكن التحكم في المسافة التي يتحركها التمساح ذهاباً وإياباً لقطع طول الشوط، ويجب أن يكون مقدارها متساوياً لطول المشغولة مضافاً إليه خلوص بداية وخلوص نهاية مقدار كل منها من (5mm) إلى (15mm).
- 8- وضع رأس التمساح بما يناسب نوع القشط.

- 9 - تحديد عمق القطع بما يناسب ظروف القطع.
- 10 - تعشيق الطاولة مع الحركة الآلية بعد تحديد طول التغذية.
- 11 - توجيه فوهة أنبوب سائل التبريد نحو منطقة القطع في حالة الحاجة إليه.
- 12 - تشغيل المحرك الكهربائي.
- 13 - تعشيق آلية الحركة الترددية مع المحرك الكهربائي لابدأه القطع.
- 14 - بعد إتمام القطع يفصل التعشيق ويقطع التيار الكهربائي عن المحرك.

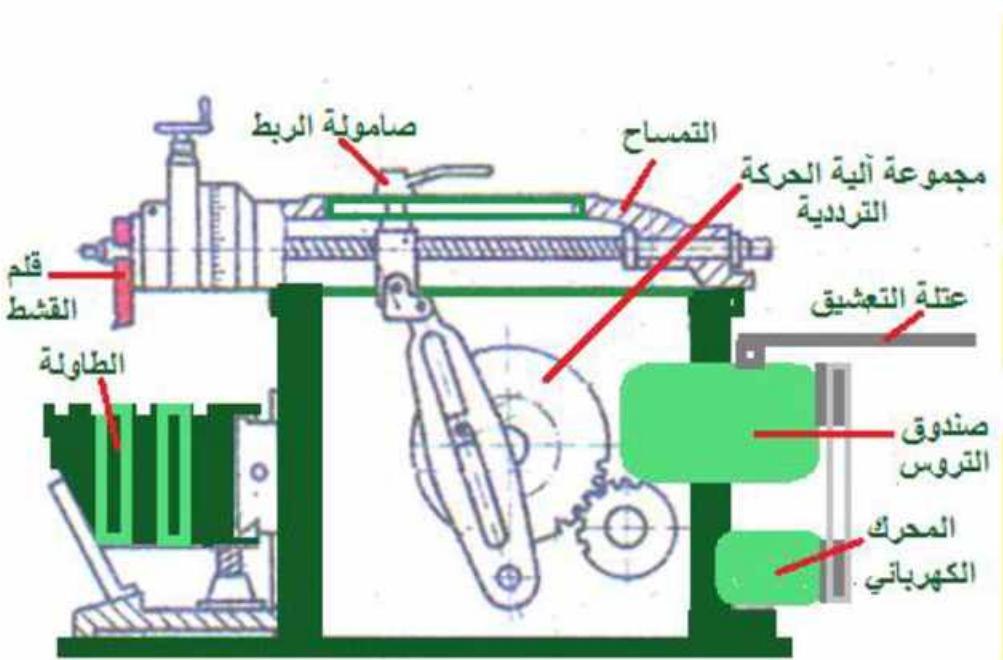

الشكل (10 - 7) أجزاء ماكينة القشط النطاحة الأفقي

التمرين الأول: تجهيز ماكينة القشط الأفقي النطاحة وتشغيلها

الأهداف:

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-
يجهز ماكينة القشط الأفقي النطاحة ويشغّلها

المعلومات الفنية :

1. عند القشط الأفقي على ماكينة القشط النطاحة، يتم قشط طبقة من سلك المعدن على شكل شرائط (رايش)، ويكون إتجاه القطع موازيًّا لطوله الماكينة.

2 - يستخدم في القشط الآلائي نوعان من أدوات القشط هما:

- أداة القشط اليميني وتستخدم في عمليات القشط التي تبدأ فيها أشواط القشط من اليسار إلى اليمين.

- أداة القشط اليساري وتستخدم في عمليات القشط التي تبدأ فيها أشواط القشط من اليمين إلى اليسار.

التسهيلات التعليمية:

ماكينة قشط نطاحة مع ملحقاتها، مبين قياس مع حامل، مسطرة قياس زوايا، مفتاح لوالب، أقلام

قشط

خطوات العمل/النقط المحددة/ الرسوم التوضيحية:

| الخطوة | الرسم التوضيحي | ت |
|--------|--|--|
| 1 | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | |
| 2 |   | <p>ربط قطعة عمل صغيرة بوساطة ملزمة المقشطة:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تأكد من خلو طولة المقشطة من الرأيش المتبقى من العمليات السابقة. ● افحص مستوى فكي ملزمة المقشطة، وتعامدهما على إتجاه حركة التماسح. |



- أحكم ربط لواكب التثبيت.



- أربط قطعة عمل صغيرة بوساطة ملزمة المشطنة بعد وضع قطعة تعلية (مسند) تحتها.




- الربط بوساطة جهاز التقسيم:
- أربط جهاز التقسيم على طولة المشطنة.
 - أربط قطعة العمل على جهاز التقسيم

3




4 أربط قطعة العمل على طاولة التصنيع.

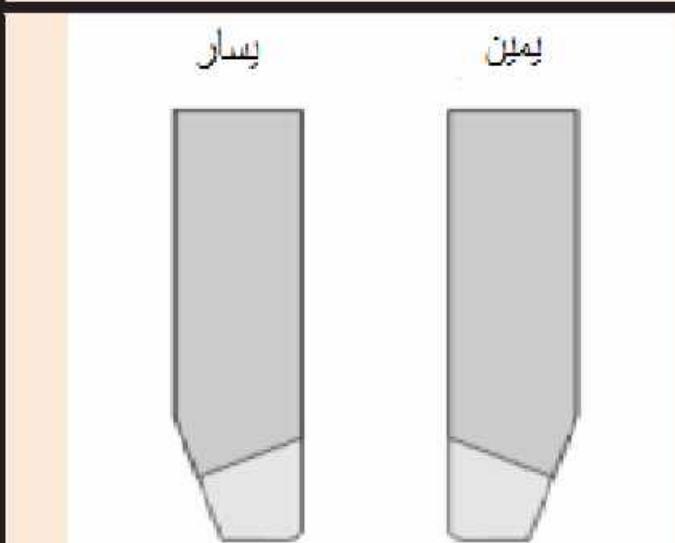

5 تركيب قلم القشط في بيت القلم (مربيط إسطواني ذو شق).

- اختر قلم القطع مراعياً الآتي:
 - إتجاه التغذية للقطع،
 - يمين أم يسار.
 - نوع القشط تخشين أم تتعيم.
 - تحديد زوايا قلم القشط لتناسب ضروف القطع.
- ضع قلم القشط في شق مربيط القلم.
- ثبت القلم ب بواسطة لولب الربط داخل الشق.

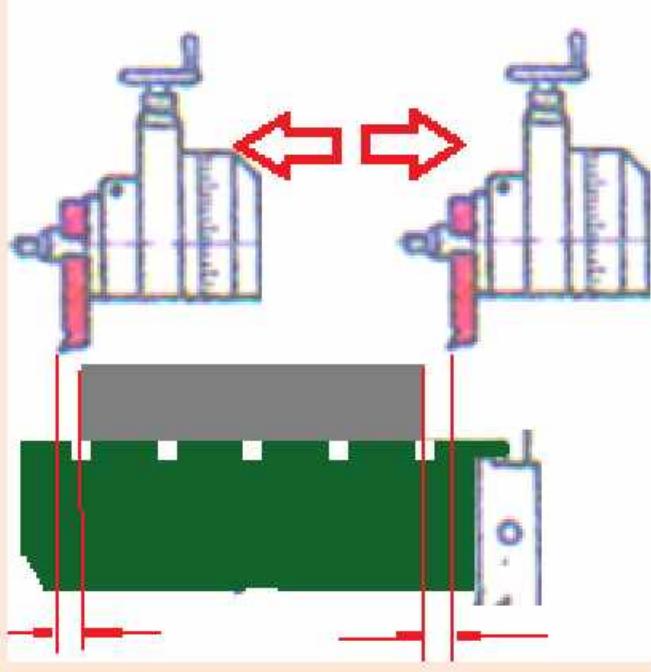

| | |
|--|--|
|  | <p>إحسب طول الشروط القطع</p> <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • خط من بداية الشروط (15 mm) تقريباً. • خط من نهاية الشروط (15mm) تقريباً. |
|  | <p>إختار سرعة القطع من الجداول، مراعياً معدن قلم القشط ونوع معدن قطعة العمل.</p> <p>7</p> |
| | <p>إحسب عدد الأشواط في الدقيقة.</p> <p>8</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>9</p> <p>ضع أذرع السرعة لصندوق التروس حسب جدول السرع المثبت على المقشطة، لتحديد السرعة المناسبة لظروف القطع.</p> |
|  | <p>10</p> <p>اختر سرعة التغذية من الجداول:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● أضيّط سرعة التغذية من خلال معايرة القرص الالامركزي للمقشطة، للتحكم في تدوير ترس طاولة العمل. ● لإلغاء التغذية الآلية ضع لسان السقاطة بشكل عرضي على أسنان ترس تدوير الطاولة لإلغاء تعليقهما. |
|  | |

11

ضبط عمق القطع:

- لامس قلم القطع سطح الشقة.



• حرك التدريجة ليكون صفر ميكرومتر فيس الحركة الرئيسية (التدريجة) المركب على محور الحركة الرئيسية (الراسية) ليكون أمام العلامة.



- دور نولب تحريك التمساح لسحب قلم القطع قليلاً عن الشقة.
- دور دوّلاب الحركة الرئيسية لإتزال قلم القطع إلى عمق القطع المطلوب، مع ملاحظة قراءة ميكرومتر الحركة الرئيسية.



| | |
|--|---|
|  | 12 احفظ الأدوات في المكان المخصص لها. |
|  | 13 أعد المنشطة الى وضعها قبل التدريب. |
|  | 14 نظف الماكينة ومكان العمل وأحفظ التدذ و الأدوات في المكان المخصص لها. |

استماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الأول - الفصل العاشر

أسم التمرين: تعريف باجزاء الماكينات وتشغيلها والسلامة المهنية

الشعبة: -----

أسم الطالب: -----

| الملاحظات | درجة الاستحقاق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ن |
|-----------|----------------|------------------|--|----|
| | 5 | | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 |
| | 10 | | التمييز بين أنواع حركة مكائن القشط. | 2 |
| | 20 | | تحضير الطاولة وربط القلم والشحنة في المقشطة النطاحة. | 3 |
| | 5 | | حسب أشواط القطع. | 4 |
| | 15 | | تنظيم سرعة الماكينة. | 5 |
| | 10 | | التحكم بسرعة التذبذبة وكيفية إلغائها. | 6 |
| | 20 | | خطوات تحديد عمق القطع. | 7 |
| | 5 | | حفظ العدد والأدوات. | 8 |
| | 5 | | تنظيف مكان العمل. | 9 |
| | 5 | | الزمن المستغرق. | 10 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (3-5-7)، ويعاد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثاني: تصويم المسطوح بالقشط

تصويم المسطوح تم بربط الشكلة على ملزمة المقشطة النطلحة، وينظم وضع الراسمة، والصناديق القلاب وقلم القشط بشكل عمودي، وتكون تغذية العمق بوساطة الراسمة، والتغذية العرضية يتم بتحريك الطاولة اليدأ.

الأهداف:

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-

- يقشط المسطح الأفقي بـماكينات القشط.

المسار التكنولوجي:


- تصويم المسطح الأعلى.

- ربط الشكلة بوضع المسطح المقشوّط ملائماً لـملزمة تصويم المسطح الثاني.

- قلب الشكلة وربطها لـ تصويم المسطح الثالث.

- تكرار عملية تغيير وضع المشغولة لـ القشط الأسطح الباقيه، مع مراعاة ملائمة الأسطح المقشوّطة لـملزمتك الملزمة.


الرسم التنفيذي:


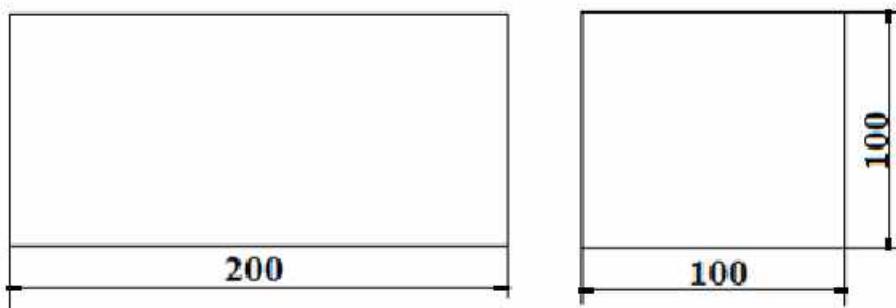



التسهيلات التعليمية :

ورشة ماكينات قشط كتلة من الحديد (st37) قيلس (10x20x10) سم، مطرقة بلاستك، قطع قماش تنظيف، بدلة عمل، حذاء واقي، كفوف عمل، طقم مفك (سبانة)، وسائل إيضاح.

خطوات العمل/النقط المحددة/ الرسم التوضيحي:
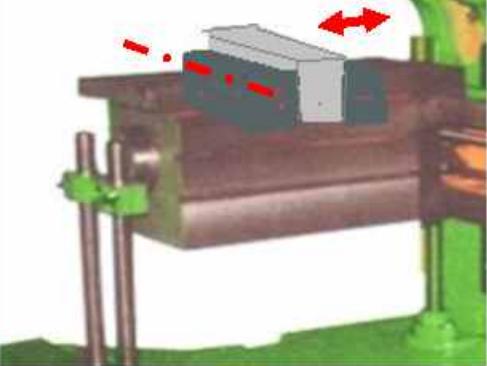
| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|--|---|
| تقدير بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| اقرأ الرسم التفصيلي وإتبع الخطوات العملية الآتية. | 2 | |
|  | <u>اربط الشقة على الطولنة بإحكام، على أن يكون الوجه المراد تسويفه أقرباً إلى الأعلى، وتكون حركة التصحيح عمودية على خط صد المشغولة.</u> | 3 |
|  | ضع قم القطع في بيته وإجراه ببروز بالقدر الكافي فقط لإجراء القطع وأحكם ربطه. | 4 |
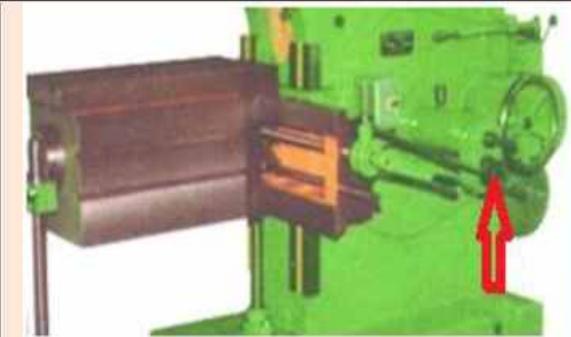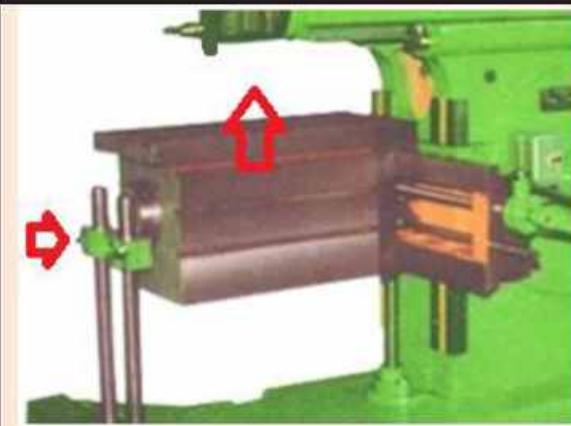
| | | |
|---|---|---|
|  | <p>أرخ صاملولة لوب ربط التمساح مع آلية العركة التردية، ثم أدفع كتلة التمساح يدوياً، أو بوساطة عمود دفع الكتلة وأترك خلوصاً بين حد القطع للقلم وقطعة العمل، ثم أحكم ربط الصاملولة.</p> | 5 |
|  | <p><u>نظم طول الشوط على أن يكون مساوياً لطول الشقة بضاف اليه خلوص بداية ونهاية ، بوساطة تورير لوب التنظيم،</u></p> | 6 |
|  | <p>أرخ صاملولة مسند الطاولة، ثم آرفع الطاولة ليصل طرف قطعة العمل إلى مستوى الحد القاطع للقلم</p> | 7 |
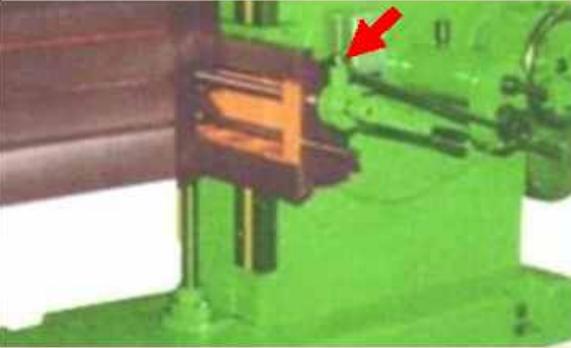
| | |
|---|--|
|  | <p>8 ثبت الراسمة وقم القطع بشكل عمودي على الطولة.</p> |
| <p>9 أزل الراسمة بمقادير عمق القطع.</p> | |
| <p>10 حرك الطولة أفقياً لتجعل قلم القطع يقترب حلقة قطعة العمل.</p> | |
|  | <p>11 شغل المحرك الكهربائي، ثم عشق صندوق التروس بوساطة العتلة.</p> |
|  | <p>12 عشق السقاطة مع عدم الحركة الأفقيّة للطاولة</p> |
| <p>13 أكمل قطع القطعية الأولى بمراقبة حركة الطولة أفقياً إلى نهاية وجه قطعة العمل.</p> | |
| <p>14 فك الشفة ثم أربطها بوضع يكون فيه السطح المشوّط ملامساً لفك المزمعة، لتسوية السطح الآخر.</p> | |

| | |
|--|----|
| استمر بتثليب الشعلة لتسوية جميع الأسطح، مع مراعاة ملامسة المكواكب المقشوطة للحشطة المكواكب الملزمة عند ربطها. | 15 |
| فك المشغولة وآرفعها عن الطاولة. | 16 |
| نظف المكانة ومكان العمل | 17 |
| احفظ الأدوات في المكان المخصص لها | 18 |

استماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثاني - الفصل العاشر

أسم التمرين: تسوية السطوح بالقشط

الشعبة: -----

أسم الطالب: -----

| النقط | خطوات العمل | الترتيب | العملية | الدرجة المعيارية | درجة الإستحقاق | العلامات |
|-------|---------------------------------------|---------|---------|------------------|----------------|----------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 | | | 5 | |
| 2 | ربط الشقة على طول المقشطة. | 2 | | | 5 | |
| 3 | تركيب قلم القطع. | 3 | | | 20 | |
| 4 | ترحيل التمساح. | 4 | | | 5 | |
| 5 | تنظيم طول الشوطر | 5 | | | 5 | |
| 6 | تنظيم وضع الراسمة والصندوق القلاب. | 6 | | | 30 | |
| 7 | إنزال الراسمة عند القطع الأول. | 7 | | | 5 | |
| 8 | تضييق المقشطة مع الترس. | 8 | | | 5 | |
| 9 | إكمال قطع الوجه. | 9 | | | 5 | |
| 10 | حفظ العدد والأدوات. | 10 | | | 5 | |
| 11 | تنظيف مكان العمل. | 11 | | | 5 | |
| 12 | الزمن المستغرق. | 12 | | | 5 | |
| | الدرجة النهائية للتمرين | | | %100 | | |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 80%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (3 - 6) ، ويعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح

التمرين الثالث: تشغيل الأكتاف بالقشط

الأهداف:

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-


- بقشط الأكتاف للمشغولات.

المعلومات الفنية:

تشغيل الأكتاف على المشطة النطاقة، وتنتمي بشرط الشفطة بوساطة الملامسة، وتنظم الراسمة بوضع عمودي، وإملأة الطرف الأعلى للصندوق القلاب بزاوية صغيرة بعيداً عن الشفطة لتجنب أصطدامه بها، وتكون التنفيذ العمودية بوساطة الراسمة، أما التغذية العرضية فتتم بتحريك الطولة أفقياً وتنتم خطوات التنفيذ بالطريقة الآتية.

- أنشط القطعية الأولى من الوجه الجلبي بإنزال الراسمة يدوياً، أو اوتوماتيكياً بعد كل شوطين قطع، ورجوع للوصول إلى مستوى الكتف، ثم آرفع الراسمة إلى موقعها قبل القطع.
- حرك الطولة أفقياً بمقابل مسافة قطعية أخرى.
- كرر الخطوتين لإكمال الكتف الأول.
- إنشط الكتف الثاني بنفس الطريقة مراعياً إملاء الصندوق القلاب وموضع الحد القاطع للقلم بالنسبة إلى الشفطة.


الرسم التنفيذي:

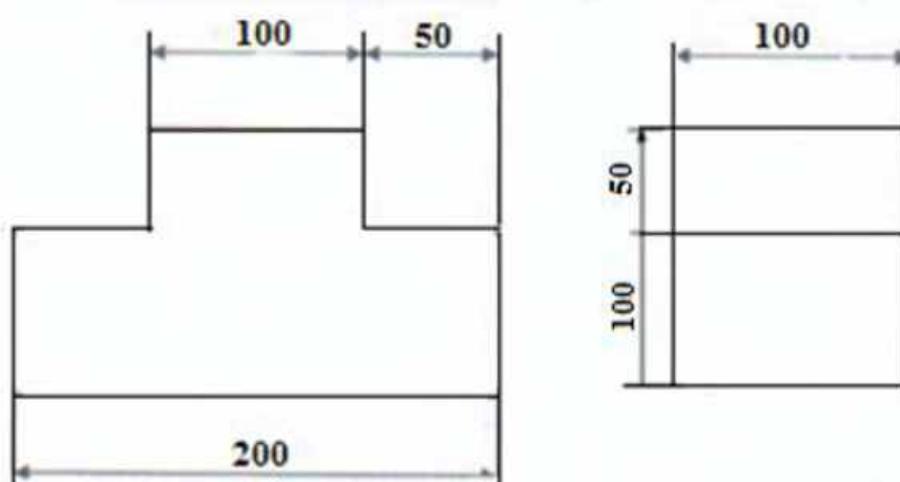


التسهيلات التعليمية :

ورشة ماكينات قشط كتلة من الحديد (st37) قياس cm (10x15x20) ، مطرقة بلاستك، قطع فلائل تنظيف، بدلة عمل، حذاء واقٍ، كفوف عمل، طقم مفك (سبانة)، وسائل إيضاح.

خطوات العمل/النقط المحددة/ الرسوم التوضيحية:
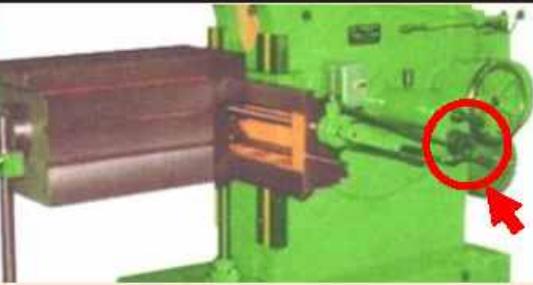
| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|--|---|
| تأكيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| اقرأ الرسم التفصيلي وإتبع الخطوات الصالية الآتية. | 2 | |
| أربط الشacula على الطاولة بإحكام على أن تكون حركة التمساح عمودية على خط الصد للمشغلة. | 3 | |
| ضع قم القطع في بيته واجعله يبرز بالقدر الكافي، فقط لإجراء القطع وأحكم ربطه. | 4 | |
|  | <u>ضبط موقع التمساح، ارجع صامولة</u> <u>لوب ربط التمساح مع آلية الحركة</u> <u>الترددية، ثم إفع كتلة التمساح</u> <u>يدوياً، أو بوساطة عمود دفع الكتلة</u> <u>وأترك خلوصاً بين حد القطع للقم</u> <u>وقطعة العمل، ثم أحكم ربط</u> <u>الصامولة</u> . | 5 |
|  | <u>أضبط طول الشوط ولديك مسلوبية</u> <u>لطول الشacula وأضف اليه خلوص</u> <u>بداية ونهاية، بوساطة تدوير لوب</u> <u>التنظيم،</u> | 6 |
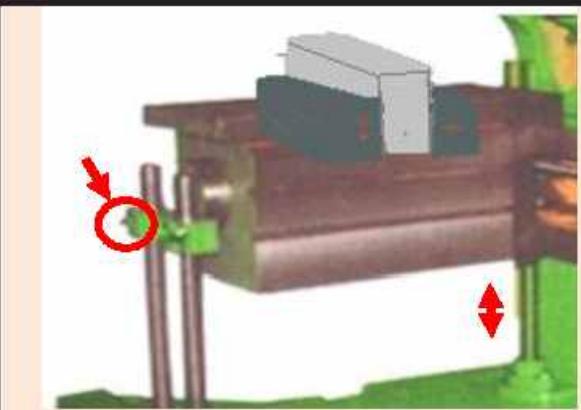
| | | |
|---|--|----|
|  | <p>أرخ صلبة مسند الطاولة، ثم آرفع الطاولة لتصل طرف قطعة العمل إلى مستوى الحد القاطع للقلم.</p> | 7 |
|  | <p>ثبتت الراسمة بشكل عمودي على سطح قطعة العمل، وقم بيمالة الصندوق القلاب مع القلم بزاوية، بشكل يكون القلاب فيه بعيداً من الأعلى عن قطعة العمل.</p> | 8 |
| <p>فك تعشيق الساقطة مع عمود الحركة الأفقية للطاولة.</p> | | 9 |
| <p>شغل المقشطة وقم بالقطع ثم أنزل الراسمة لقطع مقدار آخر يدوياً أو آلياً بعد كل شوطين قطع ورجوع، وآستمر بالقطع حتى إكمال الكتف الأول.</p> | | 10 |
| <p>فك تعشيق صندوق التروس ثم أطفئ المحرك الكهربائي</p> | | 11 |
| <p>ثم بتبدل قلم القشط بقلم قشط يمين.</p> | | 12 |
| <p>قم بيمالة صندوق القلاب إلى الجهة الأخرى.</p> | | 13 |
| <p>حرك الطاولة حتى يصل حد القطع للقلم إلى الطرف الآخر من قطعة العمل، ثم حدد مقدار التغذية بيزال الراسمة.</p> | | 14 |
| <p>أعد الفقرة (9).</p> | | 15 |
| <p>فك المشغولة ثم نظف الماكينة وأحفظ الغدد والأدوات في المكان المخصص لها.</p> | | 16 |

استمارء الفحص

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثالث - الفصل العاشر

آسم التمرين: تشغيل الأكتاف بالقشط

الشعبة: -----

آسم الطالب: -----

| النقط | خطوات العمل | الدرجة المعيارية | درجة الاستحقاق | الملاحظات |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 5 | | |
| 2 | ربط الشقة على الطولية. | 5 | | |
| 3 | ربط قلم القشط. | 5 | | |
| 4 | ضبط موقع التمساح. | 15 | | |
| 5 | ضبط طول القشط | 15 | | |
| 6 | ضبط موقع الشقة نسبة الى الحد القاطع للقلم. | 5 | | |
| 7 | ضبط وضعية الراسمة والصنائق القلاب للوجه الجانبي الأول. | 30 | | |
| 8 | ضبط وضعية الراسمة والصنائق القلاب للوجه الجانبي الثاني. | 5 | | |
| 9 | حفظ العدد والألوان. | 5 | | |
| 10 | تنظيف مكان العمل. | 5 | | |
| 11 | الزمن المستغرق. | 5 | | |
| الدرجة النهائية للتمرين | | | | %100 |

التاريخ / /

آسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (4 - 5 - 7)، وبعد تنفيذ

التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الرابع: عمل المسطوح المائل بالقشط.

أهداف التمرين :

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-


- يقشط السطوح المائلة.

المعلومات الفنية:

يقشط السطح المائل بوساطة ملائمة القشط النطحة، ويتم القشط بملائمة الراسمة بزاوية ميل السطح المراد قشطه، وإمالة الطرف الأعلى للصنفون القلاب بعيداً عن الشغفة لتجنب اصطدامه بها، وتنتمي التغذية العرضية بوساطة الراسمة، وترفع الطاولة لتغذية العمق وتنتمي الخطوات بالطريقة الآتية.

- قشط القطعية الأولى بتغذية الراسمة من السطح الأعلى باتجاه السطح المائل.
- رفع الطاولة لتغذية عمق قطعية أخرى.
- تكرار الخطوة الأولى للوصول إلى عمق القطع المطلوب.

الرسم التنفيذي:

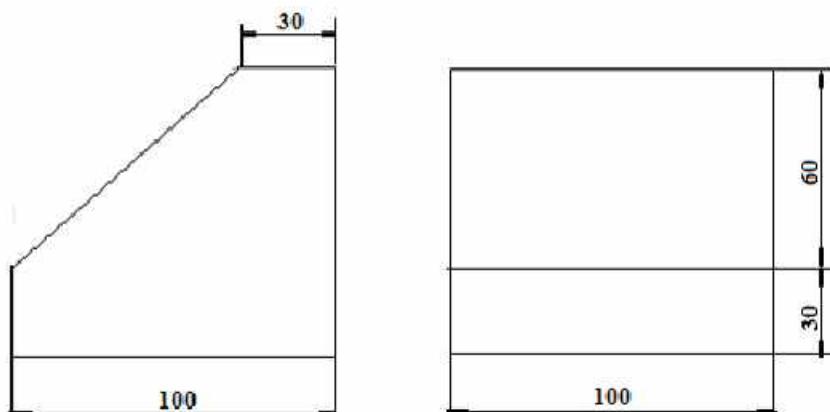

التسهيلات التعليمية:

ورشة ماكينات قشط كتلة مكعبية من الحديد (st37) قيس (10)سم، مطرقة بلاستك، قطع قماش تنظيف، بدلة عمل، حذاء واقٍ، كفوف عمل، طقم ملوك (سبنة).

خطوات العمل/النقطات الحاكمة/ الرسوم التوضيحية:

| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|---|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| اقرأ الرسم التفصيلي وإتبع الخطوات العملية الآتية. | 2 | |
| أربط الشقة على الطاولة ياحكم على أن تكون حركة التمساح عمودية على خط الصد الممشولة. | 3 | |
| ضع قلم القطع في بيته واجعله يبرز بالقدر الكافي فقط لإجراء القطع وأحكم ربطه. | 4 | |
| لضبط موقع الشوط ارخ صامولة لوب ربط التمساح مع آلية الحركة الترددية، ثم انفع كتلة التمساح يدوياً، أو بوساطة عمود دفع الكتلة وأترك خلوصاً بين حد القطع للقلم وقطعة العمل، ثم أحكم ربط الصامولة. | 5 | |
| اضبط طول الشوط ولتكن مساوياً لطول الشقة مضيقاً اليه خلوص بداية ونهاية ، بوساطة تدوير لوب التنظيم. | 6 | |
| ارخ صامولة مسند الطاولة، ثم أرفع الطاولة لتصل طرف قطعة العمل إلى مستوى الحد القطاع للقلم. | 7 | |
|  | تحت الراسمة بنفس زاوية السطح المعامل المراد تشطته، وإمالة أعلى صندوق القلاب بعيداً عن قطعة العمل. | 8 |

| | |
|---|----|
| فك تشبيق المقاطعة مع عمود الحركة الأفقية للطاولة. | 9 |
| شغل المقشطة وعشق آلية الحركة الترددية. | 10 |
| قم بالقطم بإنزال الراسمة بمقدار تغذية شوط قدم يدوياً أو آلها وكرر بعد كل شوط قدم ورجوع، واستمر بإنزال الراسمة باتجاه السطح المائل حتى إكمال تشبيق القطعة الأولى. | 11 |
| أرجع الراسمة إلى أعلى قطعة العمل. | 12 |
| ارفع الطاولة بمقدار عمق القطع. | 13 |
| كرر الفقرة (9) عدة مرات للوصول إلى السطح المائل النهائي. | 14 |
| فك المشغولة وأرفعها عن الطاولة | 15 |
| نظف الماكينة ومكان العمل | 16 |
| احفظ الأدوات في المكان المخصص لها | 17 |

استماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الرابع - الفصل العاشر

أسم التمرين: عمل السطوح المائلة بالقشط

الشعبة: -----

أسم الطالب: -----

| النقط | خطوات العمل | الوقت | العملية | النوع |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| نوع العمل | الوقت | النقط | النوع | النقط |
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 5 | الخطوة الأولى | الخطوة الأولى |
| 2 | ربط الشحنة على الطاولة. | 5 | الخطوة الثانية | الخطوة الثانية |
| 3 | ضبط ربط قلم القطع. | 5 | الخطوة الثالثة | الخطوة الثالثة |
| 4 | ضبط موقع الشوطر. | 5 | الخطوة الرابعة | الخطوة الرابعة |
| 5 | ضبط طول الشوطر. | 10 | الخطوة الخامسة | الخطوة الخامسة |
| 6 | ضبط موقع الطاولة. | 15 | الخطوة السادسة | الخطوة السادسة |
| 7 | ضبط التغذية. | 5 | الخطوة السابعة | الخطوة السابعة |
| 8 | تحريك الطاولة لقطع القطعية الثانوية. | 15 | الخطوة الثامنة | الخطوة الثامنة |
| 9 | ضبط وضعية الراسمة والصندوق القلاب. | 25 | الخطوة التاسعة | الخطوة التاسعة |
| 10 | حفظ العدد والأدوات. | 5 | الخطوة العاشرة | الخطوة العاشرة |
| 11 | الزمن المستغرق. | 5 | الخطوة الحادية عشر | الخطوة الحادية عشر |
| الدرجة النهائية للتمرين | | %100 | | |

التاريخ / /

أسم المدرب: -----

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الـ 9 تمارين (8-9)، وبعد تنفيذ التمارين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح

التمرين الخامس: عمل الألخاديد بالقشط

الأهداف:-

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-



- يقشط الألخاديد على السطح المستوي.

المعلومات الفنية

تقشط الألخاديد على السطح المستوي بوساطة ماكينة القشط النطاقة، تربط الشقة بوضع يكون فيه مجرى الأخدود مطابقاً لاتجاه حركة التمساح، ويكون شكل القلم مطابقاً لشكل الأخدود، أو يمكن استعمال أكثر من قلم ويعمل على متالية الحصول على شكل الأخدود، أما التغذية فتتم بإزالة الراسمة ونظام الخطوات بالشكل الآتي .

- قشط الأخدود الأول.
- رفع قلم القطع أعلى من الشقة قليلاً.
- تحريك الطولية أفقياً لقشط الأخدود التالي.
- قشط باقي الألخاديد بإعادة الخطوات السابقة.

الرسم التنفيذي:

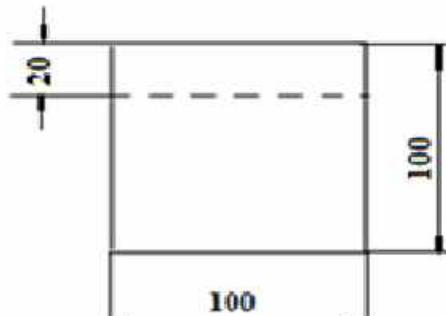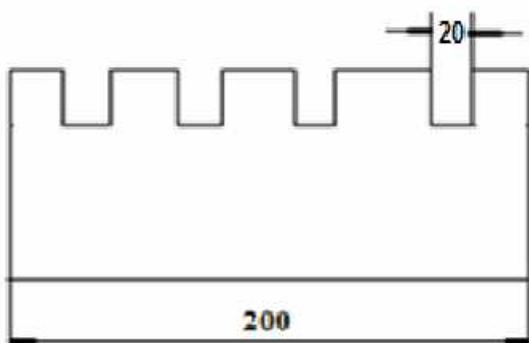

التسهيلات التعليمية :

ورشة ماكينات قشط كتلة مكعبية من الحديد (st37) قياس (10x20x10) cm ، مطرقة بلاستيك ، قطع قماش تنظيف ، بدلة عمل ، حذاء واقي ، كنوف عمل ، طقم مفك (سبنة) .

خطوات العمل / النقاط الحاكمة / الرسوم التوضيحية:

| الخطوة | الرسم التوضيحي |
|--------|--|
| 1 | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. |
| 2 | اقرأ الرسم التفصيلي وإتبع الخطوات العملية الآتية. |
| 3 | أربط الشacula على الطاولة ياحكم على أن تكون حركة التمساح عمودية على خط الصد الممشولة. |
| 4 | ضع قلم القطع في بيته وإجعله يبرز بالقدر الكافي فقط لإجراء القطع وأحكم ربطه. |
| 5 | اربع صامولة لوب ربط التمساح مع آلية الحركة الترددية، ثم آلتف كتلة التمساح بدوياً، أو بوساطة عمود دفع الكتلة واترك خلوصاً بين حد القطع للقلم وقطعة العمل، ثم أحكم ربط الصامولة. |
| 6 | <u>أضبط طول الشوط ولتكن متساوية لطول الشacula مضيقاً اليه خلوص بدأبة ونهاية ،</u> <u>بوساطة تدوير لوب التنظيم.</u> |
| 7 | <u>اربع صامولة مسند الطاولة، ثم آرفم الطاولة لتصل طرف قطعة العمل الى مستوى الحد القاطع للقلم ثم أربط المسندي.</u> |
| 8 |  <p>ثبت الراسمة وقم قطع مربع، بشكل عمودي على سطح قطعة العمل.</p> |
| 9 | <p>فك تحشيق السقاطة مع عمود الحركة الأفقية للطاولة.</p> |

| | |
|----|---|
| 10 | شغل المقشطة وعشق آلية الحركة الترددية. |
| 11 | قم بالقطع ينزل الراسمة بمقدار تغذية شوط قطع يدوياً أو آلياً وكرر بعد كل شوط قطع ورجوع، للوصول إلى حمق القطع النهائي للإخود. |
| 12 | أرجع الراسمة إلى أعلى قطعة العمل. |
| 13 | عشق المقاطة مع ثوابت الحركة العرضية للطاولة واتركها تتحرك حتى تصل إلى مكان قطع الأخدود التالي. |
| 14 | كرر الفقرة (10) عدة مرات للوصول إلى السطح العاشر النهائي. |
| 15 | فك المشغولة وارفعها عن الطاولة. |
| 16 | نظف الماكينة ومكان العمل. |
| 17 | احفظ الأدوات في المكان المخصص لها. |

استماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الخامس - الفصل العاشر

أسم التمرين: عمل الأخلايد بالقشط

الشعبة: -----

أسم الطالب: -----

| النقط | خطوات العمل | الخطوة | الدرجة المعيارية | درجة الاستحقاق | النلاحظات |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 | 5 | | |
| 2 | ضبط ربط الشنطة على الطولية. | 2 | 5 | | |
| 3 | ضبط ربط قلم القطع. | 3 | 10 | | |
| 4 | ضبط موقع الشوطر. | 4 | 10 | | |
| 5 | ضبط طول الشوطر. | 5 | 10 | | |
| 6 | ضبط موقع الطولية مع حد القطع للقلم. | 6 | 15 | | |
| 7 | ضبط وضعية الراسمة والصندوق القلاب. | 7 | 30 | | |
| 8 | حفظ العدد والألوان. | 8 | 5 | | |
| 9 | تنظيف مكان العمل. | 9 | 5 | | |
| 10 | الزمن المستغرق. | 10 | 5 | | |
| الدرجة النهائية للتمرين | | %100 | | | |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (6-7)، ويعاد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح

التمرين السادس: عمل الأخدود على محبيط دائرة

الأهداف:

بعد التدريب على التمارين يكون الطالب قادراً على أن:-

- يقشط الأخدود على السطح المدبب بمكان القشط


المعلومات الفنية:

تستعمل المقشطة الرأسية (النقارة) في قشط الأخدود على محبيط الإسطوانة، إذ تربط الشعلة على طوله دائريّة ذات قرص تقسيم، ويتم مطابقة خط محور الشعلة القاري مع حركة طاولة المقشطة، ويقشط الأخدود الأول ثم تدور بوساطة الطاولة الدائريّة لقشط الأخدود الثاني، وتعاد عملية التدوير والقشط لإكمالباقي الأخدود وتم الخطوات بالطريقة الآتية.

- قشط الأخدود الأول، بعد تنظيم موقع قلم القطع نسبة إلى الشعلة.

- تدوير الشعلة بوساطة الطاولة الدائريّة لجعل موقع الأخدود الثاني أمام قلم القطع لقشهته، ثم تكرر العملية مع الأخدود الأخرى.


الرسم التنفيذي:

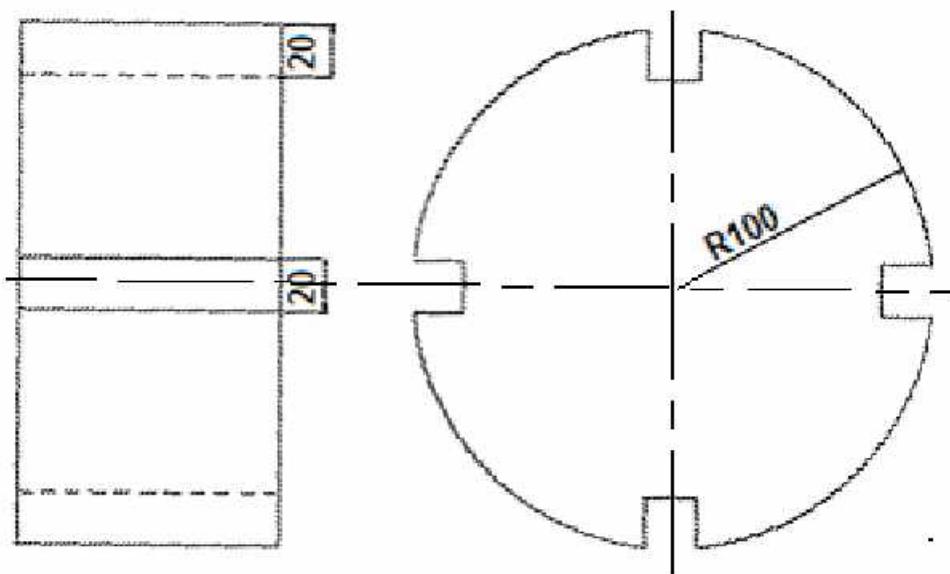

التسهيلات التعليمية:


ماكينة قشط رأسية، طولة دوارة بقرص تقسيم، كتلة إسطوانية من الحديد (st37) أبعادها (100 x 100) ملم، مطرقة بلاستك، قطع قماش تنظيف، بدلة حمل، حذاء واقٍ، كفوف حمل، طقم مفك (سبلة)، وسلال (إيضاح).

خطوات العمل/النقط المحددة/ الرسوم التوضيحية:
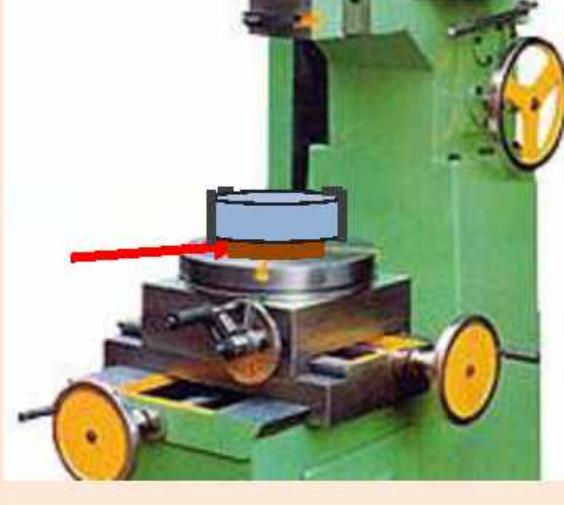
| الرسم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|--|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
|  | ضع قم قطع مربع في بيته وإجعله يبرز بالقدر الكافي فقط لإجراء القطع وأحكم ربطه. | 2 |
|  | <u>أربط الشقة</u> <u>واحكى بعد وضع قطعة</u> <u>تطية تحتها للتجنب</u> <u>اصدام الحد</u> <u>القاطع للقلم بوجه الطولة</u> , على طولة <u>نو قرص تقسيم</u> , ثم طاير <u>مركزها مع</u> <u>مركز الشقة</u> . | 3 |


4

ارجع صامولة لولب ربط التنساح (1) مع آلية الحركة الترددية، ثم أدفع كتلة التنساح بوساطة لولب دفع الكتلة (2) وأترك خلوصاً بين حد القطع للقلم وقطعة العمل، ثم آهكم ربط الصامولة.

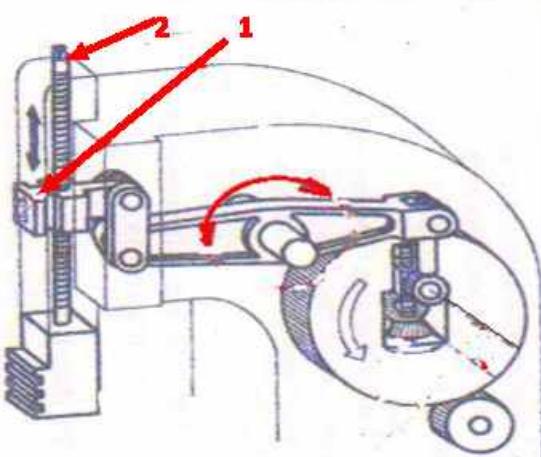

5



نظم طول الشوط (2) بوساطة لولب التنظيم (1)، وتأكد من عدم وصول الحد القاطع إلى وجه الطولية.

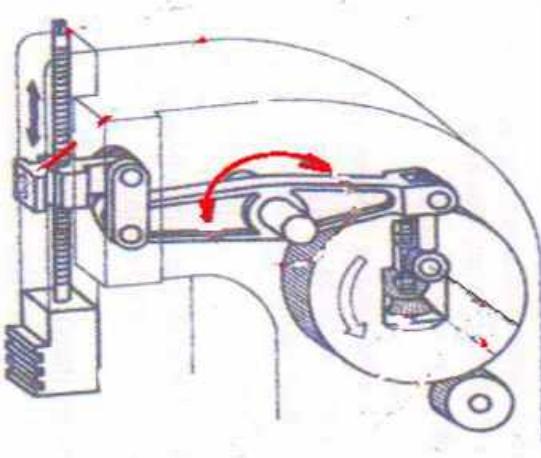

6

حرك المنزلقة العرضية والطولية
لابكون قلم القطع على حافة محور
قطعة العمل ثم ثقل المحرك وعثني
آلية الحركة الترددية.

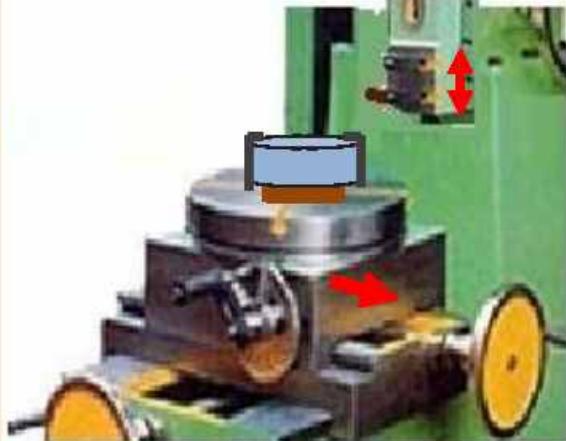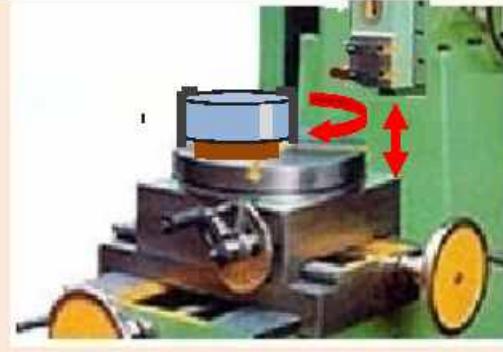

| | |
|--|--|
|  | <p>7 حرك آليا المنزلقة العرضية ليتقطع القم حتى يصل الى عمق الأخدود ثم أرجع المنزلقة حتى يخرج القم خارج الشقة ثم أوقف حركة التمساح.</p> |
|  | <p>8 دور الطاولة حتى يصل مكان الأخدود التالي أمام قم القطع، عشى التمساح وآبدأ بالقطع حتى تصل عمق الأخدود.</p> |
| <p>9 كرر الفقرتين (7،8) حتى إكمال جمعي الأخدود.</p> | |
| <p>10 أرجع التمساح الى أعلى قطعة العمل ثم أوقفه.</p> | |
| <p>11 فك المشغولة وإرفعها عن الطاولة.</p> | |
| <p>12 نظف الماكينة ومكان العمل.</p> | |
| <p>13 احفظ الأدوات في المكان المخصص لها.</p> | |

استماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين السادس - الفصل العاشر

أسم التمرين: عمل الأخذيد على محيط الدائرة بالقشط

الشعبة: -----

أسم الطالب: -----

| النقطة | خطوات العمل | الوقت |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 5 |
| 2 | ربط الشحنة . | 5 |
| 3 | استخدام قطعة تعلية . | 10 |
| 4 | ضبط ربط قلم القطع . | 5 |
| 5 | ضبط موقع الشوط . | 10 |
| 6 | ضبط طول الشوط . | 20 |
| 7 | ضبط موقع الشحنة لتهيئتها للقطع . | 5 |
| 8 | ضبط قطع الأخذيد على قطر الإسطوانة . | 20 |
| 9 | إرجاع التساح وأطقاء المقشطة . | 5 |
| 10 | حفظ العدد والأدوات . | 5 |
| 11 | تنظيف مكان العمل . | 5 |
| 12 | الزمن المستغرق. | 5 |
| الدرجة النهائية للتمرين | | %100 |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 80%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (3-6-8)، وبعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح

التمرين السابع: إدامه ماكينات القشط**الأهداف:-**

بعد التدريب على التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-

- يكشف عن دقة معايرة عمل الماكينة
- يديم ماكينات القشط

المعلومات الفنية

ندام ماكينات القشط بصورة مستمرة، لأن مبدأ عملية القشط يعتمد على تصاصم قلم القطع بالشقة، مما يؤثر على ثبات الماكينة ويفادي إلى خلخة أجزانها مع مرور ساعات الإشتغال، لذلك يجب تزبيث أجزانها وصيانتها على فترات محسوبة، وذلك للحفاظ على صلاحيتها للعمل، وإطالة عمر آشتغالها.


التسهيلات التعليمية:

ورشة ماكينات القشط مطرقة بلاستيك، قطع قماش تنظيف، بدلة عمل، حذاء واقٍ، كفوف عمل، عدة نك (سبلة)، مقل (درنقوس) بقياسات مختلفة، زيت خفيف (C Oil) لصناديق التروس، زيت ثقيل (شح).

خطوات العمل/النقط الحاكمة/ الرسوم التوضيحية:

| الرسوم التوضيحي | الخطوة | ت |
|---|--------|---|
| تقدير بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | 1 | |
| أجر الكشف المتسلسل الآتي على صلاحية أجزاء المقطعة للعمل وأستبدل التالف منها متى داً به : | 2 | |

| | |
|---|--|
|  | <p>3</p> <p>افحص الزيت والشحم للأجزاء المتحركة في الماكينة، وعالجها بالتنظيف ثم التزييت.</p> |
|  | <p>4</p> <p>افحص المحرك الكهربائي وحدّد صلاحيته للعمل.</p> |
|  | <p>5</p> <p>افحص صلاحية سيرور نقل الحركة وقس مقدار توترها.</p> |
|  | <p>6</p> <p>افحص صندوق التروس للكشف عن التآكل في الجلب وكراسيس التحمل والمحلول، وأمنان التروس.</p> |
| <p>7</p> <p>افحص أجزاء آلية الحركة القرادية ويكون الفحص على نوعين :</p> | |

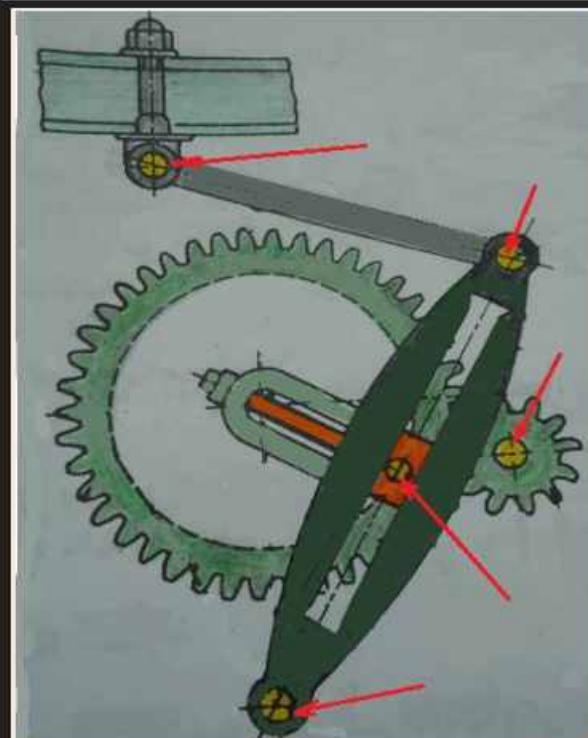

آلية الحركة الترددية التي تعمل على نقل الحركة بوساطة التروس والذراع المترافق:

إفحص التآكل في التروس، وعمود المرفق، والكتلة المترافق، ومجرى الكتلة المترافق في الذراع المترافق، ولوليب ربط الآلية بالتمساح، والوصلات المتحركة في الآلية.


8



آلية الحركة الترددية التي تعمل بالمنظومة الهيدروليكيّة:

- إفحص مستوى الزيت في المنظومة.

9

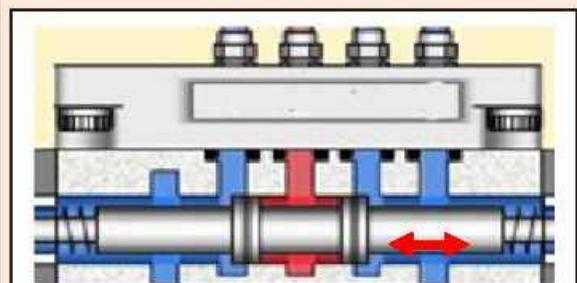

- إفحص صلاحية الصمامات.

- إكشف عن التآكل في الوصلات المتحركة (العجلات) في المنظومة.

| | |
|---|---|
|  | 10 إفحص التأكيل في لسان المقاططة والترس المعشق معها. |
| | 11 <u>إفحص التأكيل في دلائل حركة أجزاء المقاططة.</u> |
| | 12 نظف الماكينة ومكان العمل. |
| | 13 احفظ الأدوات في المكان المخصص لها. |

استماراة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين السابع - الفصل العاشر

أسم التمرين: صيانة ماكينات القشط

الشعبة: -----

أسم الطالب: -----

| النقط | خطوات العمل | الوقت | العملية | النوع |
|-------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 5 | الإحتفاظ | نقط |
| 2 | فحص الزيت والشحوم للمقشطة ومعالجتها. | 25 | المعاربة | نقط |
| 3 | فحص المحرك الكهربائي . | 15 | النهاية | نقط |
| 4 | فحص شد المسیور . | 5 | البداية | نقط |
| 5 | فحص صندوق التروس . | 5 | البداية | نقط |
| 6 | فحص الفاصل . | 5 | النهاية | نقط |
| 7 | فحص آلية الحركة الترددية. | 15 | النهاية | نقط |
| 8 | فحص لسان السقاطة . | 5 | النهاية | نقط |
| 9 | فحص الترس . | 5 | النهاية | نقط |
| 10 | حفظ العدد والأدوات . | 5 | النهاية | نقط |
| 11 | تنظيف مكان العمل. | 5 | النهاية | نقط |
| 12 | الزمن المستغرق. | 5 | النهاية | نقط |
| %100 | | | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (2-3-7)، وبعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح

الفصل الحادي عشر: تجهيز وتشغيل ماكينات الخراطة المبرمجة

المعلومات النظرية الأساسية

ماكينات الخراطة المبرمجة (CNC) :

تحتوى هذه الماكينات على جهاز حاسوب يتحكم من خلال البرامج الحاسوبية بتزويد الماكينة بالبيانات اللازمة لتشغيلها وتشغيل ملحقاتها. وتمتاز هذه المخرط بقدرة قياسات الشغلات المصنعة بواسطتها فضلاً عن خفض الزمن اللازم لعملية الانتاج، وخاصة في حالة الانتاج الكمي للمشغولات ويمكن انتاج شكل ذوات اشكال معقدة لايمكن انتاجها على المخرط التقليدية، وبين الشكل (1) الاجزاء الرئيسية لمخرطة محوسبة وهي:

- قطعة العمل.
- جهاز الحاسوب.

3- عمود الدوران الرئيسي (MAIN SPINDLE).

ويتم تركيب المثبت للشقة عليه(ظرف ثلاثي اللقم-riauy اللقم—
face Colette .(center


4- اداة القطع TOOL CUTTING

5- برج الدهة TOOL TURRET

ويتم تحميل عليه العدد المستخدمة في البرنامج .

6- خرطوم سائل التبريد.

7- قاعدة الماكينة.

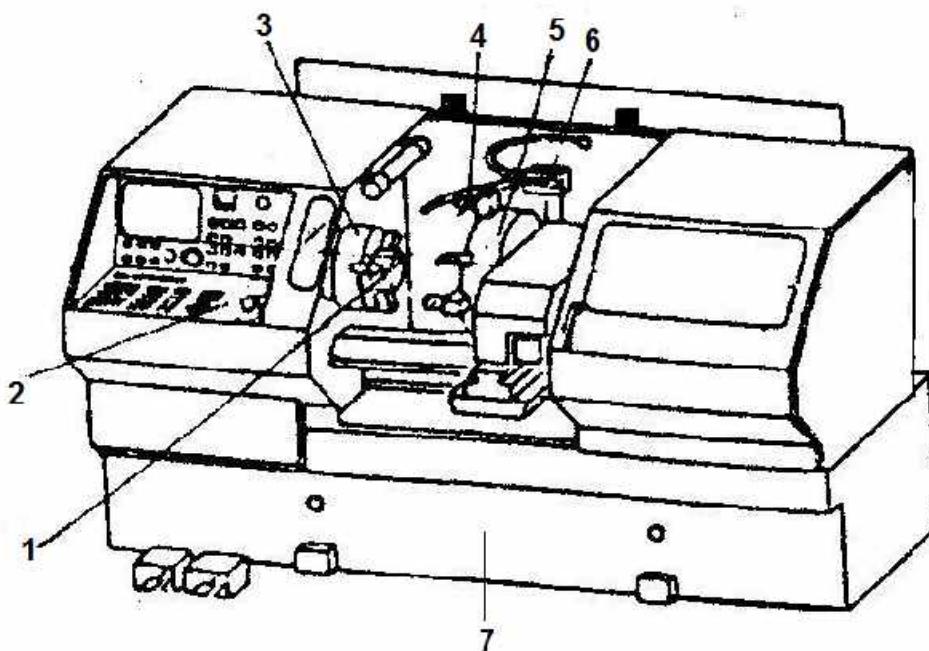

الشكل (11-1) الأجزاء الرئيسية لمخرطة محسوبة

محاور مكينات الخراطة المبرمجة (CNC) : Axis identification


تعرف المحاور في مكينات الخراطة المبرمجة بوساطة النظام الإحداثي الديكارتي (Cartesian coordinate system) الذي يستخدم في عملية الرسم البياني في الرياضيات. وفي حالة استخدامه في الماكينات، فإن المحاور تكون منظرة للمستويات الطولية والعرضية، والرأسية، ويتم تعريف إتجاهات الحركات الثلاثة بالأحرف الإنجليزية (x.y.z)، ويجب أن يتم تحديد إتجاه الحركة إما في الإتجاه الموجب، أو الإتجاه السالب للمحور الذي يتم التحكم به. ويتم تعريف إتجاه الحركة بوساطة وضع العلامة الموجبة (+)، أو العلامة (-)، أو العلامة (0)، ويتم تحديد إتجاه الموجب، أو السالب بالنسبة ل نقطة أصل الماكينة (machine datum point).

المحور Z :

يكون محور الحركة (Z) دائماً موازياً للعمود الرئيس لدوران الماكينة بغض النظر عما إذا كان هذا العمود يحمل غدة، أو شفة، يحاول زيادة المسافة بين المشغولة والغدة ، وفي حالة الخراطة يكون إتجاه الحركة الموجبة للمحور (Z) دائماً يبعد الغدة عن المشغولة.

المحور X :

إذا كان المحور (Z) أفقياً كما في مكائنات الخراطة ذات الفرش العائلي، يكون الاتجاه الموجب للمحور (X) إلى الأعلى من نقطة صفر كما في الشكل (11 - 2).

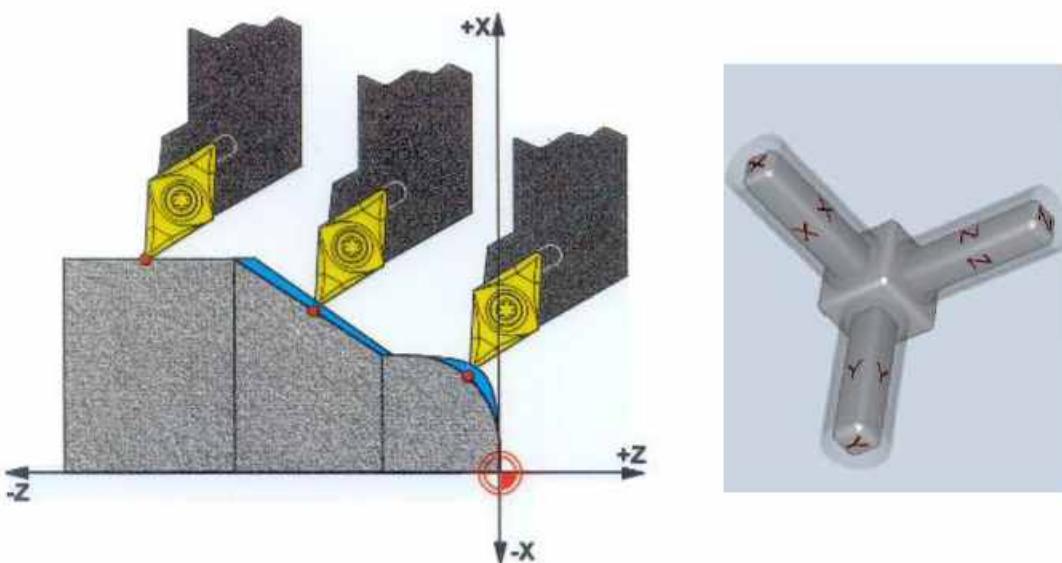

الشكل(11-2) محاور مكائنات الخراطة المحسوبة

وحدة القياس ملليمتر أو إنج:

- يستخدم الكود (G71) عندما يراد إدخال البيانات بالملليمتر كالنظام المترى الفرنسي

(G71 Metric Data Input)

- بينما يستخدم الكود (G70) عندما يراد إدخال البيانات بـ(الإنج) كالنظام الإنجليزي

(G70 Inch Data Input)

أنظمة المسارات (Path Systems)

المسار التكنولوجي هو عبارة عن الطريق الذي يسلكه الجسم المتحرك للانتقال من نقطة إلى أخرى، وقد يكون المسار مستقيماً (مبيناً) من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، أو متقطعاً (عبر نقاط فرعية) بين نقطة البداية ونقطة النهاية. وعليه فإن أنظمة المسارات تقسم على نوعين هما :


1- نظم المسارات المطلقة (Absolute Path System)

أو نظام البرمجة المطلقة (G90 Absolute programming)

هذا النظام يتم فيه اعتبار كل إحداثيات النقطة منسوبة لنقطة مرجعية (Reference Point)، كما

موضح في الشكل (11.3) ، حيث يبين

الجدول إحداثيات النقاط الخمسة.

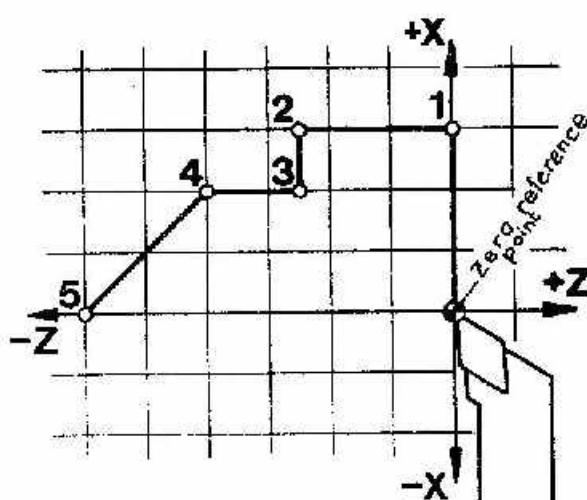


| X | Z |
|---|------|
| 3 | 0 |
| 3 | -2.5 |
| 2 | -2.5 |
| 2 | -4 |
| 0 | -6 |

الشكل (11.3) نظام المسارات المطلقة

2- نظام المسارات المتزايدة (Incremental Path System)

أو نظام البرمجة المتزايد (G91 Incremental Absolute programming)

هذا النظام يتم فيه حساب إحداثيات النقطة منسوبة لآخر نقطة تم برمجتها، وي يعني آخر فين نقطة الصفر تعدد آخر نقطة تمت برمجتها كما موضح في الشكل (11.4) ، حيث يبين الجدول إحداثيات النقاط الخمسة.

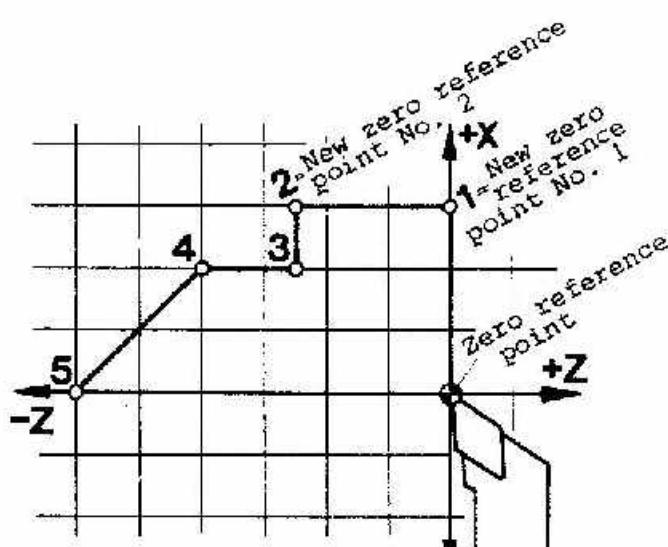

| X | Z |
|----|------|
| 3 | 0 |
| 0 | -2.5 |
| -1 | 0 |
| 0 | -1.5 |
| -2 | -2 |

الشكل (11.4) نظام المسارات المتزايدة

البرمجة:

برامج مكينات الخراطة المبرمجة تكون على شكل مجموعات من الحروف، والرموز والإشارات تكتب داخل البرنامج التشغيلي، حيث يمكن للماكينة (CNC) أن تقبلها وتحولها إلى عمليات تشغيلية.

رقم (أسم) البرنامج (Program Number) :

يستخدم رقم البرنامج للتمييز بين البرامج المخزنة في ذاكرة الماكينة، ويتكون رقم البرنامج من أربع خلقات كحد أقصى (9999-1) تتبع الرمز (O) وتوضع في بداية البرنامج أو بصيغة %0000 .

1. رقم السطر (N) :

يحدد هذا تسلسل اسطر البرنامج حسب تسلسل الخطوات التنفيذية ، ويرمز لرقم السطر بالرمز (N).

2. الأوامر (الدالة) :

حيث يحتوي السطر الواحد على أمر واحد فقط ، وتقسم الأوامر على نوعين رئيسيين هما :

- الأوامر التنفيذية (G-CODE) :

ويرمز لها بالرمز (G)، وتحكم هذه الأوامر بشكل اساسي في التنفيذية الطولية والعرضية وتحدد نوع الحركة (سريعة، بطيئة، مستقيمة، قوسية) ، وبين الجدول رقم (11-1) تفاصيل الامر (G) لмаكينة الخراطة المبرمجة نوع (EMCO) موديل (TURN 450) الموضحة بالشكل (11-5).



الشكل (11-5) ماكينة الخراطة المبرمجة نوع TURN 450 موديل EMCO

جدول (11-1) : يبين الامر (G) لماكينات الخراطة المبرمجة نوع (EMCO) موديل (TURN 450)

| الامر | ت | الحركة - الدالة |
|------------|----|--|
| G00 | 1 | تحريك العريبة حركة سريعة طولياً أو عرضياً بدون تغذية. |
| G01 | 2 | تحريك العريبة حركة طولية أو عرضية حسب سرعة التغذية |
| G02 | 3 | تحريك المقلمة حركة قوسية بمقدار ربع دائرة وفي اتجاه حركة عقارب الساعة |
| G03 | 4 | تحريك المقلمة حركة قوسية بمقدار ربع دائرة وفي عكس حركة عقارب الساعة |
| G33 | 5 | حركة تسنين شوط واحد - حركة مفردة. |
| G78 | 6 | حركة تسنين اربعة اشواط - حركة مركبة. |
| G96 | 7 | القطع بسرعة ثابتة. |
| G71 | 8 | اندخال البربيلات بالمتلقيتر. |
| G70 | 9 | اندخال البربيلات بـ(الآن). |
| G54 | 10 | ازاحة المحاور الإحداثية من صفر الماكينة إلى صفر المثبت. |
| G58 | 11 | ازاحة المحاور الإحداثية من صفر المثبت إلى صفر المشغولة. |
| G28 | 12 | عودة الأوتوماتيكية إلى نقطة الأصل (نقطة المرجع). |
| T1 (D1) | 13 | T1D1 فهم وحدة التحكم أنه مطلوب أستدعاء العدة الموجودة بالمحطة رقم (1) (D1) فهم وحدة التحكم انه مطلوب استعراض تصحيح العدة بالقيمة المسجلة المسجلة |

بـ الأوامر المساعدة (التجهيزية) (M-CODE) :

ويرمز لها بالرمز (M)، وتتوالى هذه الأوامر تحريك الأجهزة والملحقات المساعدة في عمليات الخراطة ، ويبين الجدول رقم (2) تفصيل الامر (M) لماكينة الخراطة المبرمجة نوع (EMCO) موديل (TURN 450).

جدول (2) : تفاصيل الامر (M) لماكينة الخراطة المبرمجة نوع (EMCO) موديل (TURN) (450)

| الامر | ت | الحركة – الدالة |
|-------|---|---|
| M00 | 1 | إيقاف البرنامج أثناء التنفيذ. |
| M03 | 2 | تشغيل الظرف في إتجاه حركة عقارب الساعة. |
| M04 | 3 | تشغيل الظرف في إتجاه عكس حركة عقارب الساعة. |
| M05 | 4 | إيقاف الظرف. |
| M08 | 5 | تشغيل مضخة سائل التبريد. |
| M09 | 6 | إيقاف مضخة سائل التبريد. |
| M30 | 7 | نهاية البرنامج والعودة إلى السطر الأول. |

تركيب البرنامج : (Program Structure)

يعتمد إعداد أي برنامج لماكينات التحكم العدي على ثلاث مجموعات مختلفة من التعليمات :

1- مجموعة تعليمات بداية البرنامج :

تشمل عنوان البرنامج، ورقمه، والتعرف ب نقطة الأصل للمثبت، ونقطة الأصل للشقة،

وتحتلت حسب نظام التحكم فمثلا في حالة الخراطة في نظام (SINUMERIK) :

%0015 يكتب آسم البرنامج

N0010 T1D ; استدعاء العدة

N0020 G54 ; إزاحة المحاور الإحداثية من صفر الماكينة إلى صفر المثبت

N0030 G58 X0 Z100 ; إزاحة المحاور الإحداثية من صفر المثبت إلى صفر المشغولة

(;) رمز نهاية الجملة

2- مجموعة تعليمات شروط التشغيل :

تشمل اختيار العدة و قيم التغذية و سرعة الدوران، و إدارة الصود الرئيس وسائل التبريد،

و تحريك العدة إلى المواقع المطلوبة خلال التشغيل :

تحديد السرعة، والتغذية، وإتجاه الدوران، و سلسل التدريب

N0040 S2000 F0.10 M04 M08 ;

N0050 G00 X50 Z2 ; حركة سريعة إلى موضع البداية

N0060 G01 Z-50 ; حركة تغذية طولية لمسافة 50 mm

3- مجموعة تعليمات نهاية البرنامج :

N0070 G00 X60 ; تشمل تحريك العدة بعدها عن المشغولة

N0080 Z20 M05 ; مع إيقاف العمود .

N0090 M30 ; نهاية البرنامج

بعد إتمام كتابة البرنامج يجب مراجعته بدقة قبل الشروع في تنفيذه، حيث أن بعض الأخطاء قد تؤدي إلى حدوث إتلاف جسيم في أجزاء الماكينة، أو العدة القاطعة، أو المشغولة، أو المثبت الخاص بها مما يستلزم مراجعة البرنامج للتأكد مما يأتي :

1- مسار الحركة السريعة : يجب ألآ تتصادم العدة مع المشغولة، أو المثبتات المستخدمة، بل يجب أن تبعد عنها بمسافات آمنة كافية.

2- صحة كتابة المعلومات العددية على الشاشة .

3- تطبيق البرنامج مع رسم المشغولة، وهذا يعني مطابقة المشغولة المصنعة للرسم.

4- الإختيار الصحيح لقيم السرعات، والتغذيات، وعمق القطع بما يناسب المادة المشغولة، والعدة المستخدمة، و طاقة الماكينة .

5- أن تتم أية تعديلات على البرنامج بوساطة من قلم ياعداد البرنامج دون غيره.

أقلام القطع Cutting Tool

تستخدم في ماكينات الخراطة العديد من أقلام الخراطة المختلفة مثل: (أقلام الخراطة اليمينية، والشمالية، والتشكيلية، والخاصة بالاستدارات، والخاصة بقطع الأسنان المختلفة، وكذلك سكاكين الفصل)، وهي شبيهة بالمستخدمة في عمليات التشكيل العادي، وتكون الأقلام المصنعة من خلامة (SINTERED CARBIDES) الأكثر استخداماً في ماكينات (CNC) وتتأتي كفارة هذه الأقلام من الصلادة المتوفرة في مكوناتها وتعد كربيدات التنجستن، والتيتانيوم، الداخلية في تكوينها هي الأكثر صلادة، ومن المعken الحصول على أسطع عاليه الدقة، حيث يمكن القطع عند سرعات عالية مع تجنب التحام أجزاء من الرأيش على السطح الطوي للعدة .(Built-up Edge)

التمرين الأول: كتابة إحداثيات النقط (أ، ب، ج) المعينة في الرسم التقليدي بطريقة المسارات المطلقة.

أهداف التمرين


بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين يكون الطالب قادرًا على أن:-

1. يتعرف على نظام المسارات المطلقة.
2. يكتب الإحداثيات بطريقة المسارات المطلقة.

العُد والأدوات وتجهيزات

- أدوات رسم.
- ورقة خطوط بيترية.

الرسم التقليدي :

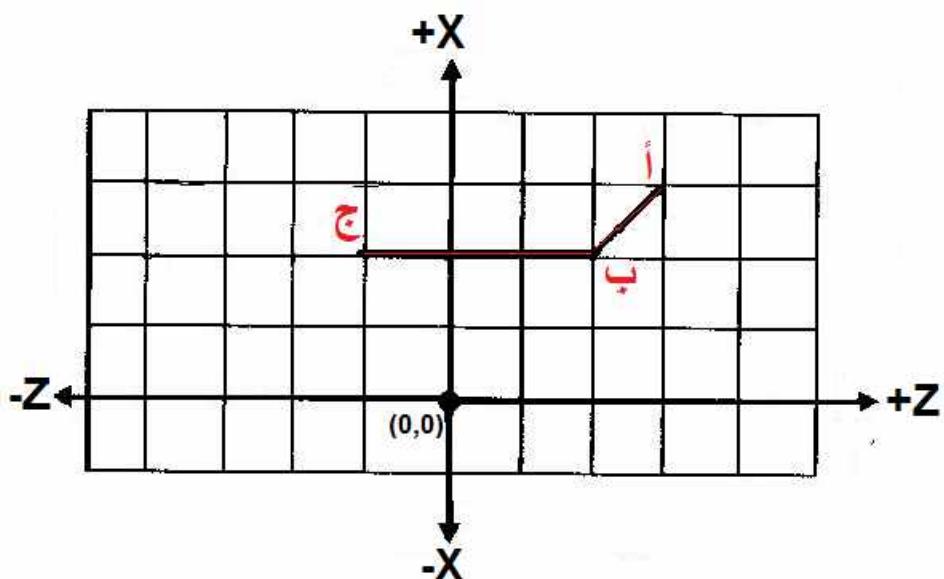

خطوات العمل/النقاط المحكمة/الرسوم التوضيحية

| الخطوة | الرسوم التوضيحية | ت |
|--|------------------|---|
| تحديد النقطة المرجعية، وهي الإحداثيات $(0-0)$ | | 1 |
| جد إحداثيات النقطة (أ)، على المحور (X) والتي تساوى (3). | | 2 |
| جد إحداثيات النقطة (أ)، على المحور (Z) والتي تساوى (3). | | 3 |
| جد إحداثيات النقطة (ب)، على المحور (X) والتي تساوى (2). | | 4 |
| جد إحداثيات النقطة (ب)، على المحور (Z) والتي تساوى (2). | | 5 |
| جد إحداثيات النقطة (ج)، على المحور (X) والتي تساوى (2). | | 6 |
| جد إحداثيات النقطة (ج)، على المحور (Z) والتي تساوى (-1). | | 7 |

استمارة التقييم

المرحلة الثانية

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الأول - الفصل الحادي عشر

أسم التمرين: كتابة إحداثيات النقاط (أ، ب، ج) بطريقة المسارات المطلقة

أسم الطالب: _____

الشعبة: _____

| النحوتات | درجة الاستحقاق | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ت |
|----------|----------------|------------------|----------------------------|---|
| | 15 | | تحديد النقطة المرجعية. | 1 |
| | 20 | | تحديد إحداثيات النقطة (أ). | 2 |
| | 20 | | تحديد إحداثيات النقطة (ب). | 3 |
| | 20 | | تحديد إحداثيات النقطة (ج). | 4 |
| | 15 | | نقاوة ونظافة الرسم. | 5 |
| | 10 | | الزمن المستغرق. | 6 |
| | %100 | | الدرجة النهائية للتمرين | |

أسم المدرب: _____ / _____ / _____

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (5-4-3-2)، ويعاد تطبيق التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثاني: كتابة إحداثيات النقاط (أ، ب، ج) المعينة في الرسم التنفيذي بطريقة المسارات المتزايدة

أهداف التمرين :


بعد الانتهاء من تفهيم التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-

1. يتعرف على نظام المسارات المتزايدة.
2. يكتب الإحداثيات بطريقة المسارات المتزايدة.





العدد والأدوات واتجهيزات

- أدوات رسم.
- ورقة خطوط بيانية

الرسم التنفيذي :

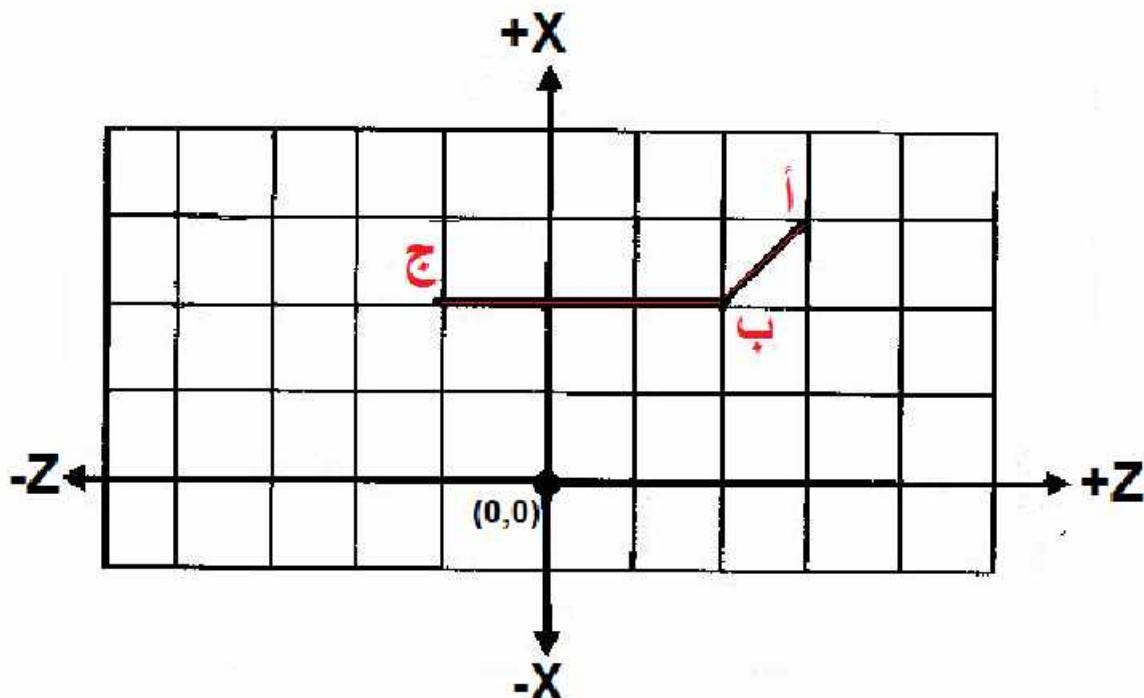

خطوات العمل/النقطة الحاكمة/الرسوم التوضيحية
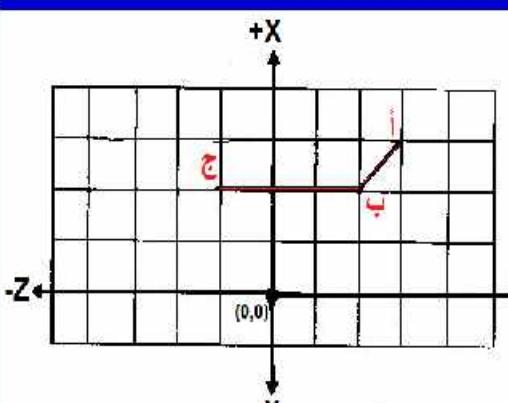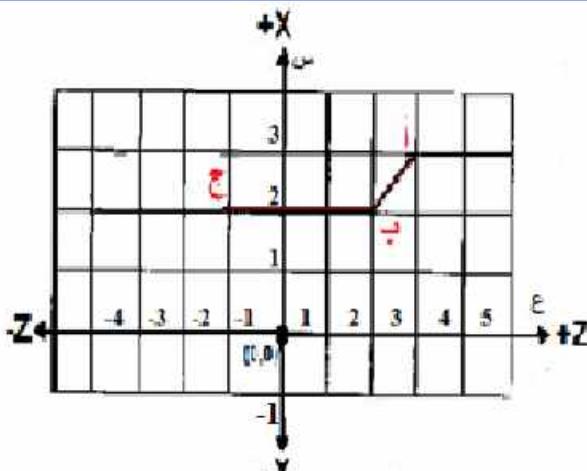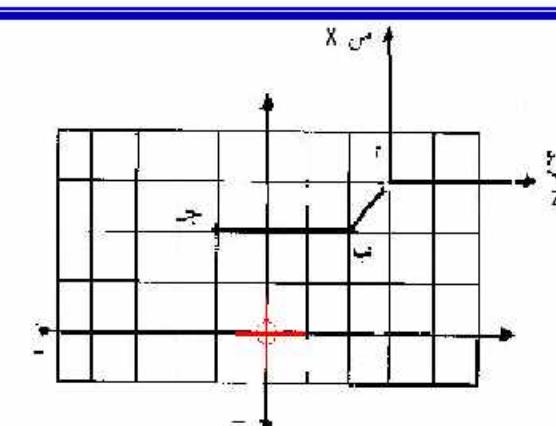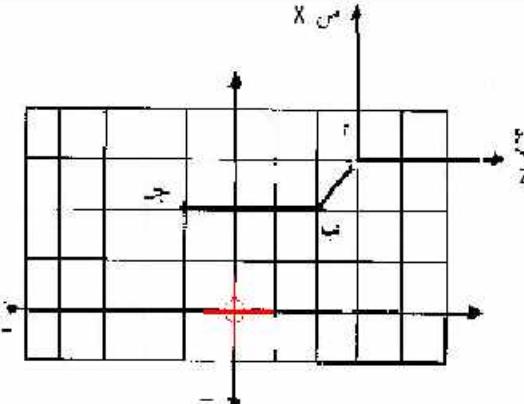
| الخطوة | الرسوم التوضيحية | ت |
|--------|---|--|
| 1 | تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | |
| 2 |  | تحديد النقطة المرجعية، وهي الإحداثيات $(0-0)$. |
| 3 |  | جد إحداثيات النقطة $(ا)$ على المحور (X) والتي تساوى (3) . |
| 4 |  | جد إحداثيات النقطة $(ا)$ على المحور (Z) والتي تساوى (3) . |
| 5 |  | انقل النقطة المرجعية إلى النقطة $(ا)$. |
| 6 | | جد إحداثيات النقطة $(ب)$ ، على المحور (X) نسبة إلى النقطة $(ا)$ والتي تساوى $(1-)$. |
| 7 | | جد إحداثيات النقطة $(ب)$ ، على المحور (Z) نسبة إلى النقطة $(ا)$ والتي تساوى $(1-)$. |

| | |
|--|--|
| | <p>8 انقل النقطة المرجعية إلى النقطة (ب) .</p> <p>9 جد إحداثيات النقطة (ج) ، على المحور (X) والتي تساوى (2).</p> <p>10 جد إحداثيات النقطة (ج) ، على المحور (Z) والتي تساوى (-1).</p> |
|--|--|

استماره التقديم

المرحلة الثالثة

قسم الميكانيك

رقم التمرين: التمرين الثاني - الفصل الحادي عشر

اسم التمرين: كتابة إحداثيات النقاط (أ، ب، ج) بطريقة المسارات المتزايدة

اسم الطالب: _____

الشعبية: _____

| النحو | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ن |
|-------|------------------|---------------------------------------|---|
| | 5 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 |
| | 15 | تحديد النقطة المرجعية. | 2 |
| | 20 | تحديد إحداثيات النقطة (أ). | 3 |
| | 20 | تحديد إحداثيات النقطة (ب). | 4 |
| | 20 | تحديد إحداثيات النقطة (ج). | 5 |
| | 10 | دقة ونظافة الرسم. | 6 |
| | 10 | الزمن المستغرق. | 7 |
| | %100 | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / / /

اسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (2-3-4-5) ، ويعد تنفيذ التمرين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الثالث : إعداد برنامج محوسب لخرطة قطعة عمل :

أهداف التمرين :


بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-

1. بعد برنامج محوسب لخرطة قطعة عمل باستخدام الأوامر المبينة في المادة النظرية.


الغد والأدوات والتجهيزات :

- أدوات رسم.
- ورقه وقلم.
- استماره كتله البرنامجه.
- مخرطة (CNC) مزودة بالتجهيزات.

الرسم التنفيذي :

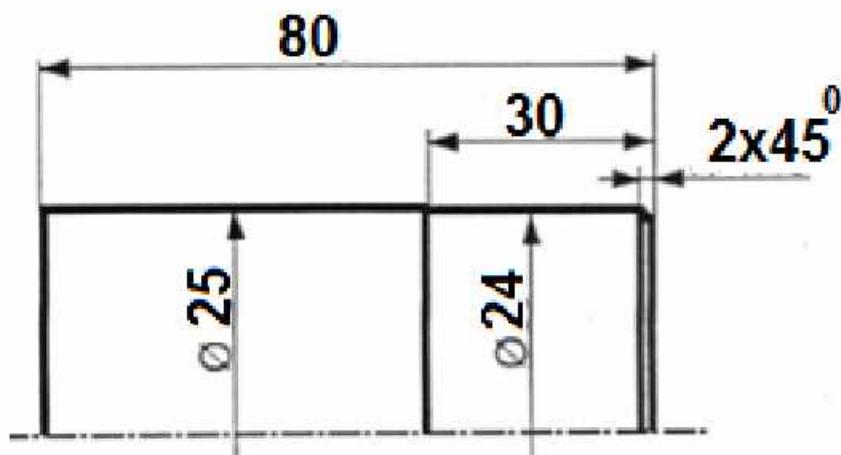

خطوات العمل/النقطة الحاكمة/الرسوم التوضيحية
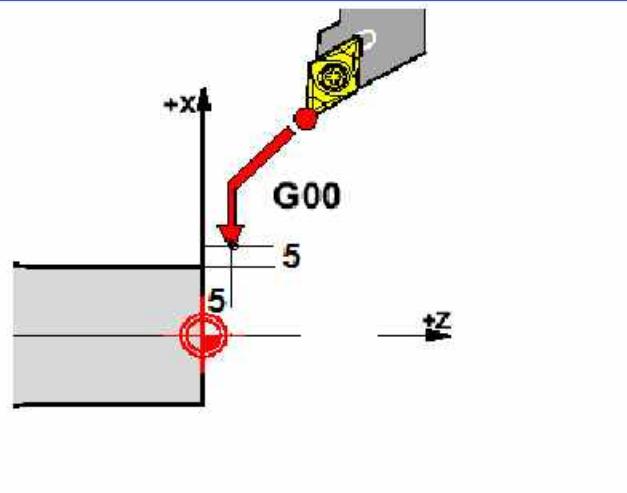
| الرسوم التوضيحية | الخطوة | ت |
|---|--|---|
| تقيد بتعليمات التشغيل وتعليمات السلامة والصحة المهنية. | | 1 |
|  | <p>حدد النقطة المرجعية. إحداثيات موقع قلم الخراطة، والتي نفرض انها النقطة (أ)، والتي إحداثياتها هي (5) mm على المحور (X)، و (5) mm على المحور Z.</p> | 2 |
|  | <p>اختر ضوابط الماكينة (سرعة درون الظرف، سرعة التغذية، عمق القطع) من الجداول المرفقة مع الماكينة.</p> | 3 |
| أكتب الاوامر على نموذج البرنامج المخصص للماكينة، والمبين على الصفحة الآتية. | | 4 |

نموذج البرنامج المخصص للماكينة

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| %0001 | رقم البرنامج. | |
| 0010 G54 ; | ضبط نقطة الأصل للمثبت . | |
| T1D1 (Side tool right) ; N0020 | اختيار العدة الأولى (قم خراطة جانبية يمين). N0030 G00 X26 Z0 ; | التوجه إلى موقع (26,0) بسرعة عالية كتقريب . |
| N0040 G96 F0.07 S175 M08 ; M03 | ضبط اتجاه دوران الظرف، ومقدار التغذية مع ضبط ازاحة الغدة، و سرعة قطع (175) و تشغيل سلسل التبريد. m/min | |
| N0050 G01 X0 ; | الحركة في اتجاه مركز المشغولة لعمل (Facing) | |
| N0060 G00 X22 Z1 ; | التوجه إلى موقع (22,1) بسرعة عالية كابعاد | |
| N0070 G01 X24 Z-2 ; | الحركة على المستوى العلوي . | |
| N0080 X24 ; | الحركة حتى موضع (24 مم) في اتجاه (X) . | |
| N0090 Z -30 ; | الحركة في اتجاه محور (Z) . | |
| G00 X26 Z0 ; | التوجه إلى موقع (26,0) بسرعة عالية . | |
| N0100 | | |
| N0110 G00 X25 Z0 ; | النزول إلى موقع (25,0) . | |
| N0120 Z -80 ; | الحركة في اتجاه محور (Z) . | |
| N0130 M30 ; | التوقف و إنتهاء البرنامج . | |

استمارة التقييم

المرحلة الثالثة

قسم الميكانيك

رقم التمارين: التمرين الثالث - الفصل الحادي عشر

اسم التمارين: أعداد برنامج محاسب لخراطة قطعة عمل

الشعبية: _____

اسم الطالب: _____

| النحو | الدرجة المعيارية | خطوات العمل | ن |
|-------|------------------|--|---|
| | 5 | اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية. | 1 |
| | 10 | تحديد النقطة المرجعية لقلم الخراطة. | 2 |
| | 20 | اختيار سرعة دروان الظرف، وسرعة التغذية، وعمق القطع. | 3 |
| | 40 | كتابه أوامر البرنامج حسب المعايير التكنولوجية لخراطة قطعة العمل. | 4 |
| | 10 | الزمن المستغرق. | 5 |
| | %100 | الدرجة النهائية للتمرين | |

التاريخ / /

اسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (5-4-3-2)، وبعد تنفيذ التمارين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

التمرين الرابع: تجهيز مكينة الخراطة المعانة بالحاسوب

أهداف التمرين :


بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين يكون الطالب قادراً على أن:-




- **تجهز مكينة الخراطة المحسنة حسب دليل الشركة الصانعة.**



الغد والأدوات والتجهيزات :

- **مخراطة (CNC) مزودة بالتجهيزات**
- **فرنية قياس.**
- **قطعة عمل من البراسن 30×50 ملم.**

خطوات العمل/النقطات الحاكمة/الرسوم التوضيحية
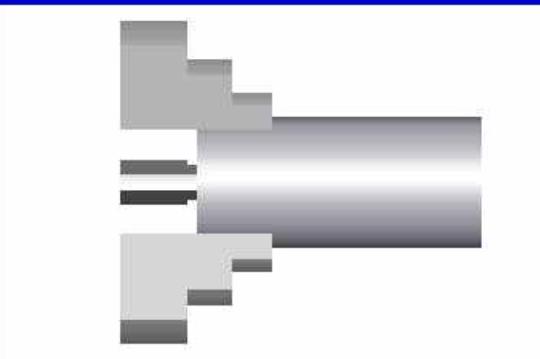
| الرسوم التوضيحية | الخطوة | ت |
|---|--|---|
| تنفيذ بتعليمات التشغيل، وتعليمات السلامة، والصحة المهنية. | 1 | |
|  | أدخل البرنامج المحسنة إلى حاسوب مكينة الخراطة المحسنة عن طريق لوحة المفاتيح أو الشريط المقاطعي أو القرص المرن. | 2 |
|  | ركب قطعة العمل على الطرف الثالث، أو الرياعي في المخراطة المحسنة ، كما تركبها على المخارط العادية. | 3 |
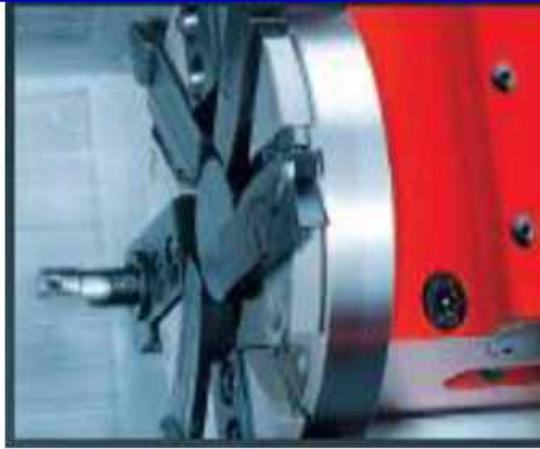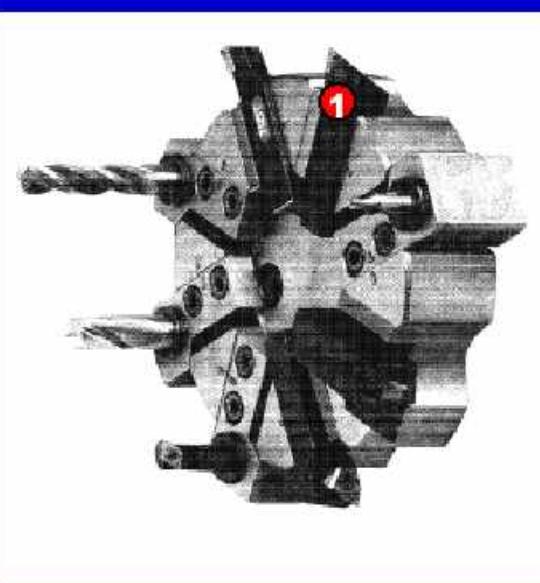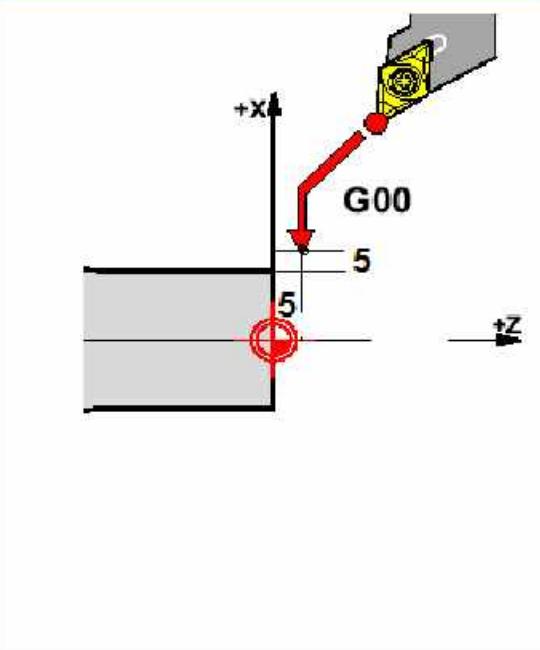
| | |
|---|--|
|  | <p>4</p> <p>اختر أدوات القطع، مراعياً المادة المصنعة منها وزواياها، ومادة قطع العمل.</p> |
|  | <p>5</p> <p>ركب أداة القطع</p> <ul style="list-style-type: none"> - في الحامل المفرد للأدوات التقليدية. - أو في الحامل الدوار. |
|  | <p>6</p> <p>حدد إحداثيات موقع قلم الخراطة (النقطة المرجعية)، والتي نفرض أنها النقطة (أ)، والتي إحداثياتها هي (5) مم على المحور X و (5) مم على المحور (Z).</p> |
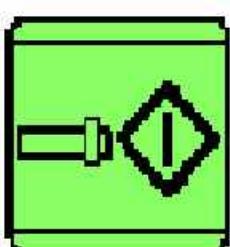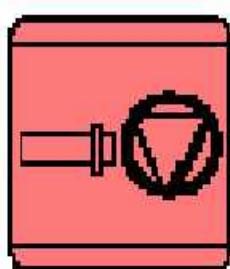
| | | |
|--|--|---|
|  تشغيل | شنق الماكينة | 7 |
|  أيقاف | أوقف الماكينة | 8 |
|  | قم بإجراء التفاصيل اللازمة حسب الرسم التفصيلي. | 9 |

إسمارة التقييم

المرحلة الثالثة

قسم الميكانيك

رقم التمارين: التعرف الرابع - الفصل الحادي عشر

أسم التمارين: تجهيز مكينة الخراطة المحسوبة

الشعبة:

أسم الطالب:

| النقط | خطوات العمل | الدرجة المعيارية | درجة الاستحقاق | العلامات |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------|
| 1 | اتباع إرشادات الصحة، والسلامة المهنية. | 5 | | |
| 2 | إنصال البرنامج المحسوب إلى حاسوب مكينة الخراطة المحسوبة عن طريق لوحة المفاتيح . | 30 | | |
| 3 | تركيب قطعة العمل. | 10 | | |
| 4 | تركيب أداة القطع. | 10 | | |
| 5 | تحديد إحداثيات موقع قلم الخراطة. | 10 | | |
| 6 | تشغيل وإيقاف الماكينة. | 20 | | |
| 7 | الزمن المستغرق. | 15 | | |
| الدرجة النهائية للتمرين | | | | %100 |

التاريخ / /

أسم المدرب:

ملاحظة: تكون درجة النجاح 60%， وعلى أن يكون الطالب ناجحاً في الفقرات (4-2 - 4-5 - 6)، وبعد تنفيذ التمارين كاملاً في حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.

المصادر

- 1 - تطبيقات عدد القطع، جورج شنايدر ترجمة د. علوى الجبوري، على ابراهيم الموسوي، استاذ مساعد جامعة القادسية - مدرس مساعد المعهد التقني - بابل 2008.
- 2 - حسابات قطع المعادن، محمد عبد الرحمن عذلي، وابراهيم توفيق الرشيدى.
- 3 - عمليات قطع المعادن، تأليف رولف جينسكي- ترجمة محمد على الجزار.
- 4 - العمليات الصناعية (تشغيل وفحص الآلات) تأليف : - بي اج امستير- مايلون ال بيكمان ترجمة :- د. عبد المنعم حمودة - د.عبد الفتاح فهوري.

5 - Workshop Processes, Practices and Materials, Bruce J. Black, Fourth edition, 2010.

6- Manufacturing Processes", U.K. Singh and Manish Dwivedi, Second Edition, New Age International Ltd., Publishers, 2009.

7 - "Advanced Machine Work", Robert H. Smith, Industrial Education Book Company, Boston, U.S.A, 7th Edition.2007

8- "TOOL AND DIE MAKER", B. KISHOR Deepak printing service at Kang printers-Delhi

9-"Manufacturing Engineering and Technology", Serope Kalpakjian and Steven R. Schmid, Printice Hall, 2006.

10- Tool And Cutter Sharpening", Harold Hall," First Published by Special Interest Model Books Ltd, 2006.

تم بحمد الله