

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المصنعي

التدريب العملي اللحام وتشكيل المعادن المرحلة الأولى

تأليفه

أ.م.د. أمثال عبد الرزاق محمود د. مومني عبد الرحيم خطاطة د.م. المهندس ابراهيم ناجي عباس
د.م. المهندس باسل محمد علي المهندس نزار عبد المحسن خليل المهندس منذر عبد الجليل قاسم

المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير المرسلين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه، أما بعد:

منذ زمن ليس بقليل، كان الكثير من المدربين منغمسين في التطبيق العملي للتدريب إلى حد عدم إدراكهم لمرور الوقت مع وجود أشياء أخرى أكثر أهمية من هذا. ومع مرور الزمن، حدث تغييران مهمان لا بد من مواكبتها، الأول كان مرتبطاً بضرورة أن نكون أكثر دراية من ذي قبل بكل الفرص الفعلية المتاحة، والطرق، والتقنيات الحديثة حتى يكون ما نقدمه من تدريب معتمداً على المعرفة. وكان التغيير الثاني يتمثل بالأخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات التدريبية الخاصة بالمؤسسات المختلفة وسوق العمل وما ينبغي من توسيع الآفاق أكثر لتلبية تلك الاحتياجات. لذا فقد خطت القيادات الإدارية والعلمية في المديرية العامة للتعليم المهني خطوة إيجابية بهذا الصدد تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية نتجت عنها برامج تدريبية أكثر واقعية في تحقيق المتطلبات الأساسية للمهنة.

إن الهدف من هذا الكتاب هو أن يزود الطلاب الدارسين في المرحلة الأولية بالمهارات الأساسية التي تخص اللحام وتشكيل المعادن من أجل تزويدهم بالمعارف الأساسية اللازمة لها من خلال كتاب العلوم الصناعية بشكل متوازي، فضلاً عن المهارات التي تؤهلهم للدخول خلال سنتي الدراسة اللاحقتين لدراسة وإتقان معارف ومهارات مهنتهم.

ومن أجل مواجهة الصعوبات التي يلاقيها المبتدئون عادة، ولتوضيح العديد من التطبيقات والمهارات، فقد قمنا بوضع تمارين تستوعب بشكل جيد موضوعات الدراسة المخطط لها في كتابي: العلوم الصناعية، والتدريب العملي، ورتبنا التمارين -التي تغطي الموضوعات المخطط لها ضمن المرحلة- بحيث تكون هناك مرونة كبيرة في حجم المهارات العلمية والعملية المراد اكتسابها وإتقانها. ونعتقد أن هذا الكتاب يعد الطالب إعداداً كافياً لدراسة تطبيقات عمليات القياس، والتشكيل، والتشغيل والوصل للمعادن.

يتناول هذا الكتاب التدريب العملي على المهارات الأساسية لاختصاص (لحام وتشكيل المعادن) للمرحلة الأولى وحسب الفصول، وتمرين تغطي بعض عمليات التشكيل والتشغيل، ومجموعة تمارين أخرى تغطي عملية وصل المعادن. الفصل الأول: يتضمن معارف وإجراءات السلامة المهنية، وتعريفاً بمعدات الوقاية الشخصية، كما تم التعرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي تواجه العاملين في الورشة وطرق تلافيها. وكذلك معرفة قواعد تنظيم وتخطيط مكان العمل، ومتطلبات الورشة النموذجية، وسيأخذ الطالب شيئاً "مبسطة" عن الإسعافات الأولية ومعرفة قواعد السلامة المتعلقة بمنع حدوث ومكافحة الحرائق، مع بعض التمارين التطبيقية. وفي الفصل الثاني سيطبق الطالب تمارين عملية على عمليات القياس والتخطيط والشنكرة. تتطلب عملية القياس مهارات من قبل القائمين عليها كما تتطلب عناية خاصة منهم حتى يتم القياس بالشكل الصحيح. الفصل الثالث والرابع والخامس تتناول هذه الفصول تمارين تطبيقية تخص الكثير من عمليات، التشكيل والتشغيل، وأساليب استخدام وتشغيل معداتها ومنها عمليات (القص، الثني، النشر، التأجين، التخريم، البرادة، التجليخ، التنقيب، اللولبة، والقلوطة). الفصل السادس من الكتاب يتناول تمارين تطبيقية لتدريب الطالب على مهارات عمليات التوصيل للمعادن باستعمال طرق (اللحام والبرشمة والربط باللوالب، والدرسة، وعمليات اللصق. وأخيراً نود أن نقر بالتقدير والامتنان للاقتراحات والمشورة والتشجيع الذي لاقيناه من إدارة المديرية العامة للتعليم المهني، ومن بعض زملاء سواء من القائمين على تطوير المناهج أو من زملاء العمل في الجامعة وغيرها.

إننا نأمل أن يساهم هذا الكتاب في التدريس والتدريب - فعلاً - لعلم لحام وتشكيل المعادن والتدريبات المتعلقة به للطلبة الذين سيواجهون تحديات وفرصاً كبيرة في حياتهم العملية التخصصية. هذا وستكون تعليقاتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم موضع التقدير والعناية للاخذ بها. ومن الله التوفيق.

المؤلفون

تشرين أول 2013 م / ذو القعدة 1434 هـ

الترقيم	المحتويات
3	المقدمة
9	الفصل الأول: السلامة والصحة المهنية
10	المعلومات الفنية للتدريب العملي
26	تمارين سلامة مهنية
26	التمرين الأول : تنظيم مكان العمل
29	التمرين الثاني : استعمال مستلزمات الوقاية الشخصية
30	التمرين الثالث : إطفاء لهب باستعمال مطفأة الحريق اليدوية
33	أسئلة الفصل الأول
34	الفصل الثاني: مهارات استعمال أدوات القياس
35	المعلومات الفنية للتدريب العملي
38	تمارين أدوات القياس
38	التمرين الأول : مسائل حسابية للتحويل بين القياسات
39	التمرين الثاني : القياس بقدم الصلب (المسطرة الفولاذية)
40	التمرين الثالث : طبق مهارة استعمال المسطرة لقياس الأبعاد
41	التمرين الرابع : قياس الأبعاد الخارجية والداخلية والأعماق بواسطة القدم ذات الورنية
47	التمرين الخامس: قياس الأبعاد باستعمال المايكرومتر
52	التمرين السادس: اختبار تعامد الأسطح بالزوايا القائمة
54	التمرين السابع : قياس الزوايا باستعمال المنقلة المتحركة
57	التخطيط والشنكرة
57	المعلومات الفنية للتدريب العملي
60	تمارين التخطيط والشنكرة
61	التمرين الأول : اختيار أدوات التخطيط والشنكرة الملائمة لتنفيذ تمرين
65	التمرين الثاني : تخطيط خطوط متوازية باستعمال الشنكار
67	التمرين الثالث : التخطيط بالشنكرة واستعمال السنبك في تحديد نقاط التقاطع
71	أسئلة الفصل الثاني
74	الفصل الثالث: التمييز بين المعادن
75	المعلومات الفنية للتدريب العملي
76	تمارين التمييز بين المعادن
76	التمرين الأول : المقارنة بين المعادن من حيث الصلادة
79	التمرين الثاني: المقارنة بين المعادن من ناحية المطيلية
81	التمرين الثالث: التمييز بين المعادن من لون الشرر وشكله
84	أسئلة الفصل الثالث
85	الفصل الرابع : عمليات تشكيل المعادن
86	القص

86	المعلومات الفنية للتدريب العملي
88	تمارين عملية أقص
88	التمرين الأول: قص بخطوط مستقيمة لقطعة من الصلب المغلون
91	التمرين الثاني: بشكل أقواس لقطعة من الصلب المغلون
93	التمرين الثالث: قص دوائر من الخارج والداخل
96	التمرين الرابع: قص أصفائح باستعمال المقص ذو الذراع
98	عملية ألثني
99	المعلومات الفنية للتدريب العملي
102	تمارين عملية ألثني
102	التمرين الأول: ثني عدة أشكال للزاوية القائمة (90°) باستعمال ماكينة ألثني اليدوي
105	التمرين الثاني: تشكيل علبة معدنية بعملية ألثني .
108	التمرين الثالث: ثني صفيحة معدنية بشكل اسطواني باستعمال ماكينة الدرفلة اليدوية
110	التمرين الرابع: حني انبوب من النحاس
113	اسئلة الفصل الرابع
114	الفصل الخامس : عمليات تشغيل المعادن
115	نشر المعادن
115	المعلومات الفنية للتدريب العملي
117	تمارين عملية النشر
117	التمرين الأول: ألقطع بالمنشار اليدوي لاجزاء طولية لقطعة من حديد الصلب
120	التمرين الثاني : ألقطع بالمنشار اليدوي بزاوية (45°)
121	التمرين الثالث: نشر مقطع بشكل حرف (V)
124	التمرين الرابع : قطع أنبوب من الصلب الكربوني باستعمال المنشار الترددي
127	ألقطع بالازميل (الأجنة)
127	المعلومات الفنية للتدريب العملي
129	تمارين القطع بالازميل
129	التمرين الأول : عمل أخدود (مجرى خابور) في قطعة من الصلب الكربوني
131	التمرين الثاني: تفرغ الشكل المربع باستعمال الازميل التناكبي
133	التمرين الثالث :إزالة الجسور بين الأخاديد
135	ألبرادة
135	المعلومات الفنية للتدريب العملي
141	تمارين ألبرادة
141	التمرين الأول : برادة أوجه (سطوح) القطعة المعدنية من كافة الجهات
144	التمرين الثاني : تسوية وتنعيم قطعة معدن بشكل حرف (U)
148	التمرين الثالث : برادة السطوح المائلة
151	التمرين الرابع : برادة السطوح المقوسة والدائرية
153	ألقتط
153	المعلومات الفنية للتدريب العملي
154	تمرين قشط قطعة معدنية لإزالة الصدأ والتحضير لعملية اللحام

156	عملية التجليخ اليدوية
156	المعلومات الفنية للتدريب العملي
158	تمارين عملية التجليخ
158	التمرين الأول: شحذ سنك النقطة باستعمال ماكينة التجليخ الثابتة
160	التمرين الثاني: تجليخ قطعة ملحومة او قطعة مسبوكة على ماكينة تجليخ متنقلة(كوسرة)
162	التثقيب
162	المعلومات الفنية للتدريب العملي
168	تمارين عملية التثقيب
168	التمرين الأول: التثقيب بالثقب اليدوي (الكهربائي)
171	التمرين الثاني: تثقيب وتوسيع ثقب باقطار مختلفة لقطعة معدنية من الصلب الكربوني باستعمال المثقب العمودي
174	اللولة
174	المعلومات الفنية للتدريب العملي
179	تمارين اللولة
179	التمرين الأول: انجاز لولة داخلية (تسنيين داخلي)
183	التمرين الثاني: انجاز لولة خارجية (تسنيين خارجي)
187	اسئلة الفصل الخامس
192	الفصل السادس : عمليات ربط ووصل المعادن
193	وصل المعادن بشكل دائم
193	المعلومات الفنية للتدريب العملي
195	تمارين اللحام
195	التمرين الأول: كيفية اشعال قوس اللحام الكهربائي
199	التمرين الثاني: لحام خطوط مستقيمة لقطعة من الحديد
202	البرشمة
203	المعلومات الفنية للتدريب العملي
207	تمارين البرشمة
207	التمرين الأول: ربط تراكبي لصفحتين بوساطة البرشمة اليدوية بالطرق
209	التمرين الثاني: ربط صفحتين بوساطة اداة سحب البرشام
211	الوصل المؤقت للمعادن
211	الوصل بالديسة
212	تمارين الوصل بالديسة
212	التمرين الأول: عمل ديسة مخصصة
213	التمرين الثاني: عملية ربط قطعتين بغطاء منزلق (ديسة بغطاء)
215	التمرين الثالث: تشكيل علبه مربعة بديسة قاع مزدوجة
218	الربط بوساطة اللوالب (المسننات)
218	التمرين الأول: الربط باستعمال اللوالب والصواميل
219	التمرين الثاني: توصيل بين قطعتين من الالمنيوم بشكل حرف (T) بأستعمال المسامير الملولة
221	وصل الصفائح المعدنية بوساطة المواد اللاصقة.

222	تمرين اللصق: لصق قطعتين من المعدن بشكل تراكبي باستعمال المادة اللاصقة.
224	اسئلة الفصل السادس
225	إستمارة التقييم

الفصل الأول السلامة والصحة المهنية



الأهداف العامة :

بعد إتمام هذا الفصل يجب ان يكون الطالب قادراً على أن:-

- 1- يتعرّف على أهداف السلامة والصحة المهنية.
- 2- يصنّف مستلزمات الوقاية الشخصية والفائدة من استخدام كل منها.
- 3- يصف بعض إشارات السلامة المهنية الإرشادية وبعض مصطلحاتها.
- 4- يصنّف أنواع المخاطر الصناعية ومسبباتها.
- 5- يتعرّف على قواعد السلامة المتعلقة بمكان العمل.
- 6- يصف طريقة تخطيط وتنظيم ورش العمل.
- 7- يتقن المعارف الخاصة بمتطلبات الورشة النموذجية.
- 8- يتعرف على الإسعافات الأولية الضرورية للعاملين في ورش العمل.
- 9- يصنّف أنواع الحرائق تبعاً لنوع المواد المحترقة.
- 10- يصنّف أنواع المطافئ تبعاً لنوع الحريق.
- 11- يتعرّف على أجزاء المطفئة ووسائل مكافحة الحرائق.

الفصل الأول السلامة والصحة المهنية

المعلومات الفنية للتدريب العملي

1-1 المقدمة

تعد السلامة والصحة المهنية والاهتمام بها في أية مؤسسة مظهراً من مظاهر التطور الإداري والتخطيط الاقتصادي الناجح، كما يعد انعكاساً للوعي العام. وتدخل السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة ، فعندما نتعامل مع الكهرباء أو الأجهزة المنزلية الكهربائية فلا غنى عن إتباع قواعد السلامة وأصولها وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع فأننا نحتاج إلى إتباع قواعد وأصول السلامة ، وبديهي أنه داخل المصانع وأماكن العمل المختلفة وفي المنشآت التعليمية فإننا نحتاج إلى قواعد السلامة. وتعرّف السلامة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد، والنظم التي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع. وتتلخص أهداف السلامة والصحة المهنية بالمحافظة على عناصر الإنتاج الرئيسية التي هي:-

1. تحقيق بيئة آمنة للعمل خالية من المخاطر ومحصنة من مصادر المخاطر
2. المحافظة على صحة وأرواح العاملين.
3. المحافظة على الممتلكات الخاصة بالمؤسسة أو المنشأة.
4. المحافظة على سلامة البيئة .
5. اعتماد المعايير الدولية في السلامة المهنية.
6. الوصول ليس فقط إلى نشر الوعي في السلامة، بل إلى مرحلة أن يكون جزءاً من ثقافة للفرد.

2-1 مستلزمات الوقاية الشخصية Personal protective equipment

وهي الأدوات والمعدات المستخدمة لتغطية جزء أو عضو أو مجموعة من أعضاء جسم الإنسان لحمايته من الحوادث والإصابات، لذا تعتبر أحد أهم عناصر الوقاية من الأضرار الصحية والتأثيرات السلبية للمخاطر الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الكهربائية أو الميكانيكية في بيئة العمل، ووسيلة وقائية إضافية ومكملة لمجموعة من الإجراءات والاحتياطات الفنية والطبية التي تتخذ للتأمين والحماية من التعرض لهذه المخاطر وحوادث العمل.

توجد أنواع وأشكال مختلفة لأجهزة الوقاية الشخصية ومعداتا ويختلف استخدام كل منها باختلاف طبيعة ونوع العمل، او على طبيعة مخاطر بيئة العمل، وتشمل هذه المعدات والأدوات ما يلي:

1-2-1 ملابس العمل

لا يقتصر استخدام ملابس العمل على المجالات الصناعية، بل تستخدم في المجالات الزراعية والتجارية أيضاً لحماية الأجسام من الأضرار المختلفة فضلاً عن المحافظة على ملابسهم. ومن مميزات هذه الملابس:

1. أن تكون مصنوعة من مادة متينة قادرة على مقاومة مخاطر العمل كالشرر المتطاير
 2. أن لا تكون فضفاضة أو ذات أكمام واسعة، ولا تكون ضيقة تعيق حركة العمل.
- وتختلف أشكال ملابس العمل وأنواعها باختلاف طبيعة العمل الذي يؤديه العامل، ويمكن تصنيف ملابس العمل كما في الشكل (1-1) على النحو التالي:

1. الألبسة الواقية من الحرارة والأجسام الساخنة.
2. الألبسة الواقية من مخاطر الشرر و الرايش المتطاير.
3. ألبسة القماش العادية المستعملة في مختلف الأعمال الميكانيكية والإنشائية.
4. الألبسة الواقية من المواد الكيميائية، والزيوت، والشحوم، والمياه العادمة والأحماض.



شكل (1-1) بدلة عمل كاملة بألوان مختلفة بحسب مكان العمل

2-2-1 واقيات الرأس (الخوذ)

وهي قبعات مصنوعة من البلاستيك واللدائن الصلبة أو من الصلب والأقمشة والألياف الصناعية حيث تستخدم لحماية الرأس من المخاطر المحتمل حدوثها أثناء الأعمال الصناعية، وتتصف بالشروط الآتية:

1. خفة وزنها ودرجة صلابة عالية لتحمل الصدمات وعدم توصيلها للكهرباء.
2. عدم تأثرها بالحرارة وغير قابلة للاشتعال.
3. أن تكون مبطنة من الداخل بمادة تمتص الصدمات، كما تزود بأحزمة الأمان التي تعمل على رفع القبعة مسافة كافية من فروة الرأس.
4. استدارة هيكلها الخارجي لتسمح بانحراف الأجسام المحتمل سقوطها في اتجاه آخر يبعد عن الجسم. انظر الشكل (1-2).



شكل (2-1) خوذة بلاستيك

3-2-1 مستلزمات وقاية الوجه والعينين

وهي على هيئة أقنعة أو نظارة تصنع على الأغلب من اللدائن. فالأقنعة الواقية يركب بها زجاج أسود لحماية الوجه والعينين من الضوء الساطع واللهب والحرارة المنبعثة من عمليات اللحام الغازي والقطع بخلط غازي الأوكسجين والاستيلين واللحام بالقوس الكهربائي وعمليات صهر وسكب المعادن.

الشكل (3-1). وهناك نظارات وأغطية واقية يركب فيها زجاج أو بلاستيك شفاف لوقاية العينين والوجه من الرايش المتطاير من عمليات التجليخ والخراطة والتثقيب والأزملة، ومن تطاير الغبار والأجسام الدقيقة أثناء القيام بتشغيل الأخشاب.

كما أن هناك نوعاً من النظارات البلاستيكية ذات إطار مطاطي كامل لوقاية العينين من خطر الأبخرة والغازات الكيميائية ذات تهوية جانبية عن طريق فلتر يمنع دخول الغبار والغازات وتزود بفتحات تنفس توضع على الأنف. انظر الشكل (4-1).



الشكل (4-1) قناع



الشكل (3-1) قناع واقى

4-2-1 مستلزمات حماية السمع

تستعمل أدوات حماية السمع للوقاية من التأثيرات السلبية على الجهاز السمعي والعصبي، و تكون على الأغلب على نوعين الأول سدادات للأذن أسفنجية أو مصنوعة من البلاستيك المرن تستعمل للحماية من الضجيج والترددات العالية. والنوع الآخر أغطية أذان كاتمة للضجيج وتكون على شكل فنانجين بلاستيكية يتم إحكامها بواسطة إطار بلاستيكي ذي حشوة داخلية من الإسفنج وتستعمل للوقاية

من ضجيج المكان الصناعية الشديدة الضجة كالمكابح الترددية ومولدات الطاقة الكهربائية. انظر الشكل (5-1).



الشكل (5-1) غطاء أذان

5-2-1 مستلزمات حماية الجهاز التنفسي

تتعرض رئتا الإنسان لاستنشاق الأتربة أو الغازات المنتشرة في بيئة العمل مما يتسبب بالتلف الرئوي، أو بالتسمم نتيجة لاستنشاق الأبخرة الملوثة، أو الوفاة نتيجة لاستنشاق الغازات السامة. وتستخدم أقنعة وواقيات الرئتين والقصبية الهوائية من الأخطار التي ذكرت، وهي عبارة عن كمادات تغطي الأنف والفم أو الوجه بأكمله، ومنها ما يغطي الرأس بالكامل، وقد يكون القناع أو الكمامة جزءاً من بدلة العمل أو منفصل عنها. وتصمم بطريقة تلائم نوع الخطر، وتأمين الهواء النقي الضروري لعملية التنفس وتصفية الهواء من المواد الملوثة الضارة. الشكل (1-6).



الشكل (6-1) بعض أنواع أقنعة وقاية الجهاز التنفسي

6-2-1 مستلزمات حماية اليدين

تتعرض أيدي العاملين أثناء القيام بالعمليات الإنتاجية إلى الجروح وإلى درجات الحرارة المرتفعة والحروق والتلوث بالمواد الكيميائية والصدمات الكهربائية... الخ. لهذا فقد تم تصميم القفازات لحماية الأيدي من الإصابات المحتمل حدوثها أثناء تأدية العمل. وتختلف أشكال القفازات وأنواعها باختلاف نوع العمل الذي يقوم به العامل وأهمها:

1. القفازات الجلدية: وتصنع من الجلد لوقاية الأيدي والأصابع من الجروح المحتملة جرّاء الأجزاء المعدنية الحادة.
2. قفازات القطن: تصنع من المواد العازلة للحرارة لحماية الأيدي من اللهب، و الحرارة المرتفعة.
3. القفازات المطاطية: تستعمل القفازات المطاطية المصنوعة من المواد العازلة للتيار الكهربائي كالمطاط للعاملين في مجال الكهرباء لحمايتهم، وللوقاية من مخاطر التلوث بالمواد الكيماوية.



الشكل (1-7) بعض أنواع القفازات

7-2-1 أحذية العمل الواقية

وتستخدم لحماية القدمين من مخاطر سقوط المواد عليها أو الاصطدام بها وكذلك خطر التلامس بالزيوت والمواد الكيماوية وتصنع بمواصفات خاصة تناسب طبيعة العمل الذي يقوم به العاملين، ويصمم أسفل الحذاء لمعظم أنواعها على شكل بروزات وبتنوعات لتوفير الحماية من خطر حدوث الانزلاقات الناجمة عن تلوث الممرات والأرضيات بالزيوت والشحوم. ويتم إجراء الفحص الدوري عليها للتأكد من سلامتها. أنظر الشكل (1-8)، ومن أهم أنواع الأحذية الواقية:

- 1- الأحذية الجلدية.
- 2- الأحذية المطاطية ذات الساق الطويل.
- 3- الأحذية المقاومة للحرارة .
- 4- الأحذية اللدانية




الشكل (1-8) أحذية عمل

8-2-1 أحزمة الوقاية من السقوط

تصمم الأحزمة والحبال الآمنة لحماية العاملين من خطر الانزلاق أو السقوط من أعلى السلالم أو الأماكن العالية، حيث تثبت على جذع العامل وترتبط بوساطة حبل أو سلسلة معدنية إلى مكان قوي

قريب من منطقة العمل، والشكل (9-1) يبيّن ذلك. لذا يوصى دائماً باستخدام تلك الأحزمة عند العمل في المواقع العالية، أو عند الحافات، أو عند صعود السلالم الخارجية العالية.

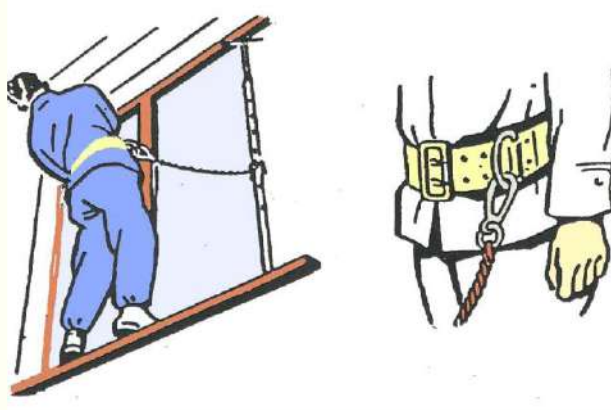

الشكل (9-1) كيفية استخدام أحزمة الأمان

3-1 الطريقة الصحيحة لرفع الأحمال

يجب على العاملين الأخذ بنظر الاعتبار إتباع الأسلوب الصحيح أثناء رفع الأحمال الملقاة على الأرض خلال عملهم في الورش وأماكن العمل المختلفة تجنباً لحدوث الإصابات في الفقرات أو الحبل الشوكي، ويكون ذلك وفقاً للأسلوب الموضح في الشكل (10-1).



الشكل (10-1) الطريقة الصحيحة لرفع أي حمل عن الأرض







4-1 إشارات السلامة المهنية الإرشادية

هناك العديد من الواجبات والإجراءات التي يجب على إدارات الورش والمؤسسات الإنتاجية أن تقوم بها وتعمل على وضع القواعد لها في مجال تطبيق أنظمة الأمان والسلامة المهنية لتتمكن من عملية تفعيل هذه الواجبات والانتقال إلى مرحلة حيز التطبيق سواء من قبلها أو من قبل العاملين، ومن هذه الإجراءات؛ وضع علامات السلامة المهنية الإرشادية في الأبنية والورش التي يتواجد فيها

العاملين. وذلك لإرشاد العاملين لاستخدام الإجراءات الوقائية أثناء العمليات الصناعية، أو لتحذيرهم من وجود خطر معين عليهم ويمكن تصنيف أنواع إشارات السلامة المهنية إلى أربعة أصناف هي:

- 1- الإشارات التحذيرية.
 - 2- إشارات الإجراءات الوقائية.
 - 3- إشارات الممنوعات
 - 4- إشارات الوقاية من الحريق.
- والجدول (1-1) يبيّن بعض إشارات إجراءات السلامة الوقائية.

جدول (1-1) رموز بعض إجراءات السلامة الوقائية

		
واقية الرأس	قفازات	نظارة زجاجية
		
أدوات حماية السمع	صدرية عمل	قناع ضد الأبخرة والغبار

5-1 أنواع المخاطر الصناعية

يؤدي اشتغال العاملين في ورش التدريب والمصانع إلى التعرض لأنواع مختلفة من المخاطر تختلف باختلاف عناصر نظام العمل وطبيعة العملية الصناعية وظروف التشغيل. وفي ورش لحام وتشكيل وتشغيل المعادن المختلفة تستخدم آلات ومعدات كثيرة لإتمام عمليات الإنتاج المختلفة مثل ماكينات التشغيل والحدادة واللحام، وينشأ عن تشغيلها مخاطر كثيرة تؤدي إلى الحاق الأذى بالعاملين أو مكان العمل ذاته. وسيتم التطرق للأقسام العامة للمخاطر التي يتعرض لها العاملين في ورش التشغيل، على أنه سيتم حصر المخاطر والطرق المتبعة للوقاية منها والاستخدام الآمن والسليم للمعدات والآلات التي ستستخدمها خلال سنوات دراستك وتدريبك تبعاً. وتتمثل هذه المخاطر بالأقسام الآتية:-

1-5-1 المخاطر الفيزيائية

إن المخاطر الفيزيائية تؤثر تأثيراً كبيراً على أداء العامل وكفاءته لتأثيرها على الحواس والأعضاء، وهي:

- 1- الضجيج الصناعي (الضوضاء): هو كل صوت مزعج مهما كان مصدره وينشأ عن حركة الآلات والماكينات أثناء العمليات الصناعية كالكبس والتثقيب والطرق والقطع. وينشأ في محطات الطاقة الكهربائية ومحركات الديزل ومصانع الغزل والنسيج والمطابع وغير ذلك.
- 2- الإشعاعات: وهي نوعان الإشعاعات غير المؤينة كالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وموجات الراديو، تتولد عن طبيعة عمل بعض الأجهزة الكهربائية والالكترونية التي تصمم من أجل توليد هذه الإشعاعات وقد تصدر عن بعض العمليات الصناعية، و الإشعاعات المؤينة: مثل أشعة ألفا وبيتا وكاما وأكس.
- 3- الاهتزازات أو الحركات الذبذبية: وهي تنتج عن استعمال الأجهزة الكهربائية الهوائية كآلات الحفر والطرق، والمناشير الآلية، وآلات الكبس والتثقيب، والآلات غير المثبتة بشكل صحيح.
- 4- التلوث: ينتج عن أساليب الإنتاج المختلفة أنواع مختلفة من الملوثات في مادتها وخصائصها وأيضاً في صورة جزيئاتها، ويؤدي التلوث إلى تأثيرات ضارة على صحة الإنسان.
- 5- كمية الإضاءة.
- 6- تأثير اختلاف الضغط الجوي على جسم الإنسان.
- 7- تأثير اختلاف درجات الحرارة على جسم الإنسان.

1-5-2 المخاطر الكهربائية

وهي التي تتضمن المخاطر الناجمة عن التوصيلات الكهربائية وتشغيل الماكينات والآلات وأدوات العمل بالورش المختلفة ومختبرات الحاسوب وغرف الكهرباء ولوحات التحكم وأعمدة الإنارة... الخ. وللتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في جميع مجالات العمل مما يؤدي إلى زيادة نسبة تعرض العاملين لمخاطرها، فقد وضعت مواصفات ومقاييس تكفل سلامة العاملين. كما إن خطر الكهرباء يؤدي إلى الحرائق التي تنتج من أخطاء في التوصيلات الكهربائية أو توليد الشرر أو نتيجة تشبع الجو بملوثات قابلة للاشتعال فيبدأ الحريق عند حدوث القوس الكهربائي أو الشرر مما يؤدي إلى خسائر مادية.

1-5-3 المخاطر الميكانيكية:

يتوجب التعرف على تلك المخاطر ومحاولة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق سلامة العاملين ومكان العمل وهي كالاتي:

- 1- أخطار المعدات والآلات: كالأجزاء المتحركة في الماكينات الناتجة عن حركة ترددية مثل حركة المكابس والمقصات والمقاشط، أو عن حركة دورانية مثل أجهزة نقل الحركة كالأحزمة والمسننات، والأجسام المتطايرة كتطاير الرايش أثناء عمليات التفريز والخرطة فيصيب العامل.
- 2- أخطار المناولة والتخزين: تتحرك المادة الخام لإنتاج منتج معين في دورة الإنتاج من مخازن المواد الخام إلى عمليات التشغيل ويعد تداول المواد من أهم النشاطات التي تعتمد عليها أية

3- عملية إنتاجية. وينتج في أثناء عملية النقل الكثير من المخاطر منها ناتجة عن الارتطام، أو عن طريق النقل أو الحَمَل الخاطئ.

1-5-4 المخاطر الكيميائية

ويندرج تحتها مخاطر المواد الكيميائية مثل السوائل والغازات والأدخنة والأبخرة والأترية التي يواجهها الطلاب والعاملين في المختبرات العلمية في أثناء إجراء التجارب العملية وفي الورش الصناعية في أثناء نقل وتداول وتخزين هذه المواد. وتكون على ثلاث حالات، الحالة الصلبة إذا كانت المادة مطحونة أو مكسرة. الحالة السائلة تتمثل خطورتها في إمكانية انسكابها أثناء نقلها أو استعمالها وقد تلامس الجلد، وإمكانية تبخرها إذا تركت العبوات مفتوحة وقد تصل إلى الجهاز التنفسي والجلد. والحالة الغازية تتمثل خطورتها في حدوث تسرب في الأنابيب الناقلة للغازات، أو انبعاثها من بعض العمليات الإنتاجية وقد تصل إلى الجهاز التنفسي والجلد.

1-6-6 قواعد السلامة المهنية المتعلقة بمكان العمل

موقع العمل هو ذلك المكان الذي يقوم الفني العامل فيه أو المتدرب بإنجاز عمله بمساعدة المعدات والآلات الموضوعه تحت تصرفه، فيجب تهيئة مكان العمل بطريقة تسمح بأداء العمل بالشكل المناسب. ان تخطيط مكان العمل أو تصميمه بطريقة غير مناسبة أو عدم توافر سبل الحماية من الأخطار فيه، قد يؤدي إلى إصابة العاملين في ذلك المكان بصورة متكررة. نستعرض -بشكل مختصر- بعضاً من أهم اعتبارات السلامة في المباني الصناعية وأماكن وورش العمل.

1-6-1 تخطيط وتنظيم مكان العمل

يخصص مكان العمل في المصانع أو الورش لكل قسم على حدة، لإجراء كافة الأعمال الخاصة به، فمثلاً الورش الميكانيكية وورش تشكيل المعادن تحتوي على تخصصات مختلفة مثل (البرادة، الخراطة، التفريز، التجليخ، الحدادة واللحام، القص والتشكيل... الخ)، حيث يمكن تجميع كل مجموعة تخصصات في مكان واحد، أو كل تخصص في مكان منفرد، لذا يجب أن تكون هذه الأماكن مخطط لها تخطيطاً سليماً.

وعند تخطيط مكان العمل يجب الانطلاق من القواعد الآتية:

1. تحديد أنسب المواقع للعمليات الصناعية ذات الطبيعة الخطرة أو الخاصة، يستلزم الأمر عزل أقسام اللحام والصيغ بالرش وصهر المعادن مثلاً عن أقسام العمل الرئيسية في المصنع.
2. توفير مساحات كافية أمام وخلف كل ماكينة لتسهيل حركة الفني العامل عليها بأمان.
3. تحديد أنسب المسارات والممرات الخاصة لوسائل النقل والحركة ومناولة المواد، بحيث لا يتسبب عنها خطورة على العمال والمعدات، ويجب توافر الاستدارات اللازمة عند الأركان بحيث تسمح بسهولة الحركة والدوران.

4. توفير حيز مناسب للتخزين المحلي المؤقت حيث يتم وضع الخامات والأدوات بجوار العامل وبأقرب مسافة ممكنة بحيث لا تعرقل تحركاته.
5. عدم تكديس المواد الخام والعدد والأدوات وتحديد أنسب الأماكن لتخزينها وما يستلزمه من رفوف ودواليب، أما تخزين المواد الخطرة أو المتفجرة أو سريعة الاشتعال فيجب أن تكون في مكان آمن وبعيداً قدر الإمكان عن مكان العمل.
6. تحديد أماكن مناسبة ونظيفة لقضاء وقت الراحة للعاملين لكيلا يتعرضوا فيها لمخاطر وضوضاء المعدات.

1-2-6-2 متطلبات الورشة


فيما يلي أهم المتطلبات الواجب توفيرها عند تصميم الورش النموذجية، والتي تضمن سهولة حركة العاملين، وسهولة نقل المواد، كما تضمن توفير أفضل الأجواء الآمنة والخالية من الملوثات، وتوفير مستلزمات أداء العمل بشكل صحي ومريح.

1-2-6-1 المخارج والبوابات

- عادة ما ينظر إلى المخارج على أنها أبواب لخروج العاملين إلى خارج مكان العمل، ومن وجهة نظر السلامة فيجب اعتبارها وسيلة للهروب السريع الآمن عند المخاطر وخصوصاً عند حدوث حريق. لذا يجب اتخاذ الاحتياطات التالية في المخارج والبوابات:
- 1- ضرورة وجود علامات إرشادية واضحة.
 - 2- ضرورة التأكد من وجود سبيل مخارج الطوارئ مفتوحة باستمرار أمام العاملين.
 - 3- تصمم البوابات بحيث تفتح للخارج وذلك ضماناً لعدم حدوث تكديس للعمال عند محاولتهم الاندفاع نحو الخروج.
 - 4- في المصانع الكبيرة والتي يزيد ارتفاع بنائها عن طابق واحد يجب إنشاء سلم نجاة للطوارئ ويكون من مواد غير قابلة للاشتعال ومستقلاً عن المدخل الرئيس.

1-2-6-2 نظم التهوية وتسخين وتكييف الهواء

- تعد التهوية الجيدة إحدى الوسائل الأساسية لمنع أخطار تلوث الهواء في مناطق العمل، وتوفير البيئة المناسبة لأداء العمل بشكل صحي ومريح كما في الشكل (1-11) لذا يجب مراعاة الآتي:
- 1- التخلص من ملوثات الجو الصناعية داخل أماكن العمل كالأبخرة والغازات الخائقة كما في الشكل (1-11).
 - 2- تحديد أنسب المواقع لمراوح الشفط وسحب العادم، وتقدير قدرات تلك المنظومات وفقاً للاعتبارات الهندسية المعتمدة.
 - 3- توفير نظم تسخين وتكييف الهواء المناسبة وفقاً للتصميم الهندسي اللازم لطبيعة مكان العمل ومساحته والسعة المطلوبة لتلك النظم والأجهزة.
 - 4- في المصانع التي بها مصادر دخان كثيفة ونحوها يجب تأمين كامات لتنقية الهواء وتكون من النوع المناسب حسب طبيعة العمل.

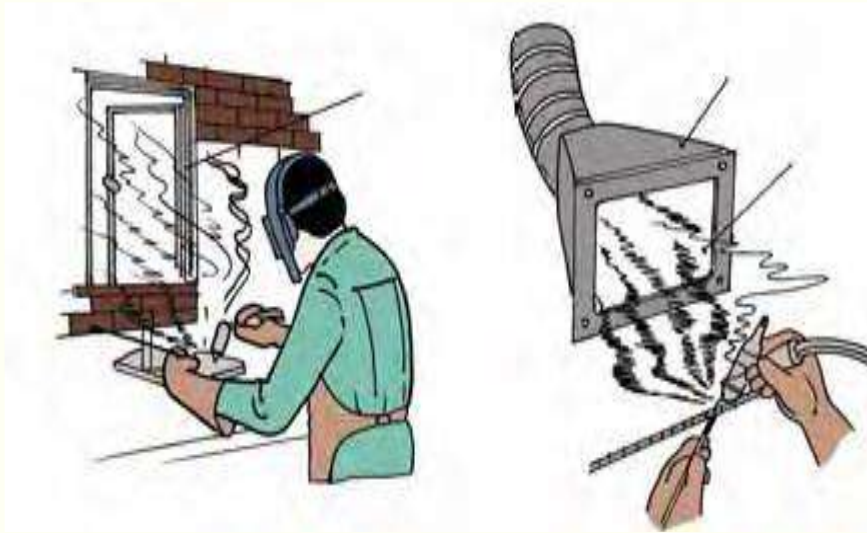

شكل (1-11) أنابيب سحب الغازات والعوادم

3-2-6-1 الإضاءة

يرى الإنسان الأجسام بمقدار ما تنعكس أشعة الضوء على هذه الأجسام (وفقاً لاكتشاف العالم العربي المسلم ابن الهيثم- ولذا يجب أن تتوفر الكمية المناسبة من الضوء في أماكن العمل المختلفة فذلك يؤدي إلى زيادة الدقة في العمل وسهولة القيام به، ويمنع الإرهاق البصري والذهني. ومصادر الإضاءة إما طبيعية وهي الشمس عبر النوافذ والأبواب وتكون متفاوتة حسب صفاء الجو، أو صناعية باستخدام الطاقة الكهربائية أو مصادر الطاقة الأخرى لتشغيلها.

تقاس كمية الإضاءة بوساطة جهاز (اللوكس ميتر) أو (الفوتوميتر) وهي محددة للعمل غير الدقيق (50) شمعة/ قدم، وللعمل المتوسط الدقة (100) شمعة/ قدم، وللعمل الدقيق (1000-5000) شمعة/ قدم. ويفضّل تصميم النوافذ والفتحات بما يسمح للإضاءة الطبيعية الكافية مع توفير نظم الإضاءة الصناعية المناسبة ليلاً ونهاراً، ويجب مراعاة القواعد الآتية لتوفير الإضاءة المناسبة لمواقع العمل:

- أ- ترتيب المعدات والماكينات بما يتفق واتجاه مصدر الضوء بحيث يتيح أحسن رؤية ممكنة.
- ب- كما يجب استخدام معدات الإضاءة الخاصة لمناطق الخطر مثل تلك التي تتعرض للأبخرة أو الأتربة أو الضغوط العالية.

3-6-1 نظافة مكان العمل

ولضمان سلامة العمال يجب المحافظة على نظافة مكان العمل، لما له تأثيراً كبيراً على الأداء وجودة الإنتاج، وبهذا الخصوص يجب مراعاة الآتي:-

1. توفير غرف تغيير الملابس والحمامات ودورات مياه نظيفة بصفة دائمة.
2. تحديد أماكن مناسبة للتخلص من النفايات والعوادم، والتخلص من مخلفات المصنع القابلة للاشتعال أولاً" بأول.
3. إزالة الماء والزيوت وجميع المواد الأخرى التي تؤدي إلى الانزلاق على الأرضيات.
4. تنظيف موقع العمل بعد نهاية كل عمل تقوم به في الورشة.

7-1 الإسعافات الأولية First Aid

الإسعافات الأولية هي الإجراءات التي تتخذ في الحالات الطارئة لإيقاف المضاعفات المحتملة وتوفير ما يمكن من الخدمة العلاجية تمهيداً لنقل المصاب إلى المراكز المتخصصة بالعلاج بهدف إنقاذ الحياة، علاج الصدمة، تخفيف أو إزالة الألم، ومنع حدوث مضاعفات ومزيد من الإصابة، وتشمل الإسعافات الأولية حالات مثل الإغماء، الاختناق، الكسور، الصدمة، النزيف، التسمم، الحروق، الصعق الكهربائي، والجروح. وسنتطرق إلى بعضها كآتي:-

1-7-1 التنفس الاصطناعي Artificial Breathing

وهي عملية مزدوجة يقوم المسعف فيهما بإنعاش الرئة والقلب. أما إنعاش الرئة فيتم من خلال إيصال الهواء والأوكسجين إليها عن طريق التنفس الاصطناعي، أما إنعاش القلب فيتم عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب (في المنطقة الواقعة بين العظم الصدري والعمود الفقري)، وتعد هذه عملية لكسب الوقت بحيث يتم تزويد الرئة بالأوكسجين، والقلب بالدم إلى حين وصول سيارة الإسعاف.

2-7-1 إسعاف الجروح Injuries First Aid

إذا نزف الدم من جسم الإنسان واستمر لفترة طويلة فلن يبقى في الجسم دم كاف لنقل الأوكسجين إلى الخلايا، وفي حالة نقص الأوكسجين فان بعض الأعضاء الحساسة والحيوية في الجسم مثل الدماغ والقلب سيصيبها التلف، لهذا كان وقف النزف على قدر كبير من الأهمية، وفي حالة حدوث قطع في أحد الشرايين فان الدم ينزف من الجرح على شكل نبضات من شدة الضغط الواقع عليه ويعد النزف في هذه الحالة خطيراً، أما الأوردة -وهي ليست بقوة الشرايين- يكون النزف فيها على شكل دفق ثابت وليس على شكل نبضات ويعد النزف الوريدي أقل خطورة من النزف الشرياني، ويتوقف النزف الوريدي تلقائياً بعد فترة تتراوح بين (6 و8) دقائق. ويتم معالجة الجروح البسيطة بتطهير اليدين قبل المعالجة ومن ثم محاولة إيقاف النزيف حيث يتم وقف أغلب حالات النزف بالضغط على المكان باستعمال ضمادة ماصه بعد تطهير الجرح بالمحاليل المطهرة، وقطع القماش المعقمة قبل تضميدها

باستخدام ضمادة لاصقة، أما في الجروح العميقة فتكمن أهمية تقديم الإسعافات الأولية في محاولة إنقاذ حياة المصاب، وإيقاف النزيف، والنقل الفوري إلى المراكز الطبية.

8-1 قواعد السلامة المتعلقة بالحرائق

تعد الحرائق من أخطر الحوادث المهنية، وهي أنواع ولكل منها وسيلة إخماد ولا بد أن نبدأ أولاً بالعناصر الثلاثة التي لا يتم الاحتراق من دونها وبغياب أحدها يمنع حدوث الاشتعال:

1. المادة القابلة للاشتعال كالموقود.
 2. المادة المؤكسدة أي الأوكسجين وعادة ما يكون ضمن الهواء الجوي.
 3. الحرارة اللازمة لإيجاد المناخ الملائم لبدء التفاعل الكيميائي أي الاشتعال واستمراره.
- وإن آلية إطفاء الحريق تصمم للسيطرة على أحد هذه العناصر، فالمادة القابلة للاشتعال يسيطر عليها بحصرها وتجزئتها ومنع انتشارها، والأوكسجين يسيطر عليه بالخنق (البودرة)، والحرارة يسيطر عليها بالتبريد (بالماء) والشكل (12-1) يوضح مثلث الاشتعال.



الشكل (12-1) مثلث الاشتعال

1-8-1 تصنيف الحرائق CLASSIFICATION OF FIRE

إن التصنيف الحديث الذي اتفقت عليه الدول الأوروبية هو تقسيم الحرائق إلى أربعة أنواع وفقاً لنوع الحريق، كما تصنف الحرائق وفقاً لحجمها. تصنف الحرائق حسب نوعها إلى حرائق حسب الأصناف (A) و (B) و (C) و (D) كالتالي:

1- حرائق النوع الأول CLASS (A) FIRES: وهي التي تنشأ في المواد الصلبة وتكون غالباً ذات طبيعة عضوية (مركبات الكربون) كالورق والخشب والأقمشة وغيرها من الألياف النباتية وهي عادة تحترق على هيئة جمرات متوهجة، وتتميز بأن غالبية هذه المواد مسامية ويسهل عليها أن تتشرب الماء بما يؤثر على تبريدها من الداخل لذلك يعد الماء أكثر الوسائل ملائمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

2- حرائق النوع الثاني CLASS (B) FIRES: وهي الحرائق التي تحدث بالسوائل أو المواد المنصهرة القابلة للاشتعال ولأجل تحديد أنسب مواد لإطفاء هذه الحرائق يمكن تقسيم السوائل القابلة للاشتعال إلى نوعين:

أ - سوائل قابلة للذوبان أو الامتزاج في الماء.

ب - سوائل غير قابلة للذوبان مع الماء.

وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد نوعية الوسيط الإطفائي المناسب ويتضمن ذلك رشاشات المياه أو الرغاوي أو أبخرة الهالوجينات أو ثنائي أكسيد الكربون أو المساحيق الكيماوية الجافة.

3- حرائق النوع الثالث CLASS (C) FIRES: وهي حرائق الغازات القابلة للاشتعال وتشمل الغازات البترولية المسالة كالبروبان والبيوتان وتستخدم الرغاوي والمساحيق الكيماوية الجافة لمواجهة حرائق الغازات في حالة السيولة عند تسربها على الأرض وتستخدم أيضاً رشاشات المياه لأغراض تبريد عبوات الغاز.

4- حرائق النوع الرابع CLASS (D) FIRES: وهي الحرائق التي تحدث بالمعادن، ولا تستخدم المياه لعدم فاعليتها، كما وأن استخدامها له مخاطرة، كذلك الحال عند استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون أو المساحيق الكيماوية الجافة على البيكربونات ويستخدم عادة مسحوق الجرافيت أو بودرة (التلك)، أو الرمل الجاف، أو أنواع أخرى من المساحيق الكيماوية الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

1-8-2 وسائل مكافحة الحريق ومعداته

إن وسائل الإطفاء من أهم مستلزمات الوقاية ضد الحريق في المصانع أو ورش العمل أو المحلات التجارية أو السكنية، فهي تلعب دوراً هاماً في إنقاذ العاملين والمنشآت وهي متنوعة حسب طبيعة المواد. وتقسم إلى:

أولاً: وسائل الإطفاء المتنقلة: ومنها المطفأء اليدوية وتستخدم للمكافحة الأولية للحريق في أول مراحله من قبل الأشخاص غير المختصين المتواجدين في المبنى، ويجب أن تكون المطفأء اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المختصة، وتنقسم أنواع المطفأء اليدوية إلى:-

1- مطفأء الماء المضغوط (A): وهي عبارة عن أسطوانة معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل، وتستخدم لإطفاء حرائق الأخشاب، والأوراق، والنسيج والبلاستيك.

.. انتبه .. لا يمكن استخدام هذا النوع لإطفاء حرائق الأجهزة والمعدات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي الحي أو حرائق الزيوت والشحوم أو المعادن، ومطفأء الماء تعمل على تخفيض درجة حرارة المواد المشتعلة. الشكل (1-13) هو لمطفأء الماء.



الشكل (14-1) مطفأة ثاني أكسيد الكربون



الشكل (13-1) مطفأة الماء

2- **مطفأة ثاني أكسيد الكربون (BC):-** وهي عبارة عن اسطوانة من الصلب تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تم ضغطه لدرجة الإسالة، ويستخدم لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم والأصباغ وحرائق الكهرباء والسوائل سريعة الاشتعال. ويعمل غاز ثاني أكسيد الكربون على خنق اللهب وخفض درجة الحرارة، ينطلق بدرجة حرارة (76 تحت الصفر)، المطفأة ضعيفة التأثير في الهواء الطلق، تتبدد بفعل الريح، وتصدر صوتاً قوياً عند الاستخدام. انظر الشكل (14-1) للتعرف على شكل المطفأة.

3- **مطفأة الرغوة (B):-** وهي عبارة عن أسطوانة معبأة بالماء ومواد عضوية تنتج الرغوة (الفوم) وتستخدم المطفأة لإطفاء حرائق الزيوت والبتروول والشحم والأصباغ

.. انتبه .. لا يمكن استخدام المطفأة مع حرائق التجهيزات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي الحي.

تعمل على عزل سطح المادة عن الأوكسجين والتبريد لاحتوائه الماء.

4- **مطفأة المسحوق الجاف (D):-** وهي اسطوانة معبأة بالبودرة الكيماوية الجافة، وتستخدم لإطفاء حرائق الكحول والبتروول والأصباغ، والمواد السريعة الاشتعال، والمعادن (مغنيسيوم - صوديوم - بوتاسيوم)، تعمل على عزل سطح المادة المشتعلة.

5- **مطفأة الهالون (أبخرة السوائل المخمدة):-** ولا يفضل استخدام هذا النوع لأن الأبخرة الناتجة عنه سامة وتؤثر على مستخدميها، وخاصة في الأماكن المغلقة. لأنه على قاعدة من الكلور والفلور والبروم وكلها غازات سامة وتؤثر على طبقة الأوزون. على الرغم من أنه مطفىء جيد لجميع أنواع الحرائق.

6- **بطانية الحريق:-** وهي غطاء مصنوع من قماش، وغير قابل للاشتعال، يتم استخدامها لإخماد الحريق، وذلك من خلال تغطية النيران لمنع وصول أوكسجين الهواء، ويكثر استخدامها في الحرائق المنزلية الناتجة عن فرن الغاز أثناء الطهي، ويتم سحب البطانية من داخل العلبة وفتحها بالكامل وتغطية الحريق بها لمنع الأوكسجين.

ثانياً: معدات إطفاء الحريق الثابتة (التلقائية): هي أنظمة الإطفاء المنتجة للماء أو لوسائط

الإطفاء الأخرى التي تتناسب مع نوع المواد المعرضة للاحتراق (ثاني أكسيد الكربون CO2) على سبيل المثال، وتعمل آلياً على إطفاء الحرائق فور اندلاعها ولها التأثير الفاعل في حماية الموقع من تفاعل الحرائق وتطورها وانتشارها. وتعمل أنظمة الإطفاء المنتجة للماء على إطلاق كميات من رذاذ الماء لتنتشر على المادة المشتعلة فتعمل على تخفيض درجة حرارتها إلى ما دون درجة الاشتعال.

1-8-3 أجزاء مطفأة الحريق

تتكون المطفأة من الأجزاء الآتية:

1. ذراع التشغيل
2. مسمار الأمان :- وهو الذي يحافظ على بقاء مادة الحريق دون الضغط على المقبض الذي يسمح بخروجها .
3. الفوهة :- وهي مكان خروج المادة وتختلف بحسب نوع الطفاية وحجمها .
4. مقبض الحمل.
5. ساعة قياس ضغط الهواء الذي يساعد على خروج مادة الإطفاء.
6. جسم الطفاية .
7. حامل لتثبيت الطفاية على الجدران .
8. خرطوم الطفاية .
9. قائمة الاستخدام وتعليماته وطرقه .
10. قاعدة الطفاية .

والشكل (1-15) يوضح أجزاء المطفأة.

ولغرض تشغيل واستخدام المطفأة يتم إتباع الخطوات الآتية:

- 1- سحب مسمار الأمان الموجود في المقبض.
- 2- اختبار المطفأة للتحقق من صلاحيتها بالضغط على المقبض وضغطة واحدة ثم التوجه إلى مكان الحريق.
- 3- حمل المطفأة بيد وقبض نهاية الخرطوم باليد الأخرى.
- 4- خفض القامة عند الاقتراب من مكان الحريق بحيث تكون

الشكل (1-15) أجزاء المطفأة

- 5- توجيه المقذوف بشكل أفقي إلى قاعدة اللهب مبتدأً " باللهب الأقرب إليك وتحريك الخرطوم يميناً ويساراً حتى ينطفئ اللهب.
- 6- بعد الانتهاء من عملية الإخماد يتم الرجوع بخطوات إلى الخلف مع تركيز النظر إلى موقع الحريق خشية اشتعاله مرة أخرى.
- 7- إذا كان الحريق في مساحة كبيرة فتتم عملية الإخماد بالتنسيق بين شخصين أو أكثر يحمل كل منهم مطفأة. والشكل (1-16) يوضح آلية استخدام المطفأة بشكل مختصر.



الشكل (1-16) الخطوات المختصرة لاستعمال

المطفأة

9-1 تمارين السلامة المهنية

تنظيم مكان العمل	1	تمرين
------------------	---	-------

الهدف من التمرين

- 1- ترتيب منضدة العمل وإزالة العوائق من حولها وسهولة الحركة.
- 2- وضع الأدوات الكثيرة الاستخدام على المنضدة بطريقة مرتبة، وسهولة الوصول إليها.


العدد والأدوات المستعملة

- 1- أدوات القياس.
- 2- العدد المختلفة (مبارد، منشار، مطارق، ملزمة،..).
- 3- منضدة عمل.
- 4- فرشاة تنظيف

خطوات وقواعد العمل



- 1- ارتد بدلة العمل على ان تكون بمقاس حجمك .
- 2- نظف منضدة العمل بفرشاة التنظيف الناعمة .
- 3- رتب المبارد والمناشير والمطارق على منضدة العمل .

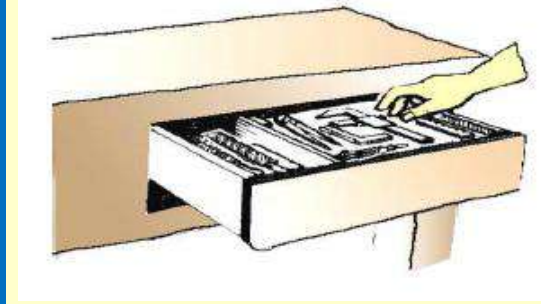

- 4- ضع الادوات والعدد التي لا تحتاجها في درج منضدة العمل .



- 5- اخزن العدد القليلة الاستعمال في دواليب خاصة يسهل الوصول إليها وقت الحاجة مما يوفر الحماية للعاملين وللعدد نفسها. كما يكون تخزين الخامات المستخدمة في الورشة بموقع قريب من المكان الذي تستعمل فيه، كما يجب أن تكون منطقة التخزين مغلقة وذات مساحة كافية حتى يسهل فرز المواد بعضها عن بعض .



- 6- ضع العدد في مكانها المناسب وتجنب وضعها فوق الماكينات والمعدات .

7- إبقاء الأرضيات جافة ومرتبّة، بإزالة جميع الزيوت والسوائل النفايات والقصاصات والوصلات المعدنية وذلك لتجنب الحوادث والإصابات.



استعمال مستلزمات الوقاية الشخصية

2

تمرين

الهدف من التمرين


- 1- معرفة مستلزمات الوقاية الشخصية والتمييز بينها.
- 2- اتقان مهارة اختيار واستعمال المستلزمات ولكل حالة بصورة صحيحة.
- 3- تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في الورش والحد من مخاطر العمل.

العدد والأدوات المستعملة

كافة مستلزمات الوقاية الشخصية البالغ عددها (8) ثمانية أنواع المذكورة في الجزء (2-1) من الفصل.

خطوات وقواعد العمل

- 1- ارتد الملابس وأدوات الوقاية الشخصية والأحذية وكفوف اليدين والنظارات الواقية
- 2- لا تستعمل البنابيل ذات الثنيات من الأسفل، لأن تلك الثنيات تلتقط الأوساخ، وذرات المعدن أو تعلق بالأشياء البارزة.
- 3- لا تستعمل الأحذية الرقيقة أو المفتوحة فإنها تساعد تؤدي إلى إصابة قدميك بقصاصات المعادن، أو احتمال تعرضها لسقوط العدد أو الأشياء الثقيلة.
- 4- اخلع هذه الملابس والأدوات عند الانتهاء من العمل.
- 5- رتب تلك الملابس والأدوات في الخزانة المخصصة لها للحفاظ عليها من الأتربة والأوساخ ولتبقى فترة أطول في الورشة. الشكل (1-17) يوضح مقارنة بين الطريقة الصحيحة والخاطئة لارتداء ملابس العمل.

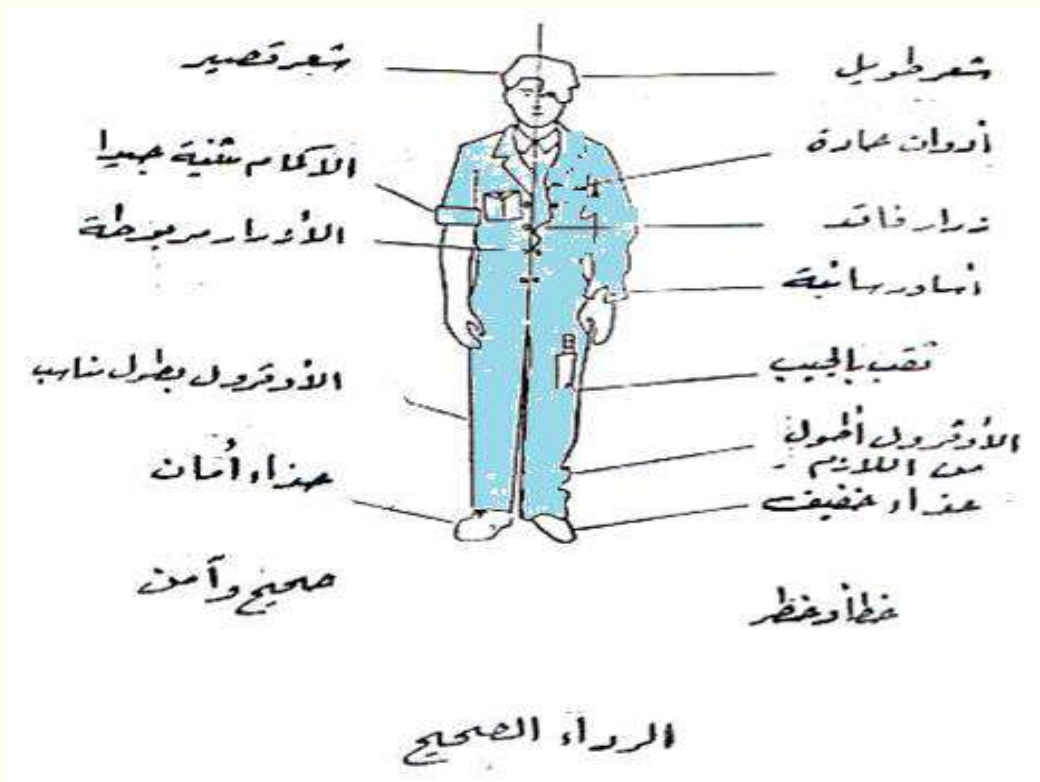

الشكل (17-1) يوضح مقارنة بين الطريقة الصحيحة والخاطئة لارتداء ملابس العمل.

إطفاء لهب باستعمال مطفأة الحريق اليدوية	3	تمرين
---	---	-------

الهدف من التمرين

- 1- ممارسة عملية إطفاء حريق.
- 2- التعرف على أنواع الحريق واستعمال نوع المطفأة المناسبة.

العدد والأدوات المستعملة

- 1- مطفأة حريق يدوية.
- 2- مصدر لهب خارجي.

خطوات العمل

1- حدد موقع الحريق.



2- تعرّف على سبب نشأة الحريق ونوع

المادة المسببة له (مواد صلبة، مواد سائلة، غازات قابلة للاشتعال، معادن) وفق التصنيف الذي تعرفت عليه مسبقاً. ثم اختير نوع المطفأة المناسب من أنواع المطفأئ اليدوية وفق استخداماتها المعرّف إليك مسبقاً.



3- أسحب صمام (مسمار) الأمان للمطفأة

بعد الاقتراب من مكان الحريق لمسافة متر تقريباً.





4 - وجه خرطوم مطفأة الحريق الى اسفل (قاعدة) اللهب.



5- أضغط على الذراع المشغل (زر) التشغيل للمطفأة، كرر الخطوات السابقة في حال اشتعال النار مرة ثانية.



6-حرك خرطوم مطفأة الحريق يمينا ويساراً تجاه أسفل اللهب.

أسئلة الفصل الأول

- 1- عرّف السلامة المهنية، ثم بيّن أهم أهداف السلامة والصحة المهنية.
- 2- عدد أنواع مستلزمات الوقاية الشخصية، مع التوضيح المبسط لاستخدام كل نوع.
- 3- ما هي أهم مميزات ملابس العمل؟
- 4- نظم جدولاً يوضّح أنواع ملابس العمل والمادة المصنوعة منها، واستخدام كل نوع (اذكر مثالين لاستخدام كل نوع).
- 5- علل ما يأتي:
 - استخدام القفازات المطاطية المصنوعة من المواد العازلة في بعض الأعمال.
 - تصمم خوذة حماية الرأس بحيث يكون هيكلها الخارجي مستديراً.
 - يجب استخدام الأحزمة الآمنة عند العمل في المواقع العالية.
 - لا بد من وضع إشارات السلامة المهنية الإرشادية في مواقع العمل وعلى بعض الأجهزة والمعدات.
- 6- عدد أنواع المخاطر الصناعية، ووضّح طبيعة الخطر الذي يسببه كل نوع.
- 7- إذا طلب منك تصميم ورشة نموذجية حديثة فما هي أهم القواعد التي ستتبعها لتخطيط الورشة؟ وما هي متطلبات تلك الورشة؟ ارسّم مخططاً لورشة وضع أبعادها وافترض وجود بعض الأجهزة أو المكائن ورتب تلك الأجهزة، وضع المتطلبات الضرورية لأفضل تصميم.
- 8- عرّف الإسعافات الأولية، وما هي أهم عمليات الإسعاف الأولي؟
- 9- عدد أنواع المخاطر الصناعية، ووضّح طبيعة الخطر الذي يسببه كل نوع.
- 10- عدد أنواع الإشعاعات مع التوضيح.
- 11- ما هي مصادر تلوث الهواء في ورش تشغيل ولحام المعادن؟ وضّح ذلك مع توضيح تلك الملوثات وفقاً لحالتها في الطبيعة.
- 12- ما هي المخاطر الميكانيكية؟ عرفها ووضح أهم مصادرها.
- 13- ما هي الأجزاء المتحركة في الماكينات؟ وضّح ذلك.
- 14- ما هي أخطار المناولة والتخزين؟ وضّحها.
- 15- صنف المواد الكيميائية حسب حالتها في الطبيعة.
- 16- عدد أنواع المخاطر الكيميائية.
- 17- نظم جدولاً يوضح العلامات التحذيرية لبعض المواد الكيميائية، واذكر معنى كل علامة.

الفصل الثاني مهارات استعمال ادوات القياس



الأهداف العامة:

- بعد الانتهاء من هذا الفصل يجب ان يكون الطالب قادرا على أن:-
- 1- يتجنب الأخطاء الشائعة أثناء عمليات القياس من خلال معرفة قواعد القياس العامة.
 - 2- يتقن إيجاد العلاقة بين أنظمة القياس المتري والإنكليزي.
 - 3- يتقن مهارة كيفية البدء بعملية القياس واستعمال أدوات القياس (قياس الأطوال، قياس الزوايا، القدمة، المايكرومتر) وعمل المعايرة.
 - 4- يتقن مهارة استعمال أدوات القياس الناقلة.
 - 5- يتقن مهارة التخطيط والشنكرة المناسبة.

الفصل الثاني مهارات استعمال ادوات القياس

المعلومات الفنية للتدريب العملي

1-2 ادوات أقياس

تعد عملية القياس من بين أهم العمليات التقنية التي نقوم بها خلال عمليات التشغيل والإنتاج الصناعي للقطع، وتلعب هذه العملية دورا مهما في تصنيع القطع حسب المواصفات الفنية لضمان الجودة. تستعمل كذلك القياسات الدقيقة كأداة تقييم العمليات الإنتاجية وضمان تصنيع منتجات تحقق مستوى الأداء المطلوب. ورغم التقدم التكنولوجي الهائل في مجال القياسات الذي سمح بتوفير أجهزة الكترونية دقيقة ومعقدة لقياس الأبعاد، إلا أن ادوات القياس الميكانيكية البسيطة تبقى هي الأساس في مجال القياسات في ورش التشغيل والمختبرات التدريبية. والتي ما زالت وستبقى في متناول الفني والمهندس لإجراء القياسات.

2-2 تصنف ادوات القياس المستعملة في ورش العمل الى:-

1- ادوات قياس (غير مباشرة) ناقلة :-

هذه الادوات لا تحتوي على تدريج يسمح بقراءة القيمة مباشرة بل تحتاج الى شخص لنقل مقدار القيمة المقاسة الى عدة قياس مباشر ومن امثلة ذلك الفرجال. يستخدم الفرجال كوسيلة قياس مساعدة بطريقة غير مباشرة فيتم بواسطته نقل قيمة القياس من المشغولة الى عدة القياس. وتصنع بأشكال مختلفة لتناسب كافة المشغولات، وتستعمل للقياس الخارجي والداخلي، ونقل الأبعاد كما هو موضح بالشكل.

2- ادوات قياس (مباشرة) :-

تحتوي هذه الادوات على تدريج يسمح بقراءة وتحديد القيمة المطلوب قياسها مباشرة ومن أمثلة ذلك

1- المسطرة بانواعها والمتر المعدني (الفيتة).

2- والقدمة ذات الورنية.

3- قدمة قياس الاعماق.

4- والميكرومتر بانواعه المختلفة.

1- ادوات قياس الزوايا وتشمل :

أ- زوايا القياس الثابتة زوايا قائمة وزوايا منفرجة.

ب- المنقلة البسيطة.

ج- المنقلة ذات الورنية.



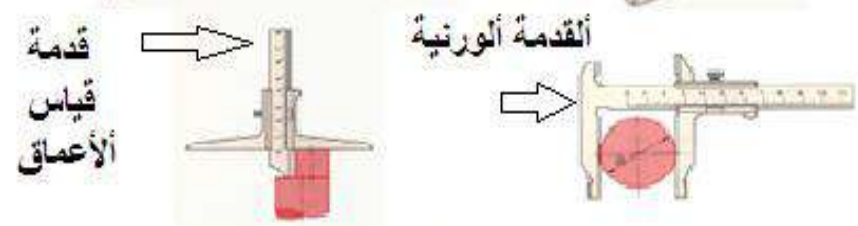

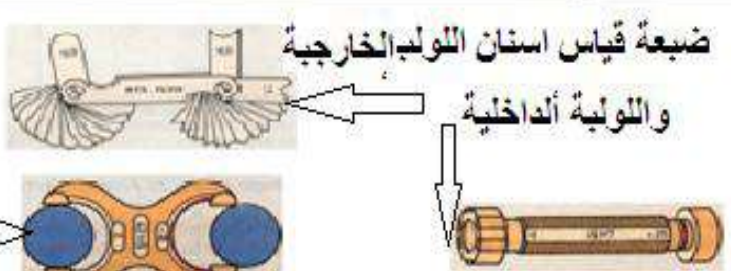

2- محددات القياس

تصنع بتقنية عالية، ويكون لها قياسات دقيقة وثابتة وتستعمل لتقيس المشغولات، وضبط الاقطار مثل :-


أ- محددات قياس سن القلووظ (اللولب) الخارجي والداخلي.

ب- ومحددات قياس الاقطار.

والشكل (1-2) - (2-2) يوضح الأنواع المختلفة لأدوات القياس.

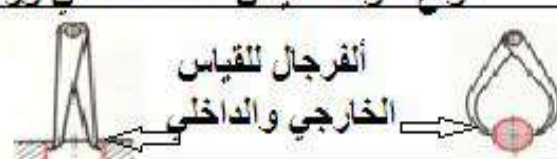أنواع أدوات أقياس المستعملة في ورش العمل		أنوع
 <p>أفرجال للقياس الخارجي والداخلي</p>		أدوات قياس نافذة
 <p>المسطرة المعدنية ألمتر المعدني (الفيئة)</p>		أدوات قياس خطية
 <p>أقدمة الأعماق أقدمة أئورنية</p>		أدوات قياس خطية قابلة للضبط
 <p>مايكروميتر</p>		
 <p>ضبعة قياس اسنان اللولب الخارجية واللولبة أداخية</p>		أدوات قياس ذات قيمة ثابتة
 <p>محددات قياس أقطر</p>		محددات أقياس

شكل (1-2)

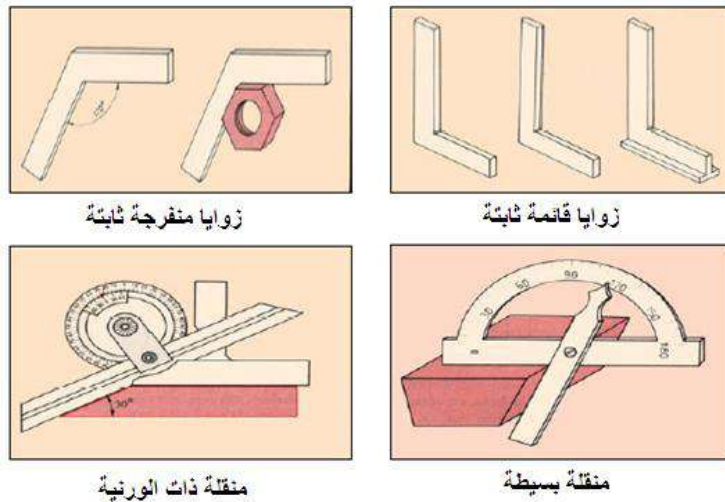

شكل (2-2) يوضح ادوات قياس الزوايا .

2-3- قواعـد القياس العامة

تتطلب عملية القياس مهارة من قبل القائمين عليها كما تتطلب عناية خاصة منهم حتى يتم القياس بالشكل الصحيح، ومن أهم هذه التعليمات:

2-3-1 أخطاء القياس

ترجع أسباب (مصادر) أخطاء القياس إلى عدة عوامل تشمل:

- 1- أن لطريقة ترتيب عدد وأدوات القياس في أماكنها الصحيحة تأثير واضح على سرعة إنجاز العمل بالطريقة الصحيحة.
- 2- ان للعوامل البيئية المحيطة من درجات الحرارة والغبار والرطوبة والضغط الجوي تأثيراً على دقة القياس.
- 3- عدم استخدام أداة القياس المناسبة لعملية القياس.
- 4- استخدام أدوات القياس التالفة أو العاطلة والتي تؤدي إلى أخطاء في القياس أو عدم دقة النتائج.
- 5- لا يهمل دور القائم على عملية القياس فإن له دوراً فاعلاً من ناحية المهارة، والدقة، والسرعة، البديهية والتركيز أثناء القياس، وكلها من أهم العوامل المؤثرة على صحة القياس.

2-3-2 كيفية المحافظة على أدوات القياس

أدوات القياس والاختبار أجهزة حساسة ودقيقة يجب العناية التامة بها، لذا يتوجب عليك الأخذ بنظر الاعتبار إتباع ما يلي لضمان سلامة الاستخدام:

- 1- يحظر استعمال أدوات القياس لأعمال الشنكرة، او غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى تلف جهاز القياس.
- 2- عند العمل على طاولة العمل يجب أن توضع أدوات القياس على قطعة قماش نظيفة بعيدة عن أدوات العمل الأخرى وبعيدا أيضا عن الرايش الذي قد يصل إليها عند العمل.
- 3- يجب المحافظة على أدوات القياس من الأحماض لأنها تسبب تكوين الصدأ.
- 4- عند الانتهاء من العمل يجب تنظيف أدوات القياس وإعادة كل منها إلى العلبة الخاصة بها ووضعها في الدرج بعيدا عن أدوات العمل الأخرى كالمطارق والمبارد ونحوها.
- 5- عند الحاجة تغطي أدوات القياس بطبقة من الشحم الخالي من الأحماض (الفازلين) لوقايتها من الصدأ.
- 6- عدم حمل أدوات القياس في جيوب الملابس حتى لا تسبب أخطارا على حاملها.
- 7- يجب اختيار أدوات القياس قبل استعمالها.
- 8- التأكد من نظافة قطعة العمل وعدة القياس.
- 9- تهذيب (إزالة الرايش) قطعة العمل قبل إجراء عملية القياس.
- 10- عدم تعرض أدوات القياس للحرارة والبرودة والصدمات وكذلك المحافظة عليها من السقوط.
- 11- لا تستعمل أدوات القياس بشتى أنواعها في الأعمال التي لم تخصص لها وتؤدي إلى تلفها مثل الشنكرة أو الطرق.

4-2 تمارين أدوات أقياس

مسائل حسابية للتحويل بين القياسات

1

تمرين

النشاط (1): حوّل القيم التالية إلى ما يقابلها من وحدات قياس في النظام المتري:

القيمة المراد تحويلها	العملية الحسابية	القيمة بعد التحويل
100 cm		m
10 cm		mm
25 mm		m
10 m		mm
85 mm		cm

النشاط (2): حوّل القيم التالية إلى ما يعادلها في قياس الأطوال من النظامين المتري والانكليزي:

القيمة المراد تحويلها	العملية الحسابية	القيمة بعد التحويل
100 mm		inch
1 m		inch
1 inch		mm
30 inch		m

النشاط (3): كم تحوي الدائرة الكاملة من الزوايا ألقائمة (90°)؟

القياس بقدمّة الصلب (المسطرة الفولاذية)

2

تمرين

الهدف من التمرين

اتقان مهارة القياس بقدمّة الصلب (المسطرة الفولاذية) وبدقة قياس (0.5 mm) لمشغولة من الصلب


الأدوات أأستعملة

- 1- قدمّة صلب (مسطرة).
- 2- ورقة وقلم لتسجيل القياسات .
- 3- قطعة معدنية.

ألمعلومات الفنية عن التمرين

تعد المسطرة الحديدية من أول أدوات قياس الأبعاد التي تعاملنا معها منذ السنوات الأولى للدراسة الابتدائية نظرا لسهولة استعمالها لأن قراءة القياس عليها بسيط جدا. وعادة ما تكون المسطرة مدرجة بالمليمتر (1 mm) و بنصف المليمتر (0.5 mm)


خطوات العمل

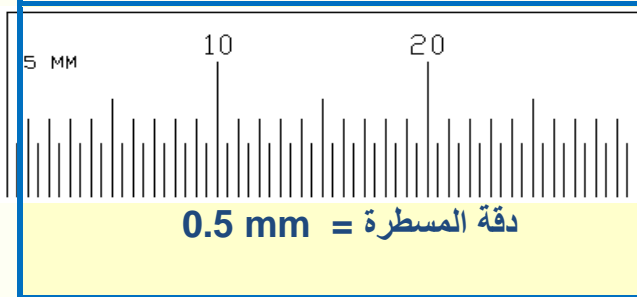

1 - حدد دقة القياس على المسطرة (إما أن تكون (1mm) أو (0.5mm) في حالة المسطرة المترية أو أحد أجزاء البوصة في حالة المسطرة البريطانية (8/1 أو 16/1 إلخ..).




2 - واز الحافة الأولى للبعد المراد قياسه مع صفر المسطرة (عادة ما يكون مع حافتها). كما في الشكل .

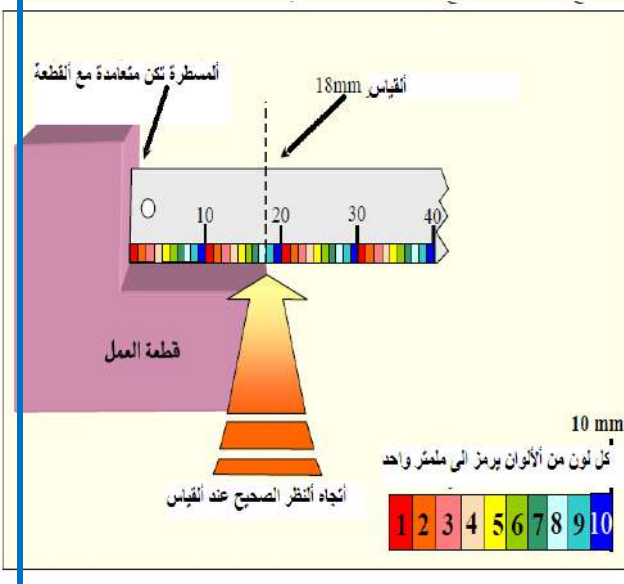

3- أقرأ قيمة القياس على المسطرة والذي يكون موازيا للحافة الثانية للبعد. يجب أن نراعي دائما أن يكون نظرنا عموديا على القياس لأن القراءة من زاوية غير عمودية يسبب خطأ في القياس يسمى (بخطأ الزاوية).

مثال: جد القيم الآتية للمسطرة المترية بدقة قياس (0.5 mm) .

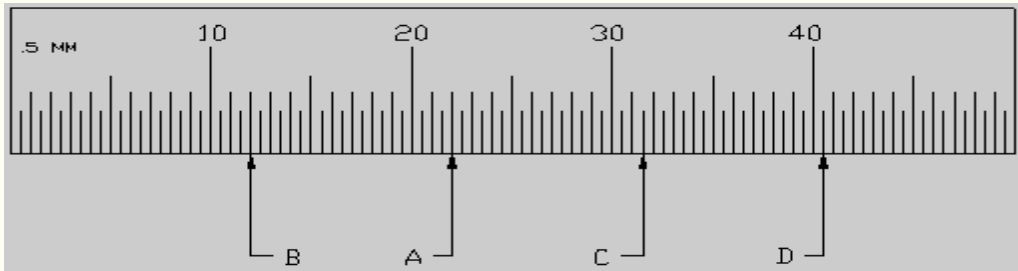

أولاً :حدد قيمة دقة القياس على المسطرة، وهي واضحة على المسطرة و تساوي (0.5mm).
ثم نقوم بإجراء قراءة القياس.


$A = 22 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

$C = 31 + 0.5 = 31.5 \text{ mm}$

$D = 40 + 0.5 = 40.5 \text{ mm}$

طبق مهارة استعمال المسطرة لقياس الابعاد للمشكل وسجل جميع القيم بالجدول.	3	تمرين
--	---	-------

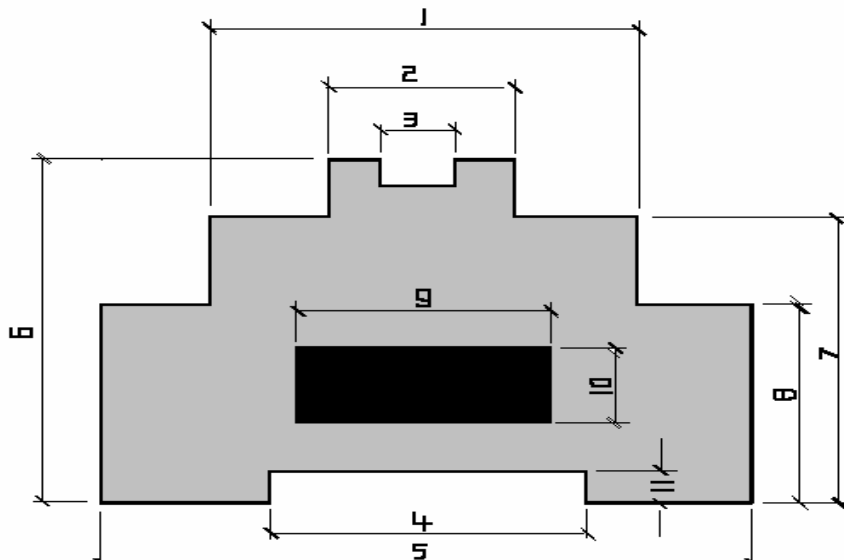

تسجيل قيمة القياس المناظرة لأماكن القياس على التمرين											
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم الجزء المقاس
											قيمة القياس للطالب
											قيمة القياس للمعلم
											درجة الدقة في القياس

قياس أبعاد خارجية والداخلية والأعماق بوساطة القدمة ذات الورنية

4

تمرين

الهدف من التمرين


اتقان مهارة استعمال القدمة ذات الورنية لقياس ابعاد ألمشغولات ذات المقاطع ألمختلفة.

المواد والأدوات المستعملة

1. قدمة قياس ذات الورنية بدقة (0.1mm).
2. قدمة قياس ذات الورنية بدقة (0.05mm).
3. وشر سداسي أشكل .
4. أنبوب مجوف .
5. قطعة معدنية بشكل حرف L.
6. قلم وورقة.


المعلومات الفنية عن التمرين

تستعمل القدمة ذات الورنية لقياس الأطوال بدقة عالية تستعمل لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية والأعماق كما هو موضح بالشكل (2-3)،

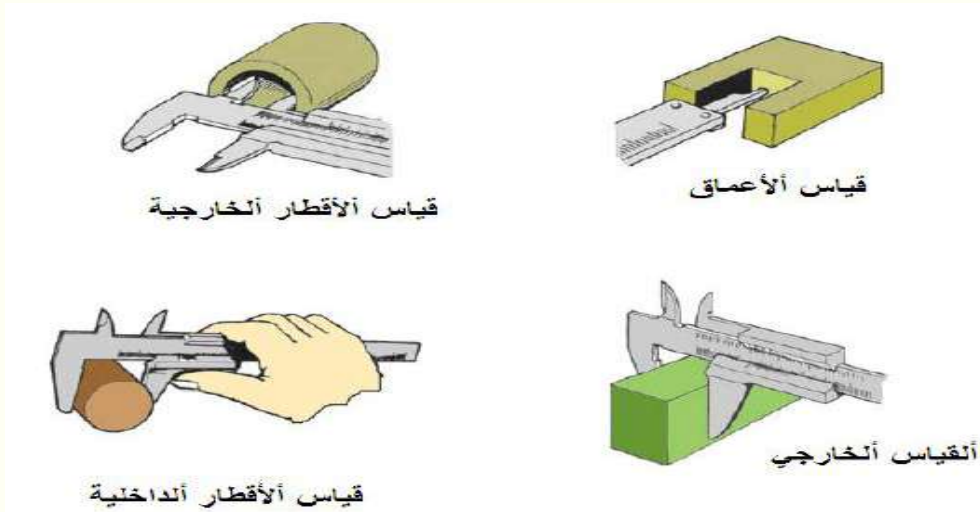

الشكل (2-3) استعمالات القدمة ذات الورنية

و تتركب أقدمة من مسطرة مدرجة نهايتها فك ثابت يتحرك عليها فك مدرج يمكن التحكم به بواسطة مسمار، كما هو موضح في الشكل (4-2) أذناه:-

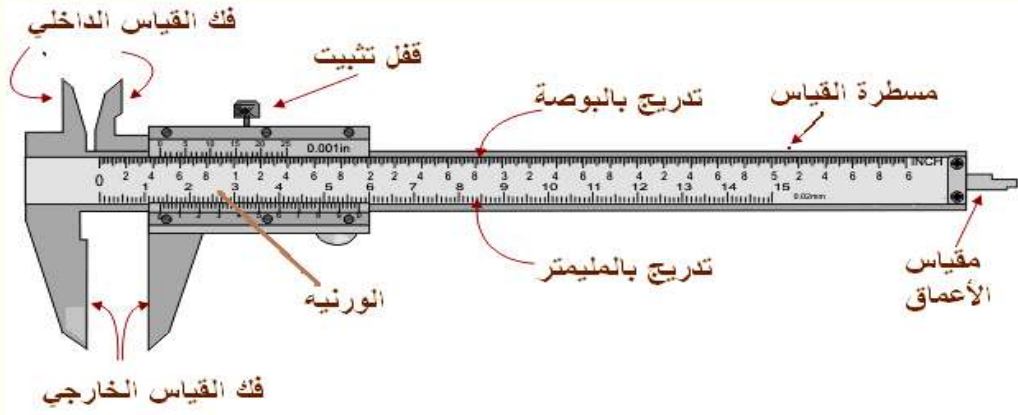

الشكل (4-2) القدمة ذات الورنية

توفر القدمة ذات الورنية درجات دقة مختلفة (0.1mm, 0.02mm, 0.05mm)، يتم تحديد دقة الورنية من لوحة تفاصيل الجهاز وعادة تكتب على جسم القدمة.


كيف يتم قراءة الابعاد في القدمة ذات الورنية

1- من المهم جداً قبل إستعمال القدمة ذات الورنية أن يتلامس الفك ان أي أن ينطبق صفري التدريجين مع بعضهما البعض

2- نضع الجسم المراد إيجاد طوله بين فكي القدمة ذات الورنية. عندما تكون دقة القياس في الورنية (0.1) mm فمعنى ذلك أن المليمتر الواحد (1mm) يقسم إلى عشرة أجزاء وكل جزء يمثل (0.1 mm) (mm 0.1 = 9/10).

وعلى هذا الأساس تتم القراءة كالاتي كما في الشكل (أ) أذناه :

أ- تقرأ المليمترات الصحيحة والتي هي قبل صفر الورنية على التدريج الرئيس (المسطرة الثابتة). من الشكل نلاحظ أن خط الصفر على المتحرك (المسطرة المنزلة) يقع بين 37 mm و 38 mm فأخذ القراءة الأقل وهي 37 mm (A) وهي تمثل قراءة المسطرة الثابتة.

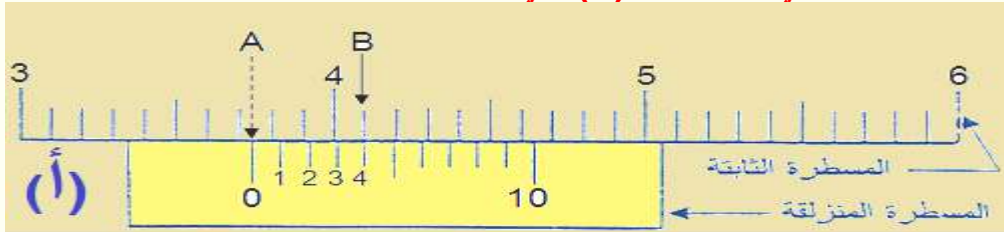


ب- تقرأ (أجزاء المليمتر) من تدريج المسطرة المنزلة (الورنية). ويتم ذلك بالبحث عن أقرب خط من خطوط تدريج الورنية يتطابق مع أحد خطوط التدريج الرئيس، ونحسب ترتيبه فالخط المطابق هنا هو عند تدرج 4 وهي تمثل قيمة (B) نضرب هذه القيمة في دقة القدمة (0.1). ج - نجمع القراءة على المسطرة الثابتة والقراءة على المسطرة المتحركة لنحصل على القراءة الكلية.

$$37 + (4 \times 0.1) = 37.4 \text{ mm}$$

قراءة القدمة في حالة دقة القياس (0.05)


أما إذا كانت دقة الجهاز 0.05 mm فتكون القراءة كالاتي كما هو موضح بالشكل (ب).
 قراءة المسطرة الثابتة = 21 mm
 قراءة المسطرة المنزلقة تتطابق عند الخط 3 مع المسطرة الثابتة فتضرب هذه القيمة في دقة
 الورنية ($3 \times 0.05 = 0.15$) هذا يعني ان كل خط يمثل قيمة **0.05** فتكون القراءة الكلية :

$$20 + 0.15 = 20.15 \text{ mm}$$

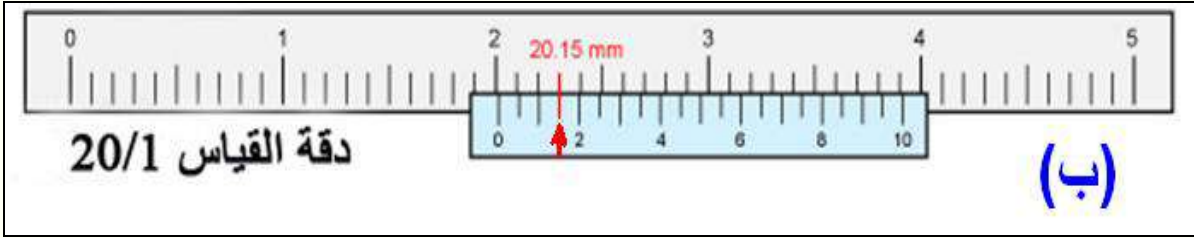
**قراءة أقدمة في حالة دقة القياس (0.02)**

أما إذا كانت دقة القدمة 0.02 mm فتكون القراءة كالاتي كما هو موضح بالشكل (ج).
 قراءة المسطرة الثابتة عند يسار صفر الورنية = 1 mm
 قراءة المسطرة المنزلقة تتطابق عند الخط 33 مع المسطرة الثابتة فتضرب هذه القيمة في دقة
 الورنية المتحرك ($33 \times 0.02 = 0.66$) هذا يعني ان كل خط يمثل قيمة **0.02** فتكون القراءة
 الكلية :-

$$1 + 0.66 = 1.66 \text{ mm}$$

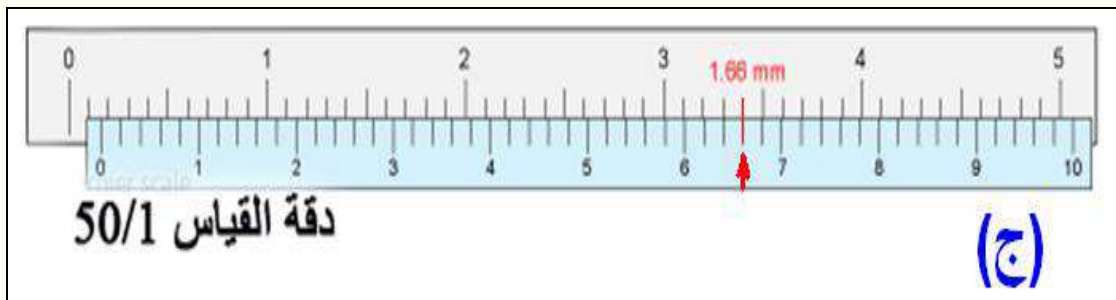


خطوات العمل

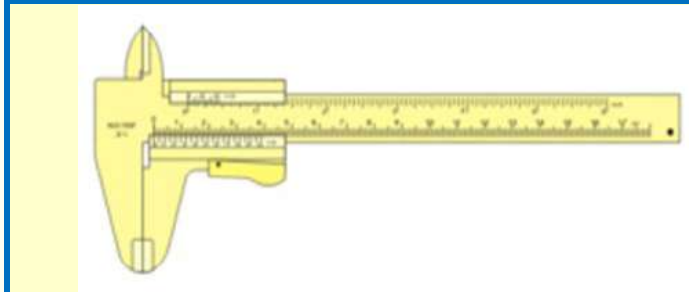

1-أطبق فكي المنزلة بحيث ينطبق صفري التدرجين مع بعضهما لبعض




2- امسك القدمة بيد واحدة واسحب الورنية (الفك المتحرك) إلى الخارج بواسطة إصبع الإبهام بقياس تقريبي أكبر من الجزء المطلوب قياسه.

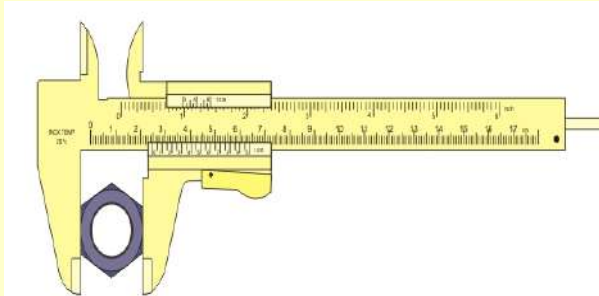

3- ضع الواشر المراد إيجاد أبعاده بين فكي القدمة ذات الورنية.

= 0.1

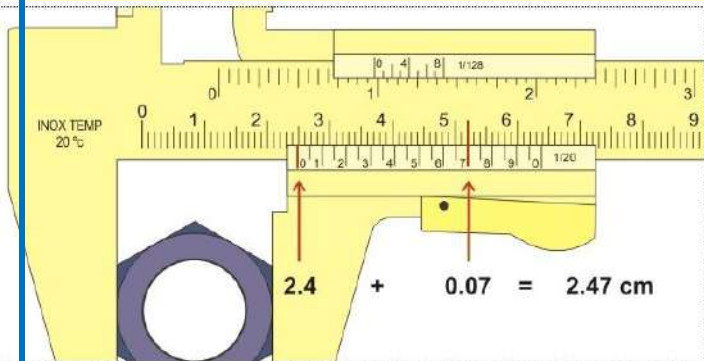

4 - سجل قراءة المسطرة الثابتة خذ قراءة المسطرة المنزلقة وأضرب القيمة في دقة القياس 0.1 اجمع القراءتين.

قياس القطر الداخلي (للأنابيب)



1- أمسك القدمة كما مر مسبقاً
واسحب الفك المتحرك إلى الخارج
بقياس تقريبي أصغر من فتحة
الجزء المطلوب قياسه.




2- أدخل فكي القدمة العلويين في
الأنبوب المراد قياسه، مع إسناد الفك
الثابت على حافة سطح القطعة المراد
قياسها. انظر الشكل

دقة الورنية 0.05

قراءة المسطرة الثابتة 21mm
قراءة المسطرة المنزلقة (الورنية) = 4
لان خط الانطباق للمسطرة المنزلقة والثابتة عند تدرج
4 تضرب هذه القيمة في دقة القياس

$$4 \times 0.05 = 0.2$$

$$21 + 0.2 = 21.2 \text{ mm}$$

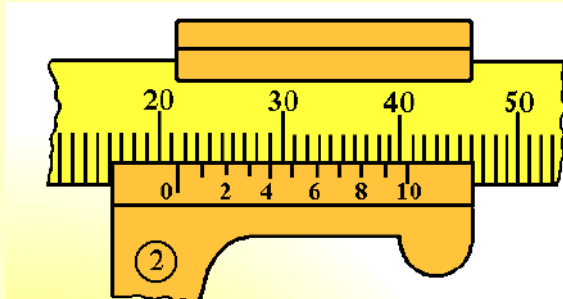

أعد نفس التمرين باستعمال ورنية دقتها **0.1**

3- أقرأ قيمة القياس الفعلي من على
التدريج للمسطرة الثابتة.
اقرأ قيمة القياس من على المسطرة
المنزلة (واضرب القيمة الناتجة في
دقة الورنية)
أجمع القراءتين للحصول على القيمة
النهائية.

قياس الأعماق

ممكن قياس الاعماق والارتفاعات بواسطة القدمة ذات الورنية ;حيث تحتوي على جزء متحرك
من (الاسفل) يتم تثبيته على القطعة حسب العمق ، ويمكن ايضا استعمال قدمة قياس الأعماق .




- 1- جهز قطعة العمل.
2- جهز قدمة القياس بدقة (0.1).



- 3- ثبت نهاية طرف القدمة على القطعة بحيث تكون قاعدة الأرتكاز بالاتجاه الطولي.

دقة الورنية 0.1
قراءة المسطرة الثابتة 35mm
قراءة المسطرة المنزلقة (الورنية) = 5 خط انطباق
المسطرة الثابتة والمنزلقة وبما ان كل خط يمثل **0.1**
 $5 \times 0.1 = 0.5$
القراءة النهائية = 35.5mm

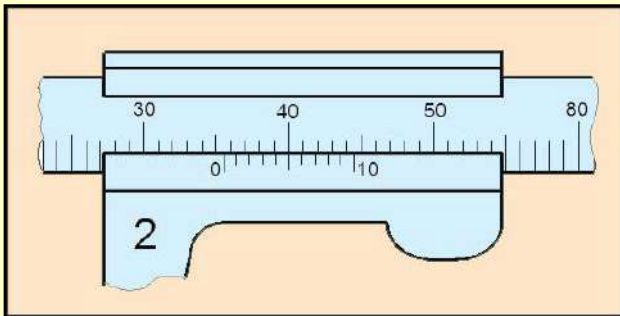


- 4 - اقرأ قياس العمق

- بقراءة المسطرة الثابتة = 35mm
- قراءة الورنية = 0.5

القراءة النهائية = 35.5mm

ثبت القيمة بالجدول.

نشاط إضافي: اكتب خطوات العمل المتبعة أثناء عملية قياس الأعماق لقطع عمل حسب الأشكال أو (يتم اختيارها من قبل المعلم حسب ما متوفر في الورشة) باستعمال قدمة قياس الأعماق. شكل (2-5)

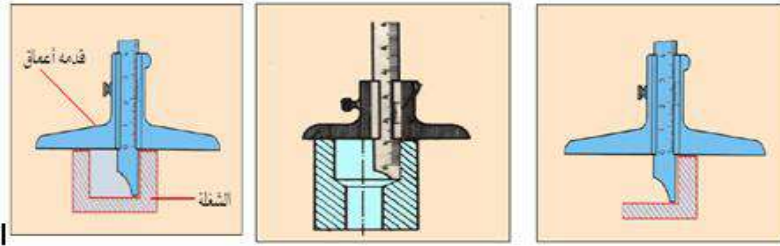

شكل (2-5) استعمال قدمة قياس الأعماق.


تمرين	5	قياس الأبعاد باستعمال المايكرومتر
-------	---	-----------------------------------

الهدف من التمرين

أتقان مهارة قياس الأبعاد بدقة (0.01 mm) باستعمال المايكرومتر.

المعلومات الفنية للتمرين

يعد المايكرومتر من معدات القياس البسيطة الاستعمال والتي تستعمل في ورش التشغيل والمختبرات على نطاق واسع لصغر حجمه ودقته العالية التي تصل الى (0.001mm)، وتتوفر العديد من الأنواع المناسبة للقياسات الخارجية والداخلية وفي قياس الأعماق واللواكب (القلاووظ)، كما موضح بالشكل (2-6).

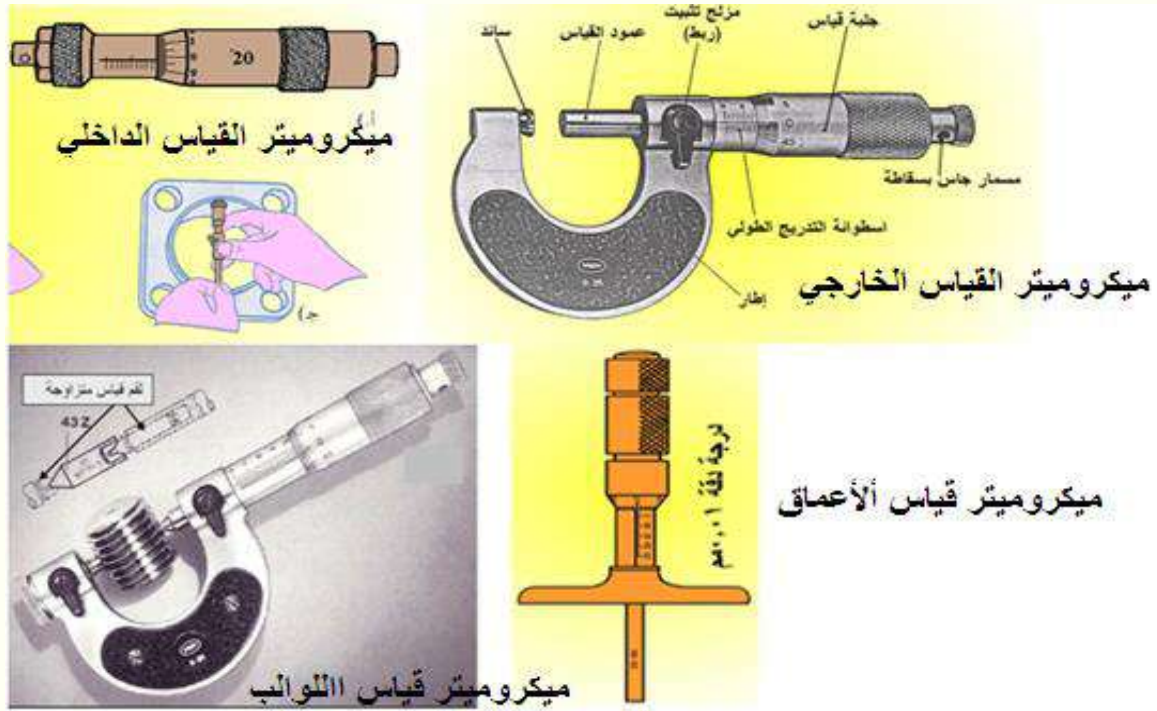

شكل (2-6) يوضح انواع المايكرومترات


تتم قراءة الميكرومتر على النحو التالي:

من الشكل (7-2) نلاحظ ان الميكرومتر مكون من جزئين

1- **جزء ثابت** يحتوي على **التدرج الاساسي أو أسطوانة التدرج الطولي** (اسطوانة التدرج مقسمة الى ملمترات صحيحة (1mm) فوق خط الاساس و اجزاء الملمتر (0.5 mm) تحت خط الاساس.

2- **الجزء المتحرك** يحتوي على **التدرج الثانوي** : هو جلبة القياس (عادة ما تكون محيط جلبة القياس مقسم إلى 50 تدرج و يسمح تحريكها دورة كاملة بالتقدم بمقدار $2/1 \text{ mm} = 0.5 \text{ mm}$. من هنا يمكن استخلاص حساسية الجهاز بأنه قيمة : $100/1 = 50/0.5 = 0.01 \text{ mm}$.

والتدرج الثانوي موجود على جلبة القياس لذلك يتم أقياس بالميكرومتر كالآتي :-

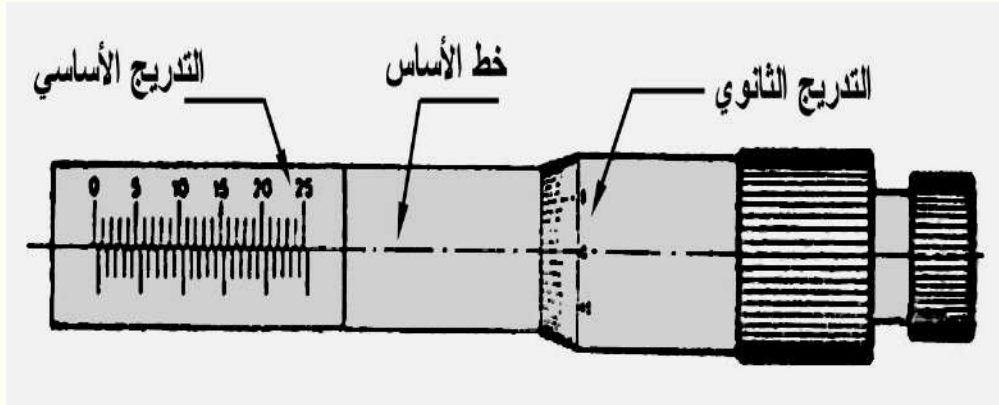

الشكل (7-2) اجزاء الميكرومتر

1- قراءة التدرج الأساسي (A)

- يكون نظرنا على حافة جلبة القياس و نقرأ قيمة التدرج المسجل على أسطوانة التدرج الطولي بالمليمتر و نسجل قيمة قيمة **A**: (الملمترات الصحيحة) فوق الخط الأساس .

- نقرأ أنصاف المليمترات قيمة **B**: (الأجزاء العشرية من المليمتر) تحت خط الأساس على جلبة التدرج الأساسي في حالة وجود الاجزاء العشرية في القياس نضيف (0.5 mm) والتي تمثل قيمة **(B)** إلى قيمة القراءة **(A)** وفي حالة عدم ظهور التدرج العشري تكون قيمة **(B = 0 mm)**.

2- قراءة التدرج الثانوي (C)

- قراءة القياس على الجلبة نقرأ أخيرا عدد الأجزاء المئوية من المليمتر على جلبة التدرج الثانوي، ولمعرفة هذا العدد نحدد تدرج جلبة التدرج الثانوي الذي ينطبق مع خط الأساس، وبما أن كل جزء على جلبة التدرج الثانوي تساوي (0.01 mm) تكون قيمة قراءة التدرج الثانوي **(c) × 0.01** (دقة الجهاز).

3- نتيجة القياس على الميكرومتر هي حاصل جمع **(A + B + C)** كما هو موضح بالأمثلة الآتية:-




$A = 7.00 \text{ mm}$ $B = 0 \text{ mm}$ $C = 38 \times 0.01 = 0.38 \text{ mm}$
 $A + B + C = 7.0 + 0 + 0.38 = 7.38 \text{ mm}$ قياس الميكرومتر

$A = 7.00 \text{ mm}$ $B = 0.5 \text{ mm}$ $C = 22 \times 0.01 = 0.22 \text{ mm}$
 $A + B + C = 7.00 + 0.50 + 0.22 = 7.72 \text{ mm}$ قياس الميكرومتر

المواد والأدوات المستعملة


- 1- ميكروميتر قياس خارجي بدقة (0.01).
- 2- مايكرومتر قياس الأعماق. بدقة (0.01).
- 3- قطع معدنية مختلفة الأشكال والسمك.

خطوات العمل

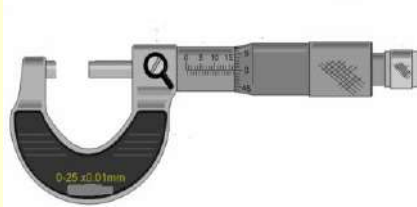


1- جهاز ميكروميتر القياس الخارجي

دقة المايكروميتر او (حساسية
 الجهاز) 0.01 mm

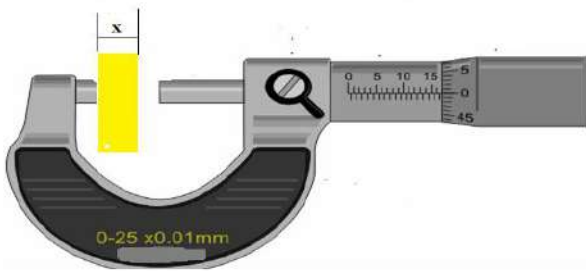


2- دور سقاطة عمود المحور، وأفتح

الميكروميتر فتحة اكبر قليلا من البعد
 (x) الذي تريد قياسه، ثم ادخل الجسم بين
 السندان ومقدمة عمود المحور.

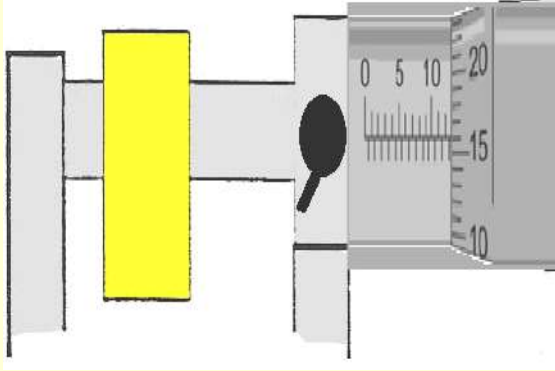

3- ثبت سندان الميكروميتر على سطح القياس، ثم دور السقاطة لتقديم عمود المحور لينطبق على سطح القياس.

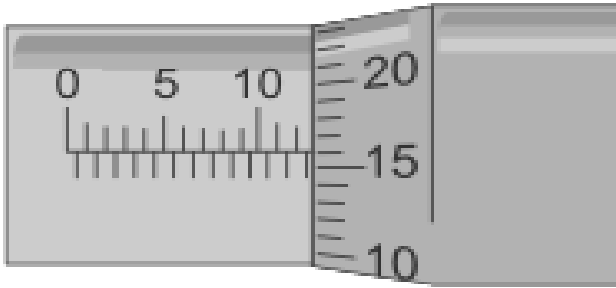

4- اقرأ قياس الميكروميتر

- قياس التدرج الاساسي (ملمترات) **A**

- قياس التدرج نحت الخط الاساسي (اجزاء


Bالملمتر)

- قياس التدرج الثانوي . **C**

قراءة الميكروميتر = **A+B+C**

قراءة التدرج الاساسي (فوق خط الاساس) = 12.00
 قراءة التدرج (تحت خط الاساس) = 0.50
 قراءة التدرج الثانوي = 0.16
 قراءة الميكروميتر الكلية = 12.66mm

طبق نفس الخطوات لقياس قطر الكرة

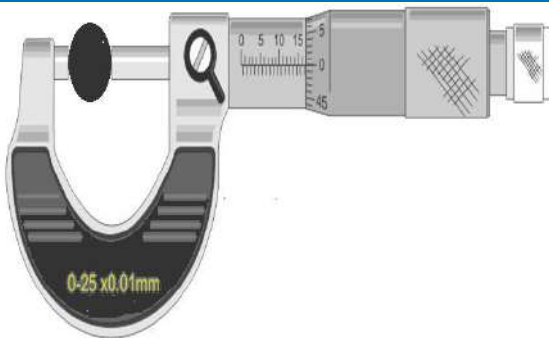


1- جهز ميكروميتر القياس الخارجي بدقة

0.01mm

2- ثبت الكرة المطلوب قياسها بين فكي

الميكروميتر .


3- اقرأ قياس الميكروميتر

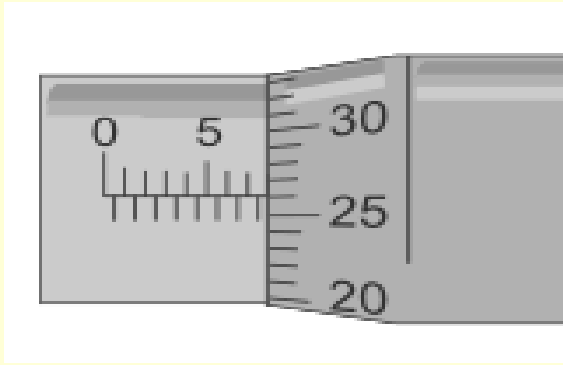

قراءة التدرج الاساسي (فوق خط الاساس) = 7 mm
 قراءة التدرج (تحت خط الاساس) = 0.50 mm
 قراءة التدرج الثانوي = 0.26 mm
 قراءة الميكروميتر الكلية = 7.76 mm


- قياس التدرج الاساسي (ملمترات) **A**
 - قياس التدرج تحت الخط الاساسي (اجزاء الملمتر) **B**
 - قياس التدرج الثانوي . **C**
- ملاحظة:- نلاحظ ان انطباق الخط الاساس يكون مباشرة على قيمة التدرج الثانوي 26mm والتي تضرب في دقة الجهاز (0.01)mm فتصبح القيمة (0.26)mm

$$A+B+C = \text{قراءة الميكروميتر}$$

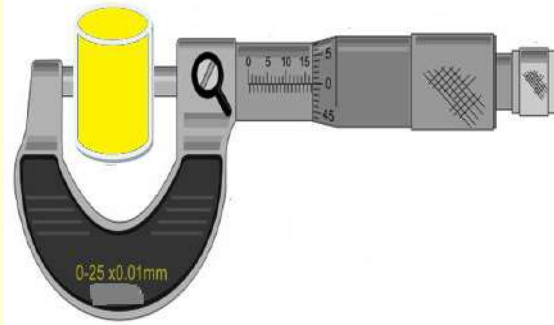

- طبق نفس الخطوات لقياس قطر اسطوانة من الحديد
- 1- ثبت القطعة المراد قياسها بين طرفي الميكروميتر.

2-- اقرأ قياس الميكروميتر :-

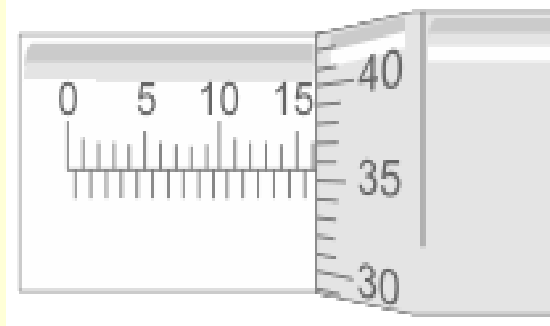


قراءة التدرج الاساسي (فوق خط الاساس) = 16 mm
 قراءة التدرج (تحت خط الاساس) = 0
 قراءة التدرج الثانوي = 0.355 mm
 قراءة الميكروميتر الكلية = 16.355 mm

- قياس التدرج الاساسي (ملمترات) **A**
 - قياس التدرج تحت الخط الاساسي (اجزاء الملمتر) **B**
 - قياس التدرج الثانوي . **C**
- ملاحظة:- نلاحظ ان انطباق الخط الاساس لا يكون مباشرة على قيمة التدرج الثانوي بل هو بمنصف المسافة لذلك نأخذ قيمة نصف الخطوة = 0.005mm وتجمع مع قيمة التدرج الثانوي 0.35mm فتصبح القيمة 0.355mm

$$A+B+C = \text{قراءة الميكروميتر}$$

أمثلة على قراءة الميكروميتر

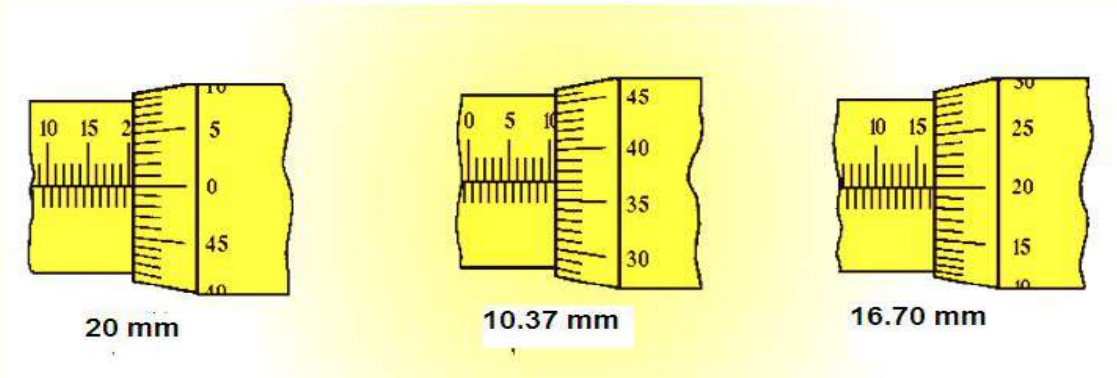

اختبار تعامد الأسطح بالزوايا القائمة

6

تمرين


الهدف من التمرين

فحص دقة استواء السطوح المتعامدة بطريقة الشق الضوئي.


المواد والأدوات المستعملة

- 1- قطعة معدنية من الألمنيوم بشكل حرف (U) أو أي قطعة معدنية حسب ما متوفر بالورشة
- 2- منضدة عمل.
- 3- ملزمة تثبيت.
- 4- زاوية قائمة (90°).


خطوات العمل

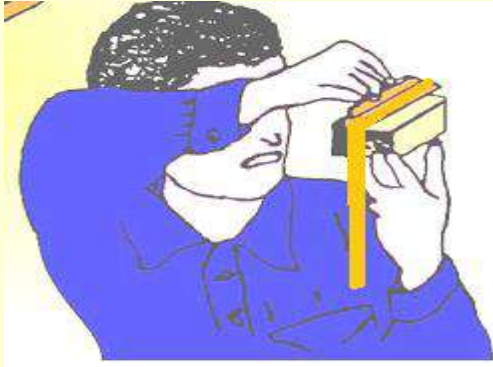القياس الداخلي


1- امسك قطعة العمل بإحدى اليدين والزاوية القائمة باليد الأخرى، وارفعها إلى مستوى النظر ومقابلاً لمصدر إضاءة.

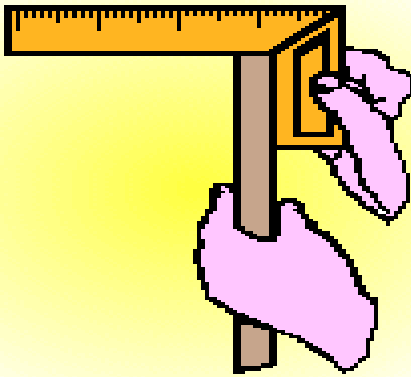

2- ضع زاوية القياس على قطعة العمل يجب الانتباه إلى أن يكون سطح القياس (الحرف الضيق) ملاصقاً لحافة القطعة الجانبية، وهذا يعني أن يكون ساق الزاوية المسطحة متعامداً على أسطح قطعة العمل عند النظر إليه في أي اتجاه.

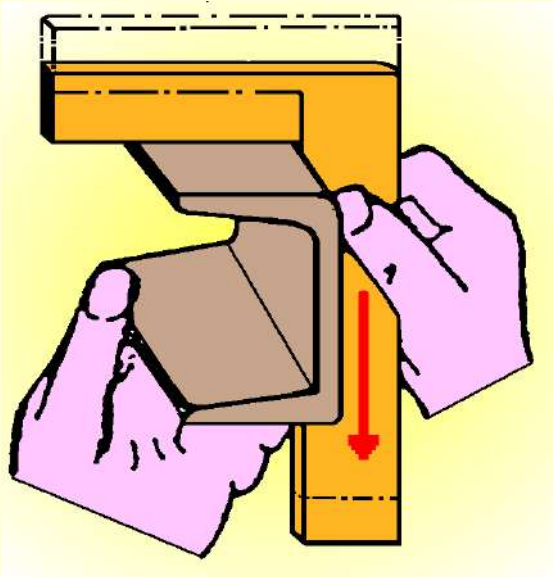

3- أنظر إلى موضعي تطابق ساق الزاوية القائمة مع سطحي قطعة العمل، وبواسطة الشق الضوئي من الممكن معرفة إذا كان سطح القطعة متعامدين على بعضهما أم لا. في حال عدم وضوح الشق الضوئي فإن ذلك يعني أن سطحي قطعة العمل مستويان ومتعامدان مع بعضهما.

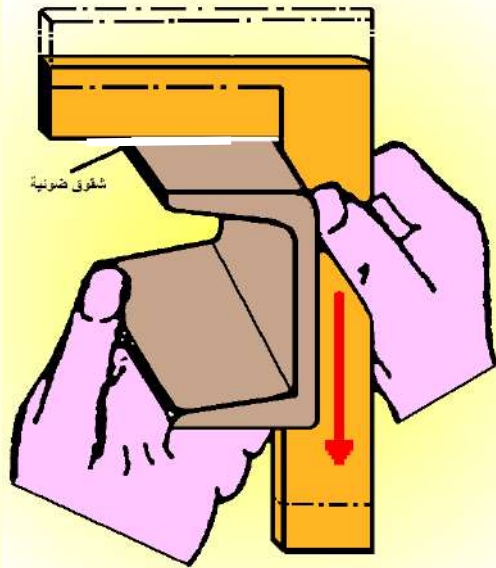

4- تاكد من وجود شقوق ضوئية ونفاذ للضوء من جهة الزاوية هذا يعنى ان الزاوية كبيرة مما ادى الى نفاذ الضوء كما هو موضح بالشكل



ب- القياس الخارجي

5- ثبت قطعة العمل على زهرة الاستواء لغرض قياس تعامد الزوايا من الخارج ثم ضع الزاوية القائمة ملاصقة للقطعة كما هو موضح بالشكل فإذا كان هناك تطابق تام للزاوية مع قطعة العمل عدم ملاحظة اي ضوء نفاذ هذا يعنى أن التعامد تام اما اذا كان هناك نفاذ للضوء هذا يعنى ان التعامد غير تام والزاوية غير صحيحة.

قياس الزوايا باستعمال المنقلة المتحركة

7

تمرين


أهدف من التمرين

يكون الطالب قادرا على أن:

يقيس الزوايا باستخدام المنقلة بدقة.

المعلومات الفنية عن التمرين

- لكي نقيس زاوية معينة ضع قاعدة المنقلة على احد ضلعي الزاوية او ضلع مواز له كما في الشكل (2-8) ثم حرك الضلع المتحرك حتى ينطبق تماما على الضلع الآخر او ضلع مواز له ، ثم تقرأ التدريج على محيط المنقلة بواسطة محدد القياس الموجود على الضلع المتحرك .

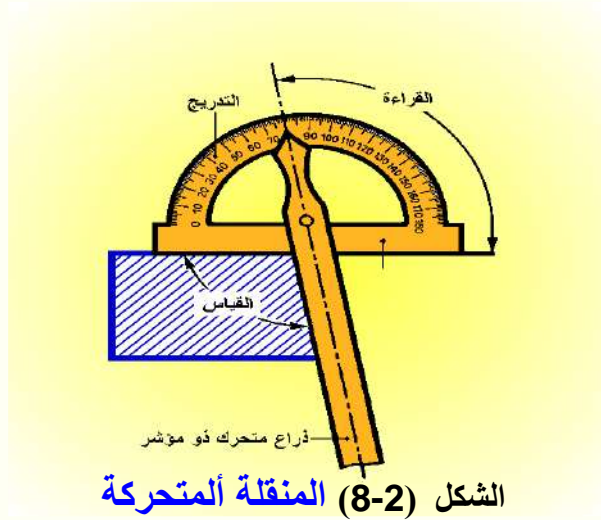

المواد والعدد المستعملة

1. قطع معدنية مقطوعة بزوايا مختلفة
2. منقلة زاوية متغيرة.
3. ورقة وقلم.

خطوات العمل


		<p>1- جهز المنقلة وقطع العمل المطلوب قياس زواياها.</p>
--	--	--



- 2- ضع قاعدة المنقلة على احد ضلعي الزاوية المنفرجة.
3- اقرأ قيمة الزاوية على تدريج المنقلة في النقطة التي يشير محدد القياس، وسجل قيمة الزاوية المنفرجة (138°).



- 4-حرك الضلع المتحرك باتجاه ضلع الزاوية الاخر حتى ينطبق عليها اقرأ قيمة الزاوية على تدريج القياس والتي تساوي 42° وهي زاوية حادة .

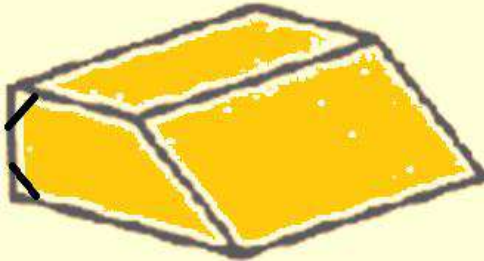

- 5- قس زوايا قطعة العمل من الاتجاهات الاخرى وسجل قيم الزوايا.


5-2 التخطيط بالشنكرة**المعلومات الفنية للتدريب العملي****1-5-2 تخطيط قطعة العمل**

تخطيط قطعة العمل هو نقل المعلومات من الرسوم التنفيذية إلى سطح المشغولات أو الرسم مباشرة على سطح المشغولات لتحديد الخطوط والنقاط الرئيسية اللازمة لتنفيذ العمل تمهيدا لتشغيلها وتصنيعها.

2-5-2 أهم الادوات المستعملة في عملية الشنكرة:- تستعمل في تخطيط قطع العمل مجموعة من الأدوات الخاصة بالتخطيط التي تمكن من رسم الخطوط والأشكال بدقة ووضوح ، ومن هذه الأدوات :

	<p>1- الخطاط (شوكة الشنكرة) هو قلم فولاذي بقطر من 4 إلى 8 mm ينتهي برأس مدبب مصلد بزاوية من 15° إلى 20°، يستعمل لرسم الخطوط على المشغولات، ويترك خطوط واضحة على سطح المعدن بالضغط عليه عند رسم الخطوط.</p>
	<p>2- سنبك المركز تستخدم لتثبيت مراكز الدوائر والأقواس ونقاط الخطوط، وينتهي برأس مدبب بزاوية (45°).</p>
	<p>3- مسطرة زاوية قائمة وتستخدم لرسم الخطوط المتعامدة والخطوط المتوازية، وتستخدم أيضا في عملية قياس استواء تعامد ضلعين من اي شكل متعامد.</p>

مسطرة زاوية قائمة

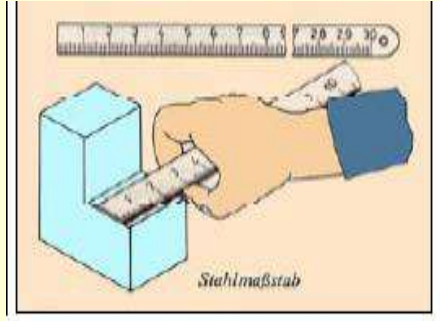


المسطرة المعدنية

4 - المساطر المعدنية

تستعمل للتوصيل بين النقاط ورسم الخطوط والقياس ولها مقاسات مختلفة تصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

5-المقسم Divider

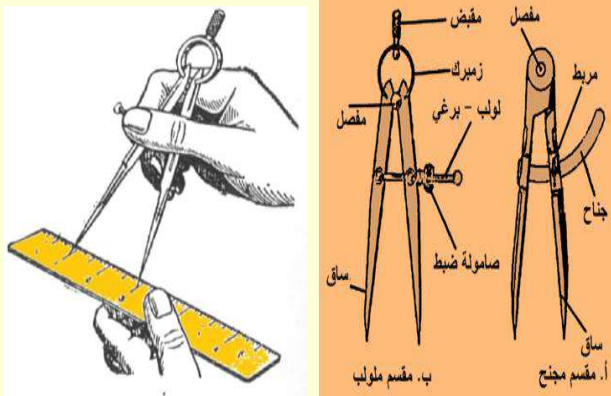

المقسم

يستعمل لرسم الدوائر والمنحنيات وتقسيم الخط إلى أجزاء متساوية.

6- قدمة قياس الأرتفاعات ذات الورنية



قدمة قياس الأرتفاعات ذات الورنية

تشبه شنكار التوازي من حيث الشكل فهي تتكون من قاعدة فولاذية لها نفس الوظيفة كما في الشنكار، ولكن القائم في شنكار الفرنية يكون على شكل مسطرة مدرجة مصنوعة من فولاذ العدة تنزلق عليها الفرنية التي تحمل بدورها شوكة التخطيط يستعمل في تخطيط الخطوط والتدرجات الأفقية وقياس الإرتفاعات.

 <p>شكّار التوازي البسيط</p> <p>شكّار التوازي والضبط الدقيق</p>	<p>7-خطاط التوازي (شكّار التوازي)</p> <p>يستعمل شكّار التوازي لشكّرة الخطوط المتوازية بالنسبة إلى مستويات الأسناد.</p>
 <p>8-طاولة التسوية (زهرة الاستواء)</p>	<p>8-طاولة التسوية</p> <p>تستعمل طاولة التسوية كقاعدة لإنجاز أعمال التخطيط حيث يستخدم سطحها كقاعدة ارتكاز لبعض أدوات التخطيط مثل الشكّار وفرنية الإرتفاعات والزاوية. للمحافظة على سطح الطاولة نظيفا وبدون خدوش، تتم تغطيتها بغطاء خشبي. تتكون طاولة التسوية من بلاطة كبيرة من الفولاذ أو الرخام ، سطحها العلوي وجوانبها ملساء.</p>

6-2 تمارين التخطيط والشنكرة

اختيار أدوات التخطيط والشنكرة الملائمة لتنفيذ تمرين	1	تمرين
---	---	-------

أهداف من التمرين

1. إتقان مهارة استعمال ادوات التخطيط والشنكرة لتنفيذ تمرين مثل :-
2. رسم خطوط متوازية .
3. تقسيم الخطوط الى عدة اجزاء.
4. رسم أقواس .

المعلومات الفنية عن التمرين**لتخطيط قطعة عمل يجب مراعاة ما يلي :-**

- 1- نظف السطح الذي سيتم عليه التخطيط من الأوساخ أو أي مواد عالقة.
- 2- لون سطح التخطيط بمادة ملونة كالطباشير أو صابون التلوين أو سوائل التلوين، لكي تصبح الخطوط واضحة.
- 3- ارسم الخطوط يستعمل الرأس المدبب للخطاط لرسم الخطوط وتستخدم حافة المسطرة كخط إرتكاز، الشكل (9-2).




الشكل (9-2).

- 4- استخدم المقسم لتقسيم الخط المستقيم إلى أجزاء متساوية، كما في الشكل (10-2). حيث يفتح المقسم على القياس المطلوب ويكرر نفس العملية للحصول على عدد التقسيمات المطلوبة كما يمكنك استعمال المسطرة فقط لعملية التقسيم لكن هذه الطريقة ليست دقيقة.



الشكل (2-10).

5- ارسم الأقواس كما في الشكل (2-11) نستعمل المقسم، نركز أحد ساقي المقسم في مركز الدائرة أو القوس، بعد تأشيريه باستخدام السنك، ثم نقوم بتدوير طرف الساق الثاني حول مركز الدائرة، باتجاه دوران عقارب الساعة ل يبقى طرف الساق المقسم المتحرك على بعد ثابت عن المركز بمقدار نصف قطر القوس

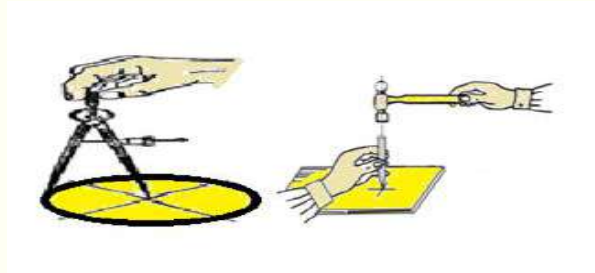


الشكل (2-11).


المواد والادوات المستعملة

- 1- صفائح معدنية .
- 2- خطاط (شكار) .
- 3- مسطرة حديدية زاوية قائمة .
- 4- مقسم .
- 5- سنك .
- 6- مطرقة .
- 7- زهرة استواء .
- 8- مواد تلوين .


خطوات العمل

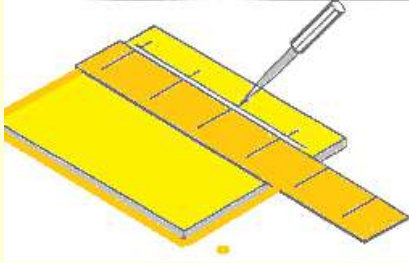


1. نظف سطح التخطيط ،وأضف مادة التلوين على السطح ،أرسم خطا موازيا لحافة قطعة العمل ،بأستخدام الخطاط والمسطرة ،أضغظ قليلا على الخطاط عند رسم الخطوط.

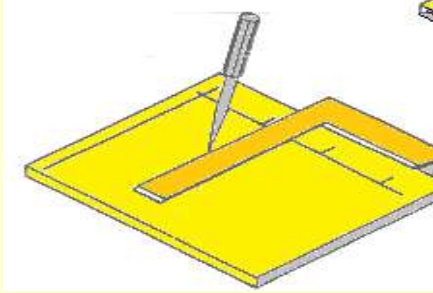


2. أسند أحد ضلعي الزاوية القائمة على حافة قطعة العمل ،وحركها حتى يصبح ضلعها الثاني منطبق على العلامة التي رسمتها من الخطوة السابقة ،ثم أرسم خط بواسطة الخطاط.

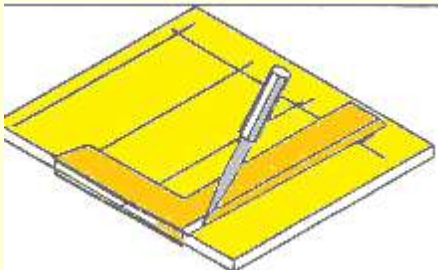


3. نفذ التمرين باستخدام المسطرة المعدنية العادية لإكمال رسم إمتدادات الخطوط وذلك بمطابقة المسطرة من اجزاء الخطوط المرسومة والمؤشرة في الخطوة السابقة لإكمال رسمه وكما في الصورة.

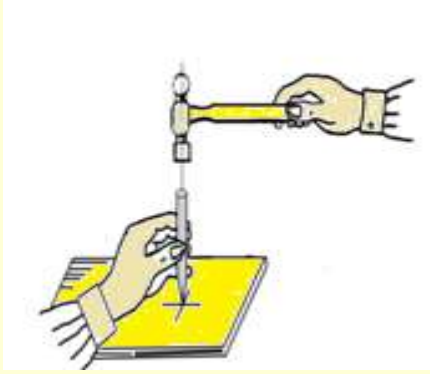


4- نظف قطعة العمل، وأضف مادة ملونة على السطح، وثبت نقطة بداية التقسيم باستخدام السنبك على خط مستقيم معلوم تم رسمه بالمسطرة.

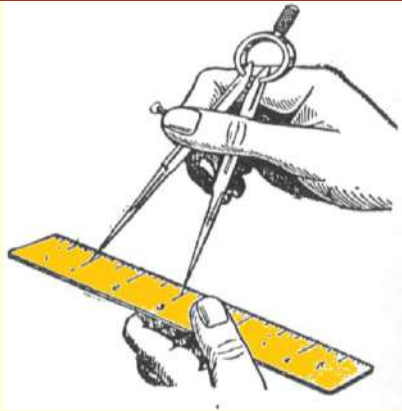

5- أستخدم المسطرة والمقسم لتحديد القياس المطلوب تقسيم الخط المعلوم الى عدد من التقسيمات المتساوية المطلوبة.

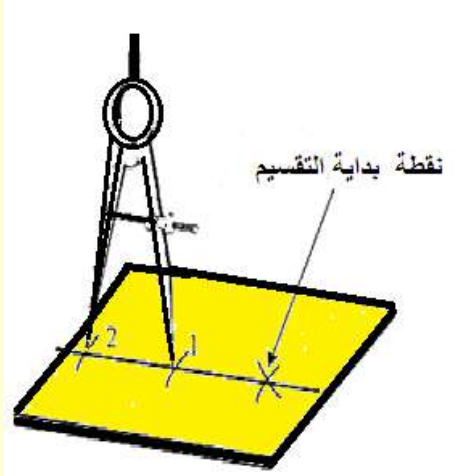


6- ركز ساق المقسم في نقطة بداية التقسيم وأرسم قوسا يقطع الخط المستقيم في النقطة (1) ثم ركز ساق المقسم في النقطة (1) وأرسم قوسا يقطع الخط المستقيم في النقطة (2)، كرر الخطوات حتى تنتهي من تقسيم المستقيم.

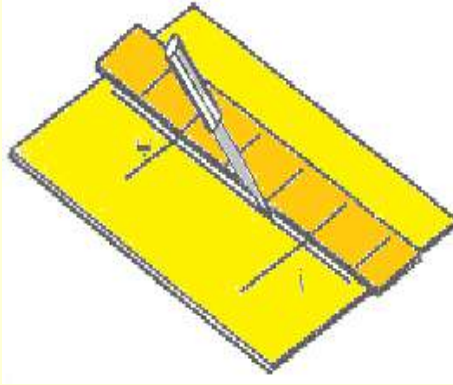


- تخطيط المنحنيات (الأقواس) والدوائر:


1. نظف سطح قطعة العمل، وأضف مادة ملونة، أرسم خطا مستقيما باستخدام المسطرة حدد انقطة (أ) مركز القوس الأول ،والنقطة(ب) مركز القوس الثاني بحيث تكون المسافة بينهما تساوي مجموع نصفى اقطار القوسين.

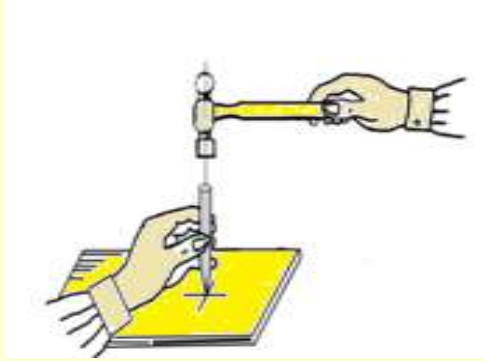

2. أشر المركزين (أ،ب) باستخدام بنطة المركز والمطرقة.

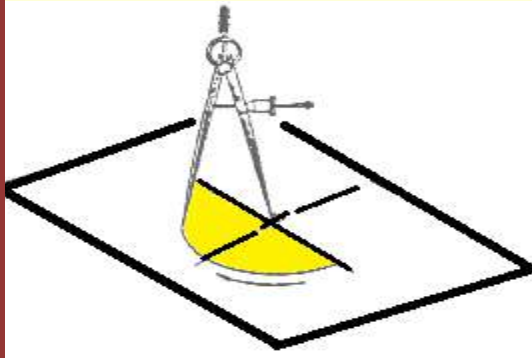

3. أفتح المقسم بمقدار نصف قطر القوس الأول ،ركز أ حد ساقى المقسم فى مركز القوس الأول وارسم القوس الأول

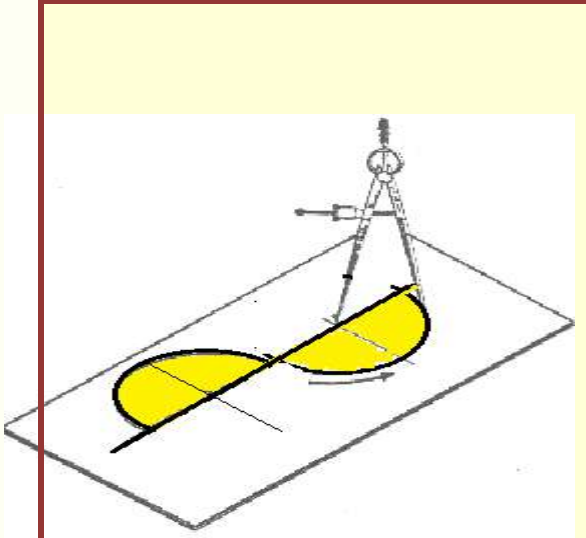

4. ركز أحد ساقي المقسم في مركز القوس الثاني وارسم القوس الثاني، أن التقاء القوسين على خط المركز يدل على دقة الرسم والتخطيط.

تخطيط خطوط متوازية باستعمال الشنكار

2

تمرين

أهداف من التمرين

اتقان مهارة استعمال الشنكار لتأشير خطوط على قطعة معدنية .

المواد والادوات المستعملة

1- شنكار أمتوازي.

2- قطعة معدنية من الحديد مستطيلة الشكل .

3- زهرة استواء .


4- عمود ضبط أقياس

5- مسطرة للقياس .


خطوات العمل




1- ضع جهاز الشنكار أولاً على سطح زهرة القياس وباستعمال عمود ضبط القياس لتحديد الارتفاع المطلوب.

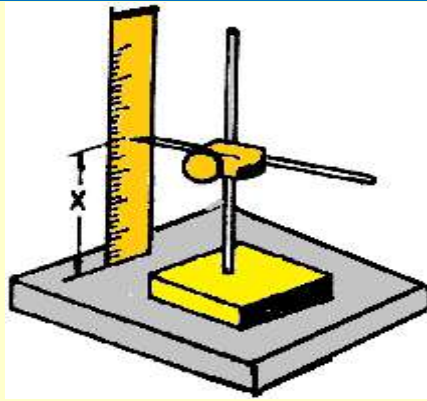

2. اضبط ارتفاع الشنكار بالقياس المطلوب شنكرته على قطعة العمل (في حالة عدم وجود عمود الضبط) نستعمل المسطرة ، كما في الشكل .

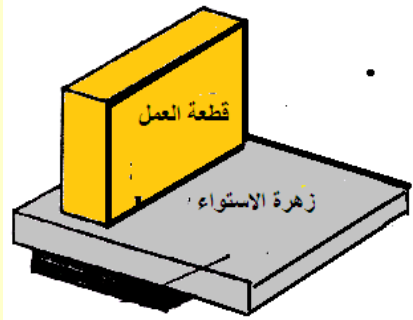

3- ضع حافة قطعة العمل المراد تخطيط خط موازي لها على سطح زهرة الشنكرة، كما في الشكل.

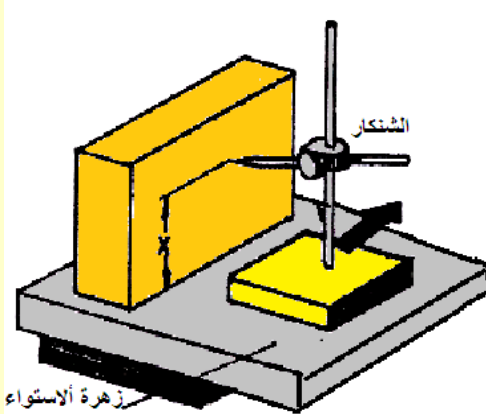


4- حرك الشنكار الموضوع على زهرة القياس عندها سيلامس الموشر ذو الحافة الحادة قطعة العمل بتأشير الخط الموازي لحافة قطعة العمل.
5- كرر نفس الخطوات لتأشير خطوط بارتفاعات مختلفة.

تمرين اضافي: اعد نفس خطوات التمرين باستعمال قدمة قياس الارتفاعات او الشنكار ذو الورنية كما هو موضح بالشكل (12-2) أدناه.



الشكل (12-2) قدمة قياس الارتفاعات

تمرين	3	التخطيط بالشنكرة واستعمال السنك في تحديد نقاط التقاطع
-------	---	---

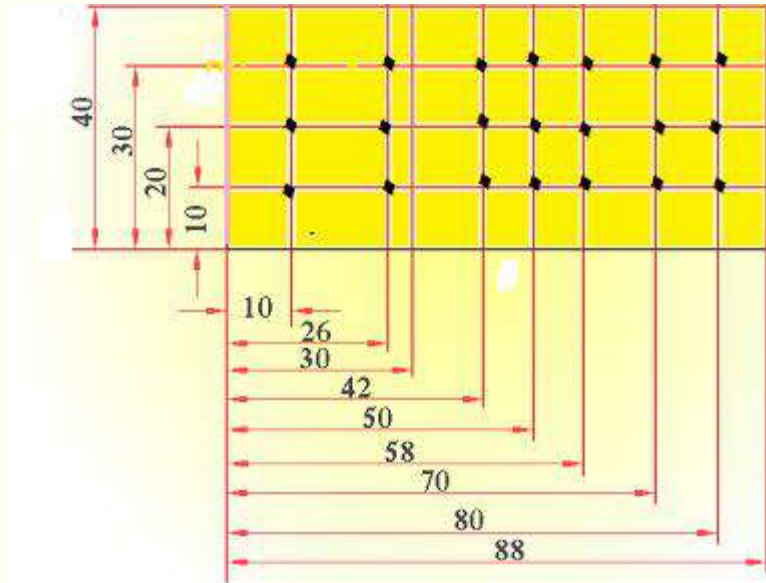

أهداف من التمرين


اتقان عملية الشنكرة واستعمال السنك في عملية تحديد نقاط التقاطع.

المواد والادوات المستعملة

- 1- قطعة من الالمنيوم بابعاد $2 \times 40 \times 88$ mm.
- 2- مسحوق طباشير.
- 3- مسطرة فولاذية.
- 4- خطاط فولاذي.
- 5- سنك نقطة.
- 6- مطرقة .
- 7- طاولة العمل.

المعلومات الفنية للتمرين

لاجراء عملية تحديد مراكز لقطعة معدنية نستعمل السنك وتسمى هذه العملية التذنيب او (السنبكة) ولاجراء عملية التذنيب بشكل صحيح اتبع ما يلي كما في الشكل (2-13) :-
 - أمسك السنك بشكل مائل بزاوية 30° بحيث يمكن رؤية رأس السنك على سطح القطعة المعدنية لذلك يمكن وضع السنك على خط التقاطع .
 - عدل السنك على القطعة المعدنية بحيث يكون بشكل عمودي على سطح القطعة.
 اطرق رأس السنك طرقة خفيفة بالمطرقة لتذنيب القطعة كما هو موضح بالشكل

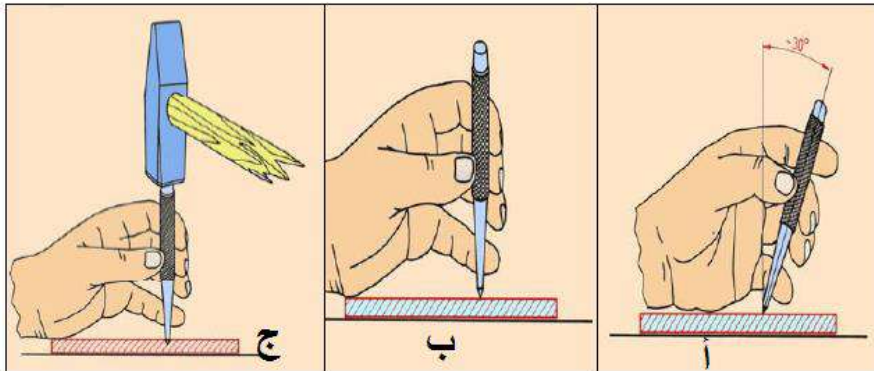


الشكل (2-13)



1- نظّف حواف قطعة العمل من الزوائد والرايش.
2- جهز أدوات الشنكرة.

3- ضع علامات تبين المسافات بين الخطوط المتوازية للحافة باستعمال الخطاط الفولاذي والمسطرة الفولاذية
4- ارسم خطوط بين العلامات المذكورة بواسطة الخطاط الفولاذي والزاوية القائمة كما في الشكل.

5- أهتم بان تكون حركة الخطاط الفولاذي من أعلى إلى أسفل كما تظهر في الشكل وأن تكون زاوية ميل مدبب الخطاط بزاوية 15° عن حافة القطعة كما في الشكل المذكور.

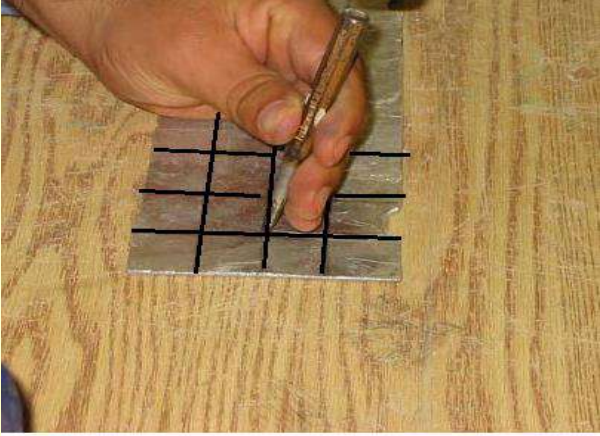

- 6 - قم باختيار سنك النقطة الملائم.
7- اقبض السنك باليد وضع مدبب السنك بزاوية مائلة عند نقاط تقاطع الخطوط كما في الشكل.



- 8- اهتم بتعامد سنك النقطة على سطح قطعة العمل كما في الشكل.
9- اطرق رأس السنك بواسطة المطرقة (طرقة واحدة متوسطة القوة) كما في الشكل.
اتبع نفس الخطوات واكمل عملية تذهيب القطعة المعدنية.


أسئلة الفصل الثاني

س 1 - أذكر أهم استعمالات الادوات الآتية :-


1. القدمة ذات الورنية.
2. الميكروميتر.
3. المنقلة.
4. ألسنكار .

س 2 : اقرأ قيمة القياس على القدمة ذات الورنية المبينة في الأشكال الآتية عند:-

أ- دقة قياس 0.1

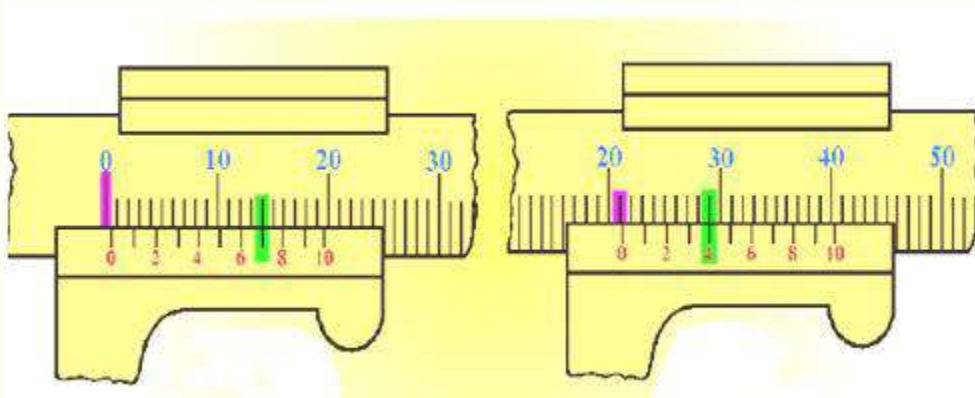

ب - دقة قياس 0.05

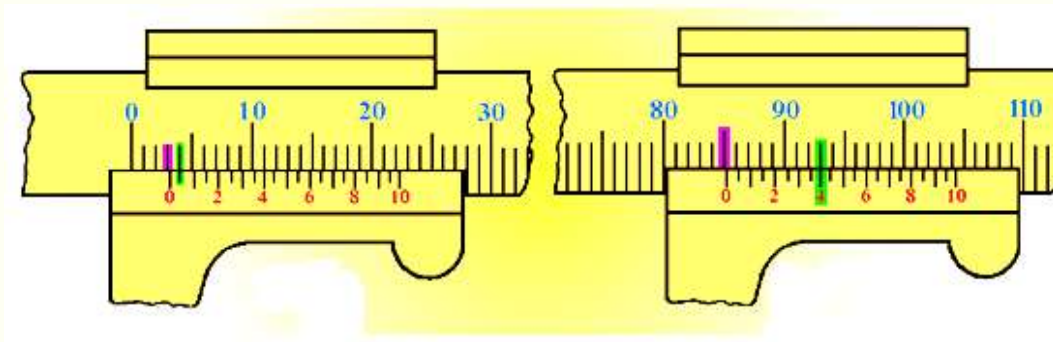


س 2- اقرأ قيمة القياس على الميكروميتر المبينة في الأشكال الآتية:-



1 - قيمة القياس =



2- قيمة القياس =

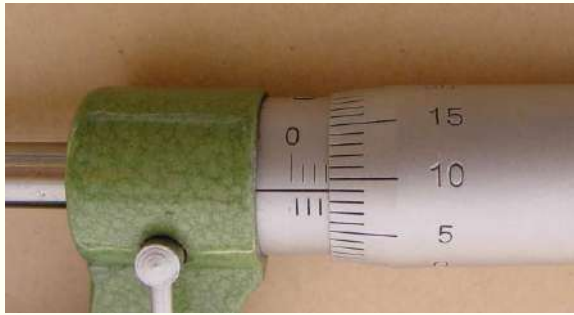


3- قيمة القياس =



4- قيمة القياس =

س3- خطط التمرين واجري عملية تذييب للقطعة المعدنية باستعمال السنبك وحسب الأبعاد الموضحة بالتمرين التالي:-

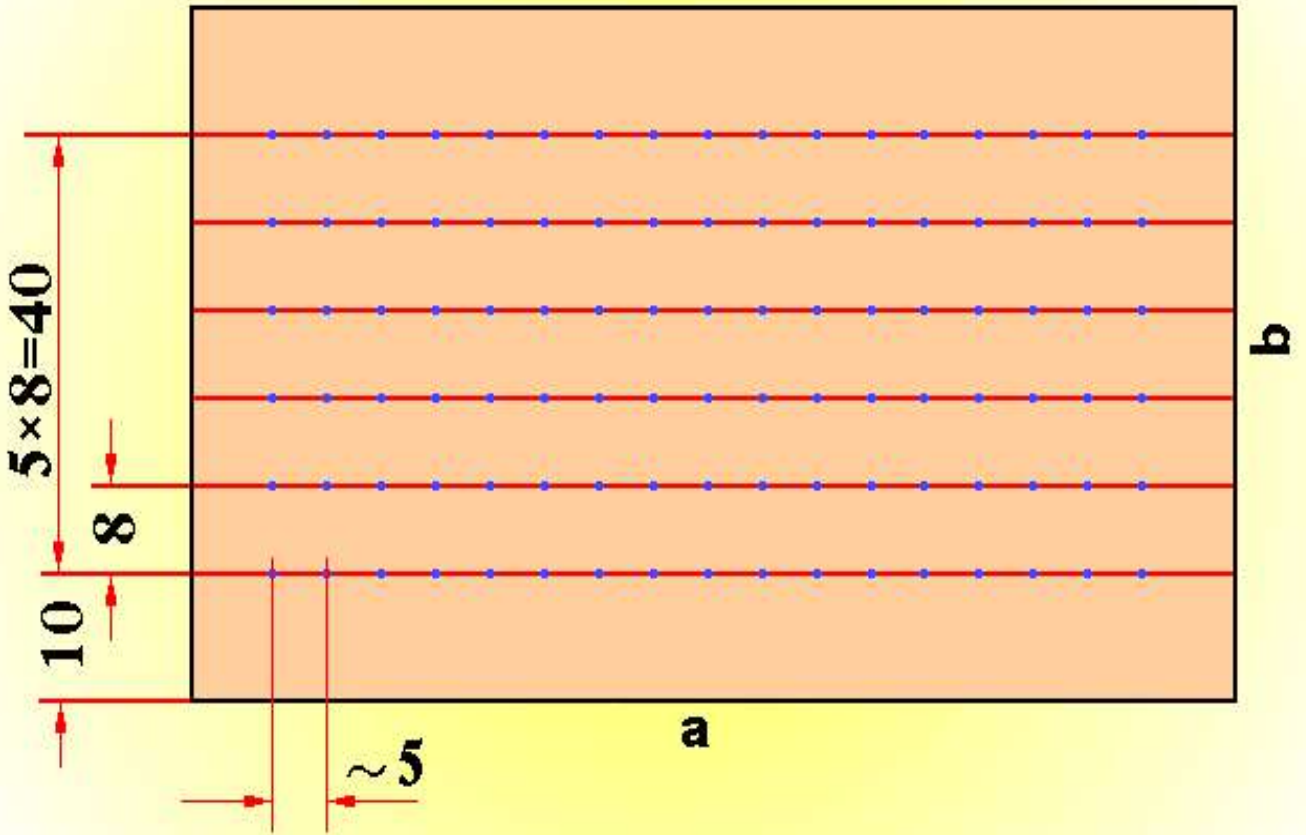

الفصل الثالث التمييز بين المعادن



الأهداف العامة :

- بعد إتمام هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
- 1- يتعرف على خواص المعادن.
 - 2 - يميز بين أنواع المعادن.

الفصل الثالث التمييز بين المعادن

المعلومات الفنية للتدريب العملي

3-1-1 خواص المعادن

تمتاز المعادن بالعديد من الخصائص التي تميزها عن بقية المواد وأهم هذه الخصائص هي :

3-1-1-1 الخصائص الكيميائية

(مقاومة التآكل الكيميائي، مقاومة الصدأ)

3-1-1-2 الخصائص الفيزيائية

(الحجم ، الكتلة ، الكثافة ، الوزن النوعي ، درجة الانصهار ، الموصلية الحرارية ، الموصلية الكهربائية المغناطيسية)

3-1-1-3 الخصائص الميكانيكية

تتأثر الخصائص الميكانيكية بتأثر المعدن بالقوى الخارجية مثل قوى (الشد ، السحب ، الضغط ، القص ، اللي ، والثني) وهناك خواص أخرى منها :

1-المرونة : (Elasticity) : هي قابلية المعدن للتغير بسبب تأثير القوى والعودة إلى وضعه الأصلي بعد زوالها كما هو الحال مع النابض (Spring)، فإذا تعرض إلى قوة شد يزداد طوله، وبعد زوال هذه القوى يرجع إلى طوله الأصلي .

2-اللدونة : (Plasticity) : هي خاصية المعدن على تغير شكله نتيجة تأثير القوى الخارجية دون الرجوع إلى حالته الأصلية.

3- المتانة : (Toughness) : يعبر عن المتانة بمدى مقاومة المعدن لقوى الصدم او الطرق المفاجئ اي مقاومة الكسر، وتسمى المواد غير المقاومة لقوى الصدم بالمواد القصفة (الهشة) مثل الزجاج، وحديد الزهر (الاهين)، في حين ان الفولاذ يقاوم قوى الصدم.

4- المطيلية : (Ductility) : هي قابلية المعدن للتشكيل بالسحب فالنحاس الاحمر يتمتع بمطيلية جيدة ،حيث يمكن تشكيته بالسحب على البارد (اي دون تسخين) ،في حين يسخن الحديد لتحسين قابليته للسحب.

5- المقاومة : (Strength) : وهي قابلية المعادن للصمود امام احمال (قوى) الشد ،وقوى الضغط ، وقوى القص.

6- الطروقية (Malleability) : وهي قابلية المعدن للتشكيل بالطرق كما في تشكيل رؤوس

مسامير البرشمة التي تصنع من معدن يتمتع بخاصية الطروقية.

7- مقاومة الكلال (Fatigue Strength): وهي قابلية المعدن للصمود امام التغير

المتواصل في تأثير الاحمال الديناميكية على الأجزاء او مركبات التصاميم الميكانيكية والتي تسبب كسر هذه الاجزاء في حالة تجاوز حد الكلال .

8-الصلادة : (Hardness) : وهي درجة مقاومة المعدن للخدش أو الاختراق من اجسام

اكثر صلادة منها.

السلامة المهنية : تطبيق تدابير السلامة المهنية لكافة أتمارين العملية ضمن هذا الباب وتتضمن :-

- 1- ارتداء النظارات الواقية .
- 2- ارتداء بدلة العمل المناسبة .
- 3- ارتداء الأحذية الواقية .
- 4- ارتداء الكفوف الخاصة لمسك المشغولات.

2-3 تمارين التمييز بين المعادن

المقارنة بين المعادن من حيث الصلادة	1	تمرين
-------------------------------------	---	-------

الهدف من التمرين

1. ان يميز الطالب بين المعادن المختلفة من ناحية صلادة المعادن ويفهم مفهوم الصلادة.
2. يقارن بين المعادن المختلفة من حيث الصلادة .

المعلومات الفنية عن التمرين

صلادة المعدن تعني مقاومة المعدن للخدش والأختراق من أجسام أخرى ، فكلما كانت مقاومة المعدن للاختراق أكبر كلما كانت صلادته أكبر .

المواد والأدوات المستعملة

1. قطع من المعادن المختلفة (المنيوم -حديد -نحاس).
2. سنبة نقطة.
3. مطرقة (500 g).
4. ملزمة.
5. طاولة عمل.

خطوات العمل



1. ثبت قطعة الفولاذ الطري على ملزمة الطاولة.



2- ثبت سنبة النقطة على سطح المعدن.



3- أطرق على رأس السنبة بالمطرقة
فينغرز الرأس المدبب للسنبة في
وسط قطعة المعدن.



4. أرفع السنبة فترك أثرا على سطح
قطعة العمل.



5. كرر الخطوات السابقة على قطعة
الألمنيوم وكذلك على قطعة الحديد
عالي الكربون، مراعي المحافظة على
الطرق بنفس القوة .

6. قارن بالنظر بين حجم الأثر الناجم
في كل قطعة من القطع الثلاثة.

7. رتب المعادن الثلاثة تنازليا من حيث الصلادة.

8. رتب المعادن الثلاثة تنازليا من حيث المطيلية.

المقارنة بين المعادن من ناحية المطيلية

2

تمرين

الهدف من التمرين

معرفة الطالب خواص المعدن المطيلي من خلال عملية الطرق .





المعلومات الفنية عن التمرين

1. المطيلية : هي قابلية المعدن للتشكيل بالسحب والطرق والبتق ... الخ ، فكلما كانت مطيلية المعدن أكبر كانت قابليته للتشكيل بالطرق أكبر.
2. عملية البرشمة : من العمليات القديمة لتوصيل وربط المعادن ، وتستخدم في الجسور وتوصيلات الانابيب وغيرها من الاستعمالات وتتطلب عملية التوصيل استعمال مسامير خاصة تسمى (مسامير البرشمة) ، وتصنع من الالمنيوم وحديد الصلب والنحاس ومن خلال هذا التمرين فبالإمكان التعرف على مطيلية هذه المعادن .

المواد الأولية والادوات المطلوبة

1. قطعتين من الصفيح مثقبة
2. مسامير برشمة مصنوع من الالمنيوم-والنحاس-والحديد.
3. سائدة مع قالب برشمة.
4. مطرقة (500 g).
5. طاولة عمل.
6. ملزمة .

خطوات العمل

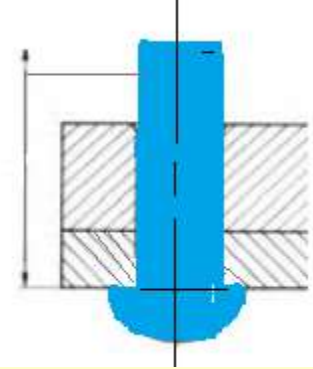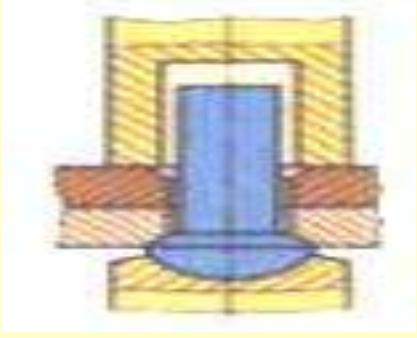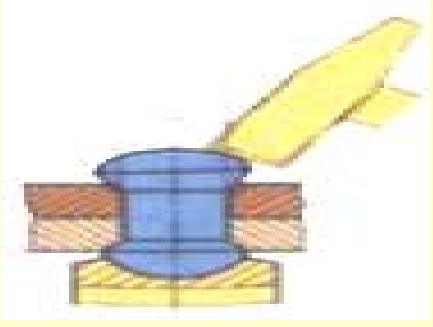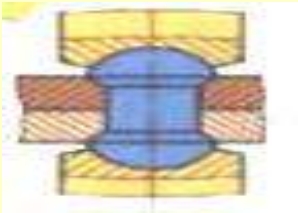	<p>1. أدخل مسمار البرشمة الفولاذي في الثقب عبر القطعتين.</p>
	<p>2. ضع رأس قالب البرشام على المسمار واطرق قالب البرشام.</p>
	<p>3. أطرق رأس المسمار بالمطرقة <u>لتشكيله بشكل كروي</u>.</p>
	<p>4. استخدام قالب لتكوين الرأس.</p>



5-كرر الخطوات السابقة بأستخدام مسمار البرشمة
المصنوع من النحاس مع المحافظة على قوة الطرق

6- قارن بين المعادن الثلاثة من حيث سهولة تشكيل رأس المسمار بالطرق.

7- رتب المعادن الثلاثة تنازليا من حيث المطيلية.

التمييز بين المعادن من لون الشرر وشكله

3

تمرين

الهدف من التمرين

معرفة الطالب امكانية التمييز بين المعادن مثل الحديد بانواعه والمعادن الغير حديدية
من لون الشرر الناتج اثناء التشغيل .

المعلومات الفنية عن التمرين

يمكن معرفة نوع المعدن من الشرر الناتج عن عملية التجليخ على أحجار الجليخ، حيث يكون
الشرر الناتج كشعاع قصير أو طويل أو متصل أو متقطع حسب قوة ضغط المعدن على قرص الجليخ
وحسب تركيب المعدن .

المواد الأولية والادوات المطلوبة

1. آلة تجليخ ثابتة.
2. قطعة حديد الزهر.
3. قطعة فولاذ طري.
4. قطعة فولاذ عالي الكربون.
5. نظارات واقية.


خطوات العمل



1- ثبت الحاجز الواقي على قرص التجليخ.



2- ارتدي النظارات الواقية.

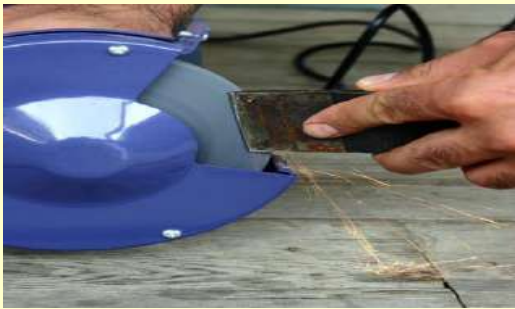

3- أبدأ بتجليخ قطعة حديد الزهر مع مراقبة
(شكل الشرر ، لون الشرر ، أستمراية خطوط
الشرر).



4- كرر الخطوة السابقة بأستعمال قطعة من الفولاذ الطري.



5- كرر الخطوة باستخدام قطعة من الفولاذ عالي الكربون.

6- أكتب تقريرا يتضمن المقارنة بين المعادن الثلاث من حيث:

- 1- شكل الشرر الناتج.
- 2- لون الشرر الناتج.
- 3- أستمرارية خطوط الشرر الناتج

أسئلة الفصل الثالث

س1: من خلال خبرتك العملية ، رتب المعادن الآتية من حيث الصلادة تصاعدياً.

(النحاس ، الصلب العالي الكربون ، الألمنيوم)

س2: عدد خطوات متسلسلة كيفية تنفيذ عملية ربط قطعتين من الصفيح بوساطة البرشام مراعيأ إجراءات السلامة المهنية عند تنفيذ العمل.

س3: أذكر إجراءات السلامة المهنية الواجب مراعاتها عند اجراء عملية التمييز بين المعادن من حيث شكل الشرر المتطاير؟

س4: ما هو شكل الشرر المتوقع تكونه للمعادن ذات الصلادة العالية مثل حديد الزهر والمعادن ذات الصلادة القليلة مثل الألمنيوم .

الفصل الرابع عمليات تشكيل المعادن



الأهداف العامة:-

- بعد الانتهاء من هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :
- 1- يتقن الطريقة الصحيحة لاستعمال أنواع مختلفة من المقصات اليدوية.
 - 2- يقص قطع من الصفائح بالمقص اليدوي.
 - 3- ينفذ تمارين القص باستعمال عدة أنواع من المقصات اليدوية.
 - 4- يتقن الطريقة الصحيحة لحني المعادن.
 - 5- يميز بين عمليات حني المعادن المختلفة.
 - 6- يتقن مهارة استعمال أدوات الحني للمعادن.
 - 7- يتقن مهارة الثني المستدير للصفائح.
 - 8- يتقن مهارة حني الأنابيب .

الفصل الرابع عمليات تشكيل المعادن

المعلومات الفنية للتدريب العملي

1-4 القص

القص: من العمليات الأساسية في أعمال تشكيل المعادن ،وهي تسبق عمليات الثني ،والدرفلة عمليات التشكيل الأخرى، وستكون هذه العمليات التشكيلية بحاجة إلى عمليات القص لأن المواد الأولية مثل الصفائح المعدنية تأتي بقياسات معينة، وفي أغلب الأحيان تكون أكبر من المساحات اللازمة لإنتاج قطعة معينة، وستكون بحاجة إلى قص ما يلزمك من لوح الصفيح، او قص الصفيح بحسب مخطط معين لإنتاج قطعة معينة. تستعمل في عمليان القص، المقصات اليدوية لقص الصفيح ذي السمك القليل ،أما الصفيح السميك فتستخدم المقصات الآلية، لأنه يحتاج إلى قوة قص كبيرة. يوفر القص الوقت والجهد، فالقص عملية سريعة من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإنه ينتج حوافاً نظيفة لقطعة العمل .

1-1-4 أنواع المقصات




أ- المقصات اليدوية :- Hand shears ومن أنواعها:-

1-المقص اليدوي العادي لقص الخطوط المستقيمة والأقواس الخارجية وتكون بانواع مختلفة حيث يمكن إستعمال المقصات للقص في إتجاه اليمين أو للقص في إتجاه اليسار .




2-مقص القطع المستقيم لقص الخطوط المستقيمة الطويلة.

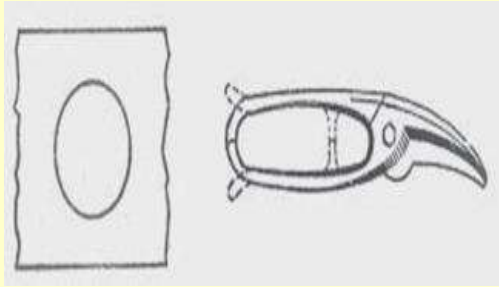


3- مقصات التخريم لقص الدوائر والمنحنيات.



4 - مقص الانابيب يستعمل لقص الأنابيب
المصنعة من الصفائح الرقيقة .

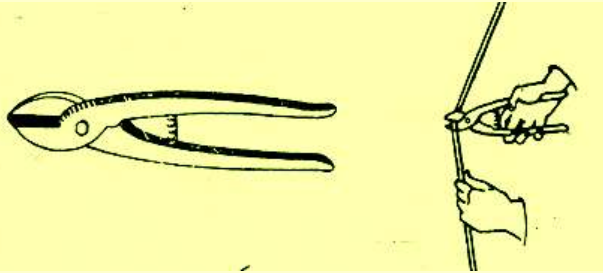

5- مقصات الاسلاك يستعمل لقص الأسلاك
الغليضة.

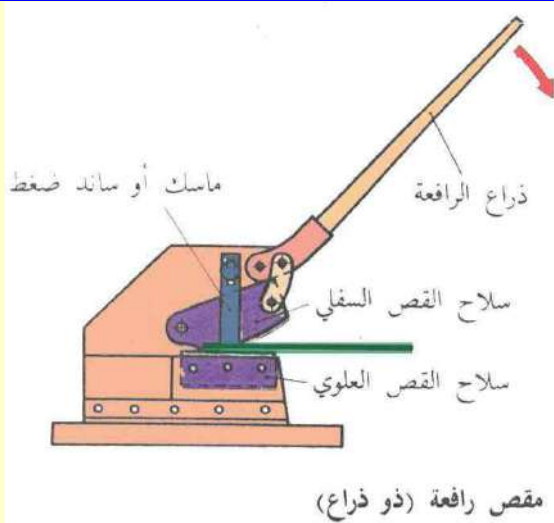

ب- مقصات الرافعة **Lever Shear**:

تستعمل لقص صفائح أكبر سمكا من
الصفائح الذي يمكن قصه بالمقصات اليدوية
ويكون بعدة أنواع :-

مقص الرافعة لقص الواح صفائح حتى طول
(100cm) .

مقص الرافعة البسيط لقص صفائح بطول
20cm وسمك 5mm.

مقص الرافعة المركب لقص المقاطع الكبيرة
السمك والفولاذية.



ج-المقصات الآلية Power Shears


تستعمل لقص الصفائح على طول لوح الصفيح مرة واحدة وتكون عملية القطع سهلة وسريعة. وبعض هذه المقصات تشغل بطاقة الهيدروليك.

2-1-4 تمارين عملية القص

قص بخطوط مستقيمة لقطعة من الصلب المغنون

1

تمرين

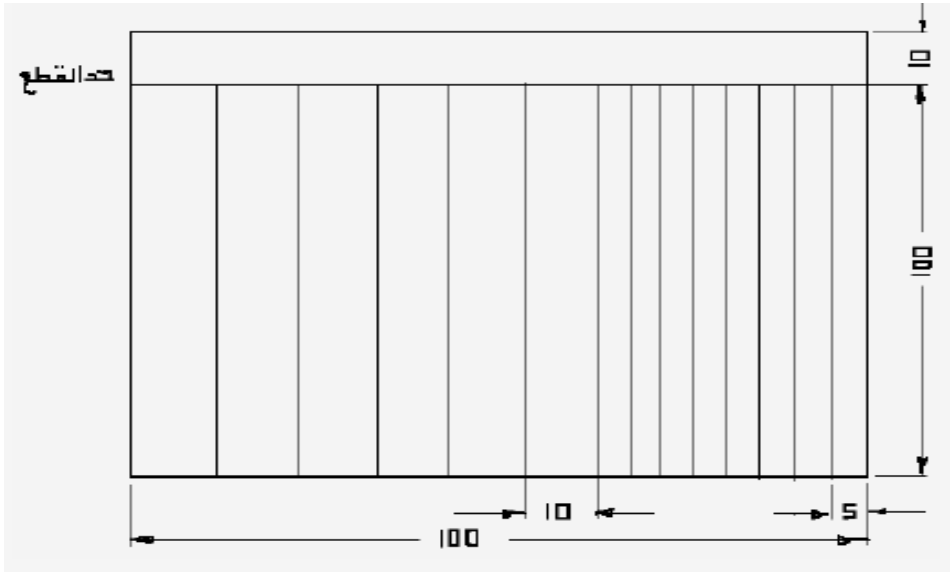


الهدف من التمرين

اتقان مهارة قص الصفائح المعدنية بخطوط مستقيمة بمقص مناسب .

المعلومات الفنية عن التمرين


عندما تقص الصفائح المعدنية بالمقصات اليدوية يجب مراعاة ما يأتي :

- 1- إن المقصات بأنواعها هي عدد لقطع المعادن لذا يجب الحرص على إستعمالها بالشكل الصحيح ومنع تعرض القائم بالعمل إلى المخاطر، وفي حالة عدم الإستعمال يتم المحافظة عليها بعد تنظيفها بالشكل الصحيح وحفظها في الأماكن الخاصة بها كما و يتم إبعادها عن متناول الأشخاص غير المخولين بالعمل .
- 2- يجب أن تكون زاوية القص أقل من (20°) وفي هذه الحالة يثبت المقص ويحدث القص بشكل طبيعي . شكل (1-4)

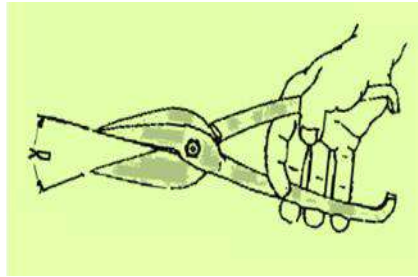

شكل (1-4)

- 3- يجب أن يوجه المقص بحيث تكون سكاكين القص عمودية على سطح قطعة العمل .

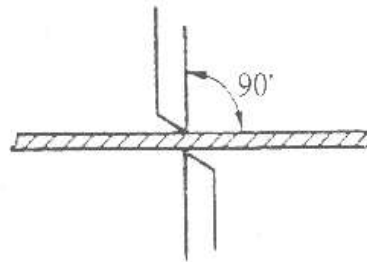

شكل (2-4)


المواد الأولية والأدوات المستعملة

1. مقص خطوط مستقيمة.
2. صفيحة من الحديد المعلنو بسمك 1mm .
3. خطاط .
4. مسطرة قياس .

خطوات العمل



1- أشر الخطوط المستقيمة المراد قصها في المعدن بإستعمال المسطرة وقلم التأشير .

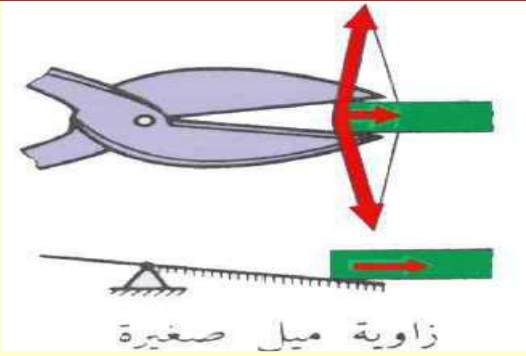

2- أختار المقص المناسب وأجعل الزاوية بين الحدين أقل من (20°) ، ولا تدخل الصفيح كثيرا بين الحدين القاطعين.



3- أضبط وضع سكين القص بحيث يكون عموديا على سطح قطعة الصفيح .

4- اضغط على ذراعي المقص حتى يبدأ قطع الصفيح .




5- كرر الخطوات السابقة حتى تقص باقي الخطوط .

6- نظف موقع العمل وإعد المقص بعد تنظيفه إلى محله بعد الإنتهاء من التمرين .

القص بشكل أقواس لقطعة من الصلب المغلون

2

تمرين

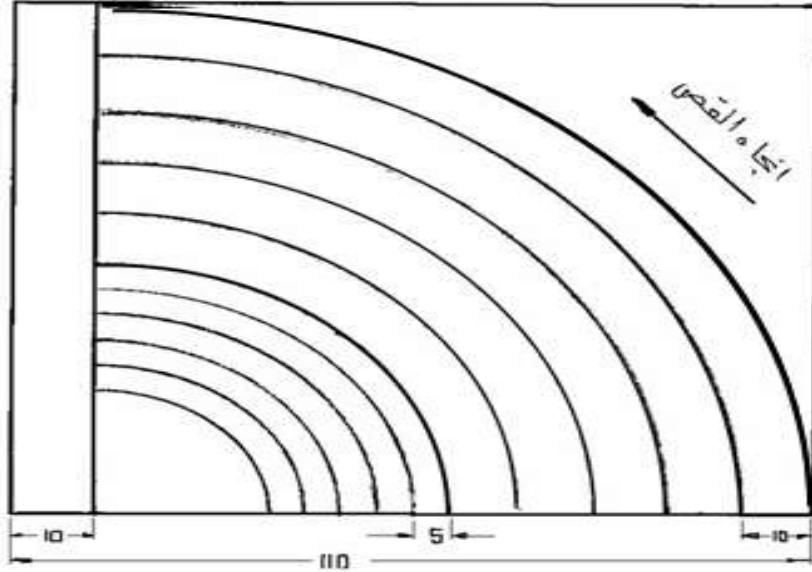

الهدف من التمرين


إتقان مهارة القص اليدوي بشكل أقواس لصفحة من الصلب المغلون .

المواد والأدوات المستعملة

- 1-صفحة معدنية من الصلب المغلون المنخفض الكربون بالابعاد الموضحة بالتمرين (2).
- 2-مقص يدوي.
- 3- قلم لتأشير الأقواس المراد قصها .
- 4 - مقسم لتأشير الأقواس .
- 5-مطرقة.

المعلومات الفنية عن التمرين

لرسم مركز لدائرة أو قوس نؤشر المركز باستخدام (السنبك) كما هو موضح بالشكل(3-4 أ) ولرسم الأقواس نستعمل المقسم ،نركز أحد ساقي المقسم في مركز الدائرة أو القوس ، بعد تأشيريه بأستخدام السنبك ،ثم نقوم بتدوير طرف الساق الثاني حول مركز الدائرة ،باتجاه دوران عقارب الساعة ليبقى على بعد ثابت عن المركز بمقدار نصف قطر القوس المتحرك كما في الشكل (3-4).

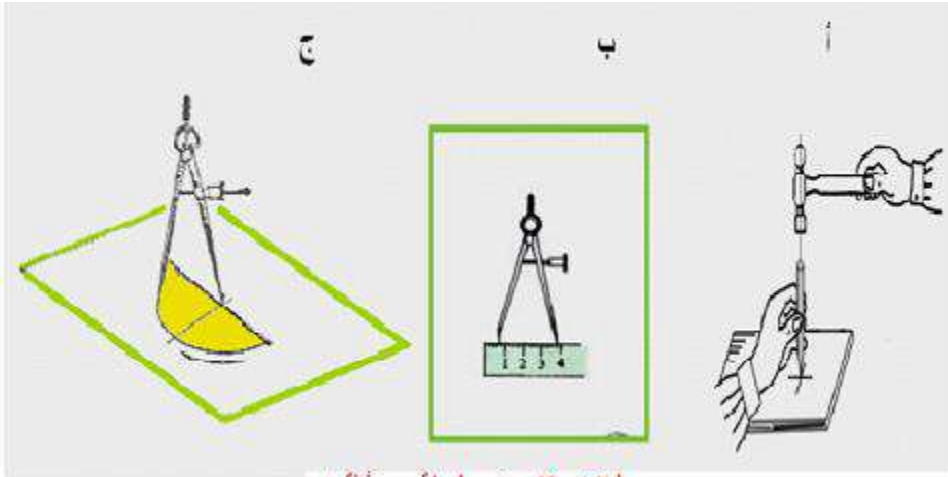

شكل (3-4) يوضح طريقة رسم الأقواس

خطوات العمل



1- حدد مركز القوس باستخدام السنك والمطرقة.



2 - أشر الأقواس المختلفة المراد قصها في المعدن باستخدام المقسم .



3- حدد نقطة البدء بعملية القص لغرض القدرة على الإستمرار بالعمل بالشكل الصحيح.




4- إستمر بعملية القص لحين فصل الأجزاء المقوسة عن القطعة المعدنية المستعملة.

5- نظف موقع العمل وإعادة المقص بعد تنظيفه إلى محله بعد الإنتهاء من التمرين .

قص دوائر من الخارج والداخل

3

تمرين

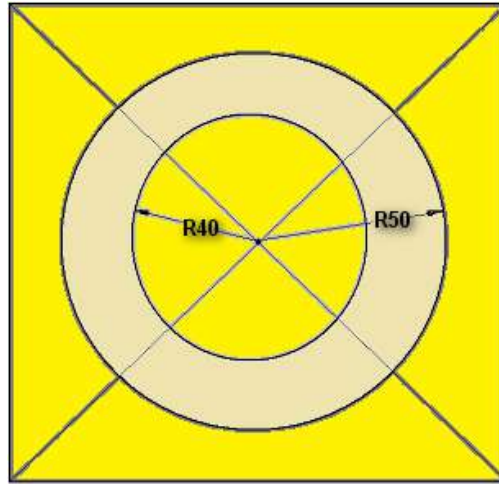

أهداف من التمرين


اتقان مهارة قص الدوائر على الصفائح المعدنية من الخارج والداخل

المعلومات الفنية عن التمرين


لقص دوائر خارجية وداخلية من الصفائح يجب مراعاة الأمور الآتية :

• يجب تخطيط قطعة العمل ورسم الدائرة قريبا من حافة الصفائح .شكل (4-4أ)

يجب مسك قطعة العمل بحيث يكون خط القص مرئيا وواضحا . كما في الشكل (4-4ب)

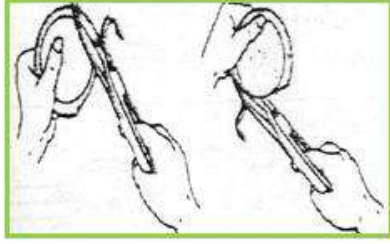


ب

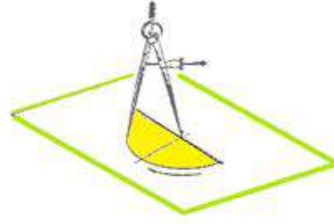

أ

شكل (4-4)

- عند قص دوائر داخلية (داخل قطعة الصفيح) ، يجب أن تقوم بعمل فتحة داخل قطعة الصفيح التي سيتم قصها من القطعة الأصلية ، ثم تبدأ بالقص من هذه الفتحة بخط منحن باتجاه محيط الدائرة ، ثم تكمل قص الدائرة الداخلية . وتستخدم بنطة الثقب لثقب فتحة بداية القص كما في الشكل (5-4)

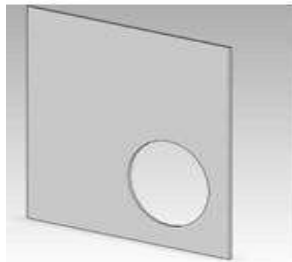

الشكل (5-4)


المواد والأدوات المستعملة

1. صفيح من الحديد المغلون سمك (1mm) .
2. مقص دوائر خارجية وداخلية.
3. خطاط (شنكار) .
4. فرجال .
5. سنبك (للتخريم) .
6. سنبك مركز.
- 7.

خطوات العمل



1- خطط قطعة العمل بتحديد مركز رسم الدوائر باستعمال السنبك والمطرقة .

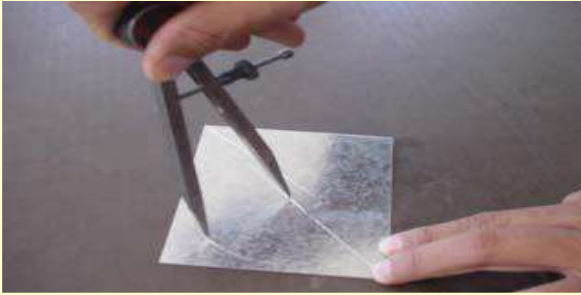


2 - ارسم الدوائر باستعمال المقسم -
أشر الاقطار المطلوبة للدوائر بالمسطرة
وافتح المقسم على القطر المطلوب بتثبيت
احد اطراف المقسم في مركز الدائرة والثاني
تحركه على القطر المطلوب.



3- أستعمل سنبك (التخريم) لعمل فتحة في داخل
الدائرة الداخلية لتبدأ منها عملية القص .



4 -استعمل المقص المناسب لقص الأقواس
والدوائر.
5- أدخل المقص في فتحة بداية القص من أسفل
الصفحة ،قص باتجاه محيط الدائرة وأكمل
القص متتبعا للخط .

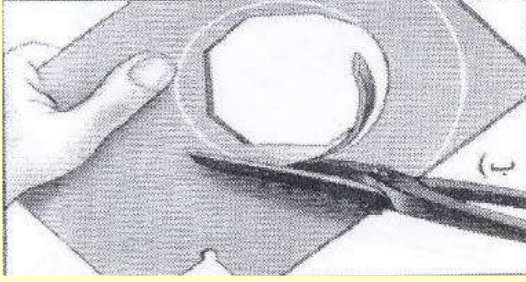

6- اكمل قص الدائرة الخارجية أبدأ القص من حافة الصفح بمحاذاة الخط المنحني إلى أن تصل إلى خط محيط الدائرة ، تابع القص فوق خط محيط الدائرة **حاول أن تجعل القص متواصلا بدون توقف إلى أن تكمل القص .**

قص الصفائح باستعمال المقص ذو الذراع

4

تمرين

الهدف من التمرين


إتقان المهارة في كيفية إستعمال المقص اليدوي ذي الذراع في عملية القص للصفائح المعدنية.

المواد والأدوات المستعملة

- 1- صفيحة معدنية من الصلب الكربوني بأبعاد 2x40x 60 mm
- 2- مقص الطاولة ذو الذراع .
- 3- قلم لتأشير الخطوط المستقيمة التي يتم قصها على القطعة المعدنية .
- 4- مسطرة معدنية لقياس العرض لكل قطعة معدنية يتم قصها .

المعلومات الفنية عن التمرين

يستعمل مقص الطاولة ذو الذراع لقص الصفائح المعدنية الطويلة ويتكون من سكين علوي مثبتة في الذراع وسكين مثبتة ألى الاسفل ويتم تثبيت الصفيحة بين الذراعين على طاولة الماكنة وبتحريك الذراع الى الاسفل تتم عملية القص بشكل شرائط طويلة كما هو موضح بالشكل (4-6).

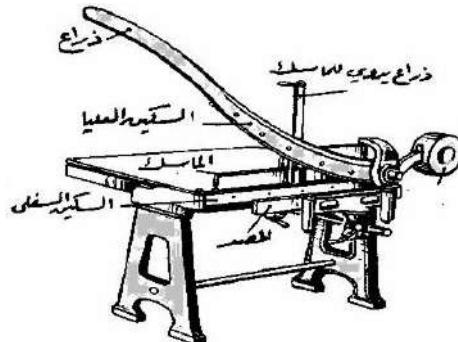

الشكل (4- 6) مقص الطاولة ذو الذراع

خطوات العمل



1-خطط قطعة العمل.

2- قم بتحديد نقطة البدء بعملية القص لغرض القدرة على الإستمرار بالعمل بالشكل الصحيح.



3-حرك ذراع القص الى الاسفل لبدء عملية ألقص.




4- أستمر بعملية القص لحين فصل ألقطعة المعدنية.

5-نظف مكان العمل بعد انتهاء العمل.

عملية الثني

2-4 التشكيل بعملية الثني

المقصود بالتشكيل : هو تغير في شكل المعدن وتحويله الى شكل آخر بدون ازالة أجزاء من المعدن (بشكل رايش) وتعد عملية ثني المعادن احدى طرق التشكيل التي يتم اجراءها على مقاطع العمل كالصفائح المعدنية -المقاطع -والانابيب وتتم عملية الثني إما بشكل يدوي او بشكل آلي وباستعمال قوالب التشكيل لاعطاء القطع المعدنية عند الثني اشكالاً " مختلفة حسب الطلب وتتم عملية الثني باسسط اشكالها بتثبيت أحد اطراف القطعة المعدنية على الملزمة ويثنى الطرف الأخر باليد أو بضربات من المطرقة كما هو موضح بالشكل (4-7).

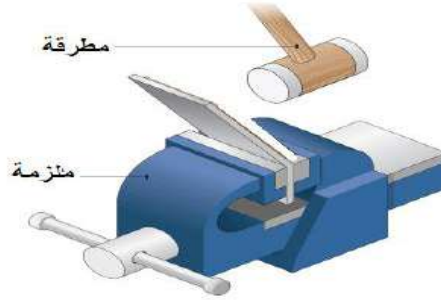


الشكل (4-7) عملية الثني


1-2-4 انواع عمليات الثني

- 1- الثني الحدي.
- 2 - الثني المستدير.

1-1-2-2 الثني الحدي :- هو ثني مادة العمل بأصغر نصف قطر ثني ممكن ، وينتج عن قوة الثني ، والقوة المضادة خط الفاعلية الثابت (حد الثني) ، ويتغير إتجاه قوة الثني باستمرار ، وتتم عملية الثني هذه أما بوساطة أداة أو بدونها .كما في الشكل(4-8).

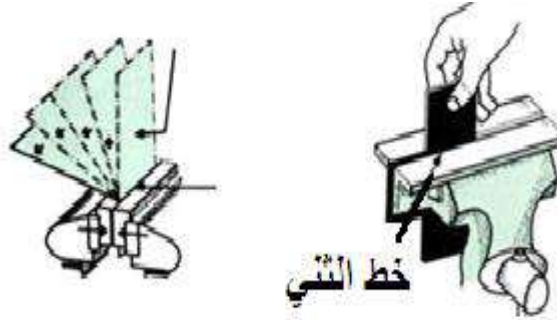

الشكل (4-8)

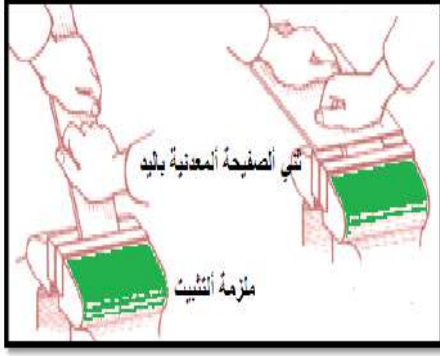



أ-الثنى الحدي (اليدوي)

ممكن ان يتم الثني الحدي باليد مباشرة كما هو موضح بالشكل .

ب- الثنى الحدي بالملزمة :-



خطوات العمل

- 1- يتم تثبيت قطعة العمل على الملزمة على حد الثني كما موضح في الشكل(4-9) .
- 2- تثني قطعة العمل السميكة بوساطة الضغط باليد في أثناء تركيز ضربات المطرقة الأولى بعيدا عن حد الثني كما موضح في الشكل.

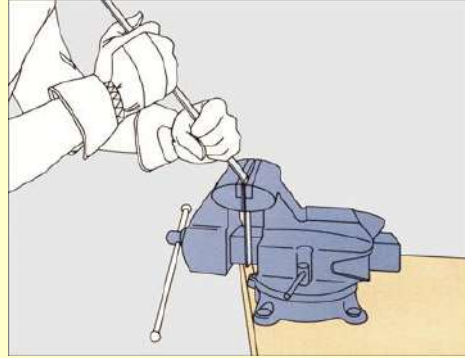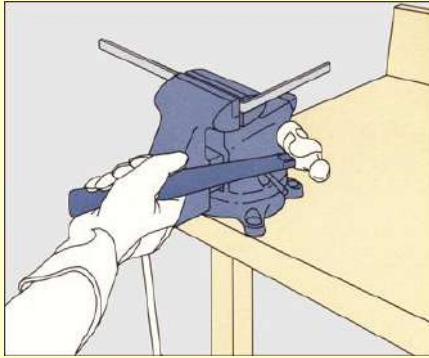

الشكل (4- 9) يوضح الثني الحدي على الملزمة.


ج- الثنى الحدي باستعمال ماكنات الثني اليدوي تستعمل ماكنات الثني اليدوي لثنى الصفائح المعدنية للحصول على اشكال مختلفة ويزاويها حني مختلفة. كما في الشكل (4-10).

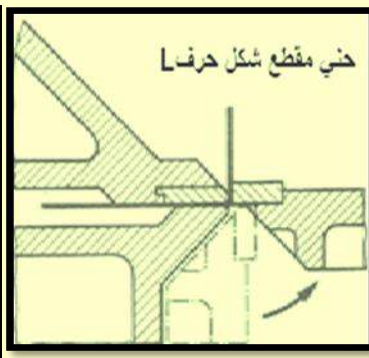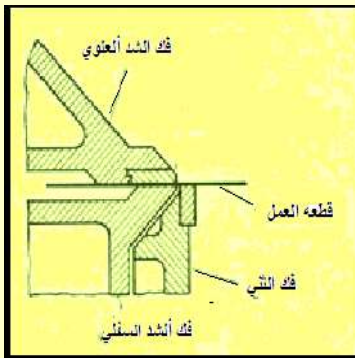

شكل (10-4) ماكينة الثني الحدي.

د- أثنى الحدي باستعمال قوالب الثني او (قوالب التشكيل)


تتم عملية ثني القطع المعدنية بواسطة المكبس المثبت في نهايته قالب الثني الذي يضغط على القطعة المعدنية للحصول على الشكل المطلوب ويكون قالب التشكيل بأشكال مختلفة مثل شكل حرف V او اشكال اخرى كما في الشكل (11-4)

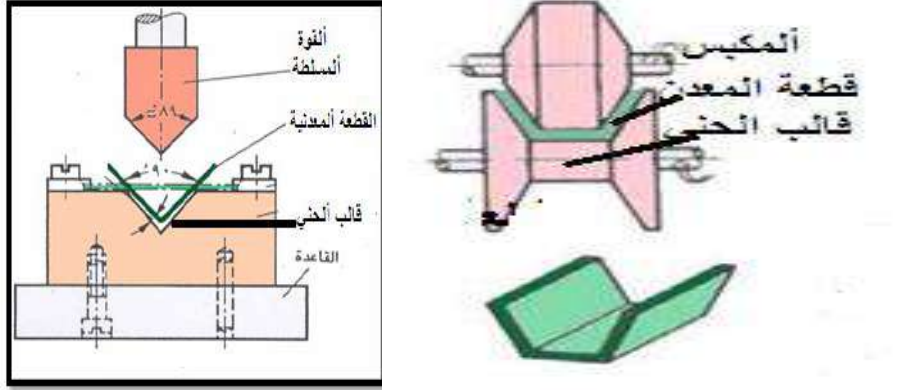

الشكل (11-4)

2-1-2-2 الثني المستدير :-


الثني المستدير اليدوي يستعمل غالباً في ثني مواد عمل منخفضة المتانة ، قليلة السمك وتكون ذات مرونة قليلة يمكن لقوة اليد التغلب عليها. - ويمكن الحصول على اشكال مستديرة للصفائح المعدنية والمقاطع باستعمال قوالب الثني (المستديرة) التي يتم تثبيتها على الملزمة والمطرقة باستعمال المطرقة او باليد مباشرة للحصول على الاشكال المستديرة والمقوسة كما هو موضح بالشكل 12-4

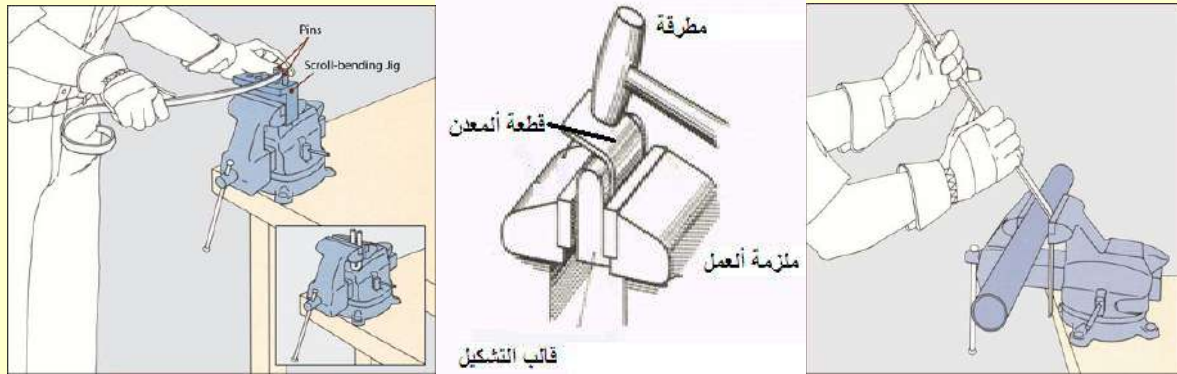

الشكل (12-4).

الثني المستدير الآلي تتم عملية الثني بواسطة:-


- 1- قوالب ثني (مستديرة) حيث تنثى قطعة العمل من جراء قوة الثني التي يولدها المكبس.
- 2- ماكنات الدرفلة (الدرفلة) التي تحتوي على مجموعة درافيل ذات اقطار مختلفة تدور بنفس الاتجاه أو باتجاه معاكس للحصول على الشكل المطلوب كما هو موضح بالشكل (13-4) .

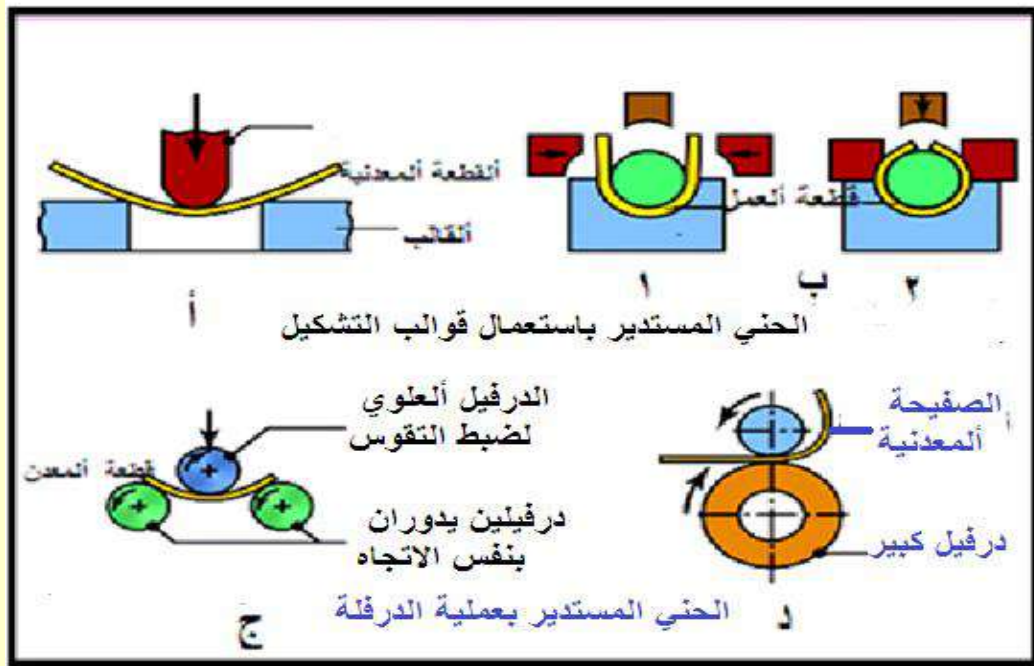

الشكل (4-13) عمليات التي المستدير

3-1-2-4 حني الأنابيب :-

تتم عملية حني الانابيب اما بشكل يدوي باستعمال نابض ملفي أو ملء الأنبوب بمادة ما مثل (الرمال) كما في الشكل (4-14)

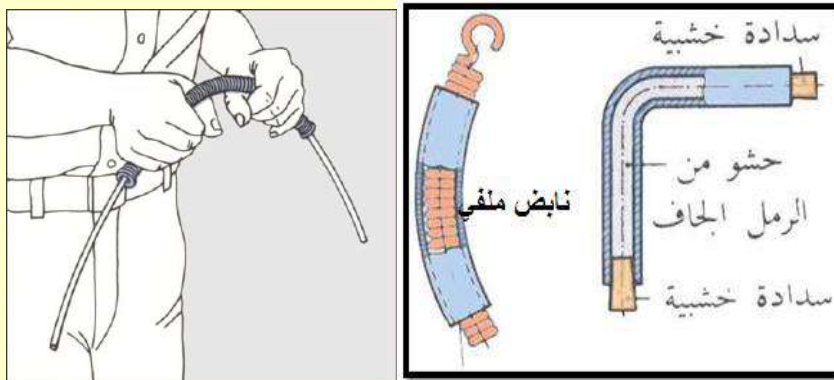


أشكل (4-14) يوضح الحني اليدوي للانابيب

أو بشكل آلي باستعمال مكانن حني الانابيب التي تدار بشكل يدوي أو بمصدر طاقة كهربائي أو هايدروليكي كما هو موضح بالشكل (4-15) .



جهاز حني الانابيب اليدوي

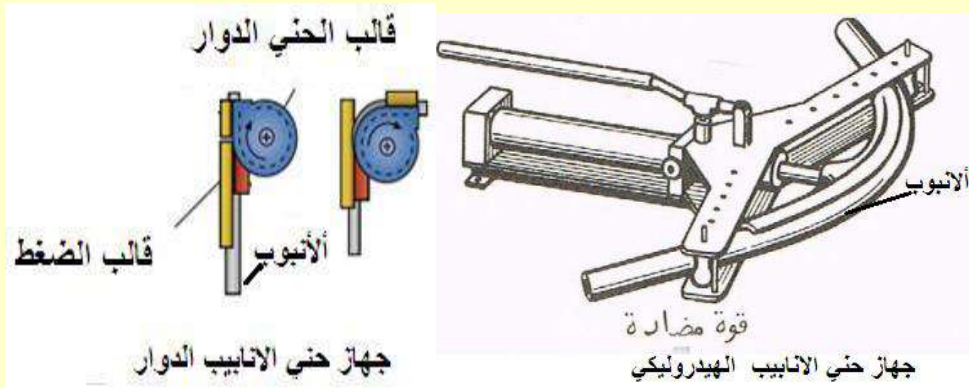



شكل (4-15) يوضح طرق حني الانابيب الالي

2-2-4 تمارين عملية الثني

ثني عدة أشكال للزاوية القائمة (90°) باستعمال ماكينة الثني اليدوي	1	تمرين
---	---	-------

1. ثني حافة واحدة من طرف واحد لقطعة العمل بزاوية 90° .
2. ثني حافة واحدة من طرفي قطعة العمل بزاوية 90° .
3. ثني حافتين معكوستين من طرفي قطعة العمل بزاوية مقدارها 90° .

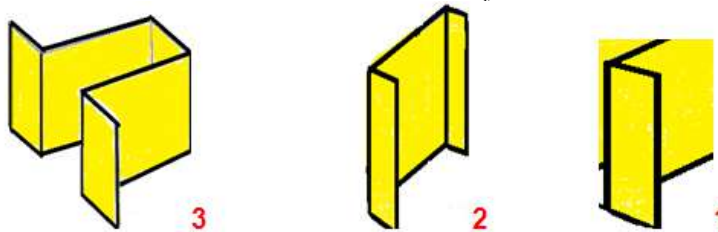

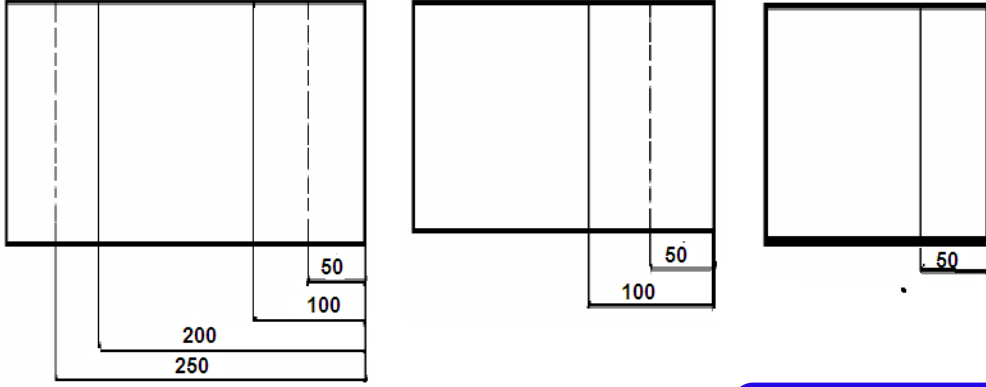


أهدف من أتمرين

اتقان مهارة ثني الصفائح المعدنية باستعمال ماكينة الثني اليدوي.


أمواد والأدوات أمتعملة

1. مسطرة فولاذية.
2. شنكار للتخطيط.
3. مقص حديدي.
4. صفائح معدنية من الفولاذ المكلفن بالأبعاد الموضحة .
5. ثناية حديدية .

خطوات أعمل

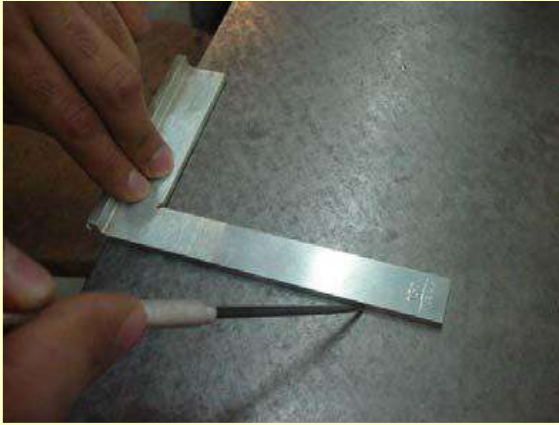

- 1 - شنكر قطع العمل الثلاثة وذلك حسب الرسم الموضح.

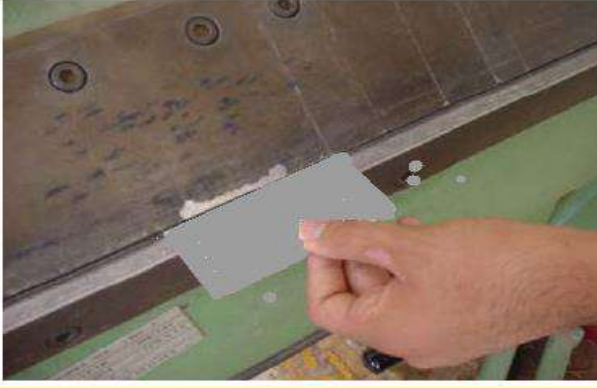

2- ضع قطعة العمل بين فكي آلة الثني ؛ واضبط خط الشنكرة على الفك العلوي بشكل متواز.



3- أطبق فكي آلة الثني على قطعة العمل .



4- تأكد من صحة زاوية الثني وذلك باستعمال الزاوية القائمة .





5-طبق الخطوات (2 - 4) على القطع المتبقية وذلك حسب خطوط الشنكرة الأمامية والخلفية لكل قطعة وبزاوية مقدارها 90° .

تشكيل علبة معدنية بعملية الثني .

2

تمرين

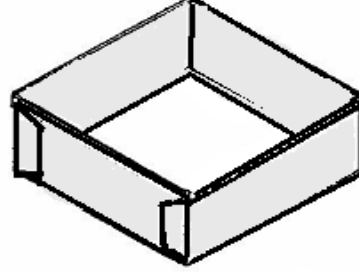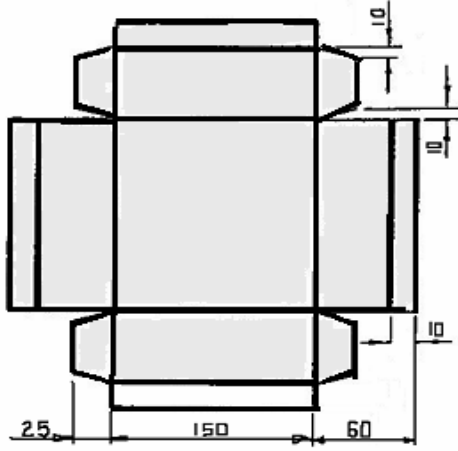

الهدف من التمرين

- أتقان مهارة تشكيل علبة من الحديد المغلون بشكل مربع بعملية الثني .


المواد والأدوات المستعملة

1. قطعة من الصفيح (1 × 270 × 270) mm
2. مقص يدوي.
3. شوكة التأشير .
4. مطرقة.
5. سندان مسطح .
6. آلة ثني يدوية .
7. زهرة استواء .
8. مسطرة حديدية.


خطوات العمل



1. خطط وشنكر قطعة العمل بواسطة شوكة التاشير والمسطرة الحديدية كما في الشكل.

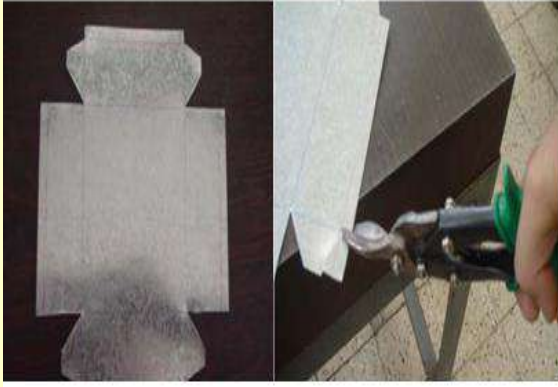

2. قص زوايا قطعة العمل باستعمال المقص اليدوي و اكمل عملية القص كما في الشكل.

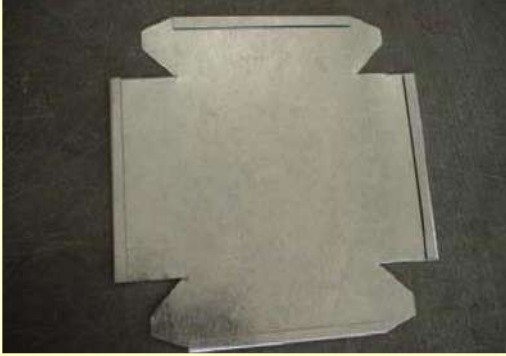

3- اثني شفة الامان للتقوية من الخلف بزاوية مقداره 180° باستعمال الثناية اُحدية و اكمل عملية ثني الشفة كما في الشكل.



4 - خطط قطعة العمل باستعمال المسطرة والشنكار لتخطيط منطقة ثني من الجوانب.



5-أثني جانبيين من الجوانب الأربعة باستعمال آلة الثني المجزأة وبشكل قائم (زاوية 90°) كما في الشكل.



6-أثني الجانبين الآخرين على السندان بواسطة المطرقة كما في الشكل .



7-بعد الانتهاء من الثني نحصل على علبة معدنية تم تشكيلها بعملية الثني .

8-نظف مكان العمل واعد العدد الى مكانها .

ثني صفيحة معدنية بشكل اسطواني باستعمال ماكينة الدرفلة اليدوية

3

تمرين

الهدف من التمرين


اتقان مهارة الحني المستدير للصفائح المعدنية باستعمال ماكينة الدرافيل اليدوية .

المواد والأدوات المستعملة

1. ماكينة درفلة يدوية .
2. صفيحة من الحديد منخفض الكربون بأبعاد 1x200x300 mm

المعلومات الفنية عن التمرين

للحصول على الأشكال الاسطوانية نستعمل ماكينة الدرفلة اليدوية كما موضحة بالشكل (2-16) تتكون الماكينة من ثلاثة درافيل (اسطوانية الشكل) اثنان منها ثابتة موجودة الى الاسفل والدرافيل الثالث الى الاعلى ويسمى (درفيل الاسناد) يمكن تغييره حسب أقطر المطلوب ويكون متحرك ويمكن رفعه لادخال واخراج الصفيحة المدرفلة ويتم تحريك الدرافيل بشكل يدوي بوساطة ذراع موجود على يمين الماكينة فبعد ادخال الصفيحة بين الدرفيلين الموجودة في الاسفل نحرك الذراع الذي يقوم بتحريك وتدوير الدرافيل فتنتقل الحركة الى الدرفيل العلوي الذي يقوم بحني الصفيحة بشكل اسطواني. نستمر بحركة الذراع الى ان تتم عملية حني الصفيحة بعدها يتم رفع الدرفيل العلوي لاجراج الصفيحة الأسطوانية. كما هو موضح بالشكل (4-16).

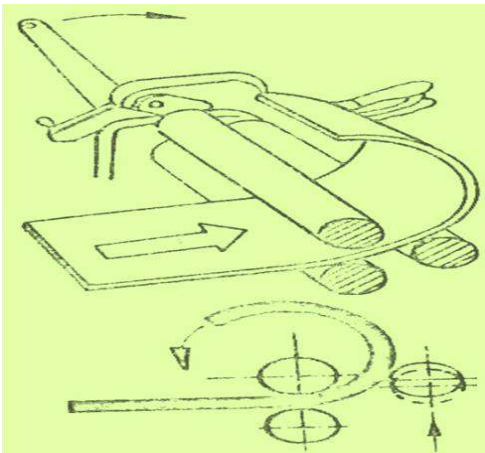


أشكال (4-16) ماكينة الدرفلة اليدوية .

خطوات العمل

	<p>1- جهاز ماكينة الدرفلة اليدوية .</p>
	<p>2- أرفع الدرفيل العلوي لادخال الصفيحة بين الدرفيلين .</p>
	<p>3-حرك الذراع الايمن الموجود على يمين الماكينة لتحريك الدرافيل التي تقوم بدورها بثني الصفيحة المعدنية بوساطة الدرفيل العلوي .</p>



4- استمر بعملية تحريك الذراع للحصول على الشكل الأسطواني.

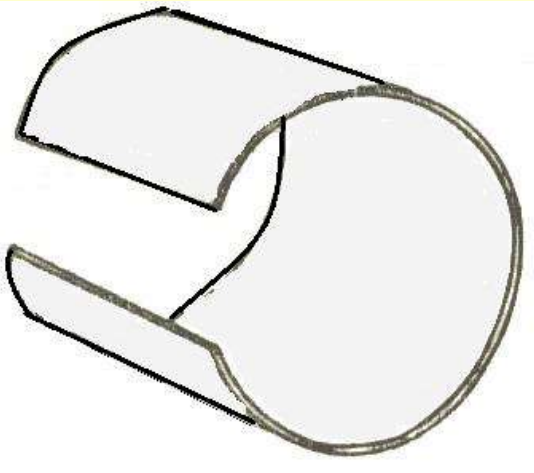

5- الصفيحة المعدنية بعد تشكيلها بشكل اسطواني.

حني انبوب من النحاس

4

تمرين

أهداف من التمرين

اتقان مهارة حني الانابيب باستعمال ماكينة الحني اليدوية.

أمواد والأدوات المستعملة

انبوب من النحاس بقطر (1.5 cm) وطول (20 cm) يستعمل في التوصيلات .

المعلومات الفنية عن التمرين

يتم حني الأنابيب باستعمال مكائن عديدة منها ماكينة الحني اليدوية للأنابيب تتكون من ذراعين وقرص نصف دائري يثبت الأنبوب بين الذراع والقرص وعند تحريك الذراع يقوم بحني الأنبوب على القرص.

خطوات العمل

	<p>1- افتح ذراعي ماكينة حني الانابيب بزاوية منفرجة.</p>
	<p>2- ادخل انبوب النحاس بين الذراع والقرص النصف دائري.</p>
	<p>3. ثبت قطعة الاسناد بين القرص والذراع لضمان عدم حدوث تشويه للانبوب اثناء عملية الحني كما موضح بالشكل.</p>



4-حرك الذراع بشكل دائري الى نهاية القرص.



5- أرجع الذراع الى مكانه.



6-ارفع الأنبوب المحني من الجهاز.

اسئلة الفصل الرابع


س1 اذكر نوع المقص المستعمل لقص المواد التالية :-

- الصفائح المعدنية الطويلة والكبيرة
- الأسلاك المستعملة في البناء (شيش التسليح)
- الانابيب.


• قص و تخريم صفيحة معدنية .

س2 ما هو تأثير زاوية القص في عملية القص.

س3 قص الصفيحة المعدنية وحسب الشكل المعطى باستعمال المقص اليميني .

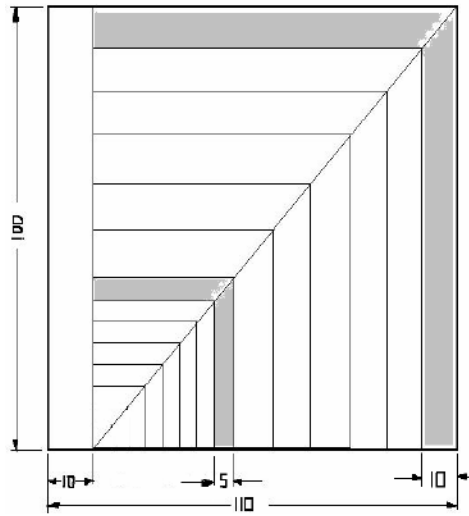

س4- قص المربع الداخلي للصفحة المعدنية وحسب الابعاد.

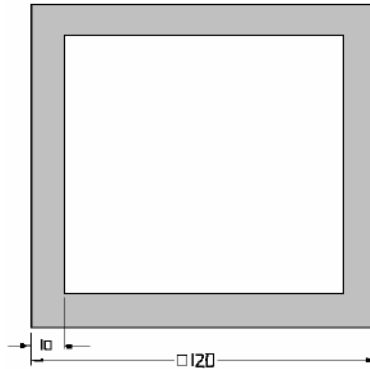

س5 اذكر اهم انواع الثني الحدي .

س6 اذكر انواع الثني المستدير .


س7 ما هي طرق حني الانابيب بشكل يدوي .

س8 كرر خطوات التمرين الاول لحني الصفائح المعدنية بزاوية 45° .

س9- كرر نفس خطوات حني الانابيب باستعمال ماكينة الحني اليدوية لحني انبوب من الالمنيوم بطول

20cm وقطر 5.1cm.

الفصل الخامس عمليات تشغيل المعادن

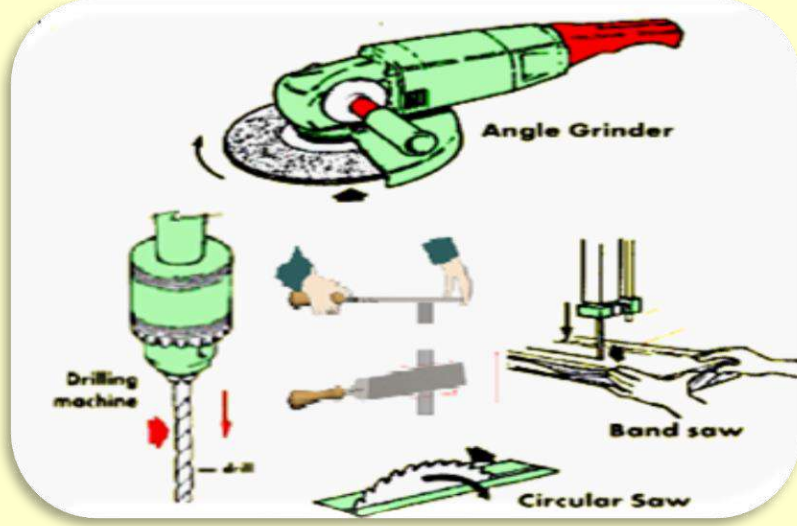

الأهداف العامة :

بعد إتمام هذا الفصل يجب ان يكون الطالب قادراً على أن:

- 1- يقطع المعادن بالمنشار اليدوي والآلي.
- 2- يتقن مهارة قطع المعادن وإزالة الزائد منها وفتح الثقوب بوساطة الازاميل.
- 3- يتقن استعمال المبارد بكافة أنواعها.
- 4- يميز بين أنواع المبارد المختلفة.
- 5- يتقن برادة الاجزاء المستوية والاجزاء المستديرة.
- 6- يتقن برادة الزوايا والحزوز.
- 7- يستعمل كافة أنواع المقاشط اليدوية ويميز بين استعمالها.
- 8- يستعمل مكائن التجليخ العمودي (الثابتة) والمحمولة الكوسرة.
- 9- يتقن عملية اللولبة الداخلية والخارجية (التسنيين من الخارج)
- 10- يتقن تقيس اللوالب باستعمال محدات القياس.

ألفصل الخامس عمليات تشغيل المعادن


المعلومات الفنية للتدريب العملي

1-5 ألقطع بالمنشار

النشر:- تشغيل المعدن بالقطع بازالة أجزاء (شظايا) صغيرة من المعدن باستخدام أداة (منشار) تحتوي على عدد من الحدود القاطعة (أسنان) مرتبة على التوالي لتشكيل نصل (سلاح) المنشار الذي يصنع من الفولاذ المقسى لزيادة مقاومة الأجهادات.

1-1-5 الحركات الاساسية للنشر

يتم القطع بالمنشار عن طريق تحريك (دفع) المنشار في إتجاه القطع والضغط عليه ، فعند الضغط على المنشار تتغلغل أسنان المنشار في المعدن ، وعند دفع المنشار في إتجاه القطع ،تقوم الأسنان بقطع الشظايا على التتابع ،ومع تقدم المنشار في إتجاه القطع يتم قذف الشظايا من بين الأسنان . يتم القطع في النشر اليدوي بدفع المنشار والضغط عليه في شوط القطع ،أما في النشر الآلي فيتم بسحب المنشار في شوط القطع ،الشكل (1-5).

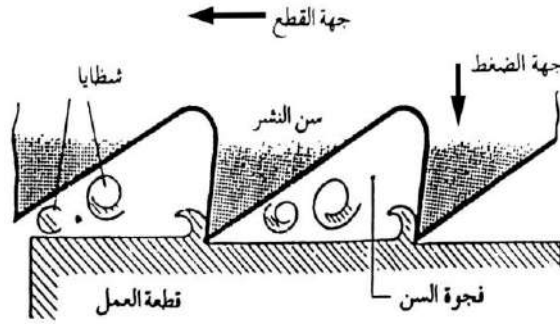

الشكل (1-5) إتجاه حركة القطع

2-1-5 وضع الجسم وحركة النشر في حالة النشر اليدوي

1. توضع القدمان بعيدا عن بعضهما قليلا كما يوضعان على يسار الملزمة .
2. توضع القدم اليمنى في وضع مستعرض إلى الخلف بزاوية (75°) تقريبا .
3. توضع القدم اليسرى إلى الأمام بزاوية (30°) تقريبا .
4. يمسك مقبض المنشار باليد بصورة جيدة .
5. يجب التشغيل لجميع أسنان سلاح المنشار بالكامل في شوط الدفع .
6. يجب أن يحدث التشغيل للنشر بقوة الذراعين .




الشكل (2-5) وضع الجسم أثناء النشر.

ألسلامة المهنية : تطبيق تدابير السلامة المهنية لكافة التمارين العملية لهذا الفصل وتتضمن :-

- 1- ارتداء النظارات المناسبة اثناء عملية القطع .
- 2- ارتداء بدلة العمل المناسبة .
- 3- ارتداء أحذية واقية .
- 4- ارتداء كفوف خاصة لمسك المشغولات .

3-1-5 تمارين عملية النشر

أقطع بالمنشار اليدوي لاجزاء طولية لقطعة من حديد الصلب	1	تمرين
---	---	-------

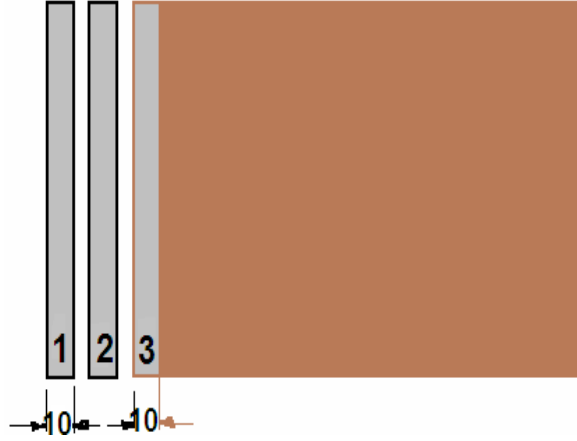


الهدف من التمرين

إتقان مهارة أستعمال المنشار اليدوي في عملية أقطع أطولي لقطعة معدنية من الصلب الكربوني

المعلومات الفنية عن التمرين

عندما تقوم بالنشر اليدوي تحتاج الى الضغط على المنشار ودفعه الى الأمام في شوط النشر (القطع), ويجب ان تقف بوضع مناسب, بحيث يمكنك أن تحرك جسمك بحرية , وأن تستفيد من وزن الجسم في توفير الضغط اللازم على المنشار. اضغط على المنشار في شوط القطع , أما في شوط الرجوع فلا تضغط على المنشار, ولكن لا تخرج المنشار من خط النشر, بالشكل (3-5) .

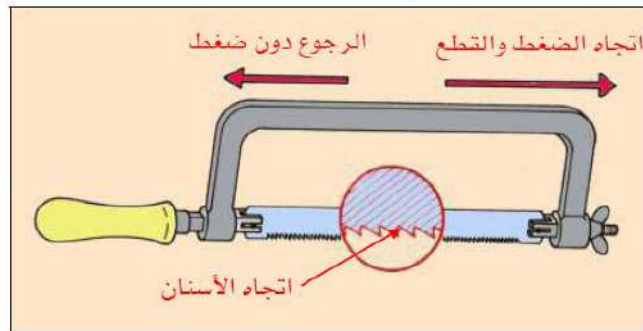

الشكل (3-5) أتجاه حركة القطع

أمواد والأدوات المستعملة

- 1- منشار يدوي .
- 2- قطعة معدنية من الصلب الكربوني . ابعادها **4x60x120 mm** والقطع القطع الطولية ابعادها **10x60 mm** .
- 3- ملزمة لتثبيت قطع العمل.
- 4- مسطرة زاوية.
- 5- خطاط .
- 6- أدوات تنظيف.

خطوات العمل



- 1- خطط قطعة العمل باستعمال المسطرة والخطاط لتحديد خطوط النشر.



- 2- اختر النصل المناسب للمنشار وثبته في المنشار



3- أربط قطعة العمل بأحكام في الملزمة بحيث يكون الخط الأول فقط بارز من جانب الملزمة , يجب ان تكون المسافة بين خط النشر وحافة الملزمة قليلة لتفادي اهتزاز قطعة العمل.

4- أنشر شق صغير في طرف قطعة العمل لتوجيه المنشار,



5- ابق نصل المنشار محاذيا لخط القطع واستمر بحركة المنشار الى الامام والخلف لحين انتهاء عملية القطع

6- كرر نفس الخطوات لقطع الأجزاء الطولية الأخرى



7 - نظف مكان العمل واعد الادوات الى مكانها .

أقطع بالمنشار اليدوي بزاوية 45°

2

تمرين

الهدف من التمرين

اتقان مهارة القطع بالمنشار اليدوي بزاوية مائلة (45°)

المواد والأدوات المستعملة


1- قطعة العمل انبوب مجوف ذات مقطع مربع ابعاده 20x(4x4) mm

2- مسطرة بزاوية.

3- ملزمة لتثبيت القطعة

4- خطاط أو قلم .

خطوات العمل

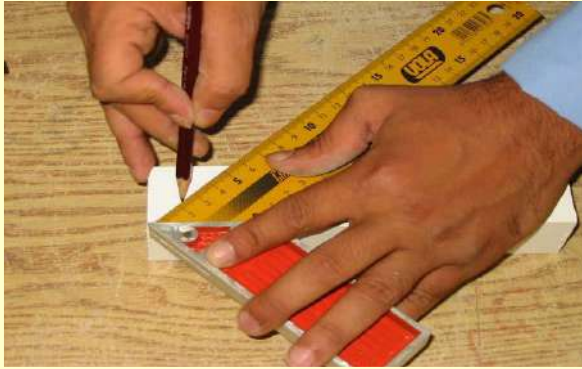

1- خطط قطعة العمل بالمسطرة الزاوية لتحديد زاوية الميل .



2- اختر النصل المناسب لقطع انبوب الالمنيوم.



3- ثبت الأنبوب على ملزمة العمل وابد بعملية النشر بضع المنشار بشكل مائل حسب الزاوية .




4-نظف موقع العمل بعد الانتهاء من التمرين وضع الادوات في مكانها .

نشر مقطع بشكل حرف V

3

تمرين

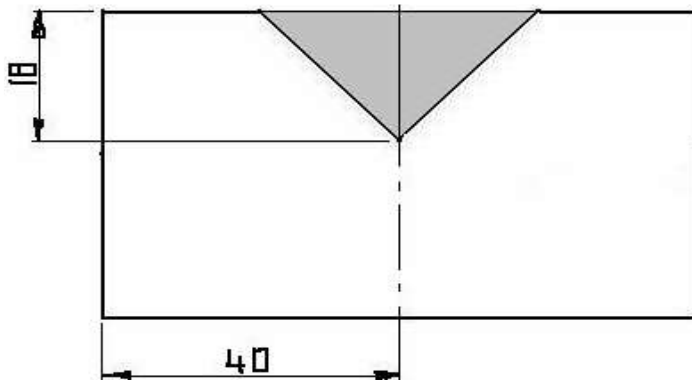


أهداف من التمرين

أنتقان مهارة النشر لقطعة معدنية بشكل حرف V لتعшиقها مع جزء اخر .

المعلومات الفنية عن التمرين

عند اجراء عملية القطع بالمنشار لهذا النوع من الاشكال التي يتم تعشيقها مع جزء اخر او الاشكال المدببة مثلا يجب ان توضع قطعة العمل بشكل يسهل عملية القطع اي لا يتم تثبيت قطعة العمل بشكل عمودي وانما تثبت بشكل مائل لتسهيل عملية القطع كما هو موضح بالشكل .

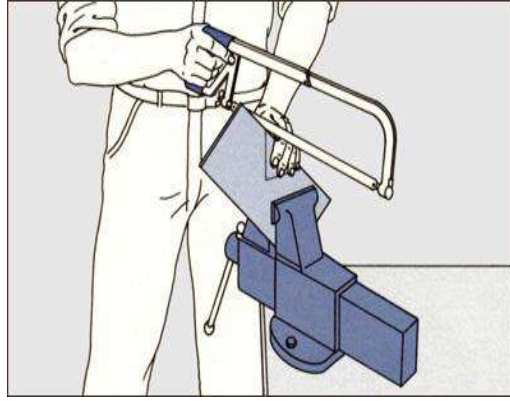


شكل (4-5)


المواد المستعملة والأدوات

1. قطعة من حديد الصلب
2. منشار يدوي
3. ملزمة عمل
4. ادوات التخطيط

خطوات العمل

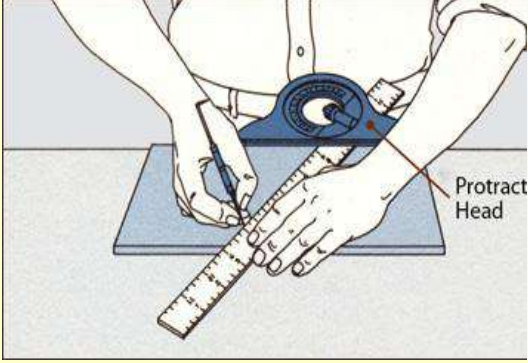

- 1- خطط قطعة العمل باستعمال ادوات التخطيط والشنكرة
- 2- اختر النصل المناسب لقطع حديد الصلب المنخفض الكربون

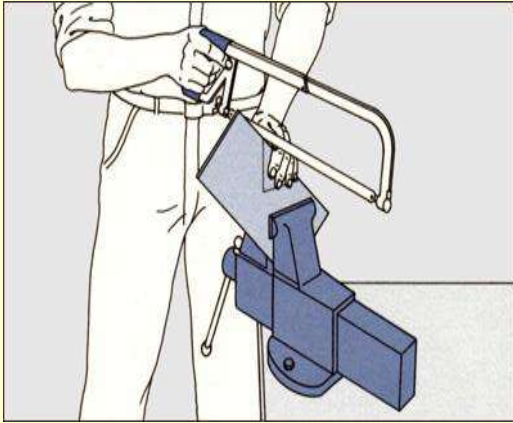

- 3- ثبت قطعة العمل بشكل مائل بحيث تسهل عملية استعمال المنشار امسك قطعة العمل لعزل حز أولي للبدا بالنشر. استمر بعملية النشر لحين الانتهاء من نشر الجهة الاولى من القطعة.




- 4- ابدأ بالنشر من الجهة الثانية (للجزء المائل الثاني من الحرف لحين الانتهاء من النشر.
- 5- نظف مكان العمل واعد الادوات الى مكانها

قطع أنبوب من الصلب الكربوني بإستعمال المنشار
الترددي .

4

تمرين

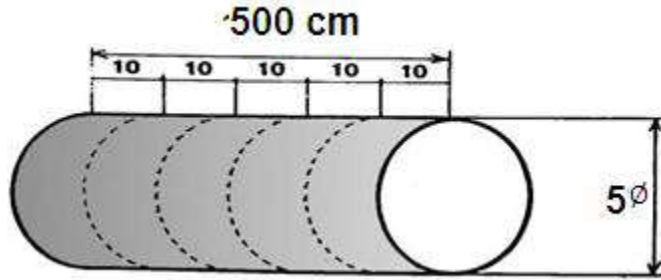

أهداف من التمرين


إتقان المهارة في كيفية إستعمال المنشار اترددي الآلي في عملية قطع أنبوب من الصلب الكربوني

أمواد والأدوات المستعملة

1. أنبوب صلد من الصلب الكربوني بقياس 500cm للطول $\times 5\text{ cm}$ للقطر .
2. منشار آلي ترددي .
3. خطاط.
4. مسطرة.


المعلومات الفنية للتمرين

يعمل المنشار الترددي بالطاقة الكهربائية وتنقل الحركة من المحرك الى بكرة المنشار عن طريق حزام ناقل للحركة، ويتم تحريك المنشار عن طريق توصيل إطار أو قوس المنشار مع البكرة عن طريق ذراع التوصيل , يرتكز ذراع التوصيل على البكرة في نقطة تبعد مسافة متغيرة عن مركز البكرة وعن طريق تغيير هذه المسافة يمكنك ضبط طول مشوار النشر إذ ان طول المشوار يساوي ضعف المسافة (س) التي تسمى المفروق، تزود بعض الآت النشر الترددية بثقل ينزلق على ذراع حامل للضغط على المنشار ويمكن تغيير مقدار الضغط بتغيير مكان الثقل كما في الشكل (5-5) لاحظ إتجاه السهم الذي يدل على إتجاه شوط النشر والذي يتم في إتجاه السحب وليس في إتجاه الدفع كما هو الحال في المنشار اليدوي ويزود المنشار الترددي بنظام لتبريد نصل المنشار في حالة نشر القطع الكبيرة.

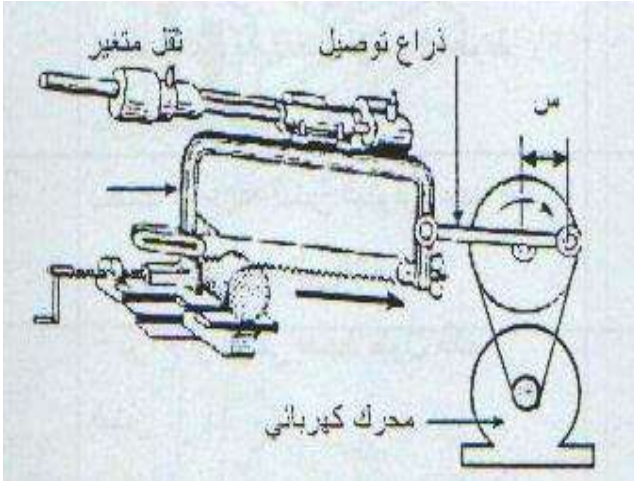


الشكل (5-5) أجزاء المنشار الترددي

خطوات العمل

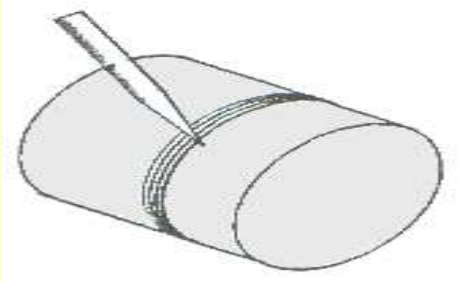

1- خطط قطعة العمل لتحديد الجزء الذي يتم قطعه استعمل المسطرة وأعمل حز لتحديد طول المقطع.

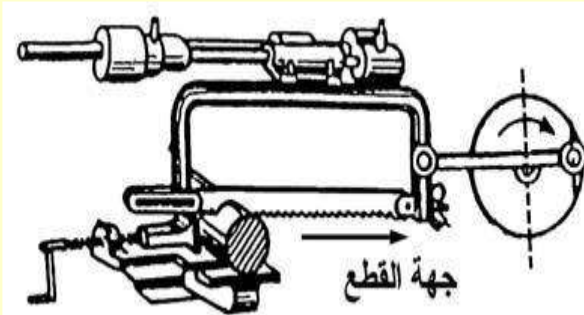

2 - ركب نصل المنشار على ذراع المنشار الترددي مراعيًا ان تكون اتجاه الأسنان الى الأمام



3- ثبت الأنبوب في الملزمة الموجودة في المنشار وثبت الأنبوب بشكل جيد لضمان عدم الحركة اثناء ألقطع



4- شغل المنشار من خلال الضغط على زر التشغيل ، وشغل المضخة المستعملة لسائل تبريد الشفرة القاطعة ، لمنع تعرضها الى التسخين بإفراط .



5- اقطع التيار الكهربائي لغرض إطفاء الجهاز أرفع ذراع المنشار وأرفع الجزء الذي تم قطعه وكذلك الجزء المتبقي .



6- نظف المنشار بازالة الرايش الناتج من القطع وأرجع الادوات الى مكانها

أقطع بالأزميل (الأجنة) Chiseling Cutting

المعلومات الفنية للتدريب العملي

2-5 مقدمة

يمثل الأزميل أبسط أنواع عدد التشغيل و تقتصر عملية القطع بالازميل (الأجنة) على المشغولات التي لا تتطلب اشتراطات دقة عالية كعمليات الإزالة والتشطيب و يراعى في الأزاميل المستعملة في تشغيل المعادن أن يكون طول الساق كافياً بحيث يتسنى القبض عليه بأمان. و للأجنات القصيرة عيوب أبرزها صعوبة امساكها، و احتمال تعرض المشتغل بها للأصابة و من ناحية أخرى تتعرض الأجنات لطويلة للانحناء أثناء الطرق عليها، مما قد يؤدي إلى كسر الأزميل ، وصعوبة التحكم بها أثناء العمل.و يجب أن يكون الحد القاطع للأجنة ذات صلادة ومقاومة بحيث يتحمل الطرق ولا يحدث به تثلم أثناء العمل

1-2-5 طريقة مسك الأزميل

اجعل الازميل مانلا بزواية صغيرة مع خط القطع والسبب في جعل الأزميل مانلاً هو لتحقيق الآتي لاحظ الشكل (5-6) .

1 - لتوفير زاوية القص .


2- لجعل الأزميل يتحرك على إمتداد خط القطع بشكل متواصل



شكل (5-6) يوضح كيفية إستعمال الأزميل المستوي في عمل أخدود في قطعة معدنية .


2-2-5 أنواع الازاميل

يمكن تقسيم الأنواع العامة للأزاميل من حيث الشكل إلى خمس أنواع رئيسية وهي:

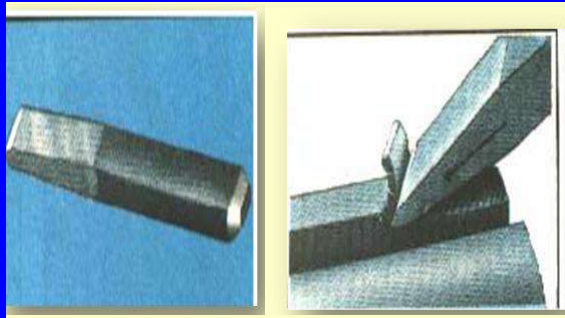


1-الأزاميل المستوية (العريضة)

و تكون ذات حد قطع عريض، ويكون منحيا عند طرفيه، و ذلك لتجنب غوص حد القطع في المعدن أثناء عملية القطع ويستعمل لقص السماكات -قص او ازالة الشرائح المعدنية - قطع الصفائح -ازالة المسامير.

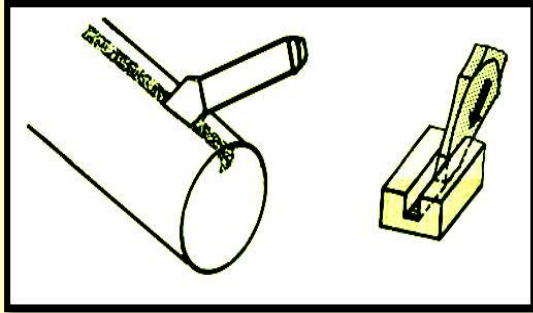


2-الأزاميل الضيقة

عرض الحد القاطع في هذا النوع من الازاميل قليل ومستدق و يتراوح عرض حد القطع عادة بين حوالي 3-26 mm ويستعمل في فتح الشقوق الضيقة ومجاري الخوابير.

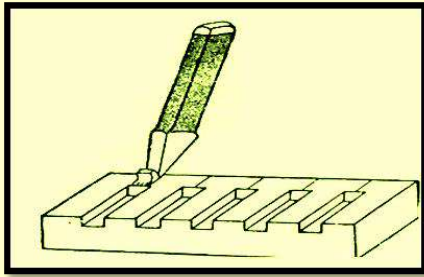


3-الأزاميل ذو الأركان (مربعة):



يكون شكل حد القطع شكل هندسي مربع يستعمل هذا النوع من الأزاميل في تشغيل أركان الزوايا (القائمة) الداخلية ، كذلك في قطع المجاري والقنوات ذات الأركان.

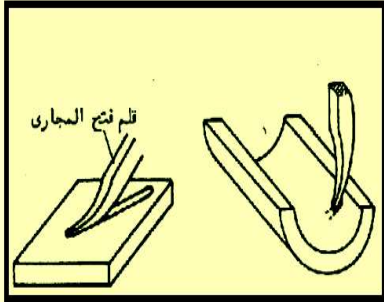

4-الأزاميل المدورة الطرف (نصف مستديرة) :

شكل حد القطع يكون بشكل نصف دائري أو ممكن يكون دائري كما هو موضح بالشكل التالي تستعمل لفتح المجاري التزيت وفتح المجاري حلزونية الشكل والمستقيمة.

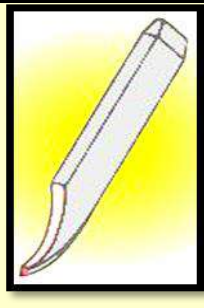

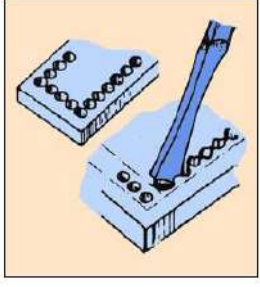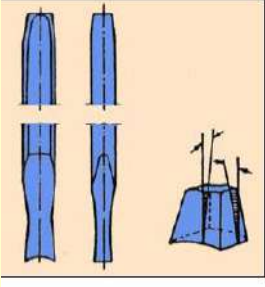



5-الأزميل التراكيبي

و يسمى أيضا ، **أزميل فتح المسافات بين الثقوب** و يستعمل لفتح الثقوب وازالة الحدود بينها في المشغولات المنقوبة سابقا.

3-3-5 تمارين القطع بالازميل

عمل أخدود (مجرى خابور) في قطعة من الصلب الكربوني وفصل القطعة المعدنية بعد فتح أخابور	1	تمرين
---	---	-------

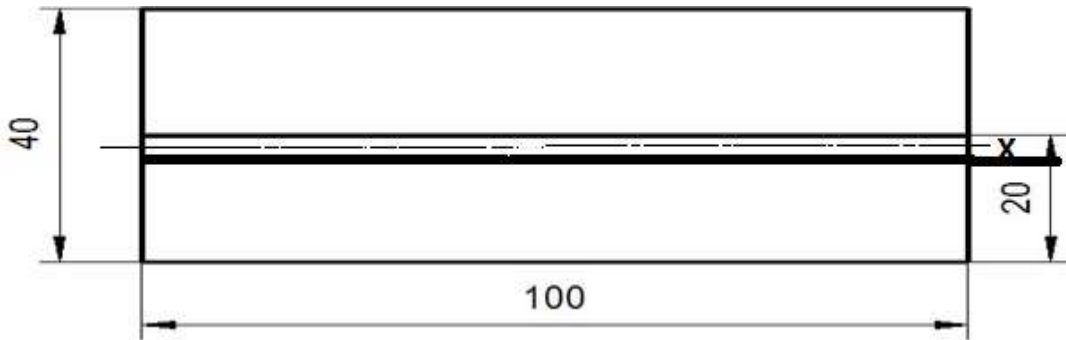

الهدف من التمرين

1. إتقان المهارة في كيفية استعمال الأزميل الضيق في عمليات إزالة المعدن بشكل اخدود .
2. إتقان مهارة استعمال الازميل في عملية فصل القطع المعدنية .

المواد والأدوات المستعملة

1. قطعة معدنية من الصلب الكربوني بقياسات mm < 100 × 40 × 20 سمك >
2. أزميل من النوع الضيق الحافة المستعمل في فتح الأخدود
3. ملزمة
4. مطرقة معدنية
5. قلم للتأشير
6. مسطرة معدنية

خطوات العمل


	<p>1-خطط قطعة العمل باستعمال أدوات التخطيط</p> <p>2- جهاز الازميل الخاص بفتح الخابور (الازميل ألسيق)</p>
	<p>3- ثبت قطعة العمل على الملزمة اجعل الازميل مائلا بزاوية صغيرة مع خط القطع لتسهيل عملية القطع</p>
	<p>4-إستعمل المطرقة للطرق على رأس الأزميل الذي تكون نهايته الأخرى على القطعة المعدنية المراد عمل الأخدود عليها .</p>
	<p>5- إستمر في الطرق على رأس الأزميل عدة مرات لحين الحصول على الأخدود المطلوب وبالأبعاد المطلوبة .</p>

	<p>6- ثبت القطعة المعدنية على السندان . بعد الانتهاء من عمل الاخدود</p> <p>7- اطرق بشكل عمودي على الشغلة من منطقة الاخدود لفصل القطعة المعدنية باستعمال الأزميل المسطح والسندان .</p>
	<p>8- نظف مكان العمل وأعد الأدوات الى مكانها</p>

تفريغ الشكل المربع باستعمال الأزميل التناكبي

2

تمرين

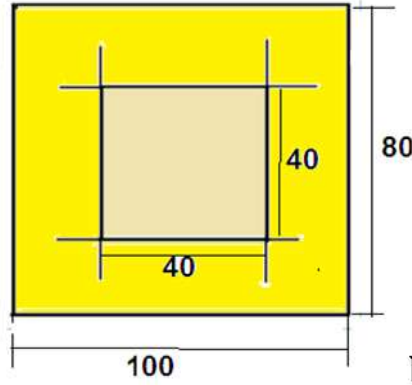



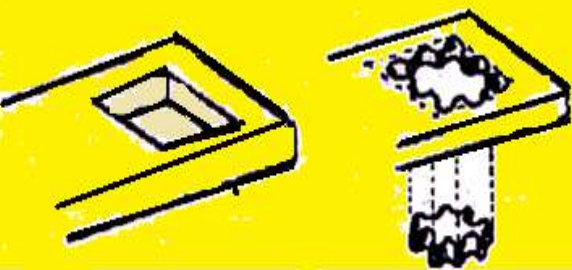
أهداف من التمرين

إتقان المهارة في كيفية استعمال الأزميل (التناكبي) في عمليات فتح الثقوب وازالة المعدن .

المواد والأدوات المستعملة

- 1- قطعة معدنية من الصلب الكربوني بقياسات $100 \times 80 \times 4$ mm
- 2- أزميل من النوع التناكبي(فاتح الثقوب) .
- 3- منضدة معدنية مثبت عليها ملزمة « منجلة » .
- 4- مطرقة معدنية .
- 5- قلم للتأشير .
- 6- سنبل .
- 7- مسطرة قياس.


خطوات العمل

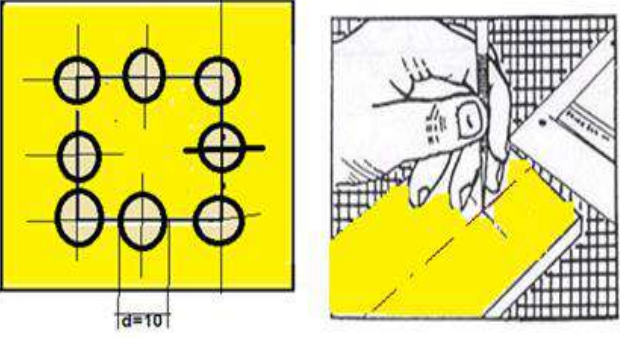	<p>1-خطط القطعة بشكل مربع بواسطة المسطرة وألخطاط</p> <p>2-حدد مراكز الدوائر بواسطة السنك والمطرقة .</p> <p>3- أرسم دوائر المتقاربة بقطر 1mm على اضلاع المربع بواسطة أفرجال.</p>
	<p>4- تثبت القطعة على المنجلة لعمل الثقوب بواسطة السنك والمطرقة(او ممكن استعمال المثقب اليدوي).</p>
	<p>5- بعد عمل الثقوب يتم استعمال الازميل الخاص بفتح الثقوب ويسمى الازميل التناكبي وباستعمال المطرقة مع الازميل يتم فتح الثقوب على بعض.</p>
	<p>6- نستمر بفتح الثقوب من كافة الجهات الى ان نحصل على الشكل المطلوب .</p>
<p>7- نظف مكان العمل بعد انتهاء التمرين واعد الازميل الى مكانه .</p>	

ازالة الجسور بين الاخاديد

3

تمرين

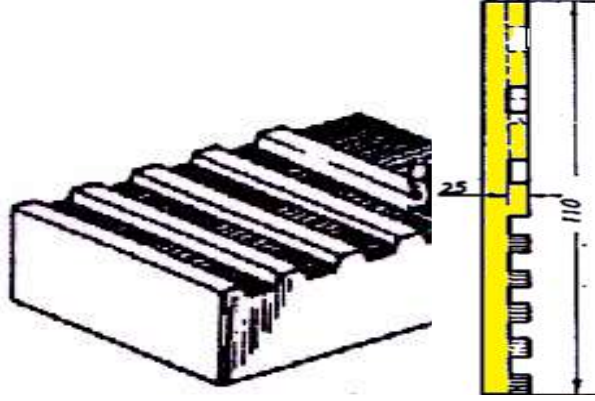




أهداف من التمرين

أتقان المهارة في كيفية إستعمال الأزميل المستوي لازالة الجسور التي تفصل بين الاخاديد .

المواد والأدوات المستعملة

- 1- قطعة معدنية من الصلب الكربوني محتوية على جسور
- 2- أزميل مستوي .
- 3- مطرقة حديدية
- 4- منضدة معدنية مثبت عليها ملزمة « منجلة »

خطوات العمل

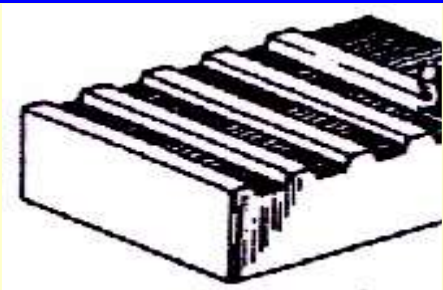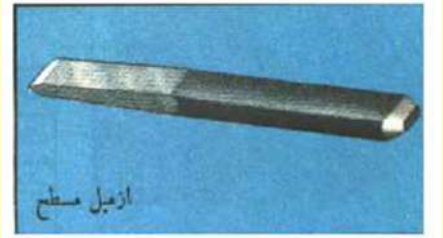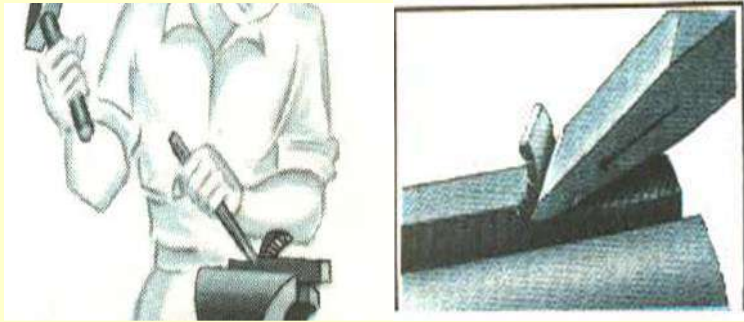	<p>1- جهز قطعة العمل المحتوية على أخاديد.</p>
	<p>2- إستعمل الأزميل ذي المقطع المستوي لقطع الفواصل الموجودة بين الأخاديد ويكون ميل الأزميل بزاوية صغيرة مع خط القطع</p>
	<p>3- ثبت قطعة العمل على المنكنة استمر بعملية الطرق على الأزميل بالمطرقة وبزاوية مائلة صغيرة لحين الانتهاء من إزالة (الفواصل بين الخوابير)</p>
<p>4 - ننتظ مكان العمل وأعد الادوات الى مكانها .</p>	

البرادة

المعلومات الفنية للتدريب العملي

3-5 مقدمة


تعرف عملية البرادة بانها عملية تشغيل بأزالة أجزاء صغيرة من المعدن بواسطة أداة قطع ذات أسنان ناعمة وخشنة منتظمة وباشكال مقاطع مختلفة وهذه الاداة تسمى بالمبرد، ويتم البرد يدويا أو آليا ، تستخدم عملية البرادة للحصول على أسطح مستوية أو متوازية أو أسطح منحرفة وفي ازالة الأطراف الحادة للقطع ، كما تستخدم لتشغيل الشقوق والمجاري. كما في الشكل (7-5)



الشكل (7-5) يوضح عملية البرادة

3-5-1 طريقة العمل بالمبرد

تتم بواسطة حركة المبرد الأمامية بحركة قص وضغط بالمبرد بصورة مستمرة على قطعة العمل لتغلغل أسنان المبرد في قطعة العمل وتزال شظايا صغيرة وتتم حركة الرجوع بدون قطع رايش ، عند البرد باليد يجب أن تتفق حركة القطع مع ضغط القطع وأن تكون حركة القطع دوما في جهة المحور الطولي للمبرد لتحاشي تشقق قطعة العمل ، عند برد السطوح الكبيرة يتطلب حركة جانبية والتي يمكن أن تتجه الى اليسار أو الى اليمين على أن تتم في أثناء حركة الرجوع . الشكل (8-5)

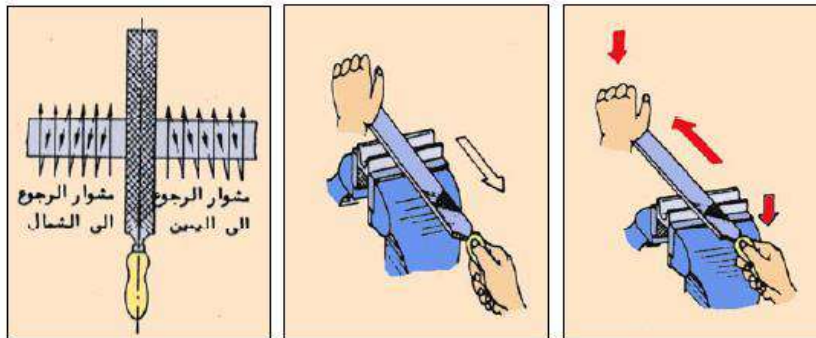


الشكل (8-5)

2-3-5 الشروط الصحيحة لعملية البرادة

تعتمد عملية البرادة الصحيحة على العوامل الآتية :-

1. الوقوف السليم :-


يجب أن يكون جسم الطالب مستقيم كما في الشكل (5-9) ، أما بالنسبة للرجلين فيجب أن تتقدم الرجل اليسرى على الرجل اليمنى وتكون المسافة بين الكعبين (20-30)cm لكي يستند جسم الطالب على الرجل اليمنى عند زاوية القطع وعلى الرجل اليسرى عند الضغط على المبرد كما يمكن استخدام اللوح الخشبي للأشخاص أقصيري القامة كما في الشكل (5-10)

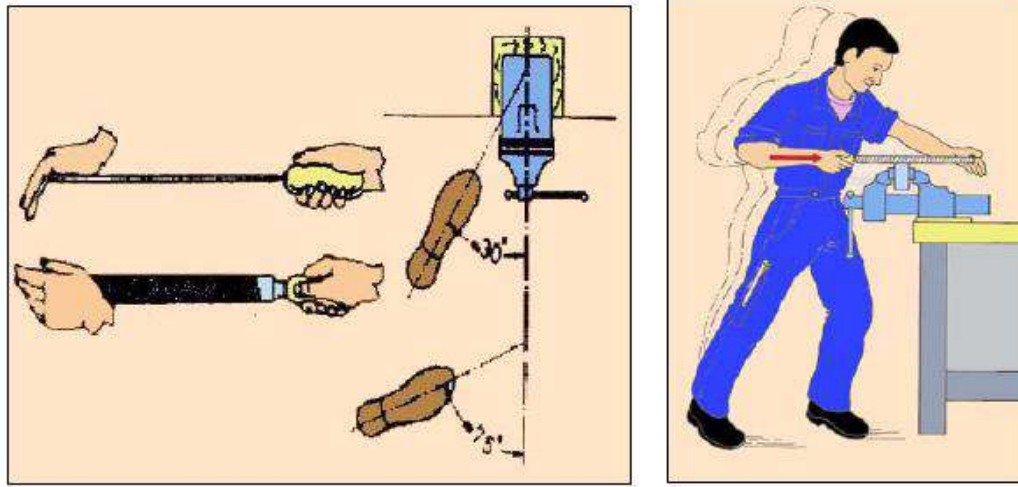

الشكل (5-9) وضعية الجسم أثناء عملية البرادة الشكل (5-10) موقع الوقوف أثناء عملية البرادة


2 . طريقة مسك المبرد :- حيث تعتمد على طول المبرد وشكل البرادة المطلوبة ونوعها كما يأتي :-

أ - مسك المبرد عند البرادة الخشنة :- يمسك المبرد باليد اليمنى بحيث تستند نهاية المقبض على تجويف راحة اليد ، ويكون الإبهام من الأعلى وتلف الأصابع على المقبض من الأسفل وتوضع راحة اليد اليسرى على بعد (20-30)mm من طرف المبرد من الأعلى . الشكل (5-11)

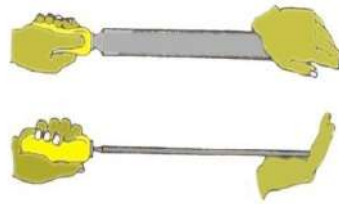

الشكل (5-11) طرق مسك المبرد حسب نوعه.

ب - مسك المبرد عند البرادة القائمة : - تمسك اليد اليمنى المقبض ويكون الإبهام او السبابة من الأعلى أما اليد اليسرى فيكون مكانها حسب الضغط المطلوب أما من الأمام أو من الخلف أو من الوسط . كما في الشكل (12-5)

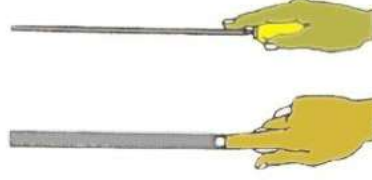

الشكل(12-5)


3-3-5 الربط الصحيح للقطع المعدنية على الملزمة

	<p>1- اربط الشغلة في وسط الملزمة .</p>
	<p>2- شد الملزمة فقط بقوة اليد. (لتقليل الضرر على سطحي الشغلة).</p>
<p>(ج) (ب) (ا)</p>	<p>3- أستعمل قطعة مساعدة للتثبيت عند برادة اشكال خاصة او مقاطع صغيرة .</p>

		<p>4- تثبت قطع العمل الرقيقة ببروز قليل عند ربطها على أملزمة لتحاكي الفعل النابضي , وانحناء قطعة العمل اثناء عملية البرادة.</p>
		<p>5- ثبت القطعة بمثبت خاص في حالة القطع الكبيرة والتي تكون بارزة عن حافة المنجلة لتتم عملية البرادة بشكل صحيح</p>

4-3-5 تثبيت مقبض المبرد

مقبض المبرد يتم تصنيعه من الخشب أو المطاط ويتم تشكيل السطح الخارجي على شكل أسطواني ويتقرب المقبض باقطار وأعماق مختلفة كما في الشكل (5-13) .

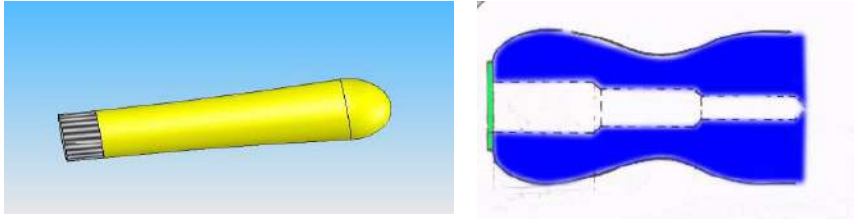


الشكل (5-13) مقبض المبرد وأقطاره الداخلية.

ولغرض تثبيت المقبض في المبرد يجب إتباع الآتي:


- 1- عدم نقل المقبض من مبرد لآخر لتجنب خروج المبرد ومنع الإصابة .
- 2 - عدم إدخال المقبض بالمبرد بقوة بواسطة اليد .

3- يتم تثبيت المقبض بالطرق عليه طرقات خفيفة وسريعة بواسطة المطرقة الخشبية كما في الشكل (14-5) .

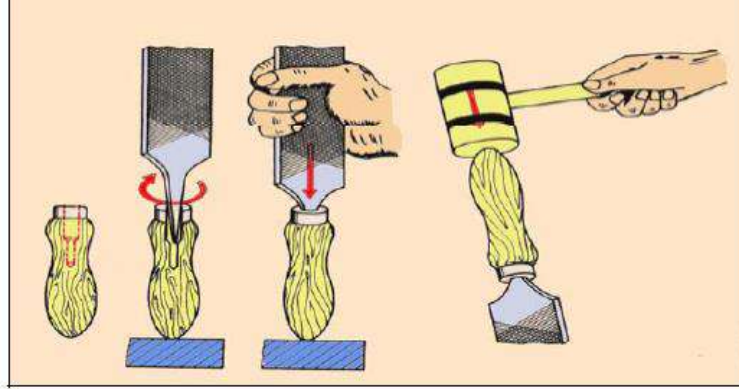

الشكل (14-5) تثبيت مقبض اليد.

ويخلع المقبض أما بالضرب على جميع أطراف المبرد بطرقات خفيفة وسريعة بالمطرقة أو أن تخلع بواسطة طرق المقبض على فكوك الملزمة كما مبين في الشكل (15-5) .

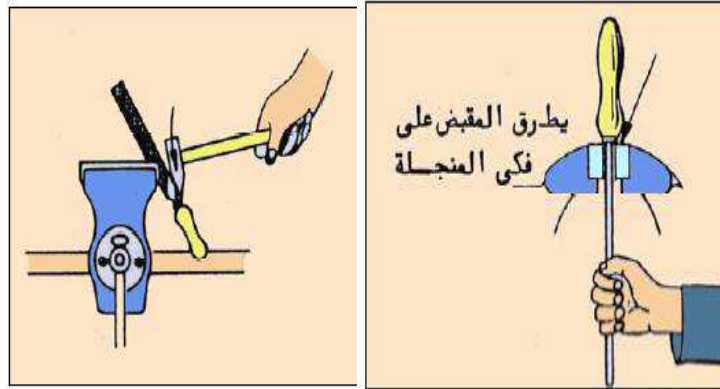

الشكل (15-5) طريقة خلع المبرد من القبضة .

5-3-5 تنظيف المبارد :


من الضروري تنظيف المبارد إذ أن المبارد المملوءة ببقايا المعادن لا تعطي الا سطوح غير نظيفة أو أنها لا تؤثر مطلقا في هذه السطوح لانزلاقها ولتنظيف المبرد تستعمل الوسائل الأتية، الشكل (16-5) .

1- فرشاة تستخدم لازالة الأوساخ .

2- فرشاة سلكية تستخدم لازالة الرايش ويستعمل سائل تنظيف (نفت أبيض) مع الفرشاة إذ يتم سحبها بنفس إتجاه الحدود القاطعة للمبرد لتجنب ثلمها.

3- في حالة برادة معادن مطلية أو خشب أو بلاستيك تتعلق بالمبرد أو ساخ فيغلى المبرد في محلول مثل الماء والصابون .


4- في حالة الرايش السميك ينظف المبرد بواسطة أجنة مصنوعة من النحاس الأحمر.

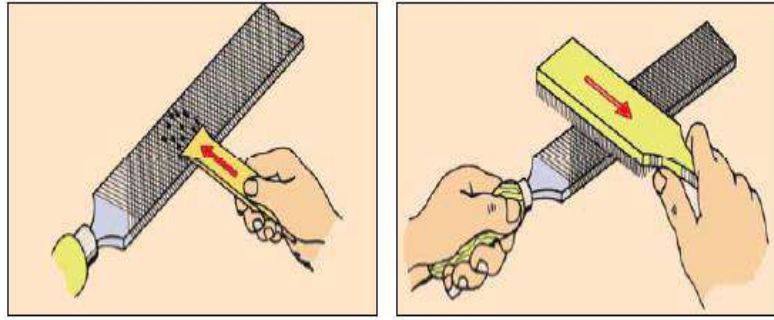

تنظيف المبرد بفرشاة سلكية تنظيف المبرد باجنة

الشكل (5-17) وسائل تنظيف المبرد


6-3-5 أنواع المبرد كما في الشكل (5-18)

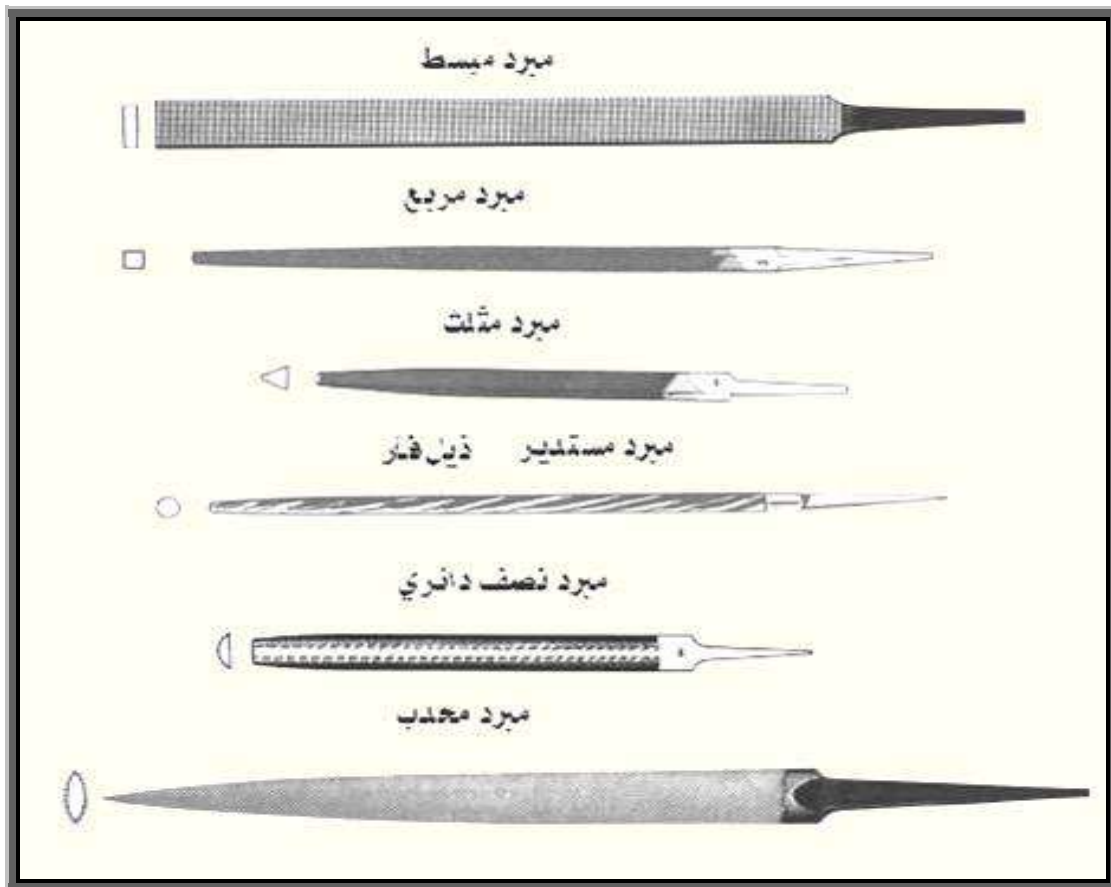

الشكل (5-18)

7-3-5 - تمارين البرادة

تمرين	1	برادة أوجه (سطوح) القطعة المعدنية من كافة الجهات بأزالة 2 mm من كل وجه مع تنعيم سطح القطعة .
-------	---	--

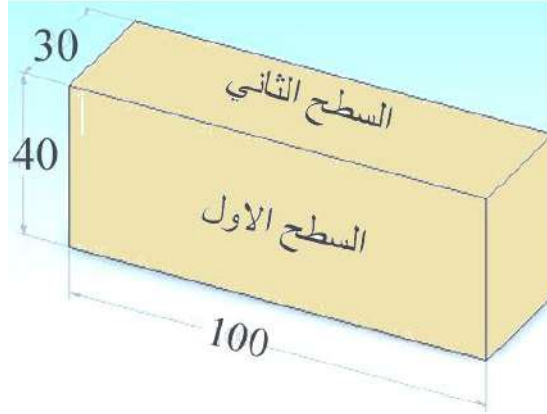**أهداف من التمرين**

اتقان مهارة استعمال المبرد المناسب للسطوح المستوية للحصول على درجات نعومة تشغيل مختلفة


المعلومات الفنية عن التمرين

ويتم برادة السطوح بأزالة 2mm من جميع الجهات حسب ترتيب السطوح المبين في الشكل ، حيث يتم تنفيذ السطح الأول أولاً ثم السطح الثاني ثانياً وهكذا لجميع السطوح للحصول على تعامد بين السطوح.


المواد والأدوات المستعملة

1. قطعة عمل من الحديد الصلب بأبعاد (100×40×30) mm
2. منكنة لتثبيت المشغولة .
3. شنكار أو مؤشر لضبط القياسات.
4. مبرد مسطحه خشنة وناعمة.
5. زاوية قائمة .
6. فرنية .
7. فرشاة تنظيف المبرد .
8. طباشير ابيض .


خطوات العمل

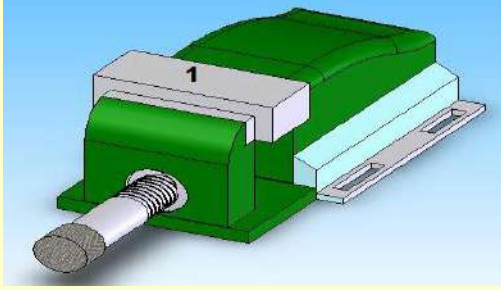

- 1- خطط قطعة العمل حسب القياسات
باستعمال المسطرة والموشر
- 2- ثبت الشغلة في وسط الملزمة بشكل جيد مع بروز مسافة مناسبة تسهل عملية البرادة

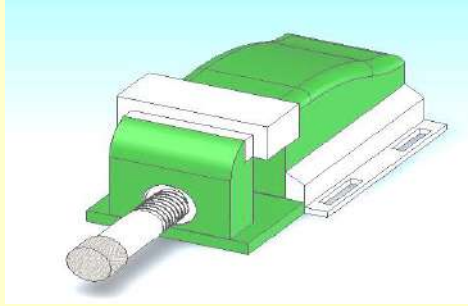


- 3- قم بطلاء سطح الشغلة بالطباشير الأبيض وذلك لتمييز المناطق التي لا تلامس المبرد في السطح المشغل. وايضا لان حبيبات الطباشير تقوم بدور السنفرة وتنعيم الأسطح المشغلة.

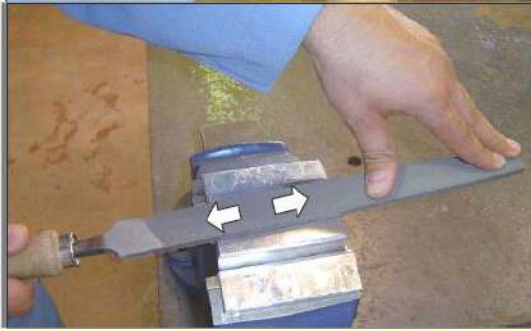


- 4- استعمل المبرد الخشن في بداية الشغلة وأضغط عليه بصورة متساوية على المساحة التي يمرر عليها المبرد (لأجراء عملية برادة صحيحة يجب أن يكون الضغط على المبرد بصورة متساوية من بداية الشغلة الى النهاية)



- 5- أسحب المبرد لتنفيذ شوط الرجوع بحيث يكون ضغط اليد اليسرى قليل (ضعيف) لتسهيل خروج الرايش من بين الحدود القاطعة .

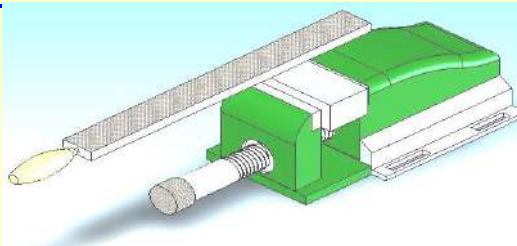


- 6 -كرر نفس الخطوة للاشواط المتبقية من نفس السطح بعد إزالة نصف سمك السطح المطلوب أزالته لتلافي أي خطأ أثناء العمل .

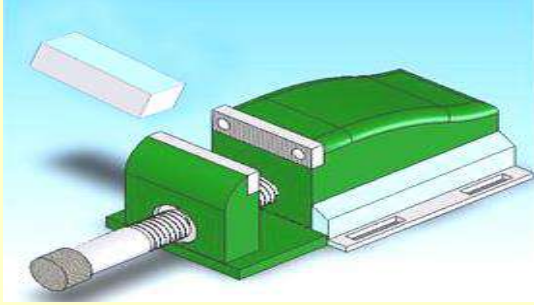


7-أفتح الشغلة وقم بتنظيفها من البرادة باستخدام الفرشاة



8- أستخدم قدمة القياس ذات الورنية لقياس السمك المزال من قطعة العمل . الشكل (23)

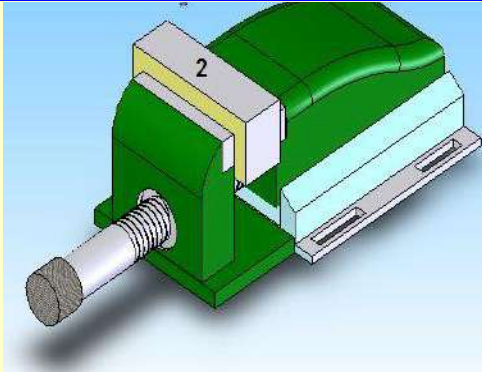

9- ثبت الشغلة من جديد لعمل برادة للسطح الثاني بنفس الخطوات السابقة وهكذا لبقية السطوح.

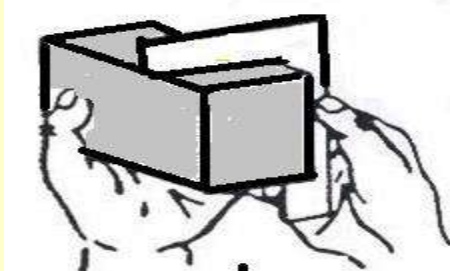


10- بعد الإنتهاء من جميع الأسطح أفتح الشغلة وأفحص تطابق الأسطح باستخدام الزاوية القائمة ولعدة أماكن بعد الانتهاء في جميع الاسطح.

تسوية وتنعيم قطعة معدن بشكل حرف U

2

تمرين

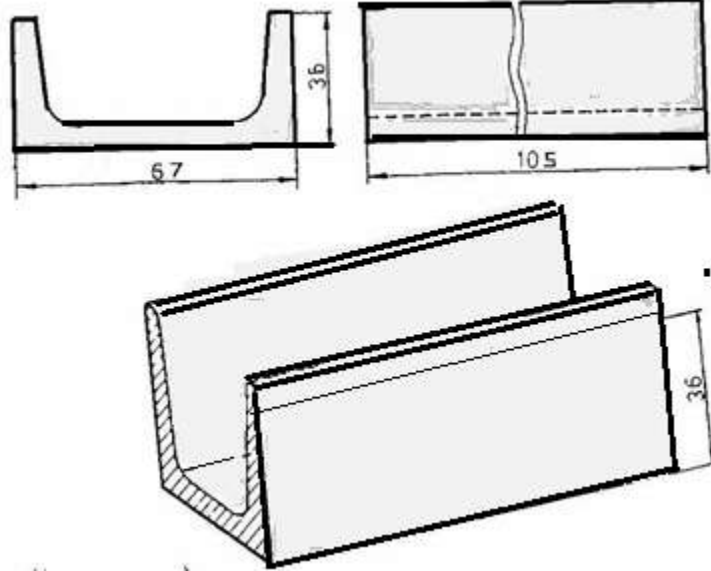

أهداف من التمرين





أتقان مهارة تسوية وتنعيم قطعة معدن بشكل حرف U بعد عملية نشر .

المواد والأدوات المستعملة

1. قطعة عمل من الحديد الصلب بشكل حرف U أجري لها عملية نشر.
2. منكنة لتثبيت المشغولة
3. مبارد مسطحة خشنة وناعمة.
4. زاوية قائمة .
5. فرنية .
6. شنكار.
7. فرشاة تنظيف المبارد .

خطوات العمل

	<p>1-خطط إحدى أوجه طول قطعة العمل بواسطة شوكة التخطيط والزاوية القائمة عند أي قدر لتعامده.</p>
	<p>2-ثبت قطعة العمل في الملمزة.يقضل ان تكون البداية على اكبر سطح لتكون ضبط الزاوية والتعامد اسهل إستخدم المبرد الخشن لتسوية الجهة المشنكرة</p>
	<p>3-أبرد السطح الاخر(العمودي) بنفس المبرد الخشن</p>
	<p>4-أختبر استواء وتعامدالسطح في أثناء وبعد البرادة بواسطة الزاوية القائمة.</p>

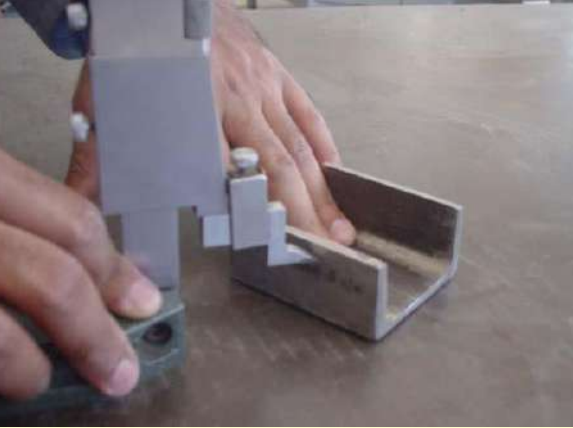
	<p>5-ثبت قطعة العمل في الملمزة وأبرد القطعة بواسطة المبرد الخشن</p>
	<p>6-أختبر استواء وتعامد وطول السطح في أثناء وبعد البرادة بواسطة الزاوية القائمة . استعمل الفرنية لقياس الأبعاد بعد كل برادة من سطوح القطعة المعدنية.</p>
	<p>7-شنكر الأسطح الجانبية بواسطة جهاز الشنكار على بعد 2 mm من الحافة العليا .</p>
	<p>8- أبرد السطوح بالمبرد الخشن</p>

	<p>9-ركب أوجه الملزمة لمرحلة التنعيم</p>
<p>10-أعد برادة جميع أسطح قطعة العمل بالمبرد الناعم وذلك لتنعيمها .</p> <p>11-استعمل الفرنية لقياس الأبعاد</p>	
<p>12-ظف المبارد بفرشاة التنظيف ومكان العمل واعد المبارد الى مكانها</p>	

برادة أسطوح المائلة

3

تمرين

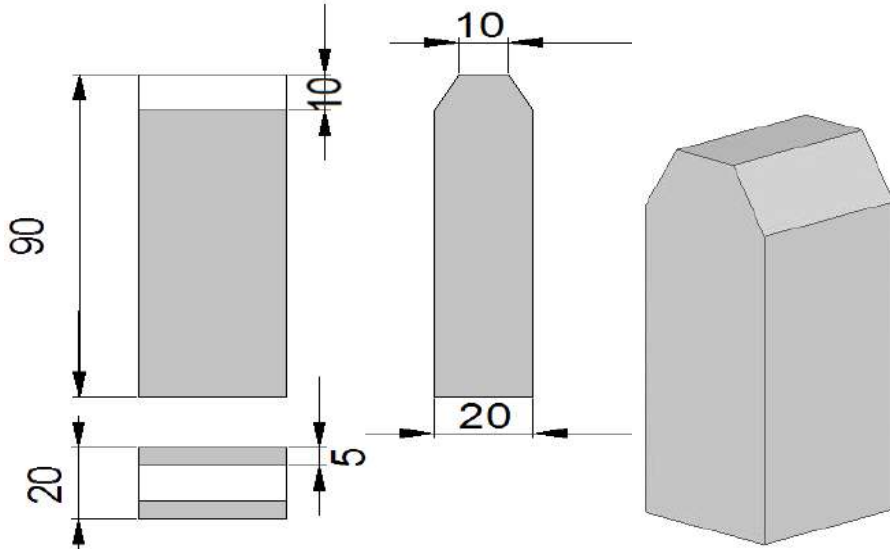




أهدف من التمرين

1- إتقان مهارة برادة السطوح المائلة بزوايا .

المعلومات الفنية عن التمرين

يتم برادة السطوح المائلة بعدة طرائق وحسب المتاح في ورشة العمل ومن تلك الطرائق مايتى:-

- 1- أستعمل أدوات ألربط المساعدة والتي تسمح بربط الشغلة بزواوية معينة ثم تربط هذه الأداة بالملزمة.
- 2- في حالة عمل شطفات (حافة) مائلة بزواوية وعادة تكون زاوية 45° يتم تثبيت قطع العمل بشكل مائل كما هو موضح بالشكل (5-19) وخاصة اذا كانت القطع صغيرة لتتم عملية البرادة بشكل اسهل
- 3- تستعمل الزوايا المتحركة لقياس الميلان كما هو موضح بالشكل (5-20)

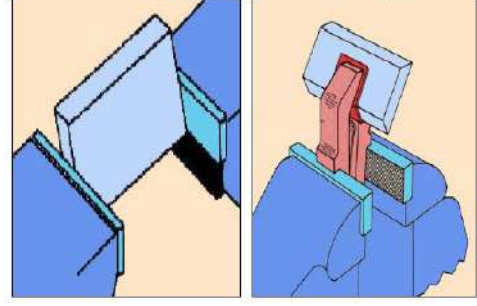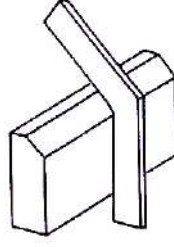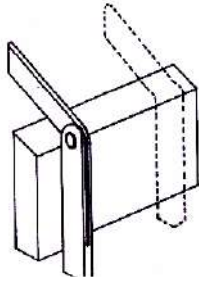

الشكل (5-19) تثبيت المشغلات باستعمال أدوات مساعدة - الشكل (5-20)-زوايا فحص الميلا.ن.

المواد والأدوات المستعملة

1 قطعة عمل من حديد الصلب بأبعاد (90 x 30 x 20)mm.

2- مبرد مسطح خشن 12 inch .

3- مبرد مسطح ناعم 12 inch .

4- زاوية متحركة.

5- فرشاة تنظيف .

6- فرشاة تنظيف المبارد.

7- شنكار .

خطوات العمل




1- أستعمل الشنكار أو المؤشر
والمسطرة لتخطيط سطح الشغلة



2- ثبت الشغلة جيدا بحيث تكون المسافة البارزة عن فكوك الملزمة تتيج لعملية البرادة .(يكون اتجاه الحركة بزاوية معينة للحصول على مساحة أكبر للقطع وبجهد اقل).

3- أسحب المبرد لتنفيذ شوط الرجوع بحيث يكون ضغط اليد اليسرى قليل (ضعيف) لتسهيل خروج الرايش من بين الحدود القاطعة

4- كرر نفس الخطوتان السابقتان مع المحافظة على زاوية التشكيل المطلوبة(زاوية الامالة)

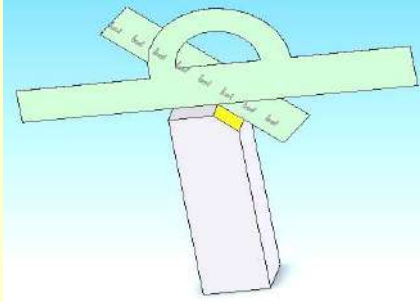


5- أستخدم الزاوية المتحركة لقياس الزاوية المطلوبة 117° قبل الوصول الى الشوط الاخير

6- أستعمل المبرد الناعم لتنفيذ الاشواط النهائية

7- استمر بعملية البرادة للجهة الثانية وبنفس الخطوات .

8- نظف المبرد بالفرشاة للتخلص من البرادة


9- أفتح الشغلة ثم نظفها بالفرشاة مع تنظيف الملزمة.

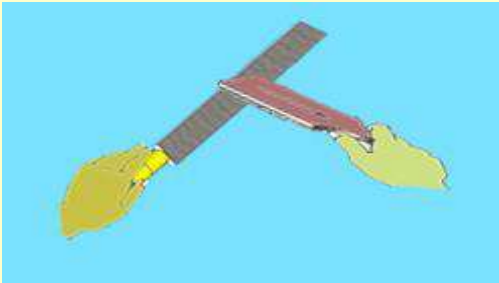

برادة أسطوح المقوسة والدائرية

4

تمرين

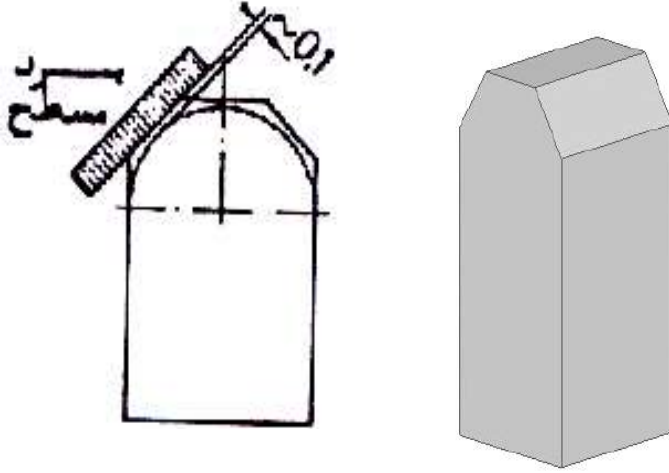

الشكل (5-21)


الهدف من التمرين

- اتقان مهارة برادة الاشكال المقوسة والدائرية للقطع المعدنية .

المعلومات الفنية للتمرين

لتحويل السطوح المائلة بزواوية الى سطوح مقوسة او دائرية أتبع ما يلي :-

- 1- أرسم دائرة بنصف قطر مناسب حسب ابعاد المشغولة كما هو موضح بالشكل
- 2- حدد مركز الدائرة بواسطة المطرقة والسنبك
- 3- أستعمل المقسم بفتحة مناسبة ويثبت طرفه عند مركز الدائرة والآخر لرسم
- 4- أستعمل السنبك لتذنيب الدائرة
- 5- ثبت الشغلة على المنكنة وأستعمل اولا مبرد خشن لازالة الاستدارات من جهتي السطح ثم مبرد ناعم يوجه بشكل نصف دائري مماثل لاستدارة القوس كما هو موضح بالشكل (5-22)

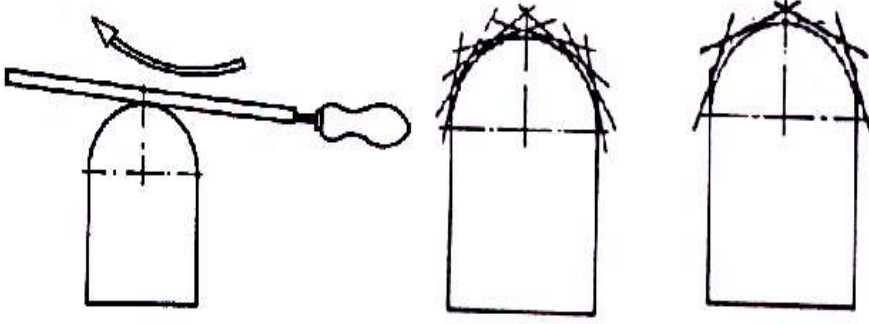

الشكل (22-5)

المواد والأدوات المستعملة

- 1- مبرد مسطح خشن.
- 2- مبرد مسطح ناعم.
- 3- شنكار.
- 4- فرجال معدني .
- 5- سنبك مركز.
- 6- مطرقة
- 7- فرشاة لتنظيف المبرد

نشط اضافي

أستعمل القطعة المعدنية المنجزة في التمرين السابق لعمل السطح المقوسه .

نفذ خطوات العمل .

التشغيل بالمقاشط اليدوية Hand scraper


المعلومات الفنية للتدريب العملي

4-5 القشط

يمكن تعريف عملية القشط بأنها إزالة الحزوز أو الخشونة أو البروزات الناتجة من عمليات التشكيل السابقة للمعدن مثل اللحام أو السباكة وغيرها من العمليات والغرض من عملية القشط هو جعل السطوح المعدنية ناعمة نوعاً ما. وتتم هذه العملية لتسوية السطوح الداخلية للأنايبب ومجاري الزيوت وغيرها من التجاويف وحواشي وحافات الأجزاء المعدنية لإعطائها مظهراً أفضل ، كما يتم إستعمالها لغرض تسوية السطوح الخارجية وقشط المساحات المستوية أو المنحنية كما في أذرع التوصيل والوصلات الملحومة وغيرها .


1-4-5 أنواع المقاشط اليدوية-

1-المقاشط المستوية تستعمل لتشطيب الأسطح المستوية وتكون مسطحة الشكل ولها حد قطع واحد كما في الشكل (23-5)

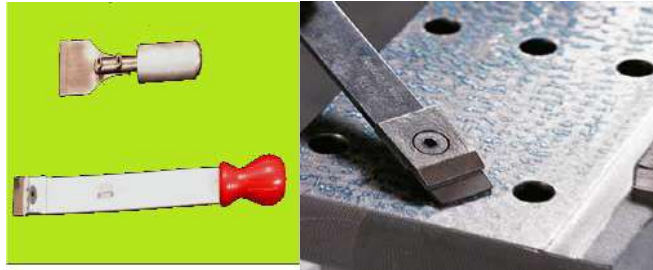

الشكل (23-5) أمقاشط المستوية

2مقاشط نصف مستديرة (المقاشط الملعقية) تستعمل للسطوح الغير مستوية وتكون على نوعين ذو حد قاطع واحد وذو حديين قاطعين كما موضح في الشكل (24-5)

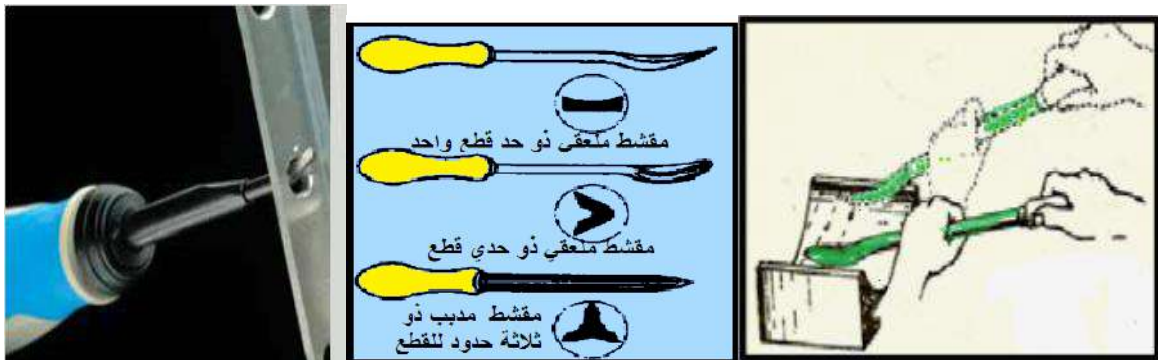

الشكل (24-5)

3-المقاشط المدببة وتستخدم ايضا لقشط الأسطح المستديرة والانابيب المجوفة وتحتوي على ثلاث حدود للقطع موضح بالشكل (5-25) وتكون حادة وذات احجام مختلفة ومصنوعة من حديد السبائك او الماس



الشكل (5-25) مقاشط مدببة

5-4-2 تمارين عملية القشط

قشط قطعة معدنية لإزالة الصدأ والتحضير لعملية اللحام	1	تمرين
---	---	-------

أهدف من التمرين

أتفان مهارة استعمال القاشطة اليدوية لقشط طبقة من الصدأ لصفحة معدنية من الصلب لكاربوني

العدد والأدوات المستعملة .

1-أي قطعة معدنية متوفرة في الورشة

2- قاشطة يدوية مستوية


3- قطعة القماش للتنظيف.

خطوات العمل

1- ثبت القطعة المعدنية المعرضة للصدأ على الملمزة المنضدية



2- جهز القاشطة من النوع الصحيح للعمل.

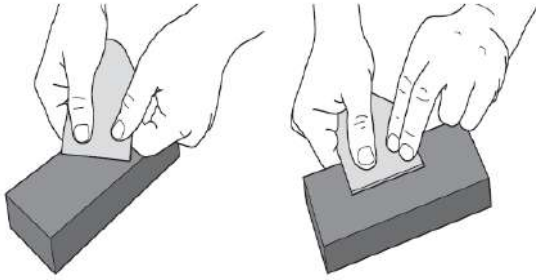

3- أبدأ بعملية القشط بشكل تدريجي لإزالة الطبقة السطحية المعرضة للصدأ من الصفيحة المعدنية الحركة في اتجاه الأمام لازالة طبقات الصدأ.

4- نظف قطعة العمل بقطعة القماش بعد إزالة طبقة الصدأ من على سطح القطعة المعدنية .

5- تنظيف طاولة العمل وموقع العمل.

التجليخ Grinding

المعلومات الفنية للتدريب العملي


5-5 عملية التجليخ اليدوية

تعتبر عملية التجليخ من طرق تشطيب وتنعيم سطوح المشغولات بواسطة احجار التجليخ المتكونة من عدد كبير من الحدود القاطعة (بشكل حبيبات) فعند دوران حجر التجليخ تعمل هذه الأجسام على ازالة رايش من سطح الشغلة وتتم عملية التجليخ اما بواسطة تقريب المشغولة الى حجر التجليخ او ضغط حجر التجليخ الدائر على سطح المشغولة كما في الشكل (5-26).



الشكل (5-26) يوضح عملية التجليخ

تعتبر عملية التجليخ اليدوية تقريبية ولا تحتاج الى دقة عالية، ويكون سماح التشغيل فيها كبيرا وواسعا، ويشمل هذا النوع من التجليخ، التجليخ الخشن مثل عملية التخلص من الزوائد في المصبوبات، وتجليخ مواضع اللحام وشحذ أدوات القطع المختلفة يدويا مثل أقلام الخراطة والسكاكين والمثاقب الحلزونية (البرايم) أما حركة قطعة العمل فيتم تحريكها حركة ترددية أو قوسية حاكة لمقدمة حجر التجليخ كما في الشكل (5-27).

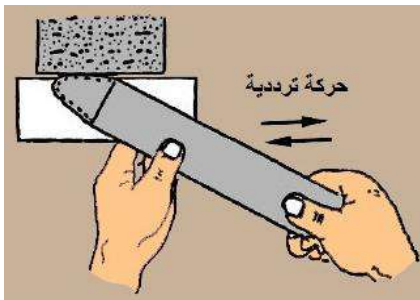

الشكل (5-27): حركة قطعة العمل أثناء عملية التجليخ.

ماكينات التجليخ Grinding Machine

تكون هذه الآلات إما ثابتة أو متنقلة مثل (الكوسرة) ، وأهم انواع ماكينات التجليخ هي:-



1- ماكينة التجليخ المنضدية

تتكون هذه الماكينات من محرك كهربائي يخرج من طرفيه عامودان يديرهما المحرك وكل منهما محمول على كرسي محور (Bearing) يركب في طرف احدهما حجر جليخ خشن والطرف الاخر حجر جليخ ناعم وامام كل حجر مسند قطعة عمل ويكون الجزء من الحجر فوق المسند مكشوفاً بينما يغطي باقي الحجر بغطاء واقى حتى لا تتطاير الشظايا.

2- ماكينة التجليخ القائمة

يركب هذا النوع على قائم مثبت على أرضية الورشة ويستخدم لشحذ أدوات القطع والمشغولات. تزود بعض ماكينات التجليخ بحوض ماء لغرض تبريد المشغولات أثناء عمليات الشحذ والتجليخ ، وشافات للغبار.





3- ماكينة التجليخ اليدوية (الكوسرة)

يحمل هذا النوع من المكين باليد ويحتوي على محرك كهربائي ومقبض لمسك الالة واداة جلع وتكون بشكل قرصي وذات سمك اقل من اقراص مكائن التجليخ المنضدية وتيت عمل لازالة الاجزاء الزائدة في عمليات السباكة أو لتهديب قطعة ملحومة.

5-5-1 تمارين عملية التجليخ.

شحن سنك النقطة باستعمال ماكينة التجليخ الثابتة

1

تمرين

أهدف من التمرين

اتقان مهارة استعمال ماكينة التجليخ الثابتة.

العدد والأدوات المستعملة .

1. ماكينة تجليخ منضدية.

2. سنك نقطة.


خطوات العمل



1- ضع سنبك النقطة على المسند وبزاوية 60° مع قرص التجليخ ، وممسكاً به باليد اليمنى



2- لامس رأس السنبك لمقدمة قرص التجليخ مع تدويره باليد اليمنى مع المحافظة على الاستمرار بضغط متساوي في أثناء التدوير للحصول على رأس متماثل

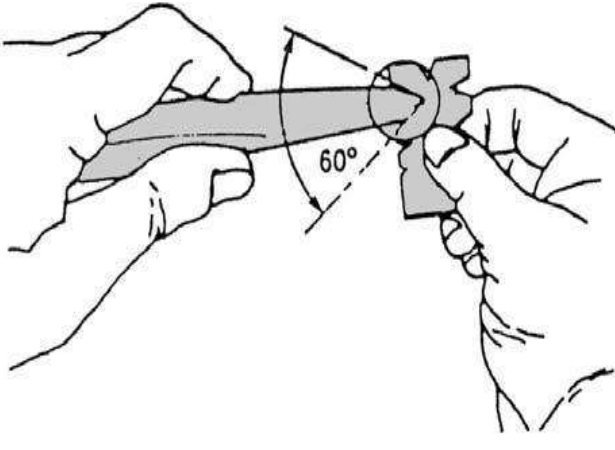

3- برد السنبك بتغطيسه بالماء بعد كل عملية تجليخ لتلافي ارتفاع درجة حرارة السنبك.


4- أفحص تماثل مركزية رأس السنبك باستعمال محددات القياس أو بالنظر ، وكرر عملية الشحذ في حال عدم تماثل رأس السنبك.

5- نظف مكان العمل بعد الأنتهاء من العمل .

تجليخ قطعة ملحومة او قطعة مسبوكة على ماكينة تجليخ
متنقلة (كوسرة)

2

تمرين

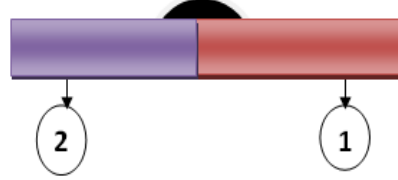

الهدف من التمرين

اتقان مهارة استعمال ماكينة ألتجليخ أمتنقلة (ألكوسرة)

المواد والأدوات المستعملة

1. صفيحتين من الصلب مربوطتين بواسطة الحام أو اي قطعة مسبوكة تحتاج الى التنظيف
2. ماكينة تجليخ متنقلة (كوسرة طيارية).
3. حجر تجليخ ذات قطر مناسب.
4. ملزمة منضدية (فخة) ثابتة.

خطوات العمل



1- ثبت القطعة على ملزمة (فخة) منضدية



2- امسك ماكينة التجليخ بصورة صحيحة.



3- شغل ماكينة التجليخ ووجه حجر التجليخ الى
قطعة العمل واعمل تماس مع القطعة للتأكد
من التثبيت.



4- حرك الحجر بسرعة على موقع اللحام
وحواف القطعة
5- افصل التيار الكهربائي بعد الانتهاء من العمل.
6- نظف موقع العمل واعد الادوات الى مكانها
بعد الانتهاء من العمل

**عمليات التثقيب
والتسنيين (القلووضة)
المعلومات الفنية للتدريب العملي**

6-5 التثقيب (Drilling)

هي عملية تشغيل فجوات اسطوانية منتظمة داخل قطعة العمل وتتم بواسطة أداة قطع ذات حدين تتحرك حركة دورانية تسمى بالمتقاب الحلزوني (بريمة) وتستخدم عملية التثقيب لعمل ثقوب نافذة وغير نافذة.


1-6-5 الأدوات المستعملة لعمل الثقوب :

أ- بنطة المركز (السنبك): وتستخدم لتحديد مراكز الشغلات المراد ثقبها وذلك بطرقها بواسطة المطرقة لأحداث نقطة كما موضح بالشكل (5-28).




شكل(5-28) أداة تحديد المركز


ب - المتقاب الحلزوني(البريمة) : هي أداة قطع طرفية تتميز بقنواتها اللولبية والتي تسهل خروج المزال من الشغلة (الرايش) ، إذ تتكون من حدين قاطعين، تكون قيمة الزاوية المحصورة بينهما (زاوية الرأس) تتراوح من 14° - 80° وحسب المعدن المراد تشغيله. كما موضح بالشكل (5-29).

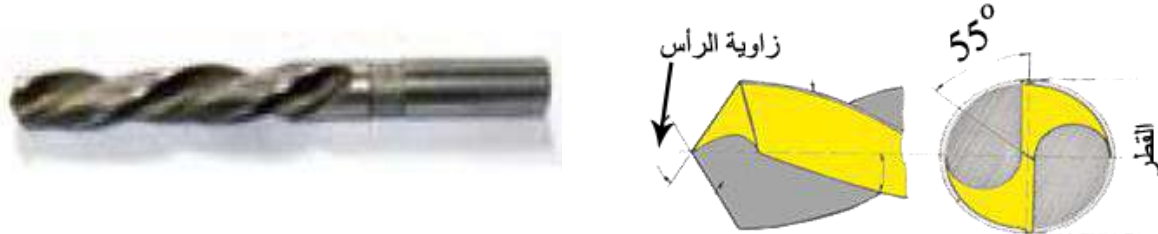

شكل (5-29) متقاب حلزوني .

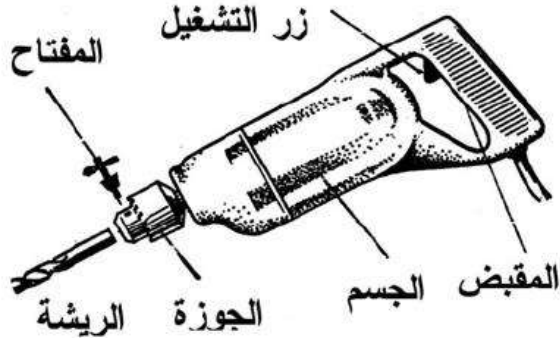
2-6-5 مكان التثقيب**1- المثقاب اليدوي الآلي.**

تستعمل هذه المثاقيب في اعمال التثقب للقطع الكبيرة التي لا يمكن تركيبها على طاولة المثقب وتكون عادة مزودة بسرعتين ، وتستخدم بريمة ثقب لايزيد قطرها عن 13mm كحد اقصى

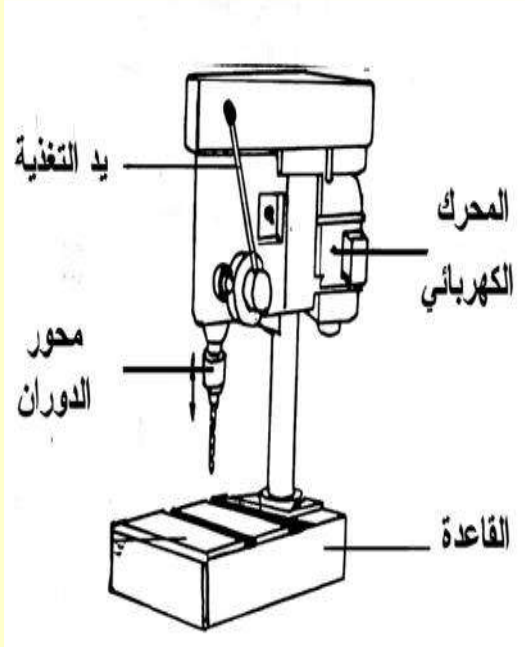2- المثقاب المنضدي

وهو مثقاب يركب على طاولة عمل، وتشكل قاعدة هذا المثقاب طاولة عمل خاصة به. يمكن في هذا النوع من المثاقب تثبيت قطع العمل عليها مباشرة أو تثبت عليها ملزمة وتكون هذه القاعدة ثابتة والحركة راسية (باتجاه محور الدوران) وهي الحركة الوحيدة التي يمكن الحصول عليها لإنجاز عملية التثقيب. ويستخدم المثقاب المنضدي لأعمال الثقب التي لاتزيد اقطارها عن 25mm .

3- المثقاب العمودي

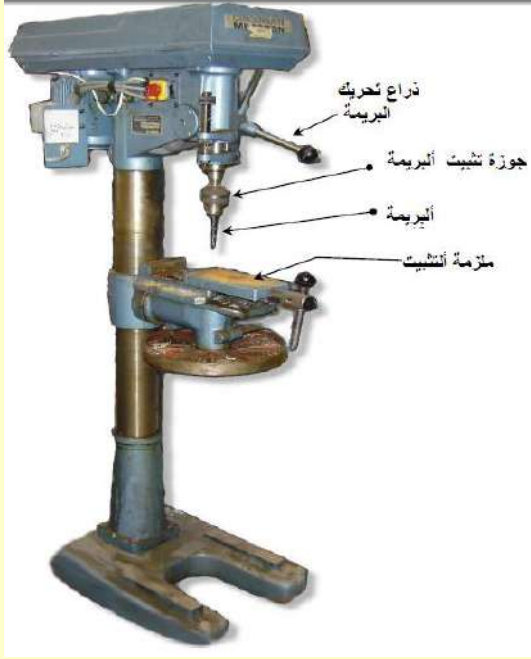

مثقاب يثبت مباشرة على أرض الورشة بواسطة براغي تثبيت خاصة وتشد مع القاعدة بواسطة صواميل . ويحتوي هذا النوع على طاولة عمل خاصة به ، ويمكن تحريك الطاولة الى اعلى واسفل لتتناسب وحجم قطعة العمل وبذلك يوفر هذا المثقاب ثلاثة حركات بالإضافة الى حركة دوران محور الثقب .

ملاحظة: تنتقل الحركة من المحرك الكهربائي بواسطة عبر مسننات أو عبر بكرات وسيور الى محور الثقب

طريقة تشغيل المثقاب المنضدي


1- تركيب البريعة

كما هو معلوم هناك نوعان من البريعة


أ-البريعة ذات الساق الأسطواني (مستقيم)

ب- البريعة ذات الساق أ لمخروطي(المسلوب)



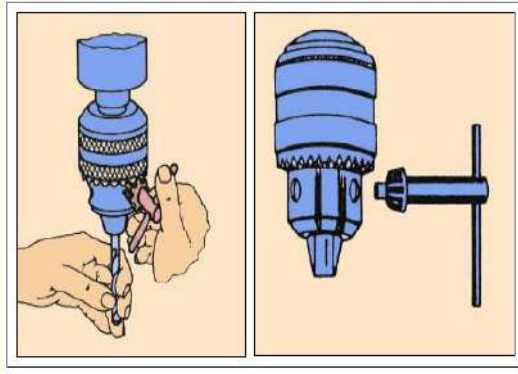


أ- تركيب وفتح البريمة ذات الساق الاسطوانية يتم تركيب البريمة ذات الساق الاسطواني باستخدام الظرف (الجوزة) ، حيث يتم ادخال البريمة في الظرف ومن ثم تشد بالمفتاح الخاص المبين في الشكل، ولفك البريمة يحرك المفتاح باتجاه عكسي فنفتح فكوك الظرف حيث يمكن اخراج البريمة من مكانها .

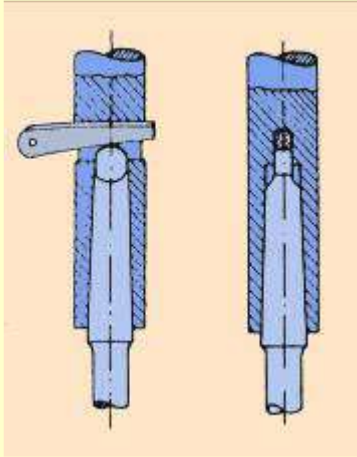


ب- تركيب وفتح البريمة مخروطية الساق
ويتم ادخال ساق البريمة في جوف محور الدوران وتحريكها حركة دورانية باتجاه عكس عقارب الساعة ثم الضغط عليها للاعلى حتى يتم ادخالها تماماً في جوف محور الثقب.

يتم فك البريمة المخروطية الساق بادخال اسفين خاص في مجرى محور الثقب ، ثم بالطرق على راس الاسفين بمطرقة نحاسية مناسبة وبذلك يتم اخراج البريمة من داخل عمود الثقب.

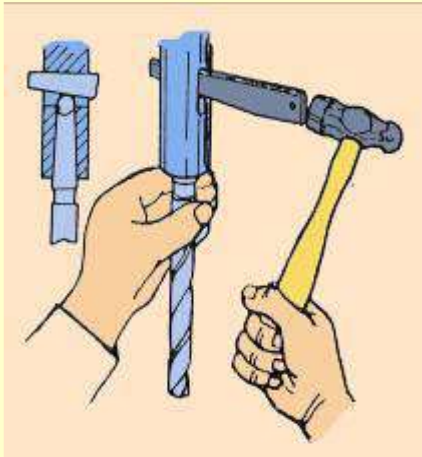

3-6-5 ربط المشغولات (قطع العمل) أثناء عملية التثقيب

من أكثر الطرق شيوعا لمسك المشغولات في عمليات التثقيب كما في الشكل (5-30):-

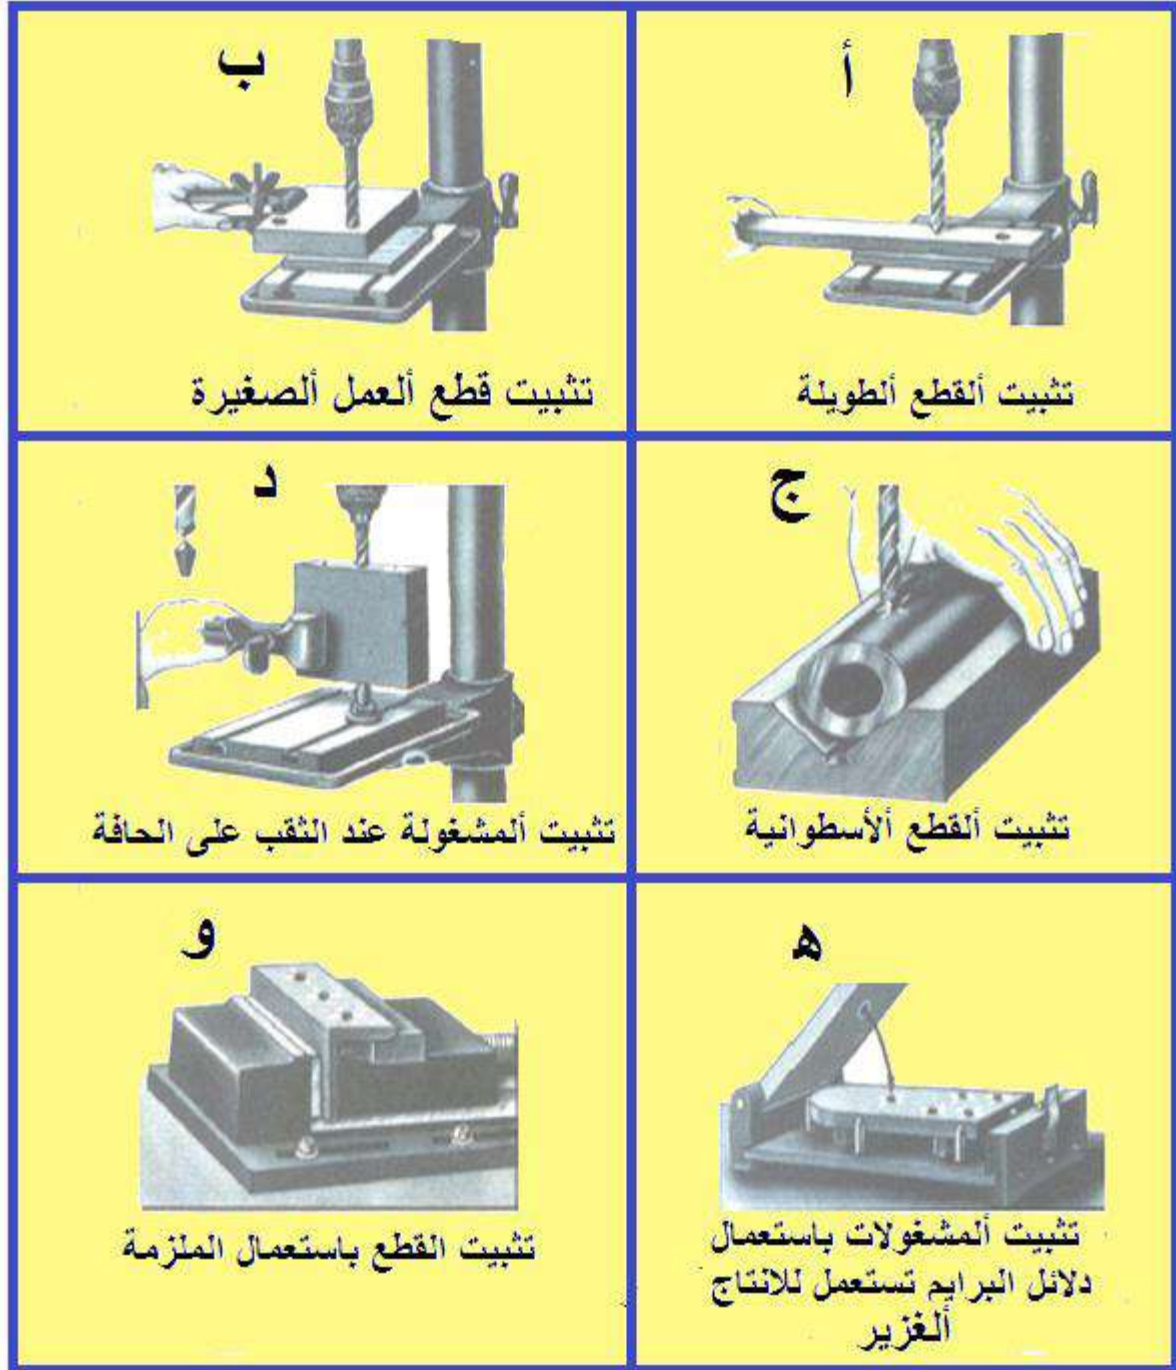


الشكل (5-30) طرق ربط المشغولات

4-6-5 عملية التوسيع :-

التوسيع : هو عملية قطع لغرض تشكيل أسطح عميقة (تجاويف) ذات اشكال خاصة في داخل الثقوب .
أستعمال معدات التوسيع :

1- الموسع المخروطي ذو الحدود القاطعة المتعددة بزوايا 60° ، 90° ، 120° ويكون بساق اسطوانية أو بساق ذي سلبية مورس . الشكل (5-31)

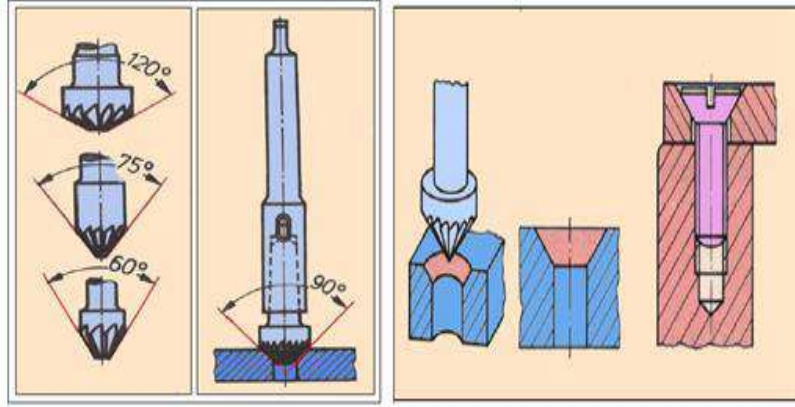

الشكل (5-31) يوضح عمليات التوسيع

وتستعمل الأنواع الآتية حسب الزوايا :

60° يستعمل للتهذيب وشطوف الأدخال لسمة التمرکز.

90° يستعمل للتوسيع (لرؤوس المسامير ومسامير البرشام) .

120° يستخدم لتوسيع ثقوب البرشام

2- الموسع المخروطي 90° ذو الحد الواحد وذو ساق أسطوانية : يستخدم غالباً لتوسيع جميع مواد التشغيل يحتوي هذا الموسع على حد قاطع واحد ويعطي من خلال سطح التوجيه الكبير سطح جديد التوسيع خالي من التعاريج ، هذا الحد القاطع يمكن اعادة تجليخه (سنه) باليد.

5-6-5 قواعد عملية التثقيب

عند إجراء عمليات التثقيب وعند استخدام المثاقب المختلفة يجب التقيد بالتعليمات الآتية :-

- 1- إستعمال جهاز المثقب بعد أن تتعرف جيداً على أجزائه وطريقة تشغيله وكل وسائل الأمان .
- 2- عدم إجراء عملية الثقب على منضدة القطع أو ملزمة التثبيت.
- 3- أثناء العمل يجب أن لا تكون قطعة العمل عرضة للانحراف عن مركز المثقب الحلزوني (البريمة) .


- 4- نظف مكان العمل باستمرار من الرايش.
- 5- قلل الضغط على المثقاب حينما تصل الى نهاية الثقب النافذ. ((لإن الضغط العالي يؤدي الى دوران الشغلة مع البريمة عند اختراق البريمة)).
- 6- عند إجراء عملية الثقوب الكبيرة أثقب أولاً ثقوب صغيرة تتناسب مع العمق لكل ثقب فكلما كان العمق كبيراً كلما كان الثقب أكبر قطراً.
- 7- عند تشغيل الثقوب العميقة إحذر من خروج الرايش السميك لانه يسبب ذلك كسر ظرف البريمة
- 8- استعمل (البريمة) الحادة لأن البريمة الغير حادة تترك في قمة الثقب خشونة.
- 9 - استعمل السرعات العالية للمثاقب الحلزونية صغيرة القطر.
- 10 - استعمل السرعة البطيئة للمثاقب الحلزونية الكبيرة القطر.

3-6-6 تمارين عملية التثقيب

التثقيب بالمثقب اليدوي (الكهربائي)

1

تمرين

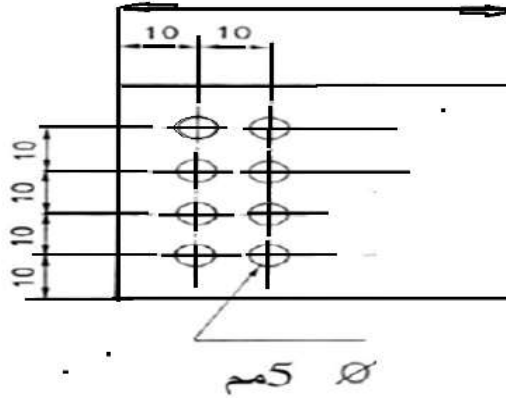

أهدف من أتمرين

اتقان مهارة استعمال المثقب اليدوي المحمول .

المواد والأدوات المستعملة

- 1- قطعة العمل بقياس mm (3×50×150) نوع المعدن ألمنيوم.
- 2- مثقاب يدوي كهربائي .
- 3- بريمة قطع قطر 4 .
- 4- فرشاة تنظيف.
- 5- مسطرة حديد ومؤشر أو قلم .
- 6- سنبك.
- 7- مطرقة .

خطوات العمل

	<p>1- خطط قطعة العمل حسب الابعاد</p>
	<p>2- حدد مركز الثقب في نقاط تقاطع الخطوط بأستعمال أسنبك والمطرقة</p>
<p>3- اثقب معدن الالمنيوم باستخدام البريمة من النوع الرفيع وقم بتثبيتها جيدا في ظرف المثقب اليدوي بأستعمال المفتاح لمنع تحركها اثناء العمل</p>	
	
<p>4- أختبر التوصيل الكهربائي وانتظام دوران المثقب الحلزوني (البريمة) وذلك بتشغيل المثقب وملاحظة إنتظام حركته.</p>	
<p>5- ثبت قطعة العمل بالملزمة بشكل يضمن انسيابية العمل مع عدم وجود أي عائق أمام ظرف المثقب ويتم اسناد القطعة كما هو موضح بالشكل ،تم شغل جهاز التنقيب وإبدأ عملية التنقيب</p>	




وفي حالة القطع ذات السمك القليل يتم تثبيتها كما هو موضح بالشكل.

6- أرفع البريمة من المثقاب بعد انتهاء عملية التثقيب .

7- نظف مكان العمل بالفرشاة.

نشاط إضافي

كرر نفس خطوات التمرين باستعمال (بريمة) ذات اقطار مختلفة وأختر اي قطعة عمل في الورشة وثبتها بشكل عمودي ونفذ العمل كما هو موضح بالشكل (5-32).

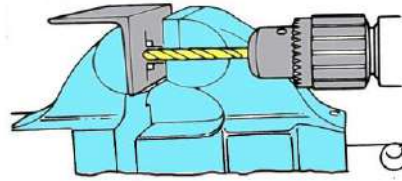


الشكل (5-32)

تنقيب وتوسيع ثقبو باقطار مختلفة لقطعة معدنية من
الصلب الكربوني باستعمال المثقب العمودي

2

تمرين

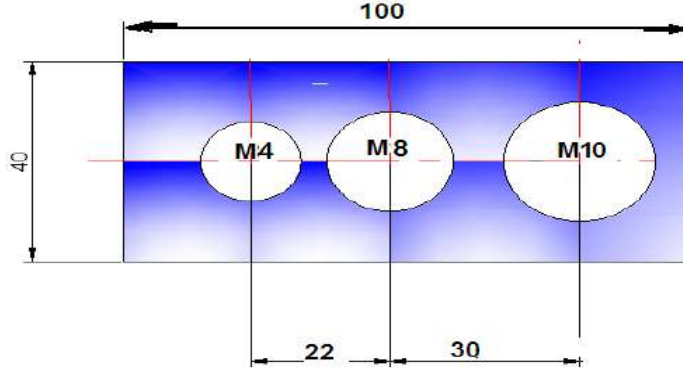

الهدف من التمرين

اتقان مهارة استعمال المثقب العمودي لتنقيب وتوسيع ثقبو لقطعة معدنية من الصلب الكربوني

المعلومات الفنية للتمرين

يستعمل المثقب القائم لعمل ثقبو نافذة بقطر 10mm على قطعة حديدية حيث يتم تثبيت المشغولة بصورة جيدة على الملزمة وحسب الأبعاد المبينة في المخطط ويجب مراعاة سرعة الدوران لعدة الثقب التي تتناسب عكسيا مع القطر أي كلما كان القطر صغير كانت عدد الدورات عالية مع ملاحظة الحدود القاطعة للعدد.

المواد والأدوات المستعملة

- 1- قطعة العمل بقياس (60×60×20) mm من حديد الصلب .
- 2- جهاز مثقاب كهربائي قائم .
- 3- مثقاب حلزوني (بريمة) بقطر 4mm 8mm 10mm .
- 4- عدة توسيع قطرها 20mm ويزاوية رأس 90° mm .
- 5- شنكار
- 6- فرشاة تنظيف

خطوات العمل




1- أرسم خطين أفقيين يبعد كل منهما 10mm عن طرفي القطعة ثم كرر الخطين من جانبي القطعة لتحديد مراكز الثقوب بأستعمال الشنكار الحساس



2- ثبت (البريمة) في ظرف تثبيت العدة (أجوزة) مع تثبيت الظرف في ماكينة التنقيب ورفع المفتاح من الظرف.

3 - ثبت الشغلة على الملزمة الموجودة على طاولة المثقاب مع ضبط الأرتفاع المناسب للشغلة. ثم أضبط مركزية (البريمة) مع مركز الثقب حيث يتم تحريك الملزمة باليد لحين ضبط المركز، ثم أرفع البريمة عن المشغولة وذلك بتدوير العتله الجانبية باليد بالاتجاه المعاكس

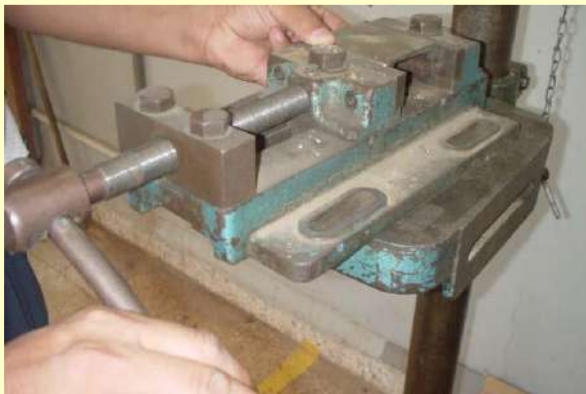


4- شغل جهاز المثقب ثم قم بانزال البريمة بواسطة عتلات جانبية لغرض ملامسة المثقاب الحلزوني بالشغلة بضغط خفيف ثم أستمروا بالنزول لمسافة 10mm ثم أرفع البريمة الى سطح الشغلة، (لتقليل الضغط على المثقاب الحلزوني وخروج الرايش المتبقى مع المثقاب لمنع أنكسار المثقاب) ثم أعد أنزال المثقاب الحلزوني لحين نفاذ الثقب



5- كرر نفس الخطوات للثقب الثاني والثالث باستعمال بريمة ذات قطر مختلف.

6- قم باستبدال بريمة الثقب ببريمة توسيع الثقوب بعد الانتهاء من عمل الثقوب ويتم اختيار البريمة حسب نوع التوسيع ولعمل كسر حافة للثقب يتم استعمال أداة التوسيع المخروطية بزاوية 90° أو 60° بعد أن تربط بظرف المثقب ثم يتم النزول بالمثقب على الثقب .

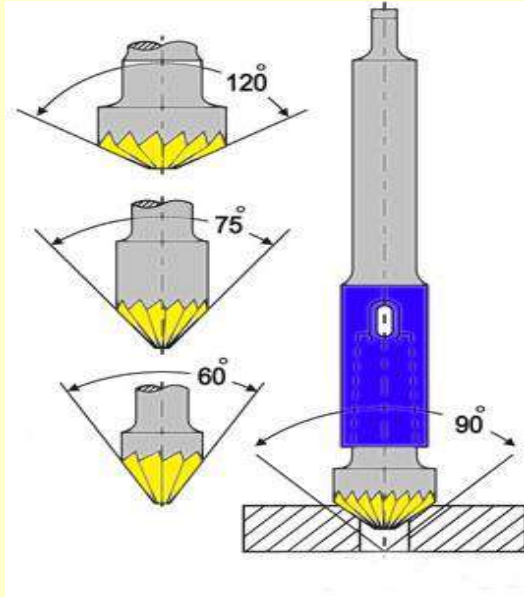


7- افتح ادوات التنقيب وارجعها الى مكانها نظف مكان العمل

ألولة (التسنيين)

المعلومات الفنية للتدريب العملي

7-5 ألولة

يعرف اللولب بأنه مجرى حلزوني منتظم على محيط اسطواني خارجي أو داخلي لأنجاز براغي وصواميل أو جلب مسننة تستعمل لأغراض الربط ، كما هو موضح بالشكل (5-33) وغالباً ما تأخذ هذه الأسنان أشكال مختلفة ،فمنها المثلث والمربع والدائري وشبه المنحرف ،وقد يتم قطع الأسنان آلياً أو يدوياً باستثناء الأسنان المثلثة التي يتم تسنيها آلياً أو يدوياً باستخدام أدوات اللولة ، يعتبر السن المثلث أكثر الأسنان استخداماً ويستعمل لأغراض الربط .

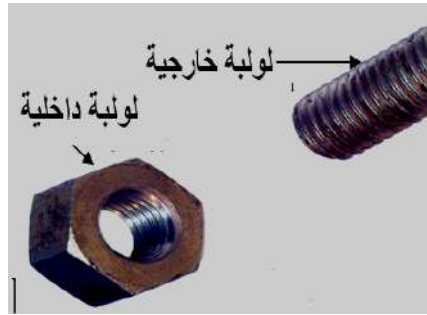

الشكل (5-33)


1-7-5 أدوات اللولة (القلووظة) اليدوية (الداخلية)

تتم عملية اللولة اليدوية باستعمال ذكور اللولة الذي يصنع من فولاذ العدة الكربوني أو من فولاذ السرعات العالية (HSS)، وله زاوية جرف صغيرة للولبة المعادن الصلدة وزاوية جرف كبيرة للمعادن الخفيفة، وتستخدم أداة اللولة ذات الأربعة مجاري للمعادن الصلبة وثلاثة مجاري للمعادن الطرية وتوجد ذكور اللولة على شكل أطقم كل طاقم يتكون من ثلاثة ذكور (ثلاثة أبواب) حيث تتم عملية القطع على ثلاثة مراحل :-



الشكل (5-34) أ- أدوات التسنيين الداخلي ب- ذكور اللولة (قلووظ)

- حيث تتم عملية القطع على ثلاثة مراحل كما هو موضح بالشكل (5-35):-
- 1- الباب الأول :-** يكون مسلوبا سلبية طويلة تسهل عملية دخول (ذكر اللولبة) في الثقب المراد تسنيبهه ويستخدم في المرحلة الأولى من التسنين ويزيل هذا الباب بحدود نصف كمية الخامه
- 2- الباب الثاني :-** تكون مقدار السلبية فيه أقل ويزيد عمق القطع فيزيل بحدود ثلث الخامه
- 3- الباب الثالث:-** وفيه يتم إزالة ماتبقى من عمق السن وأكمال شكل السن النهائي ويسمى بالذکر الأنجازي ويتم التعرف عليه من خلال وجود ثلاثة حلقات على ساق الذکر ضمن الطاقم.

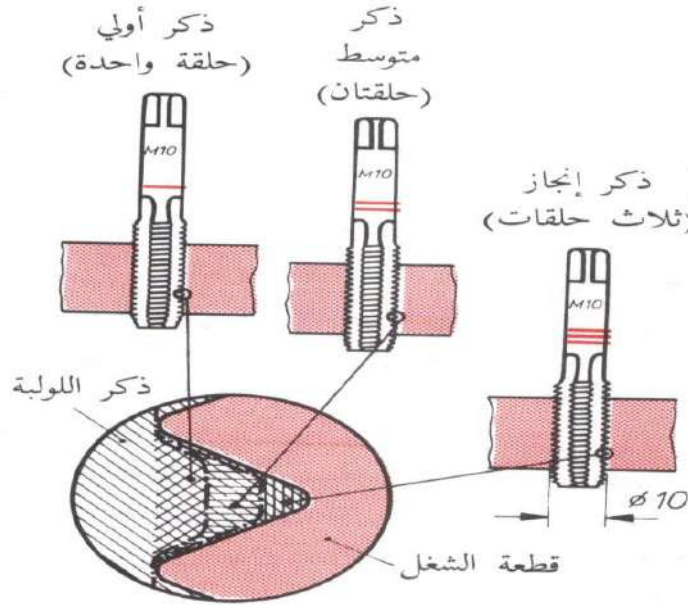

شكل(5-35) مراحل عملية فتح السن (اللولبة)

2-7-5 أدوات اللولبة الخارجية


1-(دايس)

يستعمل الدايس لعمل أسنان خارجية على محيط الأجسام الأسطوانية التي تكون على شكل عمود وتكون مختلفة الأقطار حيث تكتب مواصفات العدة على سطحها الخارجي مثل قطر العمود المراد تشغيله بالمليمتر .كما في الشكل (5-36).



أشكل (5-36) الدايس (القالب)

2-ماسكات العدة يتم تثبيت الدايس في تجويف دائري يتم ضبطه ببراعي تمكن التحكم بقطر فتحة الدايس مع وجود ذراعين جانبيين لتسهيل دوران العدة حول محورها كما هو موضح بالشكل (5-37)

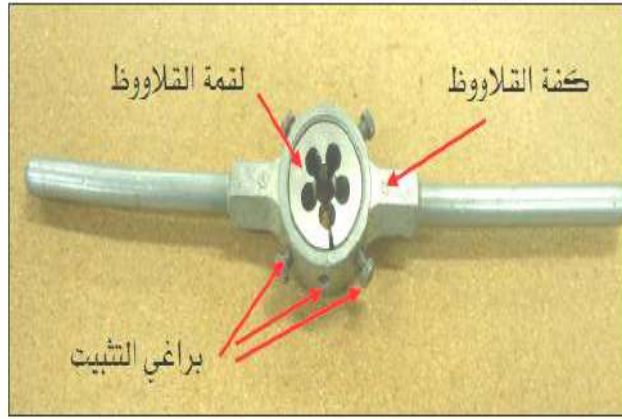

الشكل (5-37) أدوات اللولبية الخارجية

5-7-3-آلية القطع

تتكون الأسنان بواسطة دمج الحركة الدورانية والمحورية باتجاه محور القطع بين عدة القطع والشغلة، ولإنجاح عمل ذكر اللولبية يجب الأهتمام بطبيعة المادة المراد لولبتها حيث لا توجد أداة تعمل بنجاح في جميع أنواع المعادن. فشكل وزاوية السطح القاطع يؤثر على الأداء ، وهناك عامل مهم وهو تزييت الأداة الصحيح عند عملية القطع لأنه يعطي عمر أطول لحافات القطع وتكون الأسنان ذات نعومة عالية حيث تستخدم الزيوت المعدنية.

5-7-4 - العلاقة بين قطر السن والثقب (للتسنيين من الداخل)

يتم أنجاز السن الداخلي بتوفر المعلومات الأساسية ومنها القطر الأسمى للولب ويرمز له بالحرف M

وقطر البريمة، ومعرفة خطوة السن وعليه فمن السهولة الرجوع الى جدول (1-5) لأيجاد المعلومات الدقيقة فمثلا لأنجاز جلبة مسننة بمواصفات M8 نتبع الآتي:- ومن الجدول

1- نختار ذكر اللولب ذو الخطوة 1.25mm.

2- نختار لولب حلزوني (بريمة) بقطر 6.5mm.

أما عمق السن فيستفاد منه حين تنفيذ السن على مكانن الخراطة لتحديد العمق أما في ذكر اللولب اليدوي فإنه مشكل بحيث يحقق العمق المطلوب ، وبصورة عامة ويمكن أيجاد المعلومات الأساسية من تطبيق القانون الذي يعطي قيم تقريبية كالاتي :-

$$d1 = d - P$$

d : قطر اللولب الأسمي (الذي يرمز له بالحرف M) .

d1: قطر الثقب أو المثقاب الحلزوني.

P : خطوة السن.

اما بالنسبة للوالب الخارجية

تتم عملية لولبة الأعمدة والمسامير باستخدام لقم اللولب حتى أقطار M16 ويجب ان يكون قطر المسامير أصغر من قطر اللولب بحوالي 1/5 خطوة اللولب. على سبيل المثال لولب مترى M12 قطر اللولب d=12 mm والخطوة P=1.75 mm لذلك

قطر المسامير (d1) ستكون قيمته :-


$$d1=d - P/5 = 12 - 1.75/5 = 11.65 \text{ mm}$$

جدول (5 - 1) العلاقة بين قطر السن والثقب

الاسنان المترية				
الرمز	القطر الخارجي (mm)	عمق السن (mm)	الخطوة (mm)	قطر البريمة
M2.6	2.6	2.0	0.45	2.1
M3	3.0	2.3	0.5	2.4
M3.5	3.5	2.7	0.6	2.8
M4	4.0	3.1	0.7	3.2
M5	5.0	3.9	0.8	4.1
M6	6.0	4.7	1.0	4.8
M8	8.0	6.4	1.25	6.5
M10	10.0	8.0	1.5	8.2
M12	12.0	9.7	1.75	9.9
M14	14.0	11.4	2.0	11.5
M16	16.0	13.4	2.0	13.5
M18	18.0	14.7	2.5	15.0
زاوية الخلوص = 60°				

5-7-5 قواعد العمل عند اللولب الداخلية

- 1- يتم توسيع ثقوب اللولب من الجهتين بأداة توسيع مخروطية بزاوية 90° حتى يسهل لذكر اللولب بدء القطع.
- 2- يجب ان يكون ذكر اللولب متعامدا مع الشغلة (قطعة العمل).
- 3- استخدام طقم ذكور اللولب لعمل الثقب بداية من (أولى - وسط - الناعم).
- 4- يدار ذكر اللولب بين الحين والآخر فى الاتجاه العكس وذلك لوصول زيت التزليق الى موضع القطع لتسهيل خروج الرايش.

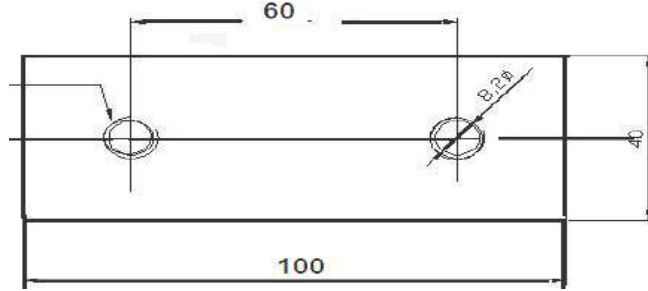
5-7-6- تمارين اللولبة**انجاز لولبة داخلية (تسنيين داخلي)****1****تمرين****الهدف من التمرين**

- 1- إتقان مهارة تسنين داخلي للقطع المعدنية.
- 2- وتقويس الاسنان المشغلة باستعمال طبعات القياس.

المواد والادوات المستعملة

- 1- قطعة العمل بقياس 100 x 40 x 20 mm نوع المعدن حديد الصلب .
- 2- طاقم ذكر اللولب قياس M10 .
- 3- مفتاح ربط (يدة) .
- 4- زاوية قائمة.
- 5- فرشاة تنظيف .
- 6- مزيتة .


خطوات العمل

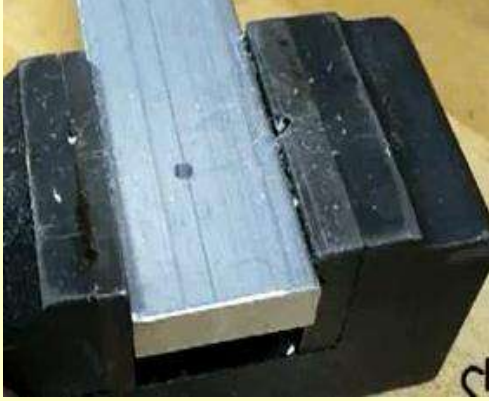

1- ثبت الشغلة على الملزمة بوضع يسهل عملية اللولبة



2- جهز طقم اللولبة.

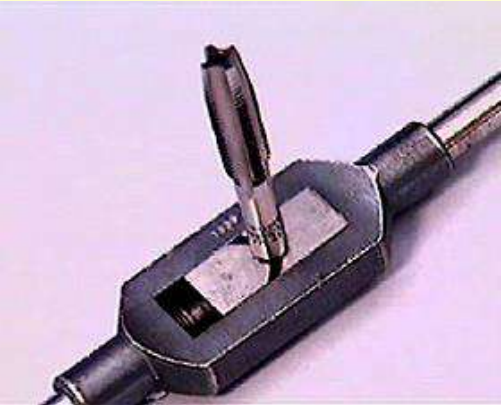


3- ثبت طرف ذكر اللولب الأول في داخل مفتاح الربط




4 - ضع طرف ذكّر اللولب الأول بشكل عمودي على الثقب مع ضبط الإستقامة مع الثقب ثم أفتح سن ابتدائي وذلك بالضغط على ذكّر اللولب وتدويره باتجاه عقارب الساعة.




5- كرر عملية التسنين وذلك بتدوير مفتاح الربط دورات كاملة مع عمل دورات عكسية لتكسير الرايش مع استعمال الزيت لحين نفاذ القلوظ من المشغولة.

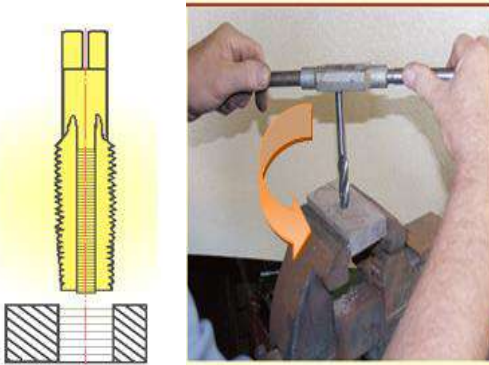

6- أخرج ذكّر اللولب (الأول) من الشغلة بعد الوصول الى نهايتها وذلك بتدويره بعكس إتجاه دوران عقرب الساعة. ونلاحظ في الشكل شكل قطع السن في المرحلة الأولى.

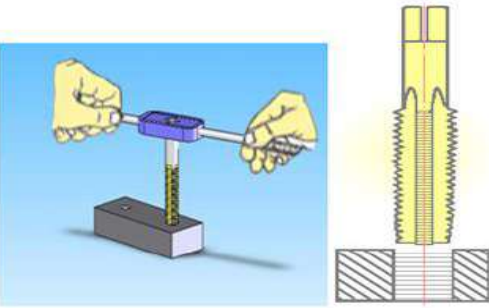


7- ثبت ذكّر اللولب المرحلة الثانية يدويا ليستقر في مكانه الصحيح ثم أكمل العمل بمفتاح ربط ذكّر اللولب مع استخدام الزيت.

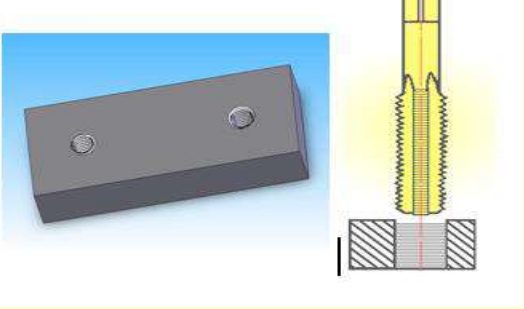	<p>8- ثبت ذكر اللولب المرحلة الثالثة والاخيرة ثم أكمل العمل بمفتاح ربط ذكر اللولب مع استخدام الزيت . وتعتبر هذه المرحلة هي الاخيرة لانجاز السن وكما نلاحظ في الشكل القطع النهائي للسن في المرحلة الاخيرة.</p>
<p>9- كرر نفس الخطوات لانجاز الثقب الثاني.</p> <p>10- نظف مكان العمل بعد انتهاء التمرين وأعد أدوات اللولبة الى مكانها.</p>	

5-7-7- قياس خطوة اللولب الداخلية

لقياس خطوة اللولب الداخلى نستعمل محددات القياس كما هو موضح بالشكل (5-38) وهي عبارة عن مجموعة من الأعمدة المشغلة بدقة عالية (وتسمى محددات القياس السادسة) ومرفقة بطول الخطوة وتتم تجربتها مع سن القلاووظ إلى ان تنطبق تماماً معها.

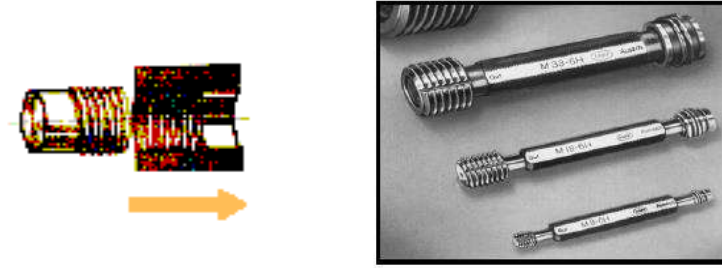

شكل (5-38) محددات قياس اللولب الداخلية


5-7-8- قواعد العمل عند استعمال اللولب الخارجية

- 1) توضع اللقمة في الكفة (الماسكة) الخاصة .
- 2) يجب احداث شطفة بزواوية 45° او 30° في بداية القضيب حتى يتسنى للقمة ان تمسك القطعه .
- 3) توضع لقمة القلاووظ (الدايس) بشكل عمودي مع العمود .
- 4) استعمال زيت للتقليل الاحتكاك .
- 5) يجب احداث ضغط خفيف على لقم القلاووظ وذلك حتى تبدأ عملية القطع .
- 6) لا يقطع اللولب بشكل متواصل في اتجاه واحد بل يتم ادارة اللقم بشكل دوري عكس اتجاه القطع وذلك لكسر الرايش وحتى لا تتعرض الاسنان للكسر (الدايس) .
- 7) يتم تنظيف الاسنان من الرايش وفحص الاسنان بواسطة العدد الخاصة (محددات أقياس) او بصامولة (stander).

انجاز لولبة خارجية (تسنيين خارجي)

2

تمرين

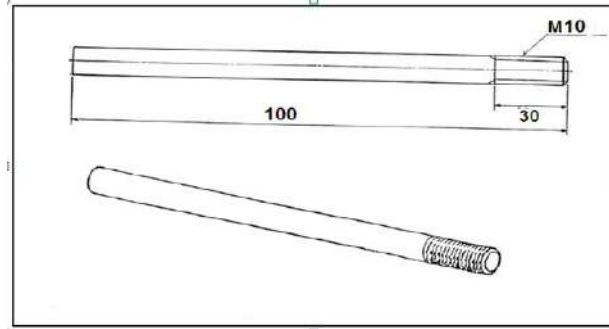


الهدف من التمرين

- 1- إتقان مهارة عمل لولبة خارجية
- 2- فحص الأسنان بمحركات القياس الخاصة باللولب .

المعلومات الفنية عن التمرين

عمل سن خارجي بأستخدام الدايس ولغرض عمل سن يجب أختيار ملزمة مخصصة لمسك المشغولات الأسطوانية مع ملاحظة أنه يجب أن يكون قطر العمود المراد عمل سن له أقل من القطر الاسمي بمقدار 1 mm أي أن القطر المطلوب هو 9.9mm مع كسر حافة للقطر من طرفها ليسهل عملية تثبيت اللقمة بصورة عمودية على محور المشغولة وكما في الشكل (5-39).

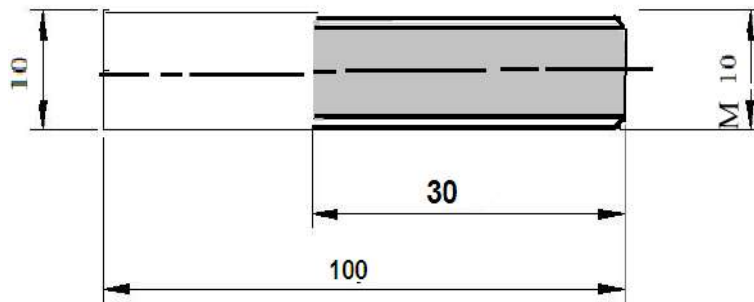


الشكل (5-39) مخطط للتمرين.

المواد والادوات المستعملة

- 1- قطعة العمل بقياس قطر mm (10) وطول mm (100) نوع المعدن حديد الصلب.
- 2- لقم تسنين (دايس).
- 3- مفتاح ربط (ماسك ألقم) .
- 4- مزيتة.
- 5- فرشاة تنظيف .

خطوات العمل

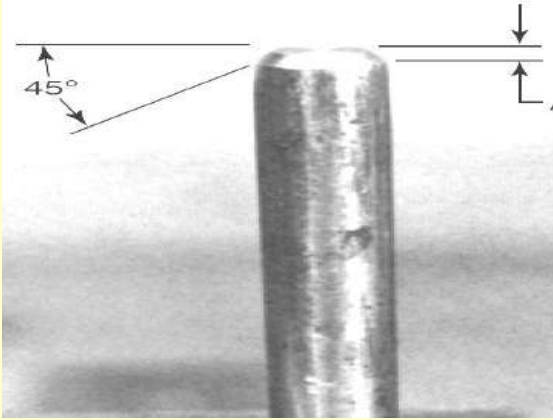


- 1- ثبت قطعة العمل في الملزمة لبرد حافات قطعة العمل بزاوية ميل 45° تقريبا لتسهيل دخول القالب.



- 2- جهز طقم اللولبة الخارجية.

	<p>3- افتح براغي التثبيت وثبت الدايس بمفتاح الربط المناسب بصورة صحيحة .</p>
	<p>4- ضع بداية الدايس بشكل عمودي مع ضبط الاستقامة مع الشغلة</p>
	<p>5- زيت الشغلة قبل البدء بعملية فتح السن.</p>
	<p>6- أضغط على الدايس مع الدوران باتجاه عقارب الساعة ليتم فتح سن ابتدائي</p>

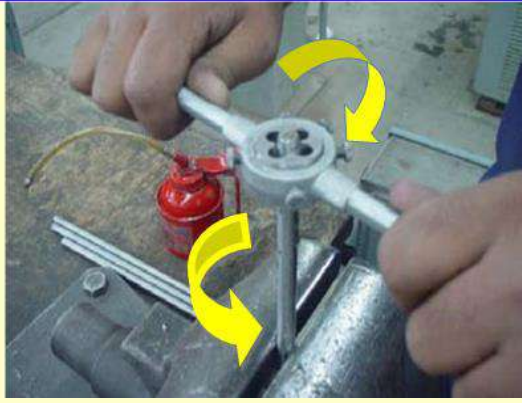


7- كرر عملية التسنين وذلك بتدوير مفتاح الربط دورات كاملة مع عمل دورات عكسية لتكسير الرايش مع استخدام الزيت.

8- أخرج الدايس من الشغلة بعد الوصول الى نهايتها وذلك بتدوير الدايس عكسيا.

9 -أفتح الشغلة ثم نظفها بالفرشاة مع تنظيف الملزمة وارجاع الأدوات الى مكانها.

8-5 محددات القياس

تستعمل محددات القياس الحلقية حسب الخطوة و محددات قياس لاختبار زاوية أسن ويتم تجربتها الى ان تنطبق تماما مع الاسنان المشغلة ويمكن استعمال ضبعة قياس الاسنان الخارجية لاختبار زاوية السن ويجب ان تنطبق على الزاوية بحيث لا يظهر اي ضوء اثناء التتابق كما هو موضح بالشكل وهذه الضبعت عبارة عن مجموعة من الشفرات المشغلة بشكل دقيق توضع على اللولب الخارجي لبيان مدى تطابقها مع زاوية السن المشغلة كما هو موضح بالشكل .
الشكل (40-5) أ-ب

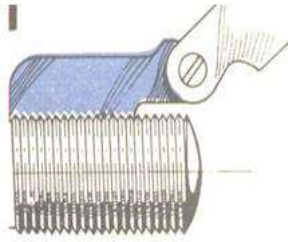

ب اختبار زاوية السن




أ محددات أقياس الحلقية

الشكل (40-5) أ-ب

أسئلة الفصل الخامس


• أسئلة ألقطع بالمنشار اليدوي والألى :-

س1 : خطط قطعة العمل وقم بنشرها بزواوية قائمة بالمنشار اليدوي كما في الشكل:

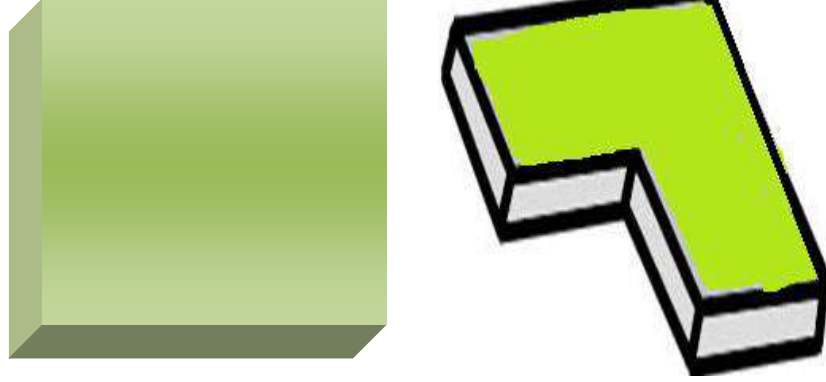


قطعة عمل من الفولاذ الطري قياس (150x150x20)mm والمقطع ألقطوع بأبعاد 35mm x 50mm .

س2 ألقطع بالمنشار اليدوي الشكل حرف U وحسب الأبعاد المبينة بالشكل

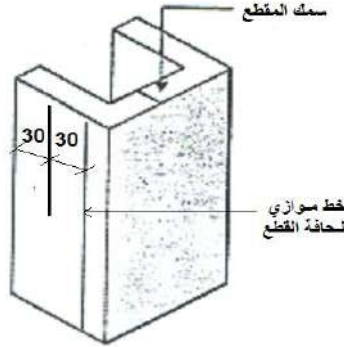

س3: أقطع بالمنشار اليدوي أشكال أدناه وحسب الأبعاد بالمليمتر :

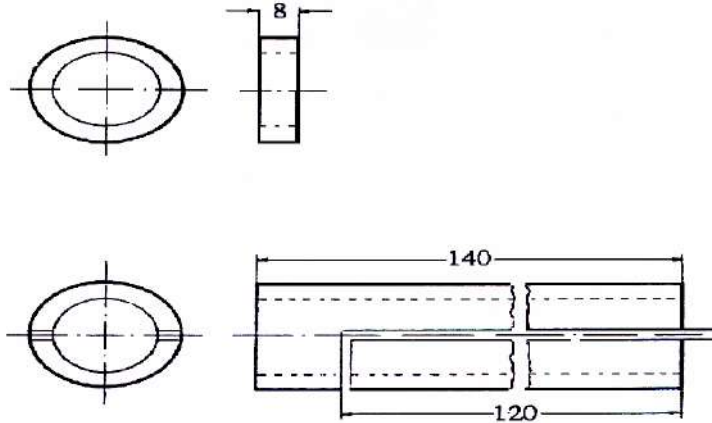


• أسئلة ألقطع بالأزاميل


س1- أذكر اسم الازميل الموضحة بالشكل ادناه واماكن استعمالها :-



س2- صامولة مع اللولب في حالة الصدأ على صفيحة معدنية مصنوعة من حديد ألب صب الموضحة بالشكل كيف يتم ازالة هذه الصامولة باستعمال الازميل وضح ذلك بشكل خطوات وحدد نوع الازميل أالمستعمل لهذا الغرض.

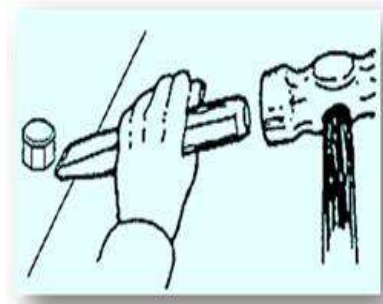


س3 - أحفر الحرف المبين بالشكل أدناه وحسب الأبعاد الموضحة بالتمرين وحدد نوع الأزاميل المستعملة في هذا النوع من الحفر مع ذكر السبب.

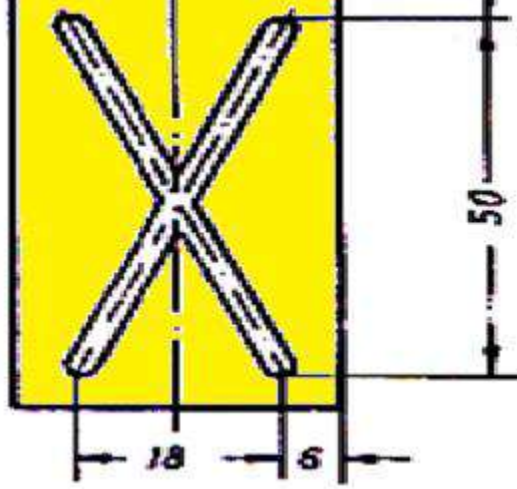


اسئلة البرادة

- س1 - عدد شروط البرادة الصحيحة .
- س2 - ما هي طرق ربط الشغلات في عملية البرادة ؟
- س3- وضح مع الرسم كيف يتم تثبيت وخلق مقبض المبرد .
- س4 - أنجز عمليات البرادة حسب الأبعاد في الرسم التنفيذي للشكل أدناه :

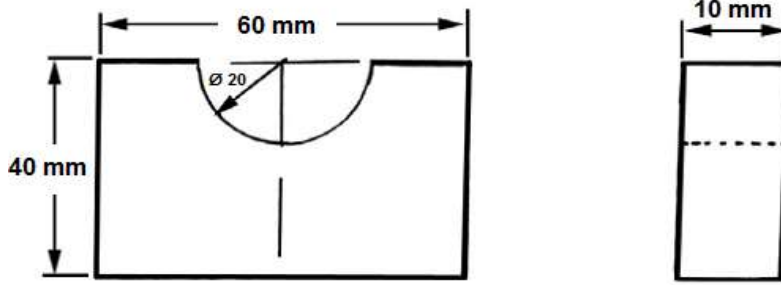

س 6: الأشكال الموضحة بالصور ممكن ان تنجز بعملية البرادة اذكر أهم المبراد التي تستعمل لبرادة كل شكل من هذه الاشكال.-

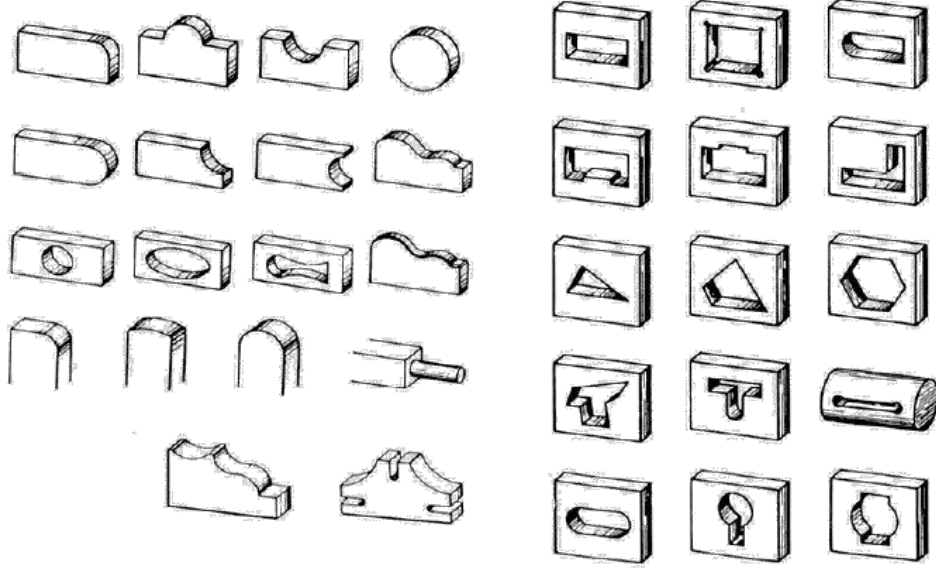

اسئلة القشط


- س 1- كيف تتم عملية القشط باستعمال المقاشط اليدوية حسب الانواع .
- س 2- كيف تتم عملية القشط أذكرها بشكل خطوات.
- س 3- ما هي اهم استعمالات المقاشط النصف مستديرة عدد اهم تطبيقاتها.

اسئلة التجليخ


- س 1- ما هي أهم استعمالات ماكينة التجليخ اليدوية .
- س 2- وما هو الفرق بين بين ماكينة التجليخ المنضدية وماكينة التجليخ اليدوية.

أسئلة التثقيب والتسنيين

- س-1- ما هي انواع المثاقب اذكر مميزات كل مثقب
 س 2- ما هي انواع البرايم المستعملة في عمليات التثقيب .
 س 3- كيف يتم تثبيت المشغولات عند اجراء التثقيب لانواع مختلفة الاشكال من قطع العمل .
 س4- ما المقصود بعمليات توسيع الثقوب وما هي اهم الادوات المستعملة لذلك .
 س 5- نفذ عملية اللولبة وتوسيع الثقوب للتمرين التالي وحسب الأبعاد .

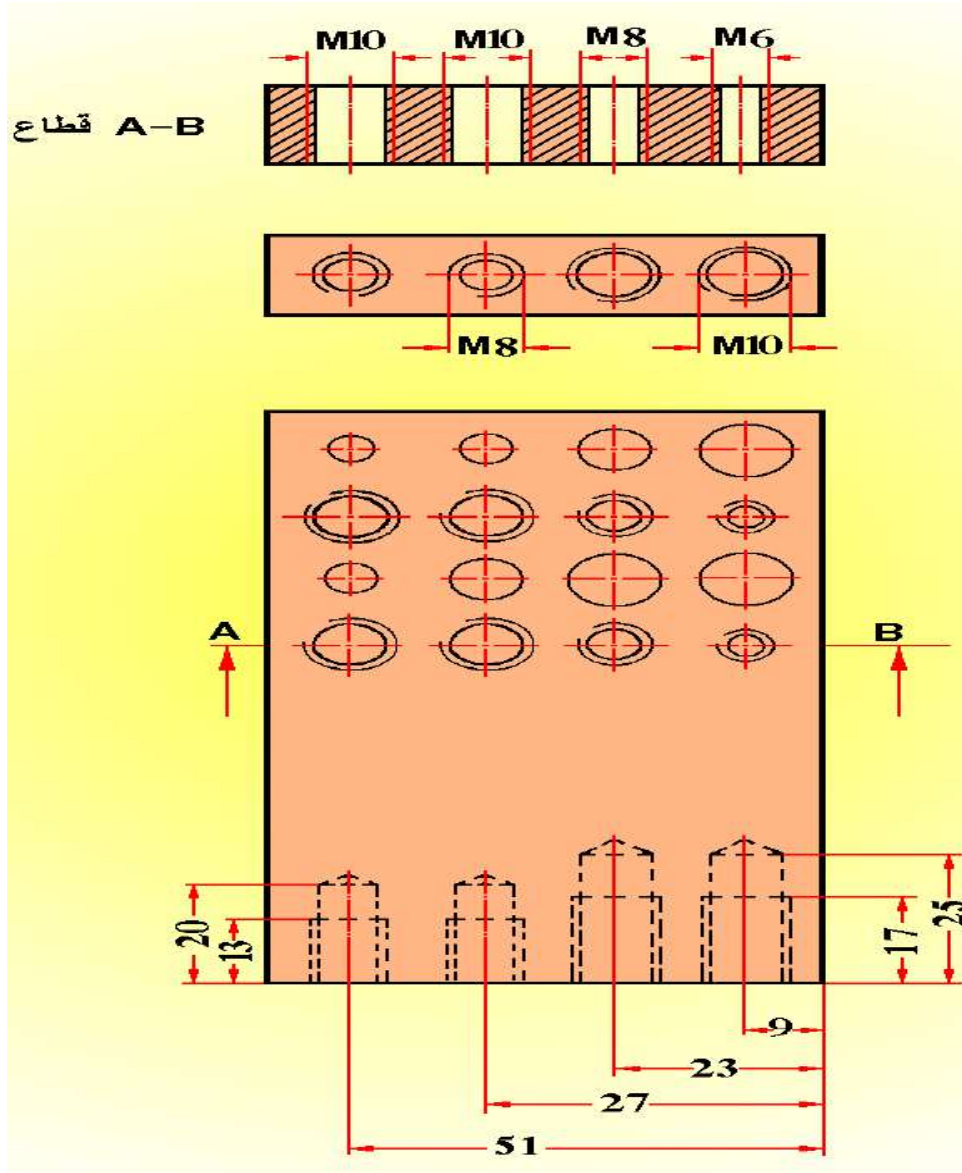

الفصل السادس مهارات ربط ووصل المعادن

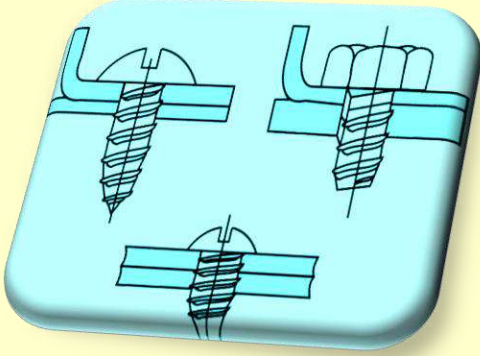

الأهداف العامة :

بعد إتمام هذا الفصل يجب ان يكون يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:


- 1- يتعرف على تجهيزات ومعدات اللحام بالقوس الكهربائي.
- 2- يقوم باشعال القوس الكهربائي والمحافظة على استمراريته.
- 3- ينفذ خطوط مستمرة باللحام.
- 4- يربط بين الصفائح والقطع المعدنية باستعمال طرق الربط بالبرشمة.
- 5- يربط بين قطعتين معدنية بشكل تراكبي باستعمال طريقة الطرق.
- 6- يربط بين قطعتين معدنية بشكل تراكبي باستعمال أداة سحب البرشام.
- 7- يتقن توصيل الصفائح المعدنية بواسطة الدسرة بانواعها -الدسرة بغطاء -الدسرة المخصوصة.
- 8- يشكل الصفائح المعدنية لعمل علبة مربعة بدسرة قاع مزدوجة.
- 9- يربط الصفائح والقطع المعدنية المختلفة بواسطة اللواب.
- 10- يتقن استعمال المعدات والعدد الخاصة بعملية الربط بالمسننات.
- 11- يلصق الصفائح المعدنية بواسطة المواد اللاصقة المختلفة.

الفصل السادس مهارات ربط ووصل المعادن

المعلومات ألفيةة للتدريب العملي

1-6 اللحام بالقوس الكهربائي Electric Arc Welding

تعرف عملية اللحام بانها عملية التوصيل الدائم للمعادن بعضها ببعض وذلك بالوصول الى درجة إنصهار المعدنين الملحومين مما يؤدي الى تداخل جزيئات المنطقة المنصهرة في القطعتين معطياً الوصلة الدائمة . تتلخص فكرة اللحام بالقوس الكهربائي بتكوين دائرة كهربائية مغلقة بين قطعة العمل وسلك اللحام من خلال قوس من الغاز المتآين حيث توصل قطعة العمل (المعدن الاساسي) كقطب موجب و سلك اللحام يوصل كقطب سالب باستخدام تيار متردد او مستمر ونتيجة لهذه الدائرة الكهربائية المغلقة ترتفع درجة حرارة مقدمة سلك اللحام وينصهر مما يؤدي الى تداخل جزيئات المنطقة المنصهرة في جزيئات معدن قطعة العمل معطياً وصلة اللحام الدائمة كما في الشكل (1_6).

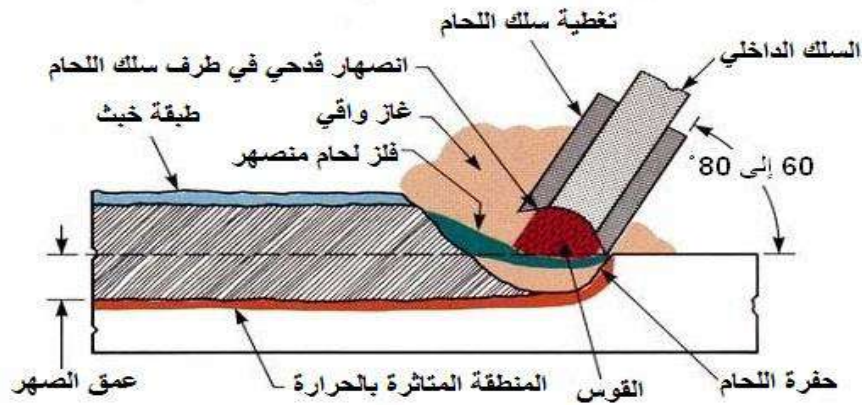

الشكل (6-1) فكرة لحام القوس الكهربائي

1-1-6 مميزات لحام القوس الكهربائي

1. ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي لسرعة اللحام
2. صغر المنطقة المتأثرة بالحرارة (Heat Affected Zone) مما يضمن جودة اللحام وقلة حدوث العيوب.
3. إمكانية حماية حوض اللحام من دخول غازات الهواء الجوي مما يضمن جودة الدرزة.

2-1-6 متطلبات اللحام بالقوس الكهربائي

عند الشروع باللحام بالقوس الكهربائي يجب توفر متطلبات اللحام (Welding Requirements) وكما موضحة في الشكل رقم (2-6) وتشمل :-

1- معدات اللحام

- ماكينة لحام .
- اسلاك لحام .
- طاولة عمل .
- مقبض اسلاك اللحام .
- ماسك سلك اللحام .

2- مستلزمات اللحام

- فرشاة سلكية للتنظيف .
- مطرقة حديدية لازالة الخبث المتكون .
- ملقط حديدي



شكل (2-6) متطلبات عملية اللحام

ألسلامة المهنية : تطبق تدابير السلامة المهنية لكافة ألتمارين العملية ضمن هذا ألباب وتتضمن :-

1. أرتداء أنظارات ألواقية أو وضع واقيات اللحام .
2. ارتداء بدلة العمل المناسبة .
3. ارتداء الأحذية ألواقية .
4. ارتداء الكفوف أخاصة لمسك ألمشغولات .

3-1-6 تمارين اللحام


تمارين	1	كيفية اشعال قوس أللحم ألكهربائي
--------	---	---------------------------------

الهدف من التمرين

اتقان تقنية أشعال القوس الكهربائي وبقاء قوس اللحام مشتعلا خلال اللحام .

ألمعلومات ألفتنية عن التمرين


تحتاج في عملية اللحام بالقوس الكهربائي أن تولد القوس الكهربائي وتحافظ عليه مشتعلا, وسوف تستخدم بشكل عام طريقتين لأشعال القوس هما **طريقة الحك** و**طريقة النقر** . في **طريقة الحك**، كما في الشكل (3-6) .

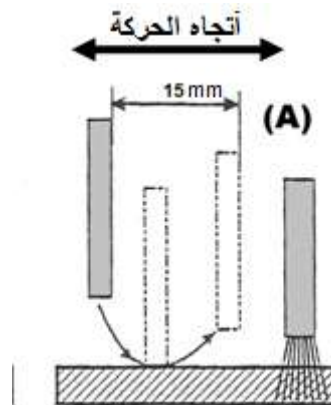

الشكل (2-1) طرق توليد قوس اللحام.


تقرب سلك اللحام بحركة قوسية فوق قطعة العمل وتخدشها بسلك اللحام ثم تحرك السلك جانبا بمسافة قليلة حوالي 1.5cm ، استمرارا للحركة القوسية ثم ترفع سلك اللحام قليلا ، عندما يחדش طرف سلك اللحام المكشوف سطح قطعة العمل يسري التيار الكهربائي ويولد شرارة قوية تصهر طرف سلك اللحام وقطعة العمل في مكان حدوث القوس واذا بقيت المسافة بين طرف سلك اللحام وسطح قطعة العمل مناسبة سوف يستمر القوس بالاشتعال.

أما في **طريقة اشعال القوس بالنقر** كما في الشكل (4-6).

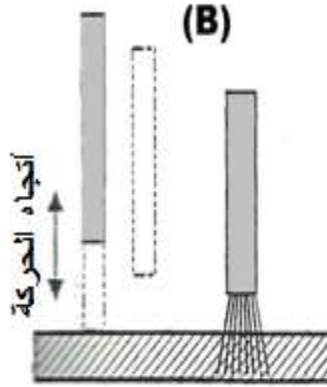

الشكل (4-6)

فانك تحرك السلك عموديا نحو قطعة العمل وتنقرها بطرف السلك المكشوف ثم تسحب السلك الى أعلى مسافة قصيرة ، وبمجرد أن يلامس طرف السلك سطح المعدن يسري التيار الكهربائي بين طرف السلك وقطعة العمل حتى يستمر القوس بالاشتعال ويكون مستقراً يجب ان تكون المسافة (X) بين طرف السلك وقطعة العمل تقريبا مساوية لقطر سلك اللحام كما في الشكل A - (5-6).

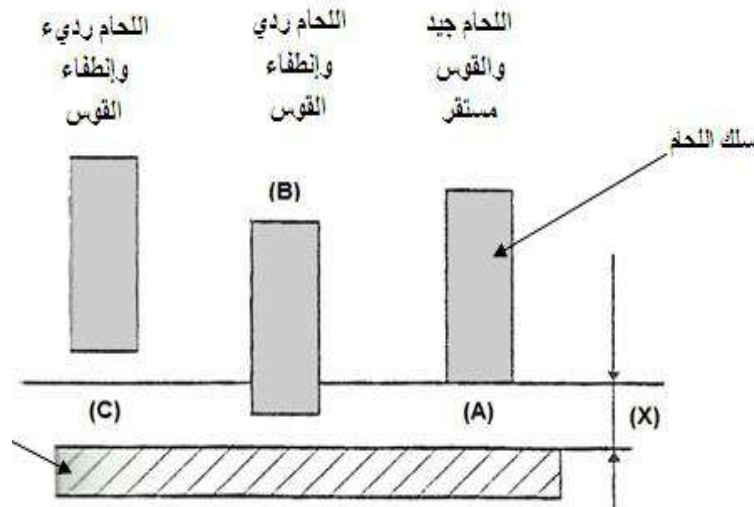

الشكل (A-B-C) - (5-6) طول قوس اللحام

وفي هذه الحالة يكون القوس مستقراً وخط اللحام ناعماً ويكون الرذاذ المتطاير صغيراً وقليلًا، أما إذا كانت المسافة بين طرف سلك اللحام وقطعة العمل أقل من قطر سلك اللحام كما في الشكل (5-6)-B قد يؤدي الى تماس طرف سلك اللحام مع المعدن المنصهر وانطفاء القوس ويكون خط اللحام ردينا في الحالة الأخيرة أن تكون المسافة أكبر من قطر سلك اللحام أي ان طرف سلك اللحام بعيدا عن قطعة العمل كما في الشكل (5-6)-C يكون خط اللحام غير منتظم ويتطاير الكثير من الشرر مكوناً بثوراً على سطح قطعة العمل ، وإذا زادت المسافة سيؤدي ذلك إلى إنطفاء القوس.

المواد والأدوات المستعملة

قطعة حديد من المواد المتوفرة في المشغل لا يقل سمكها عن 4mm .

1. ماكينة لحام لقوس كهربائي .
2. أسلاك لحام .
3. مطرقة تعديل وأزالة الخبث .
4. فرشاة سلكية.

خطوات العمل

	<p>1. تأكد من أن مفتاح تشغيل ماكينة اللحام في وضع الإيقاف، صل ألماسك الارضي مع قطعة العمل أو مع طاولة العمل المعدنية.</p>
	<p>2- ضع سلك اللحام في مقبض اللحام، وعلق المقبض أو ضعه على الطاولة بحيث لا يلامس قطعة العمل (سطح الطاولة المعدني).</p>



3- ضع مفتاح تشغيل ماكينة اللحام على **وضع التشغيل**, أضبط مفتاح ضبط التيار الكهربائي على 75 أمبير.



4- امسك مقبض اللحام وقرب طرف سلك اللحام من قطعة العمل , **وقدر المنطقة التي ستخدش فيها سطح قطعة العمل بطرف سلك اللحام** , عندما تنزل غطاء الوجه لن ترى قطعة العمل بوضوح , انزل غطاء الوجه واخذش قطعة العمل في المنطقة التي حددتها ثم ارفع السلك قليلا , عندما يشتعل القوس سوف ترى مكان القوس .




5- , كرر المحاولة اذا لم يستمر القوس بالاشتعال فمن المتوقع إلا تنجح المحاولات الأولى.

6- كرر الخطوة (5) لإشعال القوس بطريقة النقر, عندما يشتعل القوس حرك سلك اللحام ببطء الى أعلى وأسفل ولاحظ تغير صوت قوس اللحام , كرر المحاولة حتى **تستطيع ضبط المسافة بين طرف سلك اللحام وسطح قطعة العمل بمقدار قطر سلك اللحام.**

لحام خطوط مستقيمة لقطعة من الحديد

2

تمرين

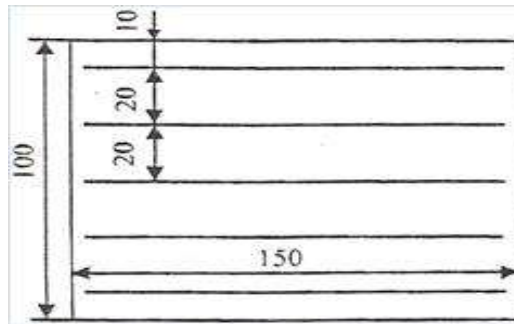


الهدف من التمرين

- إتقان مهارة اللحام بالقوس الكهربائي .

المعلومات الفنية للتمرين


عند لحام قطعة العمل يجب أن توجه سلك اللحام بزواوية معينة ، كما في الشكل (6-6) ، وتعتمد زاوية توجيه سلك اللحام بالنسبة لقطعة العمل وبالنسبة لخط اللحام على نوع الوصلة ووضع اللحام ، وفي التمرين الذي ستقوم به وجه سلك اللحام بزواوية قائمة بالنسبة لسطح قطعة العمل كما في الشكل (6-6)A ، أما بالنسبة لخط اللحام فيجب ان تكون الزاوية بين 75° الى 80° ، كما في الشكل (6-6) B ويكون الميل باتجاه تقدم خط اللحام.

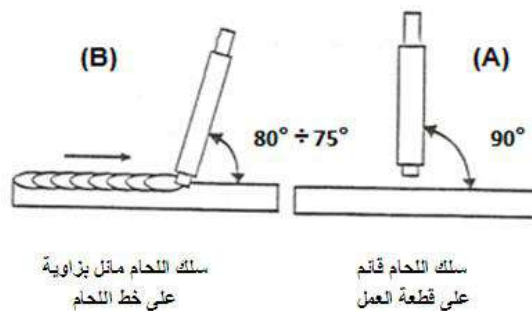

الشكل (6-6)

كذلك يجب ان تكون سرعة اللحام مناسبة لتكوين خط لحام منتظم وناعم ، كما في الشكل (7-6) A ، أما إذا كانت سرعة يدك أبطء من اللازم فيكون خط اللحام عريضاً وكثيفاً وغير منتظم ، كما في الشكل (7-6) B ، أما إذا كانت سرعة اللحام أكثر من اللازم فسيكون خط اللحام رفيعاً وقليل

السبك والكثافة ، كما في الشكل (C) - (6-7) ، يكون عرض خط اللحام الصحيح تقريباً ضعف قطر سلك اللحام ، فإذا كنت تلحم بسلك لحام 3.5mm ، يجب ان يكون عرض خط اللحام 7mm تقريباً.

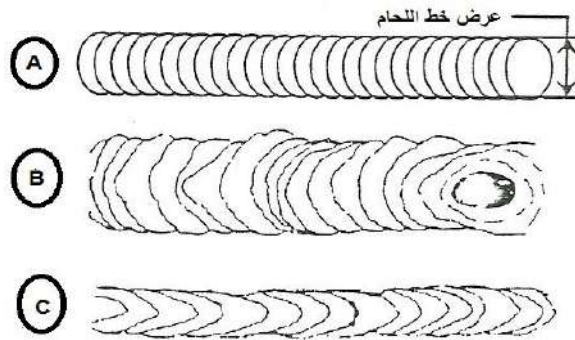

الشكل (A-B-C) - (6-7) أثر سرعة اللحام على شكل خط اللحام.

أمواد والأدوات المستعملة

1. قطعة حديد قياس 150x100x6 mm .
2. أسلاك لحام قطر 3.5mm.
3. ماكينة لحام بالقوس الكهربائي.
4. مطرقة إزالة الخبث.
5. سنبك نقطة .
6. مسطرة .
7. قلم تخطيط .
8. فرشاة سلك .

خطوات العمل




- 1- نظف قطعة العمل ، وخطتها ، وارسم أربعة خطوط متوازية على بعد 20mm من بعضها، الخط الاول يبعد عن حافة قطعة العمل 10mm .

	<p>2- ضع علامات بسنبك النقطة على طول الخطوط التي رسمتها في الخطوة السابقة ، <u>أسترشد بهذه العلامات في توجيه سلك اللحام وتحريكه في خط مستقيم.</u></p>
	<p>3- اختر السلك المناسب لعملية اللحام ويعتمد على نوع المعدن.</p>
	<p>4- اضبط وضع سلك اللحام بحيث يشكل زاوية قائمة على قطعة العمل وزاوية <u>75° عن خط اللحام.</u></p>
	<p>5- أبدأ بعملية اللحام للخط الاول ، في اثناء اللحام ، راقب عرض خط اللحام ، <u>وزد سرعة اللحام أو قللها بحسب الحاجة .</u></p>
	<p>6- حرك يدك بخط مستقيم مسترشداً بعلامات السنبك على قطعة العمل ، يمكنك أبعاد سلك اللحام لأطفاء القوس. 7- اطفئ مكنة اللحام وارجع الأدوات الى مكانها. 8- نظف مكان العمل .</p>

عملية التوصيل بالبرشمة

2-6 البرشمة: هي عبارة عن ربط قطعتين من المعدن معا بواسطة البرشام، وهو نوع غير مدبب من المسامير تثبت في موضعها بالطرق كما هو موضح بالشكل (8-6).

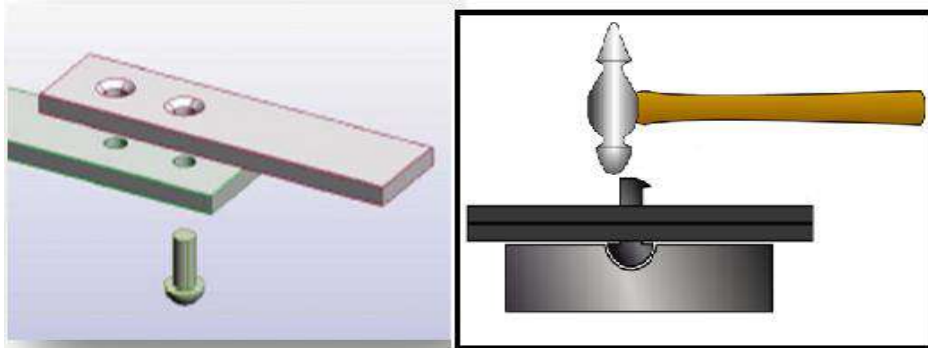

بالشكل (8-6)

وتستعمل مسامير البرشام لوصل الأجزاء التي تقتضي طبيعة عملها إتصالها بصفة مستديمة، أي تكون غير قابلة لل فك، وتستعمل عملية البرشمة في تطبيقات هياكل الطائرات والجسور والسفن والابواب والشبابيك والاثاث المعدني .

1-2-6 أنواع مسامير البرشمة Rivet Types

تصنع مسامير البرشام بأنواع وأحجام عديدة لتلبي متطلبات القوة والكلفة وسهولة التصنيع، ويميزها شكل رأس المسمار، وتصنع من معادن مختلفة كالحديد، الألمنيوم، والنحاس، وغيرها، كل منها يناسب تطبيقاً محدداً.

وتتميز مسامير البرشام عن بعضها البعض من حيث اشكال رؤوسها كما مبين في الشكل (9-6)

1. مسمار برشام ذو الرأس النصف كروي (shap or cup head).
2. مسمار برشام الرأس الغاطس (counters sink).
3. مسمار برشام ذو رأس قطاع كرة (pan head) .
4. مسمار برشام مسطح flat head .
5. مسمار برشام مجوف يستعمل في صناعة أطنارات tubuler .



الشكل (9-6) بعض أنواع مسامير البرشام.

2-2-6 أنواع عمليات البرشمة :

اولا / البرشمة اليدوية باستعمال أدوات الطرق والسحب .

ثانيا / البرشمة باستعمال المكين الآلية .


3-2-6 العدد المستعملة في البرشمة اليدوية :

تستعمل العدد التالية في البرشمة على البارد:-

1- المطارق بأنواعها.

2- السندان العادي والسندان الصغير.

3 - قوالب خاصة لتساعد على تشكيل رأس (المسمار) بالشكل المطلوب وتسمى (بلص) كما هو موضح بالشكل (10-6).

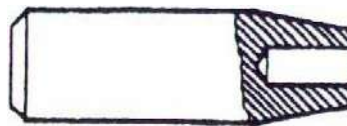

الشكل (10-6) شكل ألقالب.

4- أداة سحب البرشام آلة بسيطة تتكون من فكيين لتثبيت مسامير البرشمة نوع الالمنيوم أو البلاستيك كما في الشكل(11-6).



الآلة سحب البرشام الشكل(11-6).

4-2-6 قواعد العمل الخاص بالبرشمة اليدوية بالطرق – واداة سحب ألبرشام):

(1 حساب طول مسمار البرشام النافذ للتشكيل من خلال العلاقة التالية :

$$\text{طول مسمار البرشام} = 1.5 \times \text{قطر البرشام} + \text{سمك المعدن}$$

(2 اختيار الثقب المناسب لقطر مسمار البرشام قطر المسمار = سمك اللوح $\times 1.25$

الجدول يوضح العلاقة :


36	<u>33</u>	30	27	24	22	20	<u>18</u>	16	14	12	10	8	قطر المسمار مم
37	<u>34</u>	31	28	25	23	21	<u>19</u>	17	<u>15</u>	13	11	8,4	قطر الثقب مم

جدول يوضح اختيار قطر المسمار

- (3 استعمال اداة سحب البرشام المناسب لرأس مسمار البرشام.
- (4 استعمال رأس التدوير البرشام المناسب لرأس مسمار البرشام.
- (5 التأكد من عدم وجود فراغ بين قطع العمل.
- (6 التأكد من عدم تحرك مسمار البرشام او قطع العمل اثناء عملية البرشام.
- (7 استعمال المطرقة النصف الكروي لتكوير رأس البرشام.

5-2-6 عملية البرشمة اليدوية بالطرق


تنجز عملية البرشمة بالتشكيل على البارد للأقطار دون (10mm) ولبقية الأقطار يكون التشكيل على الساخن، عند برشمة ألصفائح المعدنية الرقيقة توضع القطع فوق مسمار البرشام ثم تطرق القطعة طريقة بسيطة ليظهر وضع مسمار البرشام ثم يثبت البلص فوق المسمار في المكان المعين ويضرب القالب مما يساعد المسمار أن يأخذ محله فيطرق جزئيا ثم يوضع البلص بوضع آخر فوق المسمار ويضرب ليأخذ رأسه الآخر كما في الشكل (6-12).

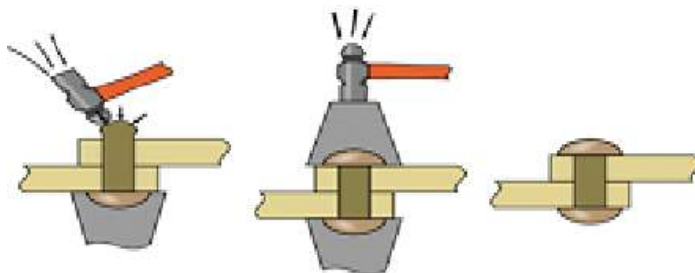

أشكل (6-12).


6-2-6 البرشمة اليدوية باستعمال اداة سحب البرشام (الكامشة)

يستعمل هذا النوع لربط الصفائح الرقيقة في الاماكن التي يتعذر الطرق عليها ويستعمل في هذا النوع من البرشمة مسامير خاصة كما هو موضح بالشكل (6-13). تصنع من الالمنيوم او الصلب المنخفض الكربون.

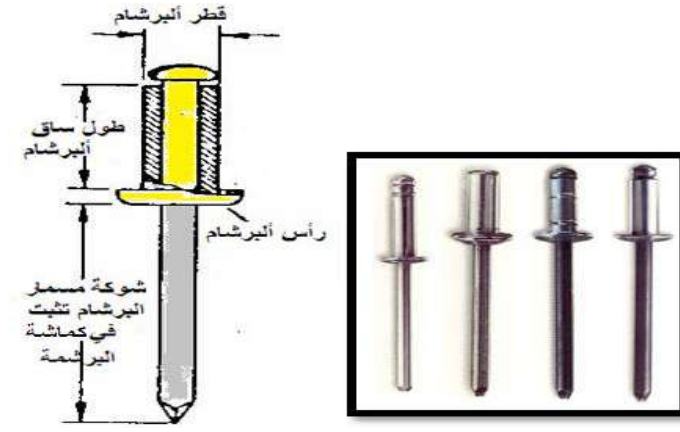

شكل (6 - 13) مسمار البرشام


يثبت رأس المسمار في الكامشة ثم يتم ادخاله بين الصفيحتين المثقوبة بواسطة كامشة خاصة بعد الضغط على مقبضي الكامشة ويسحب راس المسمار ليقوم الرأس المدور بتشكيل الطرف الثاني من المسمار كما هو موضح بالشكل (6 - 14).

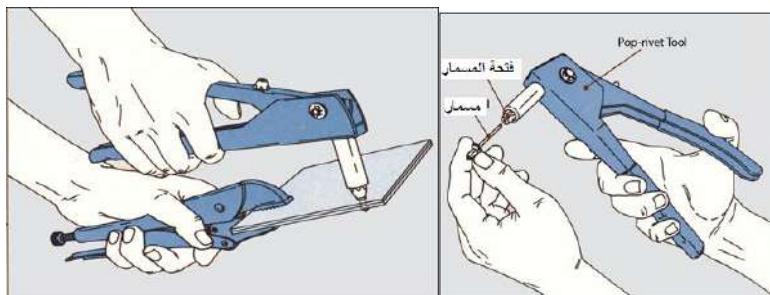

الشكل (6 - 14)


6-2-7 أنواع وصلات البرشمة ، كما يأتي:-

- **وصلة متقابلة (تناكبية) Butt Joint** :- وفيها يقرب الجزءان من بعضهما البعض وفي مستوى واحد ثم تستخدم قطعة ربط ثالثة توضع فوقهما لثربط القطعتان بها، الشكل (6-15).


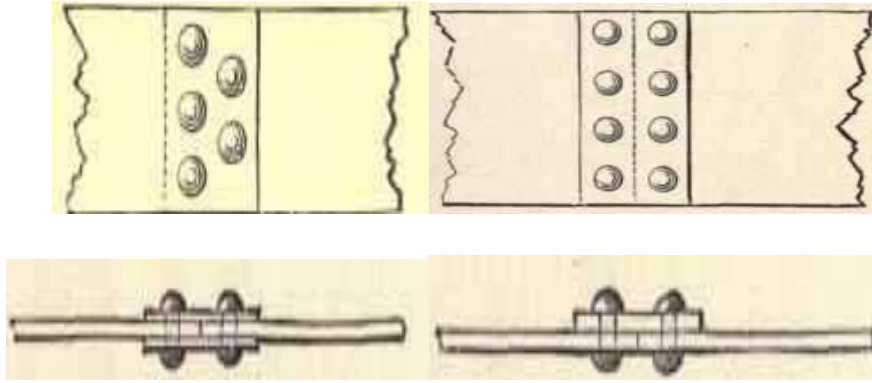


الشكّل (15-6)

- **وصلة متراكبة Lap Joint :-** وفيها يوضع الجزءان فوق بعضهما البعض ويوصلان بصف واحد أو صفين من البرشام وهي من الطرائق الشائعة الاستعمال كما في الشكّل (16-6)

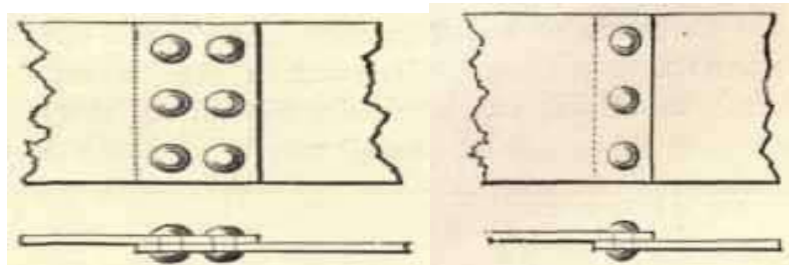

الشكّل (16-6)

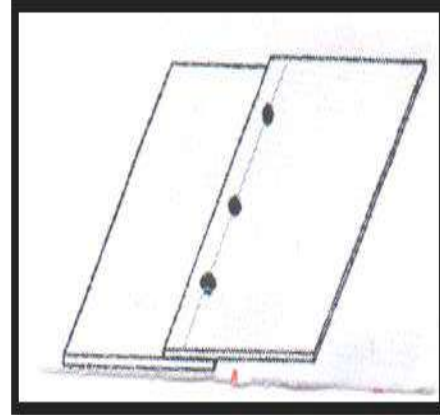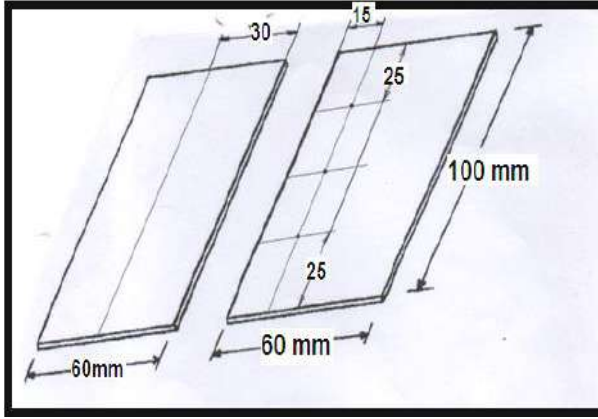8-2-6 تمارين البرشمة**ربط تراكبي لصفحتين بواسطة البرشمة اليدوية****1****تمرين****الهدف من التمرين**

اتقان مهارة الربط اليدوي بالبرشام .

العدد والدوات المستعملة

1. لوحان من صحيفة صلب المغلون $1.5 \times 60 \times 100$ mm او حسب ما توفر في الورشة.
2. مسامير برشام.
3. شوكة تأشير.
4. مسطرة من الصلب.
5. شنكار للتخطيط.
6. سنك (البنطة) The punch .
7. مثقب (بريمة) حسب القطر المراد عمله.
8. مطرقة (250 باوند).
9. قالب تدوير رأس البرشام (snap).

خطوات العمل

(1) خطط القطعة وعين مكان الثقب.

(2) أستعمل السنبك(البنتة) لتحديد موقع الثقب.



(3) اثقب حسب قطر البرشام المستعمل من الجدول
اختر طول البرشام حسب العلاقة.



4-اطرق مسمار البرشام بطرقات دائرية لتشكيل
رأس المسمار لتصبح كروية وذلك باستخدام
المطرقة النصف الكروي (التشكيل الابتدائي).




5- ضع رأس التدوير على الرأس المشكل ثم اطرق
ال قالب لتشكيل الرأس بشكل نصف كروي
(التشكيل النهائي).

7-نظف ورتب موقع العمل و اعد الادوات والعدد الى اماكنها بعد الانتهاء من العمل.

وصل صفيحتين بواسطة اداة سحب البرشام

2

تمرين

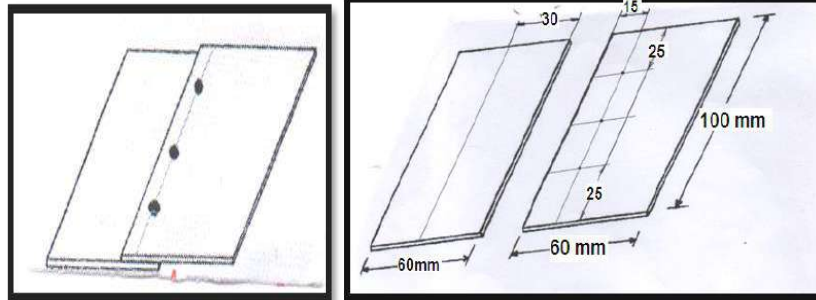

الهدف من التمرين

اتقان مهارة ربط صفيحتين معدنية باستعمال اداة سحب البرشام .

العدد والدوات المستعملة

1. مسامير برشام .
2. شوكة تأشير.
3. اداه سحب البرشام (كماشة).
4. شنكار للتخطيط.
5. منقطة (البنطة) .
6. مثقب (بريمة) حسب القطر المراد عمله وحسب العلاقة بين الثقب وقطر البرشام.

خطوات العمل

	<p>1- خطط قطعتي العمل باستعمال المسطرة وقلم التخطيط .</p> <p>2- ثقب قطعتي العمل بثقوب أكبر قليلا من قطر البرشام بحيث يكون هناك خلوص مناسب بين ثقب و مسمار البرشام وحسب القواعد باستعمال المثقب اليدوي</p>
	<p>3- أفتح مقبضي الاداة ثم ركب مسمار البرشام داخل لقمة اداه السحب ثم ضع رأس المسمار داخل ثقب قطعتي العمل.</p>
	<p>4- اضغط على مقبضي اداه السحب البرشام بشكل متكرر الى النهاية حتى ينقطع ساق مسمار البرشام وبذلك نحصل على عملية البرشام.</p>
<p>5- نظف ورتب موقع العمل واعد الادوات والعدد الى اماكنها بعد الانتهاء من العمل.</p>	

أوصل الموقت للمعادن


المعلومات الفنية للتدريب العملي

3-6 الوصل بالدرسرة :

وهي احدى عمليات السمكرة بطريقة الثني المتلابس للاسطح والذي يحدث تغيرا في شكلها دون تغيير ابعادها الحقيقية وغالبا ما تستعمل طريقة الطي لربط قطع الصفائح مع بعضها .

1-3-6 تمارين الوصل بالدرسرة

عمل درسرة مخصصة	1	تمرين
-----------------	---	-------

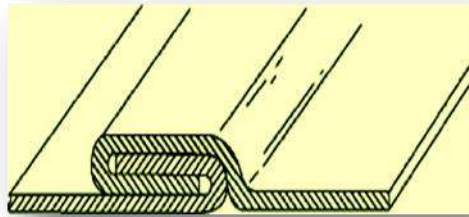

الهدف من التمرين

اتقان مهارة التشكيل بالدرسرة نوع درسرة مخصصة .

المواد والأدوات المستعملة

- قطعتان من الصفائح (لبفولاذ المغلون) بأبعاد (0.7×60×100) mm أو حسب ما متوفر بالورشة
1. مقص يدوي
 2. مبرد يدوي
 3. شوكة التأشير(قلم التخطيط)
 4. مطرقة حديدية
 5. سندان مسطح
 6. اله حني يدوية
 7. زهرة استواء
 8. قطعة قماش وفرشاة سلكية ومسطرة صلب

خطوات العمل

	<p>1- اقطع الصفحتين حسب القياس المطلوب</p>
<p>2- ابرد الحواف بالمبرد.</p>	
	<p>3- حدد بوساطة شوكة التأشير على طول قطعتي العمل بمسافة 10 mm عن الحافة .</p>
	<p>4- ثبت حافة الصفحة على الملزمة واثني حافتي الصفحتين بالمطرقة الملزمة لتكوين شفة وبزاوية حادة .</p>
	<p>5- اربط قطعتي العمل عند منطقة أثنى.</p>



6-ضع قطعتي العمل على زهرة الاستواء او سطح مستوي واطرق منطقة الثني بالمطرقة .

7-نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل

عملية ربط قطعتين بغطاء منزلق (دسرة بغطاء)

2

تمرين



الهدف من التمرين


اتقان مهارة ربط الصفائح المعدنية بدسرة ذات غطاء منزلق واستعمال العدد والادوات اللازمة لذلك

المواد والأدوات المستعملة

1. قطعتان من الصفائح (المغلون) بأبعاد (0.7×60×150) mm .
2. قطعة من الصفائح(المغلون) بأبعاد (0.7×50×150) mm .
3. مقص يدوي.
4. مبرد يدوي .
5. شوكة التأشير .
6. مطرقة حديدية .
7. سندان مسطح .
8. اله حني يدوية أو منكنة .
9. زهرة استواء .

خطوات العمل

1- اقطع ثلاث صفائح حسب القياس المطلوب كما في الشكل (2-6) وابدء الحواف

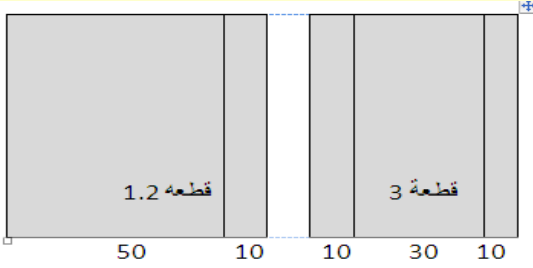


2- خطط قطع العمل الثلاث بواسطة المسطرة المعدنية وشوكة التأشير.



3- أثنى حافة مفردة من طرف واحد لقطعتي العمل (1 ، 2)



4- أثنى طرفي قطعة العمل 3 باستعمال النثاية اليدوية . أو ممكن ان تتم عملية الثني باستعمال المطرقة والملزمة .

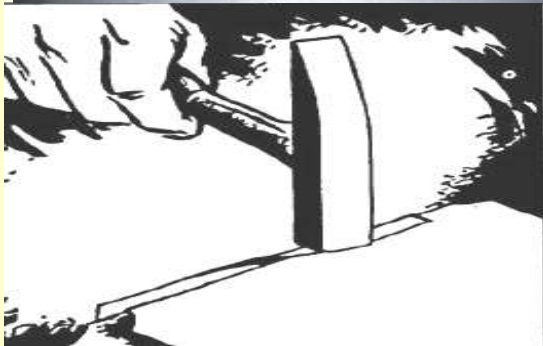

5- أربط القطع الثلاث مع بعضها بعد ربطها من جهة الثني (الذسرة).





6- ثبت القطع الثلاث بالطرق على منطقة ألدسرة أو الربط وذلك باستعمال المطرقة الحديدية .




7- شكل القطع بعد التجميع دسرة ذات غطاء

8- نظف مكان العمل وارجع الادوات الى مكانها .

تشكيل علبة مربعة بدسرة قاع مزدوجة

3

تمرين

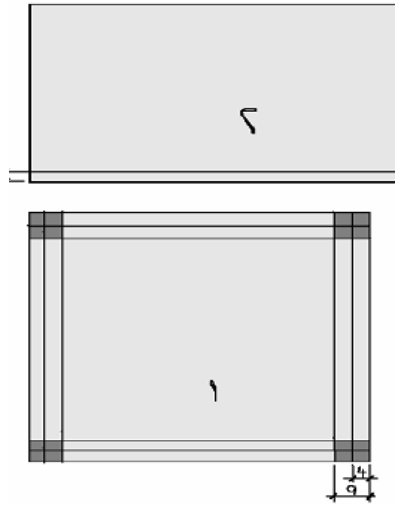


الهدف من التمرين

اتقان مهارة تشكيل علبة مربعة بدسرة قاع مزدوجة.

المواد والأدوات المستعملة

- 1- صفيحتين من الحديد المغلون:
 قطعة (1) بأبعاد $118 \times 118 \times 0.3$ mm
 قطعة (2) بأبعاد $414 \times 109 \times 0.3$ mm
- 2- مقص يدوي.
- 3- شوكة التأشير .
4. مطرقة حديدية .
5. سندان مسطح .
6. آلة ثني.
7. زهرة استواء.

خطوات العمل

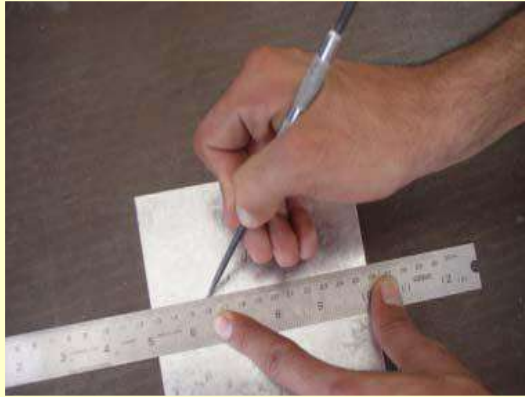


- 1- خطط قطع العمل بالمسطرة الحديدية وشوكة التأشير.
- 2- قص الصفحتين باستعمال المقص المناسب .



- 3- حدد بواسطة شوكة التأشير الثنية أو الدسرة على طول قطعتي العمل و حسب الابعاد المطلوبة.



- 4- اثني الخطوط التي تم تحديدها بشوكة التأشير والمسطرة الخاصة بجوانب العلبة بواسطة الثنية اليدوية.

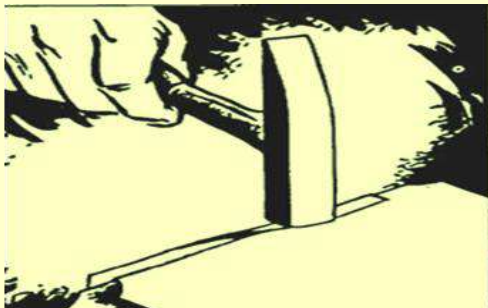

- 5- اعمل الدسرة (الكفة) الجانبية باستعمال المطرقة والسندان .
- 6- اثني خطوط شوكة التأشير الخاصة بدسرة القاع بمقدار 90° درجة.



7- ركب بدن العلبة بقاع العلبة و اثني الشفة الخاصة بقاع العلبة على الشفة الخاصة ببدن العلبة باستعمال المطرقة، ثم اكمل ثني الشفة جميعا لينطبق على البدن.

8- نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل.

6- 4 الربط بواسطة اللوالب (المسنتات)

تستعمل اللوالب كوسيلة ربط في التركيبات الانشائية المعدنية المؤقتة التي يمكن فكها ونقلها عند الضرورة من مكان لآخر دون الحاق أي ضرر باجزائها. إذ تثقب القطع المراد ربطها بثقب يزيد قليلا عن قطر اللولب المناسب ثم ينزل اللولب ويربط باستخدام صامولة , او تضاف اشارات خاصة تحت الصامولة كي لا تفتح نتيجة الاهتزازات كما في الشكل(6-17).




شكل (6-17)

وهناك انواع عديدة من اللوالب ذات الرؤس كما موضحة بالشكل (6-18).



أشكال الرؤوس المشقوبة للمسامير الملولبة

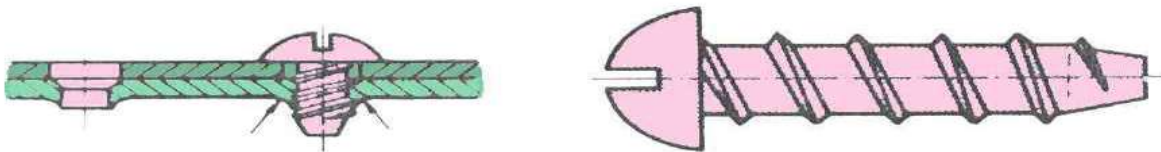

شكل (6-18) اللوالب ذات الرؤوس .

1-4-6 تمارين الربط باللواب

الربط باستعمال اللواب والصواميل

1

تمرين

الهدف من التمرين

- اتقان مهارة الربط باستعمال اللواب والصواميل
- التعرف على انواع اللواب وطريقة وكيفية اختيارها للتوصيل بين قطعتين .

المواد والأدوات المستعملة


- 1-قطعتان معدنية حسب ما متوفر بالورشة بأبعاد (10 x 50 x 100) mm
- 2-لولب وصامولة حسب ما متوفر .
- 3-مثقب .
- 4-بريمة .

خطوات العمل

1- اقطع الصفيحتين حسب القياس المطلوب.

2- حدد مركز ثقب القطعتين.

3- وصل الدائرة الكهربائية الى المثقب وابدأ عملية التثقيب

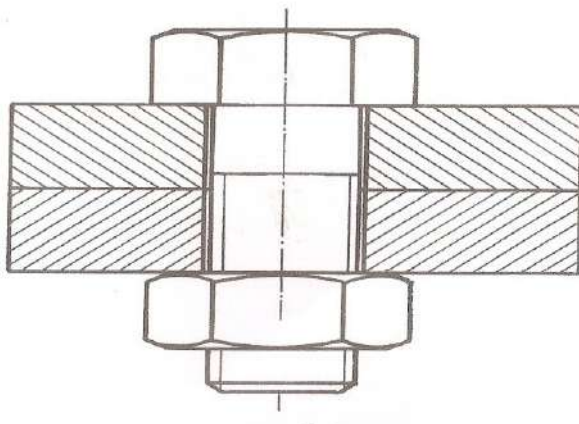

4- اربط القطعتين بواسطة اللولب(المسنن)والصامولة المناسبة.

5- نظف مكان العمل واعد المعدات الى مكانها .

توصيل بين قطعتين من الالومنيوم بشكل حرف T
باستعمال المسامير الملولبة .

2

تمرين

الهدف من التمرين

اتقان مهارة الربط باستخدام اللوالب.

المواد والأدوات المستعملة

- 1- قطاع من الالمنيوم بأبعاد (20x20) cm شكل حرف T .
- 2- مسامير ملولبة حسب ما متوفر
- 3- مثقب يدوي.
- 4- بريمة .
- 5- منشار يدوي او كهربائي.
- 6- مبرد يدوي او حجر تجليغ.
- 7- زهرة استواء.
- 8- شوكة تاشير .
- 9- قدمة و مسطرة قياس.
- 10-بنطة (منقطة) .
- 11-فخة يدوية.
- 12-مفتاح مناسب لعملية القلوطة.

خطوات العمل




- 1- اقطع المعدن حسب القياس المطلوب
ابرد حواف القطعتين.



2- حدد مركز ثقب القطعتين ثم وصل الدائرة الكهربائية الى المثقب وابدأ عملية التثقيب.



3- ابدأ عملية التسنين باستخدام اداة التسنين المناسبة وحسب القطر لاحدى القطعتين.

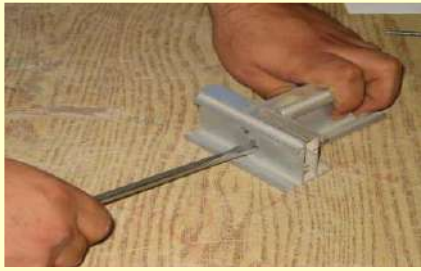

4- اربط القطعتين بواسطة المسامير الملولب (المسنن) المناسب.

5- نظف مكان العمل .

5-6 ربط ووصل الصفائح المعدنية بواسطة المواد اللاصقة

تستعمل المواد اللاصقة على نطاق واسع جداً وفي مجالات متعددة اهمها لصق الورق والكرتون وعمليات التغليف المختلفة , وفي لصق الاخشاب ويعد الغراء المصنوع من البروتينات الحيوانية من اقدم المواد اللاصقة واكثرها شيوعاً في لصق السطوح الخشبية . تستعمل المواد اللاصقة ايضا في لصق السطوح المعدنية وقد اصبح هذا التطبيق مهما جدا لتعدد استخداماته في مجال صناعة الطائرات التي تطورت مع الزمن بسبب ضرورة الحصول على سطوح ملساء من دون تنوعات بارزة مقاومة للهواء على جسم الطائرة وازداد كذلك استعمال المواد اللاصقة الصناعية في ربط السطوح اللدائنية.

1-5-6 القواعد العامة لاستعمال المواد اللاصقة

- 1- اعداد السطح لعملية اللصق وتتضمن معالجة السطح غالبا بطرائق كيميائية وميكانيكية .
- 2- تحضير المادة اللاصقة وتتضمن تذويب المادة اللاصقة الاساسية او صهرها واطافة مواد مساعدة مثل المقسيات والكواد المائلة والمواد الملدنة وغيرها .
- 3- تطبيق اللاصق بتحميله على السطح بطرائق عدة منها استخدام الفرشاة او الرش .
- 4- التجميع او مرحلة التجفيف بالهواء : تختلف المعالجة في هذه المرحلة حسب نوع المادة اللاصقة المستخدمة فلدى استخدام المواد اللاصقة السريعة التصلب نتيجة تفاعل كيميائي كما هو الحال في الراتنجات المتصلدة بالحرارة او التصلب السريع بالتبريد لبعض انواع المواد اللاصقة المصهورة لابد من تجميع السطوح المراد لصقها بسرعة اما في حالات اخرى كما في الحال في الراتنجات المتلدنة بالحرارة او محاليل المطاط في مذيبات عضوية فتحتاج الى فترة من الزمن تسبق عملية التجميع يترك فيها السطح المراد لصقه في جو مفتوح يسمح بحدوث تبخر للمذيب او يعتمد الى التجفيف بتيار من الهواء .

2-5-6 تمارين اللصق

تمارين	1	لصق قطعتين من المعدن بشكل تراكمي باستعمال المادة الاصقة
--------	---	---

أهدف من التمرين

- اتقان مهارة عملية اللصق التراكمي للسطوح المعدنية باستعمال ألمادة الاصقة .

المواد والأدوات المستعملة

1- قطعتين من الصفيح بابعاد (0.7 x 80 x 100) mm

(0.7 x 40 x 50) mm

2-مادة لاصقة.

3-شوكة تاشير.

4-مقص حديد .

5-مسطرة قياس .

6-فرشة سلكية ناعمة.

7-مطرقة.

8-مكبس يدوي.

خطوات العمل



1- اقطع الصفحتين حسب القياس المطلوب.

2- نظف القطعتين من الاوساخ والدهون .



3- حدد بواسطة شوكة التاشير و المسطرة مركز القطعتين.



4- ضع المادة اللاصقة على سطح القطعة الصغيرة.



5- ثبت القطعة الصغيرة على مركز القطعة الكبيرة.

6- اكبس القطعتين بواسطة المكبس اليدوي

7- افتح المكبس بعد جفاف المادة اللاصقة

8- نظف مكان العمل بعد الانتهاء من العمل

9- كرر الخطوات السابقة باستعمال

انواع مختلفة من المواد اللاصقة

اسئلة الفصل السادس

- س1- ما هي أهم فوائد اللحام بالقوس الكهربائي.
- س2- اذكر اهم متطلبات اللحام بالقوس الكهربائي.
- س3- ما هي أهم طرق تكوين القوس الكهربائي تكلم عنها باختصار مع التوضيح بالرسم .
- س4- اذكر اهم الزوايا التي تتطلبها عمليات اللحام بالقوس الكهربائي .
- س5- كيف نحافظ على استمرارية القوس الكهربائي .
- س6- المقصود بعملية البرشمة ما هي اهم العدد والادوات المستعملة لهذه العملية
- س7 - ما هي طرق ربط البرشام وما هي الطريقة الأفضل برأيك .
- س8- اذكر اهم طرق الربط المؤقت للمعادن .
- س9 ما المقصود بالربط بالدرسرة ولماذا نستعمل هذا نوع من الربط وضح ذلك.
- س10 ما هي اهم العدد والادوات المستعملة في عملية الربط بالدرسرة .
- س11 ما هي فوائد الربط بالوالب والمسامير الملونة والصامولات .
- س12 اذكر امثلة من الحياة العملية يطبق فيها الربط بالوالب .
- س13 ما هي أهم القواعد العامة لاستعمال اللواصق .
- س14 اذكر اهم التطبيقات في الحياة العملية لاستعمال اللواصق .

((إستمارة التقييم))

ضعيف	متوسط	جيد	جيد جدا	ممتاز	المهارات الأدائية	التسلسل
					تطبيق قواعد السلامة المهنية	1
					طريقة إستعمال الأدوات والعدد	2
					خطوات تنفيذ التمرين	3
					جودة العمل	4
					زمن الانجاز	5
					المناقشة	6

تم بعونة تعالى